重庆秋宇机械制造有限公司
“4·20”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月20日10时14分左右，重庆秋宇机械制造有限公司在生产作业过程中发生一起事故，造成一人受伤，后经救治无效于2026年4月26日死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安 全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、区经济信息委、璧城街道等单位组成的重庆秋宇机械制造有限公司“4·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，重庆秋宇机械制造有限公司“4·20”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆秋宇机械制造有限公司。重庆秋宇机械制造有限公司，

统一社会信用代码：91500227795859****，注册地址：重庆市璧山区璧城街道办事处马家桥村**。公司成立于2006年11月10日，公司类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邱*梅。经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；再生资源加工；常用有色金属冶炼；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；生产销售:机械产品,金属铸造，内燃机(以上经营范围国家法律、法规规定禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定的应经审批而未获得审批之前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得有营业执照等证照。

（二）事故发生经过

2026年4月20日10时08分许，重庆秋宇机械制造有限公司工人陈*财通过行车地面操作遥控器,将行车移动到操作平台的前方位置后，陈*财在中频炉旁整理物品。10时09分许，工人林*辉登上行车检修平台查看焊机情况（见图1），然后下平台回到地面。



图 1 林*辉登上平台查看焊机

10 时 11 分许，陈*财通过行车地面操作遥控器，将行车从检修平台的前方位置移动到行车操作平台后方位置，林*辉从中频炉拿着铁水勺柄向行车检修平台方向行走，陈*财拿着行车遥控器向检修平台后方行走（见图 2）。



图 2 林*辉、陈*财分头行动

10 时 13 分许，林*辉登上行车检查平台开始焊接铁水勺柄。10 时 14 分许，陈*财通过行车遥控器，将行车从检修平台的后方移动到平台前方时，行车驾驶室将正在焊接的林*辉推到检修平台

边缘，林*辉从平台边缘坠落到地面（见图3）。事故发生后公司副总经理蒲*雄和车间主任、工人一起开车将林*辉立即送至璧山区人民医院抢救。后经医院抢救，林*辉于2026年4月26日03时死亡。



图3 林*辉被轿厢推移情况

（三）事故现场情况

起重机械（行车）情况。起重机械设备为电动单梁起重机，使用性质为吊运熔融金属，型号规格为LD5t-16.5m A5，制造日期：2020.6（改造），额定起重重量：5t，设备代码（注册代码）为：417050022720070300003，设备登记编号：起17渝AX34037（23）（补），设备编号为Q001962，起重机械设备有定期检测报告，检测机构为重庆市特种设备检测研究院，最近检验日期为2026年4月21日，检验结论为合格。起重机械设备配置有轿厢，

起重机械设备采用无线遥控器进行操作。现场查勘起重机械的声光报警正常，设备运行正常，无线遥控器功能正常。轿厢水平宽度为 1.30 米，轿厢与钢筋混凝土立柱面距离 0.30 米，轿厢与检修平台高度为 0.25 米（见图 4）。



图 4 行车轿厢情况

起重机械（行车）操作平台情况。操作平台位于两个立柱中间，供原起重机械操作人员进入轿厢和行车检修用，行车检修平台旁有一固定爬梯，出事前未安装防护门，现场查勘时已安装防护门，并上锁，进入口未张贴安全警示标识。行车检修平台长 6.0 米，宽 3.35 米，平台周边无固定防护栏（见图 5），平台上的拆卸式防护栏杆未启用。检修平台凸出钢筋混凝土立柱面 1.05 米，距离厂房地面 3.85 米（见图 6）。事故现场位置（见图 7、图 8）。



图 5 行车检修平台情况



图 6 坠落位置情况

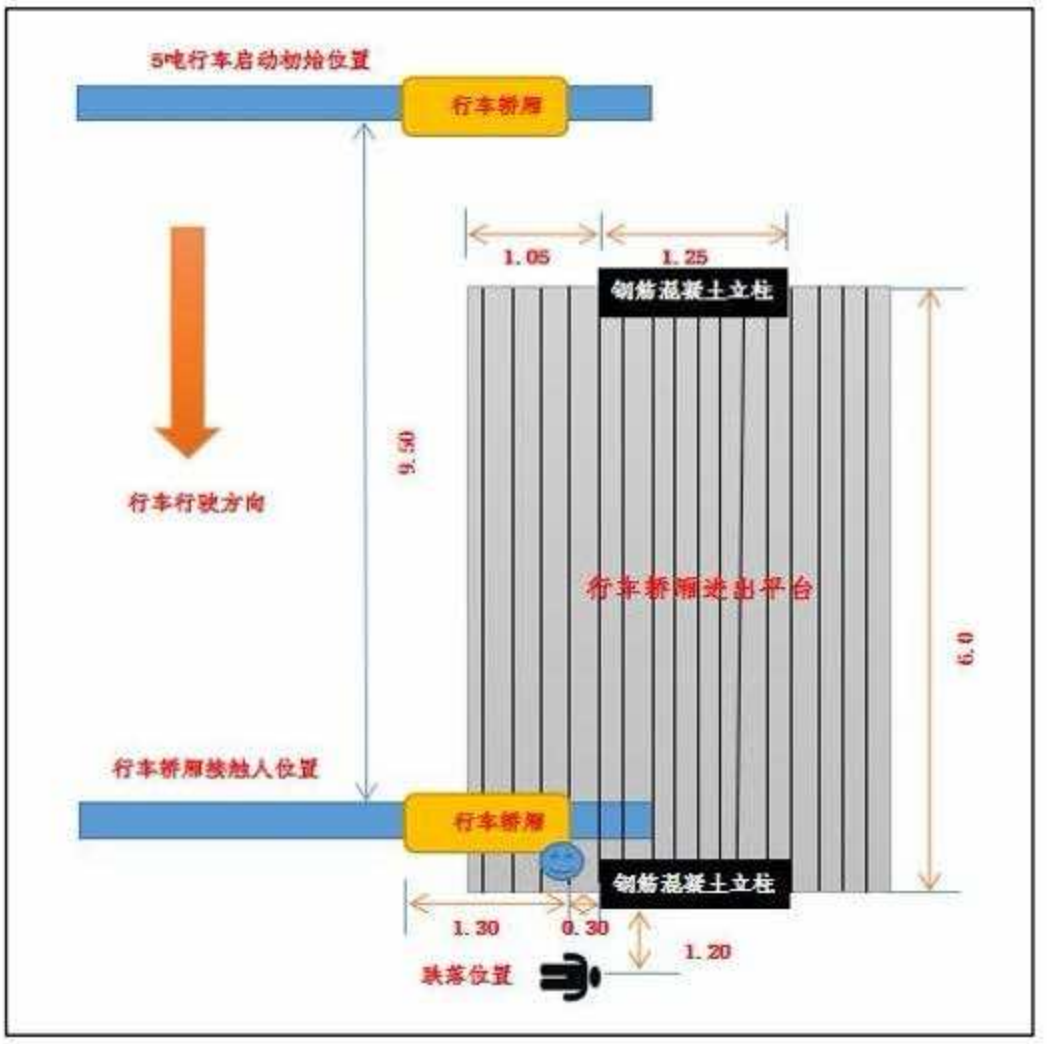


图 7 事故现场平面位置图

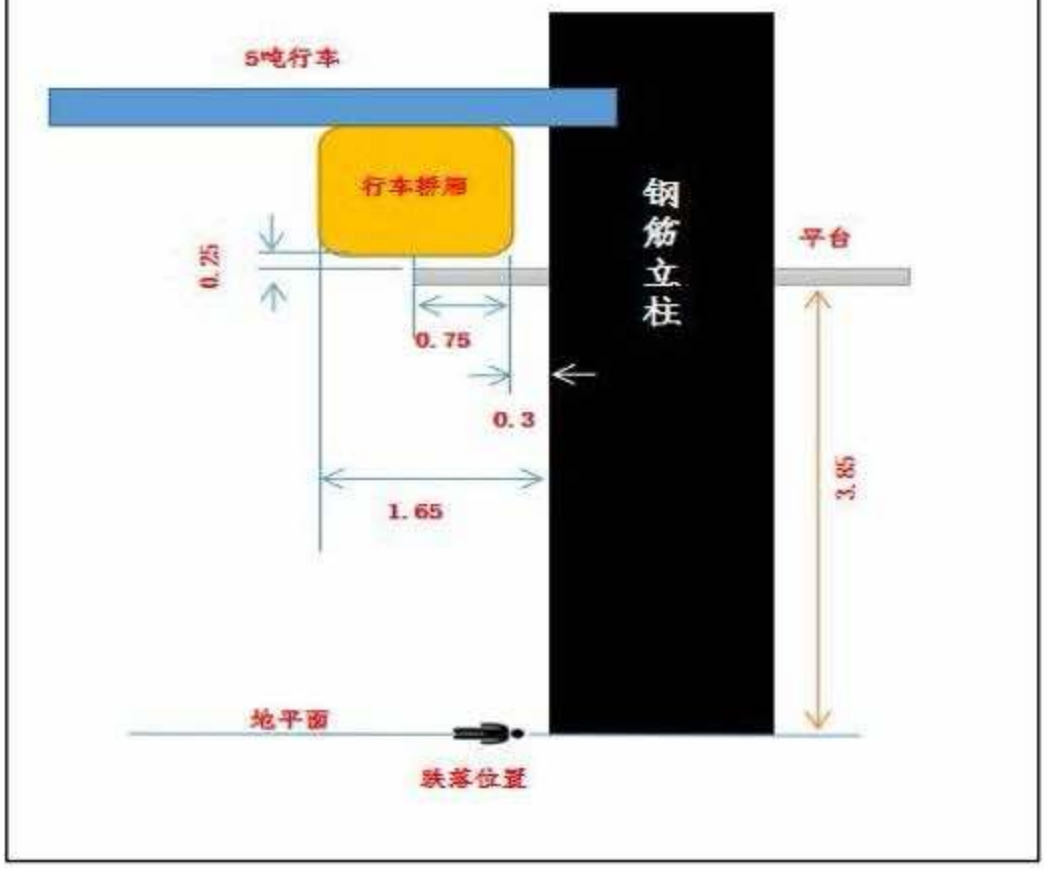


图 8 事故现场立面位置图

（四）人员伤亡情况及损失情况

该事故造成林*辉 1 人死亡。林*辉，重庆秋宇机械制造有限

责任公司铸造车间铸造熔炼工,男,汉族,身份证号:510232***17。户籍地址:重庆市璧山区八塘镇。

二、事故应急处置及评估情况

2026年4月20日10时14分许事故发生后,副总经理蒲*雄和车间主任、工人一起将林*辉立即送至璧山区人民医院抢救。4月26日03时,林*辉因抢救无效死亡,4月26日9时20分许公司副总经理蒲*熊电话告知璧城街道。接到企业事故报后,璧城街道、区应急管理局、区公安局、区经济信息委等立即赶往事故现场,开展事故调查。

事故发生后,重庆秋宇机械制造有限公司积极进行善后处置工作,及时安顿好林*辉家属,已经与家属达成赔偿协议并履行完毕,死者家(亲)属情绪以及社会秩序稳定,未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

重庆秋宇机械制造有限公司铸造车间熔炼工林*辉私自登上铸造车间行车检修平台,在未佩戴安全帽、未系安全带的情况下,无证操作便携式电焊机焊接铁水勺柄时,铸造车间筑炉工陈*财在地面遥控操作行车,行车行驶至检修平台区域时,行车驾驶室触碰到在行车检修平台焊接作业的林*辉,行车驾驶室将林*辉推到平台边缘,林*辉从平台边缘坠落到地面,是此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

重庆秋宇机械制造有限公司企业主体责任不落实。主要表现为：

1. 未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未如实记录安全生产教育和培训情况。安全生产教育培训未见培训资料，部分签到表存在日期涂改、部分培训无内容、参加人员以及考核结果等情况。导致林*辉安全意识淡薄，私自违规登高至行车检维修平台无证操作便携式电焊机，被运行中的行车驾驶室推到平台边缘后坠落地面。

2. 未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除公司存在的行车检修平台爬梯口未进行上锁等管理，工人私自进入行车检维修平台进行高处作业；工人无审批且无证进行动火焊接作业；工人地面遥控器操作行车未进行行车路径观察等隐患，导致林*辉在私自登高至行车检维修平台无证操作便携式电焊机焊接铁水勺柄时被运行中的行车驾驶室推到平台边缘后坠落地面。

3. 未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。未监督、教育林*辉等从业人员按照使用规则佩戴、使用安全帽、安全带等劳动防护用品，导致林*辉在进行高处作业时未佩戴安全帽、安全带，被运行中的行车驾驶室推到平台边缘后坠落地面头部受伤后经抢救无效死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

重庆秋宇机械制造有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

林*辉。重庆秋宇机械制造有限公司熔炼工林*辉，私自登上铸造车间行车检修平台，在未佩戴安全帽、未系安全带的情况下，无证操作便携式电焊机焊接铁水勺柄，对事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于林*辉在本次事故中死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

陈*财。重庆秋宇机械制造有限公司筑炉工陈*财，通过遥控器在地面操作行车时，未仔细观察发现行车行进路径是否危及人员或设备安全，导致行车驾驶室行至检修平台区域时，行车驾驶室将林*辉推到平台边缘，林*辉从平台边缘坠落到地面，对事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关追究刑事责任。

（三）对有关企业和人员处理建议

1. 邱*春，重庆秋宇机械制造有限公司总经理，安全生产第一责任人，在生产经营活动中未组织建立并落实安全风险分级管

控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，履行职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定[1]，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定[2]，建议对其进行行政处罚。

2. 重庆秋宇机械制造有限公司。重庆秋宇机械制造有限公司作为生产经营单位未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除公司存在的行车检修平台爬梯口未进行上锁等管理，工人私自进入行车检维修平台进行高处作业；工人无审批且无证进行动火焊接作业；工人地面遥控器操作行车未进行行车路径观察等隐患；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》、第二十八条第一款、第四款[3]、第四十一

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

条第二款[4]、第四十五条[5]之规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定[6]，建议对其进行行政处罚。

（四）壁城街道履职情况

1. 统筹部署安全工作情况。一是该街道每季度定期通过党工委会、行政办公会研究安全生产工作，研判风险隐患。二是学习传达上级文件会议精神并安排布置安全生产相关工作，1-4 月，召开安全生产工作专题会 4 次。

2. 履行安全职责情况。一是领导班子带队履职。1-4 月，领导班子带队开展安全检查 20 余次，排查整改隐患 40 余条。二是年度安全生产监督检查计划落实情况。该街道按照《2026 年安全生产监督检查及分级监管计划》开展执法检查。1—4 月计划检查 44 家，实际检查 44 家，督促企业整改隐患 77 条。三是开展大排查大整治大执法工作。通过配合各级部门、落实日常监管等方式开展安全综合监管，检查企业 100 余家次，排查整改隐患 200 余条。四是开展宣传教育。组织召开安全生产宣传教育会 3 场，覆盖企业 100 余家次、企业人员 200 余人次。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

事故调查组未发现璧城街道及其相关工作人员存在履职不到位的问题，建议不予责任追究。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育从业人员和管理者自身的目的，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）狠抓安全风险防范，切实提高政治站位

各部门、各单位要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，统筹好发展和安全，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。璧城街道要切实履行管理责任，对管辖的企业要做到心中有数，对在日常监督管理中发现的问题及时督促整改到位，对辖区内风险较大的企业要做到每月全覆盖。

（二）重庆秋宇机械制造有限公司要加强安全教育培训

主要负责人及安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；要对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）重庆秋宇机械制造有限公司要加强对特种作业的管理

一是特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。二是规范特种作业管理，严格执行审批等制度，涉及行车、动火、登高等作业要规范管理；要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；要在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（四）牢固树立安全发展理念

重庆秋宇机械制造有限公司其主要负责人要牢固树立安全发展理念，深刻吸取事故教训，举一反三，对所有高风险岗位、作业进行安全风险评估、隐患排查，对排查出的隐患要采取行之有效的技术、管理措施予以消除。同时要加大对作业现场的安全巡查，切实解决员工安全麻痹大意、习惯性违章作业行为 ，从安全意识认识上、具体行动上，真正做到安全生产。

重庆秋宇机械制造有限公司

“4·20”一般高处坠落事故调查组

2026 年 8 月 14 日