蓬安河舒金坛冶金有限公司“8.18”一般车辆伤害事故调查报告

蓬安河舒金坛冶金有限公司“8.18”一般车辆伤害事故调查组

2025年10月

目 录

一、事故发生经过及救援情况.....1

（一）事故发生经过.....1
（二）事故救援情况.....2
二、基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）货车基本情况.....3
（三）装载机基本情况.....3
（四）事故现场勘验情况.....4
（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....15
三、事故原因及事故性质认定.....15
（一）事故直接原因.....15
（二）事故间接原因.....15
（三）事故性质.....16
四、调查发现的其他情况.....16
（一）四川蓬安工业园区管理委员会.....16
（二）蓬安县经济信息化和科技局.....16
五、事故责任认定及处理建议.....17
（一）不予追究责任的人员.....17
（二）对有关责任人员的处理建议.....17
（三）对事故责任单位的处理建议.....19
六、事故防范和整改措施建议.....19
（一）落实企业主体责任，深刻汲取事故教训.....19
（二）落实属地监管责任，确保安全生产形势稳定.....20
（三）落实行业监管责任，夯实安全管理基层基础.....20

2025年8月18日9时许，位于蓬安县河舒镇河西社区的蓬安金坛冶金有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人受伤，经抢救无效于8月18日16时30分临床死亡，直接经济损失约124万余元。

事故发生后，县政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规规定，按照县人民政府的授权，成立了由县应急管理局牵头，县总工会、县公安局为成员的蓬安河舒金坛冶金有限公司“8·18”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时事故调查组邀请县纪委监委、县检察院派员参与事故调查，负责案件监督审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年8月18日7时49分，图尔荪·麦麦提驾驶车牌号为“新AH6033/新NC410挂”的解放牌重型半挂牵引车装载

33.86吨焦炭与同行的另两辆货车到金坛公司送货，原料车间杂工班负责卸货，装载机班配合。7时30分杂工班上班后开始进行卸货，班长覃有田在原料车间门口控制车流，避免太多货车进入料场造成拥堵，郑胜利在料场指挥卸货车辆移动、停放，杨德刚、罗仲合、唐仕珍、陈用清在货车货斗（厢）内将装载机铲不到的焦炭，人工铲到装载机能铲到的地方后由装载机推铲卸货，同时对货车货斗（厢）进行清扫及其他一些卸货工作。当卸完第一辆货车后，唐利操作装载机于8时40分许与杂工班的工人开始给图尔荪·麦麦提驾驶的货车卸货。9时许，当唐利驾驶装载机在货车右侧刚好把工人从货车立柱之间人工铲出来的焦炭推铲出货车货斗（厢）时，郑胜利站在货车主驾驶方（货车左侧）左手指挥货车驾驶员向前移动，这时货车向前移动，唐利发现货车移动后立即抬升装载机铲斗，与货车尾部货厢门发生碰撞。货车移动和装载机铲斗抬升共同作用，导致站在货车货斗（厢）内在唐利视野盲区且作业时与装载机铲斗之间距离1米左右的陈用清跌落至地面，发生事故。

（二）事故救援情况

事故发生后，在场工友立即拨打120急救电话，并将相关情况汇报给金坛公司管理人员，9时30分许，120救护车到达现场，将陈用清送到蓬安县人民医院进行救治，最终因抢救无效，于16时30分宣布临床死亡。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

蓬安金坛冶金有限公司（简称“金坛公司”），统一社会信用代码：91511323786665353 6，注册资本：陆仟万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2006 年 4 月 7 日，法定代表人：王卫东，营业期限：2006 年 4 月 7 日至长期，经营范围：生产、加工、销售铁合金系列及其延伸产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：蓬安县周口镇建设南路工业园区内；2022 年 3 月 10 日在蓬安县行政审批局取得营业执照。

（二）货车基本情况

号牌号码：新 AH6033，车辆类型：重型半挂牵引车，所有人：乌鲁木齐跃升物流运输有限公司，住址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）铁银街 88 号新疆北方钢铁国际物流园 A 区 1 号楼 103 室，使用性质：货运，品牌型号：解放牌 CA4257P35K18T1NE，车辆识别号 LFWSRX9LXRAB15675，发动机号码：82483641，注册日期：2025 年 4 月 25 日；发证日期：2025 年 4 月 25 日，档案编号：650101692607，核定载人数：2 人，整备质量：9200kg，外廓尺寸：7435x2550x3960mm，准牵引总质

量：39670kg，强制报废期止：2040年4月25日，检验有效期至2026年4月。

（三）装载机基本情况

车辆名称：轮式装载机，车辆品牌：柳工牌，合格证编号：YE4960000466436，发证日期：2021年5月28日，车辆制造企业名称：广西柳工机械股份有限公司，车辆型号：CLG855N，车辆识别代号/车架号：CLG855NZCML719995，车身颜色：灰/黄，发动机型号：QSL9.3，发动机号：90183274，外廓尺寸：8327x2976x3470mm，额定载荷：4500kg，总质量17200kg，所有人：蓬安金坛冶金有限公司。

（四）事故现场勘验情况

中心现场位于蓬安县河舒镇金坛冶金公司名为“原料厂”的厂房内停放的一辆车牌号为“新AH6033/新NC410挂”的货车，该车辆车头朝西，车尾货斗（厢）两侧斗壁分别由3组外开双扇卸货门组成，其中临车头的货斗（厢）北侧斗壁的外开双扇卸货门呈关闭状，临车头的货斗（厢）南侧斗壁的外开双扇卸货门呈开启状，该组双扇卸货门对应的货斗（厢）处堆满未装卸的焦炭，该货车货斗（厢）中部和临尾部的两侧斗壁处的外开双扇卸货门均呈开启状，该货车货斗（厢）底部距地高124cm，在该货车货斗（厢）南侧（驾驶座一侧）边沿再往南60cm、距该货车西南侧

“原料厂”的厂房内向西延伸的断墙西端西侧450cm地面焦煤处见面积为16x14cm的血迹区（现场勘验人员对该血迹区内提取沾附有血迹的焦煤一份）。货车北侧见一台黄色的柳工牌轮式装载机，该装载机车头朝南，其前端的装载斗前端向南延伸至货车货斗(厢)尾部且距货斗(厢)底部表面高30cm，该装载斗下沿东端处与货车尾部车辆相接且至该货车尾部（东端）的双扇卸货门受力朝东（向后）倾斜性形变。距货车货斗（厢）底部南沿103cm处，在紧邻该装载斗南侧下方的货车货斗（厢）底面处由北向南依次见两把竹扫把，其中南侧的一把竹扫把的竹柄新鲜破裂。在该货车驾驶座一侧尾部（东端）车轮轮胎底部接触地面处东侧和副驾驶座一侧尾部（东端）车轮轮胎底部接触地面处东侧分别见一条向东延伸长360cm的新鲜车轮印。中心现场其余未见异常。

现场方位示意图


“2025年8月18日”蓬安县河舒镇河西社区金坛冶金公司原料厂厂房内陈用清卸货坠落事件现场方位示意图



中心现场

案发时间	2025年8月18日
案发地点	蓬安县河舒镇河西社区金坛冶金公司原料厂厂房内
制图单位	蓬安县公安局刑侦大队
制图人	何世刚
制图时间	2025年8月18日

“2025年8月18日”蓬安县河舒镇河西社区金坛冶金公司原料厂厂房内陈用清卸货坠落事件现场现场平面示意图

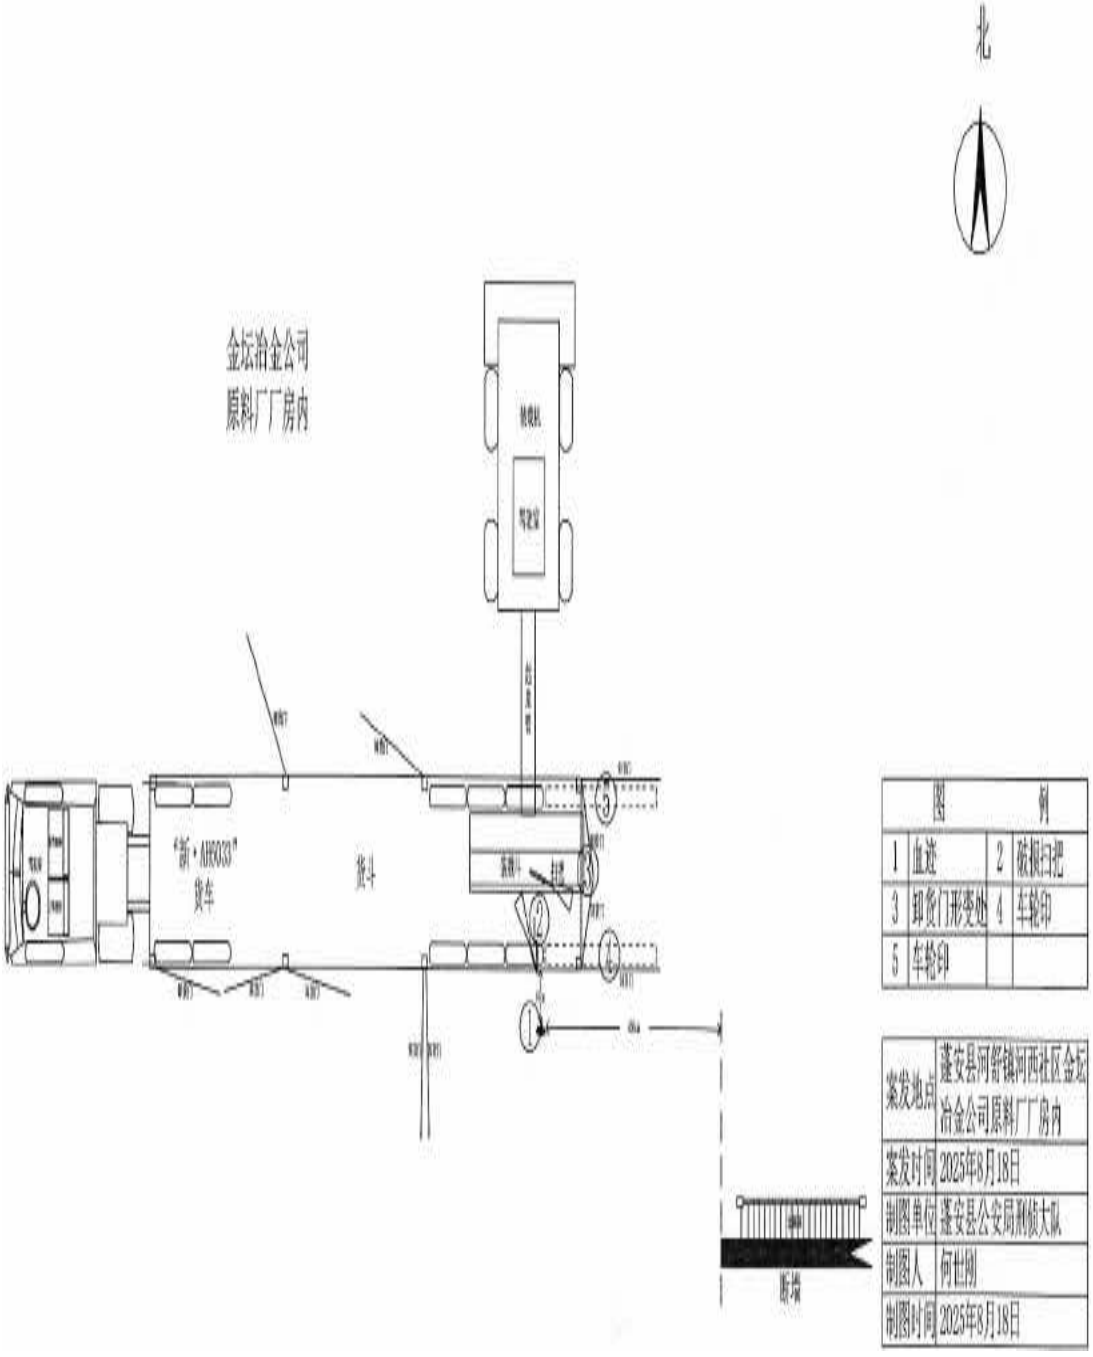



蓬安县河舒镇河西社区金坛冶金公司大门方位（由南向北）



金坛冶金公司原料厂厂房内中心现场概貌（由北向南）



金坛冶金公司原料厂厂房内中心现场概貌（由东南向西北）



金坛冶金公司原料厂厂房内中心现场概貌（由西南向东北）



金坛冶金公司原料厂厂房内中心现场概貌（由西向东）



金坛冶金公司原料厂厂房内中心现场概貌（由东向西）



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）尾部概貌（由南向北）



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）南侧边沿再往南 60cm、距该货车西南侧“原料厂”的厂房内向西延伸的断墙西端西侧 450cm 地面焦煤处见面积为 16x14cm 的血迹区概貌



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）南侧边沿再往南 60cm、距该货车西南侧“原料厂”的厂房内向西延伸的断墙西端西侧 450cm 地面焦煤处见面积为 16x14cm 的血迹区细目



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）尾部南侧陈用清跌伏处



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）尾部概貌（由南向北）



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）尾部概貌（由西向东）



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）车尾处装载斗下方南侧破损扫把概貌



车牌号为：“新 AH6033”的货车货斗（厢）车尾处装载斗下方南侧破损扫把细目



装载机装载斗北端底部红色油漆擦痕



装载机装载斗铲口北端底部临铲斗东侧边沿处红色油漆痕迹

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成一人死亡（死者：陈用清，女，汉族，现年57岁，身份证号：[redacted]址：四川省南充市蓬安县河舒镇金斗村三组，系蓬安金坛冶金有限公司杂工班工人），直接经济损失约124万余元。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故直接原因

1.陈用清在装载机卸货时，站在货车货斗（厢）内且与装载机铲斗距离1米左右，因货车移动和装载机铲斗抬升共同作用，装

载机与货车发生碰撞导致从货斗（厢）跌落至地面发生事故，是导致事故发生的直接原因之一。

2.郑胜利在没有确保装载机完全停止作业、清扫人员下车，保证绝对安全的情况下，而是根据以前的习惯，指挥货车驾驶员向前移动货车。货车驾驶人图尔荪·麦麦提在看到郑胜利用左手指挥车辆向前移动，在没有充分确保车身环境安全的前提下，驾驶货车向前移动，是导致事故发生的直接原因之一。

3.唐利在操作装载机卸货时，存在卸货人员的站位会因铲斗的移动而进入视野盲区且卸货人员与铲斗之间距离1米左右，在无法保证人员安全的情况下，依旧习惯性作业，是导致事故发生的直接原因之一。

（二）事故间接原因

蓬安金坛冶金有限公司，未制定卸货相关的安全生产规章制度和操作规程；未及时发现并制止装载机操作员在操作装载机卸货时，长期存在卸货人员的站位会因铲斗的移动而进入视野盲区且卸货人员与铲斗之间距离1米左右，在无法保证人员安全的情况下，习惯性作业的行为；未及时发现并制止卸货人员在装载机卸货时站在运输车辆货斗（厢）内的行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，蓬安河舒金坛冶金有限公司“8·18”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的其他情况

（一）四川蓬安工业园区管理委员会

印发有关于安全生产工作的文件以及做好各节假日、重要时间节点的安全工作通知文件；定期和不定期的组织园区企业召开安委会、专题培训会等；今年已先后多次针对园区企业包括蓬安金坛冶金有限公司开展安全生产隐患排查治理，安全隐患按时整改销号，基本履行了安全生产法定职责。

（二）蓬安县经济信息化和科技局

印发有安全生产工作的相关文件以及做好节假日、重要时间节点的安全工作通知文件；针对园区企业包括蓬安金坛冶金有限公司进行多次安全检查，形成县级机关单位安全检查及隐患整改记录薄，并做到安全隐患整改销号闭环管理；定期和不定期的召开安全会议，按时开展工业安全生产专业委员会相关工作，基本履行了安全生产法定职责。

五、事故责任认定及处理建议

（一）不予追究责任的人员

陈用清，女，蓬安金坛冶金有限公司杂工班工人，其安全意识淡薄，卸货时站在货车货斗（厢）内，思想麻痹大意存在侥幸心理，在装载机推铲焦炭时站在离铲斗1米左右的地方，让自身处于危险的环境之中，对安全风险的预见性不足，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.唐利，男，装载机操作员。没有按照装载机作业安全规程进行安全作业，卸货时存在卸货人员的站位会因铲斗的移动而进入视野盲区且卸货人员与铲斗之间距离1米左右，在无法保证人员安全的情况下，依旧习惯性作业，导致装载机与货车碰撞发生事故，建议由蓬安金坛冶金有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[1]的相关规定和公司内部有关规章制度对其进行处理，处理结果报蓬安县安全生产委员会办公室。

2.郑胜利，男，蓬安金坛冶金有限公司杂工班工人。事发时，现场负责指挥车辆作业，在装载机没有完全停止作业、车上清扫人员没有下车的情况下，按照以前的习惯，指挥货车向前移动，导致装载机与货车碰撞发生事故，建议由蓬安金坛冶金有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的相关规定和公司内部有关规章制度对其进行处理，处理结果报蓬安县安全生

[1][1]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

产委员会办公室。

3.覃有田，男，蓬安金坛冶金有限公司杂工班班组长、卸货现场安全负责人。未及时发现并制止装载机操作员在操作装载机卸货时，长期存在卸货人员的站位会因铲斗的移动而进入视野盲区且卸货人员与铲斗之间距离1米左右，在无法保证人员安全的情况下，依旧习惯性作业的行为；未及时发现并制止卸货人员在装载机卸货时站在运输车辆货斗（厢）内的行为。对事故的发生负有一般管理责任，建议由蓬安金坛冶金有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的相关规定和公司内部有关规章制度对其进行处理，处理结果报蓬安县安全生产委员会办公室。

4.焦和刚，男，蓬安金坛冶金有限公司副总经理兼厂长，安全生产第二责任人。其安全责任制落实不到位，未制定卸货相关的安全生产规章制度和操作规程；未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时发现并制止装载机操作员在操作装载机卸货时，长期存在卸货人员的站位会因铲斗的移动而进入视野盲区且卸货人员与铲斗之间距离1米左右，在无法保证人员安全的情况下，依旧习惯性作业的行为；未及时发现并制止卸货人员在装载机卸货时站在运输车辆货斗（厢）内的行为。对事故的发生负有主要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（二）（五）项[2]的规定，建议由蓬安县应急管理局依

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

法处理。

5.图尔荪·麦麦提，男，“新AH6033”的货车驾驶人，虽然收到将货车向前移动的信号，但没有确保车身环境绝对安全的前提下而驾驶货车向前移动，属于操作中的疏忽大意，为了防止在今后操作中不再发生类似事故，建议由乌鲁木齐跃升物流运输有限公司按照内部有关规章制度对其进行处理，处理结果报蓬安县安全生产委员会办公室。

（三）对事故责任单位的处理建议

蓬安金坛冶金有限公司。未制定卸货相关的安全生产规章制度和操作规程；未及时发现并制止装载机操作员习惯性作业的行为及卸货人员卸货时站位不安全的行为，对事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[3]、第四十一条第二款[4]的规定，建议由蓬安县应急管理局依法处理。

六、事故防范和整改措施建议

---

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（一）落实企业主体责任，深刻汲取事故教训

蓬安河舒金坛冶金有限公司要深刻汲取此次事故教训，举一反三，强化安全意识、法律意识和责任意识，建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。要组织全员从严从实开展多层次、多形式的安全生产教育培训及宣传活动，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。要加大生产安全事故隐患排查治理力度，要全面排查和强化各生产区域、生产环节、生产设备、岗位人员的安全管控措施和责任落实，要加强作业现场的监督检查，及时发现、制止冒险作业、违章指挥、违规作业的行为，确保各项规章制度和操作规程执行到位，安全措施落实到位。切实履行企业安全生产主体责任。

（二）落实属地监管责任，确保安全生产形势稳定

四川蓬安工业园区管理委员会要全面深刻剖析事故教训，认真履行安全生产属地监管职责，加强园区企业安全监管，采取一切有效措施，预防安全管理漏洞，切实把安全风险管控落实到各个领域、各个层级、各个方面，督促企业及时发现并消除各类安全隐患，制止违法违规行为，进一步落实各企业安全生产主体责

任，避免各类生产安全事故的发生，确保园区安全生产形势持续稳定。

（三）落实行业监管责任，夯实安全管理基层基础

蓬安县经济信息化和科技局，要严格落实安全生产“三管三必须”要求，加强企业安全生产主体责任落实推进工作，督促企业法定代表人及实际控制人履行第一责任，健全全员安全生产责任制，细化从管理层到一线岗位的责任清单，确保责任全覆盖。推进企业安全生产标准化建设，强化常态化督导检查，发现安全隐患动态清零，组织企业负责人、安全管理人员专题培训，提升企业安全管理能力，进一步夯实安全管理基层基础，坚决守牢安全底线。