附件

静海中旺海滨旺角石化公司“4·7”火灾事故调查报告

2026年4月7日11时许，位于静海区中旺镇的天津海滨旺角石化有限公司院内油罐车在加装燃料油过程中起火，导致院内2辆油罐车、2辆报废油罐车、1个储罐、3辆轿车、1辆小型皮卡车、办公室内部分设备被烧毁，未造成人员伤亡，直接经济损失约70.664万元。

事故发生后，市、区领导同志高度重视，市委、市政府主要领导作出批示要求，市委、市政府分管领导全程电话指导救援，市有关领导同志亲临现场进行指挥，区委、区政府主要领导第一时间赶赴现场组织相关部门开展应急处置，火情于当日13时36分扑灭。

2026年4月10日，天津市安全生产委员会下发了《生产安全事故查处挂牌督办通知》（津安生督〔2026〕1号）决定对静海中旺海滨旺角石化公司“4·7”火灾事故查处实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定和市、区有关领导指示要求，我区成立了静海中旺海滨旺角石化公司“4·7”火灾事故

调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组组长由副区长张永涛同志担任，由区应急管理局、公安静海分局、区商务局、区政务服务办、区发展改革委、区消防救援局、区交通局、区市场监管局、区工业和信息化局、区生态环境局、市规划资源局静海分局、区人社局、区税务局、区总工会和中旺镇人民政府等单位组成，邀请滨海新区人民政府、蓟州区人民政府派员参加，邀请静海区纪委监委、静海区检察院介入事故调查，聘请有关专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和相关责任人的处理建议和事故整改防范措施建议。

事故调查组认定，静海中旺海滨旺角石化公司“4·7”火灾事故是一起因石油制品企业设备设施不符合安全要求、安全操作规程编制不完善、未及时处理事故隐患，危险货物道路运输企业车辆管理存在漏洞、未对换装油品车罐进行清理，致使静电放电引燃油罐内的汽油、柴油和重芳烃的混合蒸气发生爆燃导致的一起社会影响较大的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.天津海滨旺角石化有限公司（以下简称：海滨旺角公司），成立于2010年8月9日，注册资本伍佰万元人民币，法定代表人：王某超，实际经营人：崔某利，员工3人，统一社会信用代码：91120223559466952L，民营企业，注册地址：天津市静海区中旺镇韩庄子村东205国道旁。2026年1月，该公司变更营业范围，变更后取消了原营业范围的成品油仓储，增加了石油制品制造，新型催化材料及助剂销售项目。现经营范围为：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

海滨旺角公司于2010年取得《危险化学品经营许可证》，许可证号：津（静海）危化经字[2010]000041号，经营方式：不带有储存设施经营[1]（有储存场所、无储存场所），许可范

[1] 危险化学品经营许可证“经营方式”分为四种：①专门从事危险化学品仓储经营，②带有储存设施经营，③不带有储存设施经营（有储存场所），④不带有储存设施经营（无储存场所）。

①专门从事危险化学品仓储经营：指不销售危险化学品，只提供仓储服务的企业。

围：柴油[闭杯闪点≤60℃]（有储存）；汽油、煤油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（无储存），2013年、2016年、2021年、2024年该公司到期例行换证（2019年9月13日至2021年9月3日企业处于停产状态，因疫情原因未及时换证），许可证号未改变（津（静海）危化经字[2010]000041号）。

2026年3月12日，该公司向区行政审批局申请注销危险化学品经营许可证（有储存经营），2026年3月16日，该公司注销了《危险化学品经营许可证》（有储存经营），许可证号：津（静海）危化经字[2010]000041号。

2026年3月24日，该公司办理了《危险化学品经营许可证》，许可证号：120118132026000006，经营方式：无储存经营。有效期至2029年3月23日，许可范围：柴油、汽油、煤油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（易制爆、剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）。

2.天津市午盛辉国际物流有限公司（以下简称：午盛辉公司），成立于2014年12月17日，注册资本伍佰叁拾万元人民币，法定代表人：张某美，有限责任公司，统一社会信用代码：91120116300713331XB，民营企业，注册地址：天津市滨海

---

②带有储存设施经营：指带有储存设施且储存的危险化学品数量构成重大危险源的企业。

③不带有储存设施经营（有储存场所）：指企业有储存场所，但储存的危险化学品数量不构成重大危险源。（根据原国家安监总局第55号令，储存设施是指按照《危险化学品重大危险源辨识》确定，储存的危险化学品数量构成重大危险源的设施。）

④不带有储存设施经营（无储存场所）：指企业不存储任何数量的危险化学品。

新区大港街道凯旋街1287号。持有《道路运输经营许可证》，核发机关：天津市滨海新区行政审批局，经营范围：危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、9类[2]、危险废物[3]）（剧毒化学品除外），有效期为2026年3月18日至2030年3月17日。

（二）海滨旺角公司经营情况

2010年，海滨旺角公司成立，王某宝超担任法定代表人并负责全面管理工作。后因身体原因，王某超将公司管理权交与其子王某成。2021年，王某成以个人名义与自然人崔某利签订了租赁协议，将海滨旺角公司租赁给崔某利，协议期限为2021年6月至2022年6月，年租金18万元，协议到期后，双方未续签，崔某利每年向王某成交租金。上一次交租金时间为2025年6月。

（三）相关车辆及随车人员情况

1.津C89253重型罐式货车及随车人员

隶属午盛辉公司，车辆类型：重型罐式货车，核定载质量：21415KG。经营范围：危险货物运输（3类）（易燃液体），道路运输证在有效期内（有效期至2029年3月18日）。2025年10月16日，中国船级社质量认证有限公司对该车出具了定期检验合格证书，有效期至2026年10月。该车辆

[2] 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2025）第五条 2类1项易燃气体；2类2项非易燃无毒气体；3类易燃液体：9类杂项危险物质和物品，包括危害环境物质。

[3] 危险废物：列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

长期不停放在午盛辉公司停车场。

4月6日车辆押运人员杨某群，身份证号：132930********3537，具备道路危险货物押运资质，且证件在有效期内，从业资格证号：132930********3537。

4月6日、7日车辆驾驶员杨某胜，身份证号：132930********3519，具备道路危险货物运输从业人员资质，且证件在有效期内，从业资格证号：132930********3519。

4月7日车辆押运人员张某和，身份证号：120223********5173，具备道路危险货物押运资质，且证件在有效期内，从业资格证号：120223********5173。

2.津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车及随车人员

隶属天津中旺鑫海加油站，统一社会信用代码：91120225104290065Q，法定代表人：王某，公司地址：蓟州区马伸桥镇北辛庄村东，经营范围包括道路危险货物运输。

津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车，经营范围：危险货物运输（3类）（易燃液体），道路运输证在有效期内（有效期至2028年9月9日）。2025年8月1日，哈尔滨洲亚压力容器检验检测有限公司对该车出具了定期检验合格证书，有效期至2026年8月。

2026年4月，天津中旺鑫海加油站法定代表人王某将津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车抵账给自

然人崔某利，4月7日早上，王某安排张某国、王某将该车送至海滨旺角公司移交给崔某利，车辆未办理过户手续。

4月7日车辆驾驶员张某国，身份证号：120225********157X，具备道路危险货物运输从业人员资质，且证件在有效期内，从业资格证号：120225********157X。

4月7日车辆押运人员王某，身份证号：120225********0317，具备道路危险货物押运资质，且证件在有效期内，从业资格证号：120225********0317。

3.报废油罐车


两辆报废油罐车为该公司自有车辆，其中一辆油罐车内存放30吨左右重芳烃（全部燃烧），另一辆油罐车为空车。

4.轿车和皮卡车

三辆轿车为员工所有，分别为雪佛兰轿车一辆、铃木轿车一辆、福特轿车一辆，一辆小型皮卡车为该公司自有车辆。

（四）事故现场相关情况

海滨旺角公司位于天津市静海区中旺镇韩庄子村东205国道旁，东西宽39.5米，南北长49.7米，院内西侧布置2栋单层办公用房。东侧布置罐区，罐区共设置4个立式固定顶储罐，编号由北向南依次1号、2号、3号、4号，规格均为直径

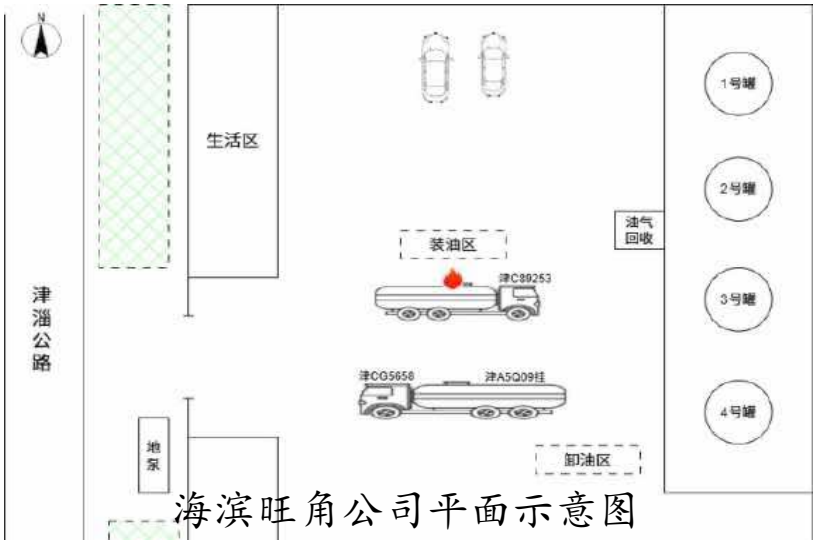

海滨旺角公司平面示意图

5m，高 6m，储罐容积 120m³。其中 1、3、4 号罐外层有保温层，2 号罐无保温层。事故发生时 1 号罐储存 6 号燃料油 59.07 吨，2 号罐为空罐，3 号罐储存 6 号燃料油 55.26 吨，4 号罐储存重芳烃类物质 18.47 吨。2 个备用储罐为空罐，用于储水。

院内中间位置布置有运输车辆装油区和卸油区设施。

（六）罐内物质情况

事故发生后，事故调查组对现场残留液体进行取样送检，经检测:

1 号罐内储存的 6 号燃料油经送检，检出 C7~C24 烷烃、C2~C5 烷基苯、萘、甲基萘、二甲基萘、三甲基萘等成分，闪点 73℃。

3 号罐内储存的 6 号燃料油经送检，检出 C5~C27 烷烃、C2~C5 烷基苯、萘、甲基萘、二甲基萘、三甲基萘等成分，闪点 72℃。

4 号罐内储存的重芳烃经送检，检出 C5~C26 烷烃、C2~C5 烷基苯、萘、甲基萘、二甲基萘、三甲基萘等成分，闪点 61℃。

起火源车辆残留物质经送检，检出 C11~C30 烷烃、C3~C5 烷基苯、萘、甲基萘、二甲基萘、三甲基萘、联苯、甲基联苯等成分。

（五）相关人员情况

1. 崔某利，男，45岁，群众，身份证号：132930********5058，河北省黄骅市人，海滨旺角公司实际经营人。持有安全管理人员安全管理资格证，发证单位河北省应急管理厅，有效期开始时间为2026年2月4日，结束日期为2029年2月4日，行业类别：危险化学品经营单位。

2. 王某超，男，63岁，群众，身份证号：120223********5172，天津市静海区中旺镇人，海滨旺角公司法定代表人，持有主要负责人安全管理资格证，发证单位四川省应急管理厅，有效期开始时间为2024年4月16日，结束日期为2027年4月15日，行业类别为：危险化学品经营单位。

3. 王某成，男，32岁，中共党员，身份证号：120223********5175，天津市静海区中旺镇人，自2021年6月崔某利实际经营海滨旺角公司后负责公司安全工作。持有主要负责人安全管理资格证，发证单位四川省应急管理厅，有效期开始时间为2024年4月16日，结束日期为2027年4月15日，行业类别为：危险化学品经营单位。

4. 崔某强，男，39岁，群众，身份证号：130983********5018，河北省黄骅市人，海滨旺角公司装卸工。

5. 刘某山，男，40岁，群众，身份证号：130983********5018，河北省黄骅市人，海滨旺角公司装卸工。

6. 刘某东，男，51岁，群众，身份证号：132930********3034，河北省黄骅市人，海滨旺角公司过磅员。

7. 张某美，女，44岁，群众，身份证号：120222********0645，天津市武清区人，午盛辉公司主要负责人。持有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，人员类别：道路运输企业主要负责人，证书编号A01202112557990，有效期限：2021年7月20日至2027年7月20日。

（七）油品来源、去向

海滨旺角公司多次从弘润石化（潍坊）有限责任公司购进柴油（闪点60℃，属于危险化学品），最后一次于2026年3月1日购买36吨，存入公司院内储罐。

该公司多次从山东塞尔化工发展有限公司购进重芳烃，最后一次于2026年3月9日购买33.77吨，存入公司院内储罐。

该公司多次从河北新启元能源技术开发股份有限公司购进炉用燃料油（闪点72℃，不属于危险化学品），最后一次于2026年4月2日购买66.28吨，存入公司院内空储罐内直接销售。

海滨旺角公司通过院内循环泵将柴油与重芳烃以8:2至8.5:1.5的比例混合成为6号燃料油，或将柴油与炉用燃料油以7:3左右的比例混合成为6号燃料油。

事故发生时1号罐内存储的物质为柴油与重芳烃混合成的6号燃料油；2号罐为空罐，4月5日前后售空，售空前储存物为柴油与重芳烃混合成的6号燃料油；3号罐内存储的物质为柴油与重芳烃混合成的6号燃料油；4号罐内存储的物质为重芳烃。

该公司6号燃料油销往黄骅等地使用矿山机械、发电机组等设备的个体散户。

4月7日，张某和（4月7日，津C89253重型罐式货车押运人员）联系王某成到海滨旺角公司购买油品，计划暂存津C89253重型罐式货车内待售。

（八）事故相关单位安全管理情况

1.海滨旺角公司

2021年6月至今，崔某利为公司实际经营人，负责公司全面管理工作。王某成负责该公司安全管理工作，日常对接相关部门、属地政府安全监管工作。该公司建立了全员安全生产责任制，编制了岗位安全操作规程，建立了安全风险管理制度、隐患排查治理管理制度、安全生产教育培训管理制度、关键装置、重点部位安全管理制度、生产设施管理制度（含安全设施、特种设备管理）、安全生产奖惩制度等。但该公司未对相

关人员开展安全生产教育培训，编制的岗位安全操作规程不符合《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规要求，隐患排查治理工作开展不到位。

2.午盛辉公司

该公司法定代表人张某美负责公司全面管理工作。该公司设置了安全科，具体负责安全管理工作，配备专职安全管理人员2名。该公司建立了全员安全生产责任制，编制了岗位安全操作规程，编制了年度安全培训计划，按要求开展了安全教育培训工作。该公司制定了《停车场地安全管理制度》和《危险品运输车辆动态监控操作规程》，但未严格执行。津C89253重型罐式货车长期停放在杨某群、杨某胜等人住处附近；杨某群、杨某胜、张某和等人多次通过使用定位干扰设备，切断车辆动态监控设备电源等手段，避开动态监控平台监管。午盛辉公司未对车辆脱离动态监控平台监管情况进行处置和记录。4月6日、7日的运输作业，杨某胜、杨某群、张某和未向午盛辉公司报告，并通过技术手段避开动态监控平台监管。

二、事故发生的经过及应急处置情况

（一）事故经过

2026年4月6日，张某国、王某驾驶津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车将32.94吨柴油从唐山科洁商贸有限公司运送至遵化市石门镇八户庄加油站并全部卸载。

4月6日，驾驶员杨某胜、押车员杨某群驾驶津C89253重

型罐式货车将11吨汽油从河北省黄骅市南大港一企业运输至天津市武清区陈咀一加油站，并全部卸载。当日夜间，驾驶员杨某胜将该车辆停放在河北省黄骅市齐家务镇大王庄村，仅打开了油罐顶部两个罐口进行放散。

4月7日9时许，张某国、王某驾驶津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车进入海滨旺角公司院内，停放在装油区。因崔某利想检查车罐是否漏油，故安排崔某强、刘某东使用6号燃料油将车辆油罐装满。车辆熄火后，张某国、王某下车走到院外；崔某利电话安排刘某生、崔某强给该车装油，崔某强先将静电夹[4]夹到车的静电导除片上，然后爬到油罐车顶部打开顶盖。崔某强将鹤管伸入罐内并固定，崔某强打开1号罐输油管的手动球阀和离心泵，开始向罐车装油。装油约4吨后，油罐车罐体内起火，罐内油品随火焰喷出油罐洒落在罐体和地面上，崔某强立即关闭离心泵和输油管的手动球阀，崔某强、刘某东、刘某山使用周围的推车式和手提式灭火器进行灭火；火熄灭后，崔某强等人让院外的张某国将车开出，停在公司外的空地处；崔某强将起火情况汇报给崔某利，并和刘某东、刘某山对地面洒落的油品进行清理。

4月7日早上，张某和联系王某成准备购买6号燃料油，王某成为崔某利和张某和联系好交易信息，张某和联系杨某群安排津C89253重型罐式货车到海滨旺角公司装油，张某和跟

[4] 此处“静电夹”为操作人员口述，经现场勘察，实际为一根双股铜线。

车前往。

10时40分左右，杨某胜驾驶津C89253重型罐式货车进入海滨旺角公司院内，看到崔某强、刘某东、刘某山等人仍在清理地面，杨某胜驾驶油罐车停在装油区，崔某强和司机杨某胜进行装油作业，先将静电夹夹到车的静电导除片上，杨某胜爬到油罐车顶部打开顶盖，崔某强操作鹤管，两人配合将鹤管伸入罐内，杨某胜将鹤管固定后下车走到院外；在此过程中，张某国驾驶津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车再次驶入海滨旺角公司院内停放在临近卸油区位置；崔某强打开1号罐输油管的手动球阀和离心泵，开始向罐车装油。装油约十几秒后，崔某强听到“砰”的一声，看见津C89253重型罐式货车顶部着火，罐车顶部罐口喷出火柱，喷出的火柱落至地面引燃此前残留的油品形成流淌火，崔某强立即关闭离心泵和输油管的手动球阀，崔某强、刘某山使用剩余灭火器进行灭火，在此过程中，火势引燃了停在旁边的津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车，火势扩大后，两人撤离现场。2号罐在火焰炙烤下，罐内气体开始膨胀，将罐顶掀开掉落至地面。火势蔓延后，将院内的2辆报废油罐车、3辆轿车、1辆小型皮卡车烧毁，办公室内部分设备受损。

（二）应急处置情况

在附近的王某成发现海滨旺角公司起火后，拨打了119报警电话。接到火情后，我区第一时间启动应急响应，市应急管

理局、市生态环境局、市消防救援局等部门分管负责同志赶赴现场给予全力支持，区消防救援局、公安静海分局、区应急管理局、区生态环境局、中旺镇人民政府等单位相关同志第一时间赶赴现场协同配合开展应急处置工作。天津市消防救援局调集出动15个消防站、35辆消防车、97名救援人员及静海支队全勤指挥部人员，通过冷却抑制、泡沫覆盖灭火方式进行灭火，公安部门第一时间开展道路封控并进行现场警戒。在市领导的关心指导和市区各部门的协同配合下，火情于当日13时36分全部扑灭，14时20分解除路面封控。

4月7日至8日，区生态环境局协调天津合佳威立雅环境服务有限公司专业人员进入现场对含油废物进行转移处置，共转移处置37.44吨。

4月8日、10日，区应急管理局协调天津港琪物流有限公司专业人员进入现场对1号、3号、4号罐内的物质进行转移处置，共转移处置132.8吨。

自火情发生后，我区持续开展线上巡查及调控管控工作，第一时间联动市委网信办协请中央网信办开展线上处置工作，未造成舆情炒作。

该起事故发生于4月7日11时许，王某成于4月7日11时3分拨打了119报警电话，上报了事故情况，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[5]的规定，属正常上报。

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负

该起事故处置得当，未造成事故扩大、次生灾害等。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

该起事故未造成人员伤亡。

（二）事故直接经济损失

事故造成院内2辆油罐车、2辆报废罐车、1个储罐、3辆轿车、1辆小型皮卡车、办公室内部分设备被烧毁，直接经济损失约为70.664万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

根据现场勘查、调查取证、检测鉴定、综合分析，事故调查组认定事故直接原因:

津C89253重型罐式货车在海滨旺角公司院内充装燃料油过程中，静电放电引燃油罐内的汽油、柴油、重芳烃的混合蒸气发生爆燃，喷出的火柱落至地面引燃残留的油品形成流淌火，造成火灾事故。

（二）事故直接原因分析

津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型罐式半挂车在充装燃料油过程中，静电放电引燃油罐内的柴油和重芳烃的

责人报告:单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

混合蒸气发生爆燃，罐内燃料油随火焰喷出，落到地面造成油料残留。

4月6日，津C89253重型罐式货车卸载汽油后，罐内残留的汽油挥发形成汽油蒸气，因汽油蒸气较空气重，沉积在油罐底部。4月7日，在充装燃料油过程中，燃料油在罐内的体积逐渐增加，气相空间逐渐减少，汽油、柴油、重芳烃混合蒸气被压缩，逐渐达到爆炸极限；在充装过程中燃料油流速约5.56m/s，由于充装速度过快产生静电且现场静电导除装置连接不到位，导致静电积累放电引燃汽油、柴油、重芳烃混合蒸气发生爆燃，喷出的火焰引燃地面上残留的油料，造成火势扩大。

（三）事故间接原因

1.海滨旺角公司

一是违反了《石油库设计规范》（GB50074-2014）8.2.8[6]规定，采用上装鹤管向罐车充装燃料油，充装时燃料油流速约5.56m/s，燃料油充装速度超过国家标准，产生静电。

二是违反了《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）9.3.5[7]及《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-

[6] 《石油库设计规范》（GB50074-2014）8.2.8 当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s。

[7] 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）9.3.5 汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。

2007）6.1.1.4.2[8]规定，静电导除装置连接不到位，在充装燃料油操作过程中，罐车通过一根总截面积约为1.9mm^{2}的双股铜绞线跨接到接地端，未采用标准要求的不小于4mm^{2}多股软绞线，装卸栈台静电接地装置未有效跨接，未能及时导除静电。

三是违反了《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定（天津市人民政府令第27号）》第十三条第二款[9]规定，编制的安全生产操作规程不完善，该公司虽然编制了油品装卸安全操作规程，但操作规程未包括装油过程中流速控制要求，安全操作要求制定不完善。

四是违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]的规定，对崔某强等人安全生产教育培训不到位，未对崔某强等人进行安全操作规程、应急处置、隐患排查等方面的安全生产教育培训。

五是违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[11]的规定，在津CG5658重型半挂牵引车/津A5Q09挂重型

---

[8] 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）6.1.1.4.2 爆炸危险场所除2区内照明灯具以外所有的电气设备应采用专用接地线：宜采用多股软绞线，其铜芯截面积不得小于4mm^2。金属管线、电缆的金属外壳等可作为辅助接地线，中性点不接地系统，接地电阻值不大于10Ω；中性点接地系统，接地电阻值不大于4Ω。

[9] 《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 安全生产操作规程应当覆盖本单位生产经营的全部作业活动，并明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

罐式半挂车装油过程中发生起火后，未进行火灾隐患排查治理继续作业。

六是违反了《危险化学品经营许可证管理办法》第二十一条[12]的规定，违规将海滨旺角公司的危险化学品经营许可证、营业执照等出租给自然人崔某利。

2. 午盛辉公司

一是违反了《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024）8.4.2[13]规定，津C89253牌油罐车前往海滨旺角公司充装燃料油前，未组织对运输过汽油的油罐进行清洗。

二是违反了《危险货物道路运输企业安全管理规范》第四十五条[14]及该公司《五、安全设备、设施（停车场）管理制度》5.3.1[15]规定，未组织津C89253重型罐式货车在无运输任务时停靠在指定停车场，对车辆管理存在漏洞，对杨世群、杨洪胜、张玉和违规使用车辆开展汽油运输的作业情况失管。

三是违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八

---

[12] 《危险化学品经营许可证管理办法》第二十一条 任何单位和个人不得伪造、变造经营许可证，或者出租、出借、转让其取得的经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证。

[13] 《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024）8.4.2 汽车罐车未经清洗不应换装油品。

[14] 《危险货物道路运输企业安全管理规范》第四十五条 危货运输企业应当加强对自有或租赁停车场的安全管理，制定停车场地安全管理制度，定期检查维护停车场地配备的相关安全防护、环境保护、消防救援设施设备，督促驾驶员按照规划的停车位停放危货车辆，定期开展停车场地巡检管理。鼓励通过信息化手段，加强危货车辆停车场监控和管理。

[15] 《五、安全设备、设施（停车场）管理制度》5.3.1 危险货物运输车辆必须停放在危货专用停车场内。

条[16]、第四十四条第一款[17]的规定，虽然对杨某群、杨某胜、张某和进行了关于换装另一类油品时应对罐车进行清洗的教育培训，但未能督促从业人员严格执行本单位制定的《车辆清洗消毒操作规程》。

（四）中旺镇人民政府

履行属地管理责任不到位，对海滨旺角公司安全生产监督管理不到位，未能及时发现并消除事故隐患。

（五）区行政审批局

履行行政审批职责不到位，在组织办理海滨旺角公司依申请注销《危险化学品经营许可证》（有储存经营）和办理《危险化学品经营许可证》（无储存经营）过程中，未核实准确现场储罐内物质情况。

（六）区应急管理局

履行监管职责不到位，在办理海滨旺角公司依申请注销《危险化学品经营许可证》（有储存经营）和办理《危险化学品经营许可证》（无储存经营）过程中，未核实准确现场储罐内物质情况。

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

五、对事故相关责任单位及人员的处理建议

（一）刑事责任追究情况

1.崔某利，海滨旺角公司实际经营人，对事故发生负有责任，涉嫌危险作业罪，已被天津市公安局静海分局刑事拘留。

2.王某成，自2021年6月崔某利实际经营海滨旺角公司后负责公司安全工作，对事故发生负有责任，涉嫌危险作业罪，已被天津市公安局静海分局刑事拘留。

3.崔某强，海滨旺角公司装卸工，对事故发生负有责任，涉嫌危险作业罪，已被天津市公安局静海分局刑事拘留。

4.刘某山，海滨旺角公司装卸工，对事故发生负有责任，涉嫌危险作业罪，已被天津市公安局静海分局刑事拘留。

5.刘某东，海滨旺角公司过磅员，对事故发生负有责任，涉嫌危险作业罪，已被天津市公安局静海分局刑事拘留。

（二）对有关公职人员和单位的处理建议

略

（三）对事故责任单位的处理建议

1.海滨旺角公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[18]、《生产安全事故罚款处理规定》第十四条第一项[19]的规定，建议由区应急管理

---

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[19] 《生产安全事故罚款处理规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚

局对该公司给予人民币49.9万元罚款的行政处罚。

2.午盛辉公司对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处理规定》第十四条第一项的规定，建议由区应急管理局对该公司给予人民币49.9万元罚款的行政处罚。

3.海滨旺角公司发生社会影响较大的生产安全责任事故，建议由区行政审批局注销其《危险化学品经营许可证》。

4.依法依规对受火灾影响的海滨旺角公司院内1号、2号、3号、4号储罐进行拆除。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.崔某利，作为海滨旺角公司实际经营人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[20]的规定，编制的油品装卸安全操作规程不完善，未组织开展安全生产教育和培训工作，未进行火灾隐患排查治理，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[21]，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分

款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

之四十的罚款。

2.张某美，作为午盛辉公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，组织开展安全生产教育和培训工作不到位，未能督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（五）调查过程中发现的其他问题

1.津 CG5658 重型半挂牵引车/津 A5Q09 挂重型罐式半挂车存在动态监控与电子运单不符的情况，蓟州区交通部门已对天津中旺鑫海加油站立案调查。

2.午盛辉公司存在未按照规定制作电子运单的违法行为，已由滨海新区交通运输综合行政执法支队立案处罚。

六、事故整改和防范措施建议

（一）严格落实企业主体责任。午盛辉公司要深刻吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任。一是严格落实对从业人员的安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。二是加强危险货物运输车辆管理，建立并落实停车场地安全管理制度，督促驾驶员在无运输任务时

将车辆停放在指定停车场，杜绝车辆失管、漏管情况发生。三是严格落实本单位制定的各项规章制度，加强驾驶员和押运员安全教育和监督，油罐车换装油品必须进行清洗，确保罐内可燃气体残留情况低于爆炸下限。

（二）严格落实属地管理责任。各乡镇人民政府、街道办事处、园区管委会要认真吸取此次事故教训，全面提升本辖区安全水平，坚决杜绝类似事故的发生。一是全面摸排底数。全面摸排本辖区内生产经营单位底数，特别是对偏远地区危险化学品（化工）企业、未纳入危险化学品管理的储油企业，做到全覆盖、无死角、无遗漏。二是强化安全检查。要配齐配强检查力量，加大排查整治频次和力度，推动生产经营单位严格落实安全生产主体责任，健全完善全员安全生产责任制，强化员工安全教育培训，及时消除事故隐患。三是强化宣传引导。要充分利用各类媒体平台和宣传栏、电子屏等各类宣传载体，广泛宣传普及安全生产法律法规、安全隐患识别技巧、应急处置方法等知识，引导各生产经营单位主动落实主体责任，自觉开展隐患自查自纠，增强全员安全防范意识，形成“人人关心安全、人人参与安全、人人监督安全”的良好社会氛围。

（三）严格落实部门监管责任。区安委会印发了《天津市静海区安全生产风险隐患大排查大整治行动方案》，要求各部门在全区范围内开展为期三个月的安全生产风险隐患大排查大整治行动，全面排查管控各行业领域安全风险，铁腕治理重大

事故隐患，严惩安全生产非法违法行为。立足当前控风险、防事故，着眼长远抓治本、除根源，强化源头与系统治理，全面提升静海区本质安全生产水平。区行政审批局要对危险化学品经营许可审批事项进行全流程复盘，聚焦许可审批条件、现场踏勘标准、审管衔接机制等关键环节，细化审批举措，优化危险化学品审批手续工作机制，确保危险化学品经营许可行政审批流程严谨规范。区应急管理局要加强对偏远地区高闪点石油制品批发行业企业和无储存经营危险化学品企业排查整治，加大执法检查力度，严厉查处违法违规行为，有效推动企业主体责任落实落地，切实提升企业安全管理水平和风险防控能力，坚决遏制各类生产安全事故。区交通局要牵头做好危险货物“托、运、收”全链条监管工作，加强对危货运输企业、车辆人员安全检查，指导危货运输企业通过危险货物道路运输安全监管系统填报电子运单，依托危货运输电子运单生成“智运码”，组织对危货运输企业开展“智运码”培训，加大对运输环节充装查验、核准等监管力度，用好动态监控、风险预警等信息化管理方式，强化危险货物道路运输企业动态监控与电子运单等方面监督检查，严厉查处违法违规行为，及时消除风险隐患，保障运输安全。

（四）强化警示教育，筑牢思想防线。精心制作近年来生产安全和火灾事故警示片，收录典型事故案例、事故现场画面、隐患排查要点和应急处置方法，召开事故警示会，组织各

级各部门、各生产经营企业主要负责人、安全管理人员观看，用身边事教育身边人，让广大干部职工和企业负责人受警醒、明底线、知敬畏，切实增强安全生产意识，从思想根源上筑牢安全生产防线。