清镇市益华某建设项目“1·13”一般事故调查报告

2024年1月13日19时43分左右，清镇市云站路的益华某建设项目—C组团C3~C6号楼及其裙房和地下室工程，在C6号楼一单元左侧电梯井内发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《贵州省电梯安全管理办法》(贵州省人民政府令第168号)等国家有关法律法规规定，2024年1月23日，清镇市人民政府成立清镇市益华某建设项目“1·13”事故调查组，事故调查组由市政府办、市应急管理局、市公安局、市总工会、市住房城乡建设局、市市场监管局等相关职能部门有关人员组成，开展了事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程基本情况

1.益华某建设项目—C组团C3~C6号楼及其裙房和地下室（住宅及商业）工程概况：

建设单位：贵州**房地产开发有限责任公司；

施工总承包单位：贵州**建筑工程有限责任公司；

监理单位：贵州**设计院有限公司；

电梯安装单位：贵州**电梯工程有限公司；

劳务单位：贵州**劳务工程有限公司。

益华某建设项目—C组团C3~C6号楼及其裙房和地下室工程位于贵州省清镇市云站路，总建筑面积109993.66㎡，工程包含C3栋、C4栋、C5栋、C6栋、大门及公建配套。事故发生在C6号楼一单元左侧电梯内（C6号楼共设有2个单元），建筑物地上为26层，地下为2层；建筑结构形式为框架剪力墙；建筑设计使用年限50年；电梯机房设置在26层（屋面）的上部，电梯机房设计活荷载为7kN/m2。C6栋地下二层室内标高为-10.0m；地下一层室内标高为-6.0m；一层地面标高为±0.00m（绝对标高：1251.00m）；标准层层高为3.0m；26层屋面顶板标高为78.0m。电梯机房楼板地面标高为80.2m；顶板标高为83.2m；电梯井道坑底标高为-11.85m；电梯井平面尺寸为2.4m×2.4m。井壁剪力墙厚度：地下部分为0.3×0.3m，地上部分为0.2×0.2m；井壁设计为钢筋混凝土剪力墙结构形式，混凝土强度等级：-2层-4层为C50；5层-7层为C45；8层-10层为C40；11层-13层为C35；13层以上为C30。

事故发生前C6栋主体工程已完工，当时处于装饰装修施工阶段（室外外墙漆和室内抹灰已完成），即电梯前室铺贴墙砖、地砖、

吊顶，以及电梯设备安装施工阶段。

2.工程手续办理情况:

该项目2020年7月16日取得由清镇市自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》; 2020年9月25日设计施工图纸取得贵州省工程设计质量监督站颁发的图纸审查合格书；2020年9月29日该项目办理了“益华某建设项目—C组团C3~C6号楼及其裙房和地下室工程”《建筑工程施工许可证》。2023年3月该项目由于资金困难列为保交楼项目。

（二）事故相关单位情况

1.贵州**房地产开发有限责任公司,是该项目工程建设单位,成立于2005年12月22日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，登记机关：清镇市市场监督管理局，法定代表人姜**，注册资金人民币10000万元。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房地产开发、销售；环境绿化、物业管理。

2.贵州**建筑工程有限责任公司,为该项目施工总承包单位,成立于2017年9月20日，属有限责任公司(自然人独资)，发证机关：贵安新区市场监督管理局，法定代表人崔**，注册资金人民币5000万元整。该公司具有建筑工程施工总承包贰级资质,《建筑业企业资质证书》编号：D45****453，有效期至2025年4月28日，发证机关：贵州贵安新区行政审批局。《安全生产许可证》编号:（黔）JZ安许证字〔2017〕00****7（10)，发证机关：贵

州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局，有效期至2024年4月28日。该公司于2020年5月5日与贵州**房地产开发有限责任公司签订《建设工程施工合同》。

3.贵州**电梯工程有限公司（以下简称**电梯公司），是该项目电梯安装施工单位，成立于2012年02月23日，贵州国家高新技术产业开发区行政审批局颁发工商营业执照，属有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人强**，注册资金人民币伍佰万圆整；企业《中华人民共和国特种设备生产许可证》编号TS3****53-2027，有效期至2027年12月08日，发证机关：贵州省市场监督管理局。许可项目为电梯安装（含修理）。2023年12月11日，**电梯工程有限公司与贵州**建筑工程有限责任公司签订《益华某建设项目电梯购销安装维护合同书》。

4.贵州**劳务工程有限公司，为该项目C5、C6栋土建施工劳务公司，成立于2020年7月8日，属有限责任公司（自然人投资或控股），发证机关：贵阳市白云区市场监督管理局，法定代表人王**，注册资金人民币100万元整。建筑工程劳务分包；房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、通信工程、电力工程、环保工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、隧道工程、电子与智能化工程、建筑防水工程、管道工程的设计及施工；销售：建筑材料（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司于2020年6月16日与贵州**建筑工程有限责任公司签订《益华某建设项目C5、C6栋建筑安装工程劳务分包合同》。

5.贵州**设计院有限公司，为该项目监理单位，成立于1994年12月17日，工商营业执照由贵州省市场监督管理局颁发，属有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人潘**，注册资金人民币肆佰陆拾肆万圆整；企业《工程监理企业资质证书》编号E15****248-4/1，有效期至2024年11月15日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。具有房屋建筑工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。该公司于2020年5月15日与贵州**房地产开发有限责任公司签订《建设工程监理合同》。

（三）部门监管情况

益华某建设项目在2023年3月份被列为保交楼项目以来，清镇市住房城乡建设局共对该项目开展了11次常规检查。其中，2023年3月10日住建局质量安全监督组联合职教城管委会到项目开展春节前安全检查；2023年3月23日，监督组联合职教城管委会、保交楼专班及所聘请的专家再次到项目上开展复工安全检查；后续对该项目开展常态化安全服务工作9次。

清镇市市场监管局在事故发生后，发现电梯安装单位施工前未办理电梯安装告知，清镇市市场监管局立即责令整改。

（四）事故地点情况。

经过现场勘察，事故发生地点位于清镇市云站路益华某C6栋一单元左侧电梯井底部。事故发生后，发现死者杨**平躺在电梯井底部，身边有一顶破损的白色安全帽；位于该电梯井2层出口正对面井壁上有血迹（见图1）。

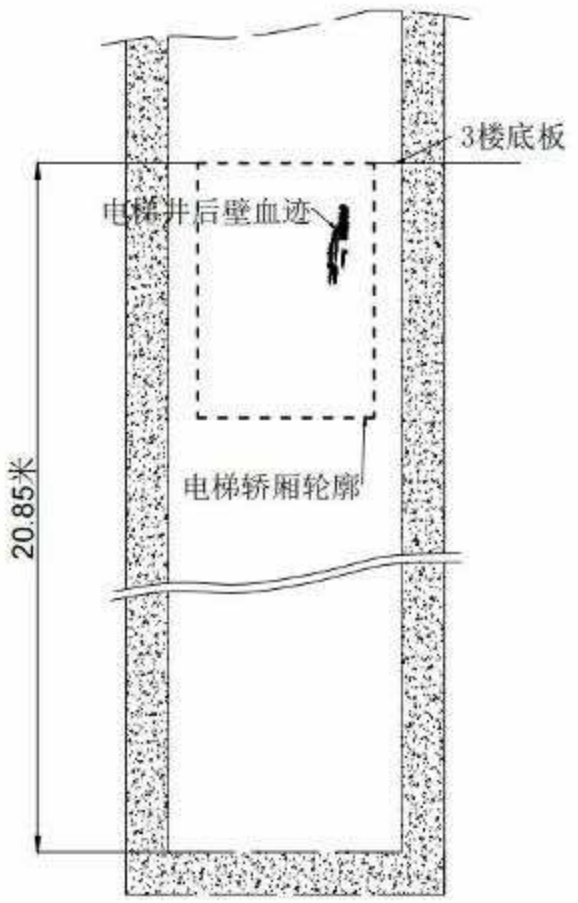


图 1：血迹位置示意图

事故发生前，贵州**电梯工程有限公司组织工人杨**在该电梯井铺设电梯通讯线路，事故发生时电梯轿厢顶部位于该单元 3 层底板，轿厢顶部未安装护栏，轿厢顶部作业面距电梯井井底部 20.85m（见图 2），轿厢顶部边缘与电梯井有血迹一侧井壁之间的间隙距离为 0.42 米（见图 3）。同时 C6 栋一单元土建部分，有贵州**劳务工程有限公司 5 名工人分别在 6 层、9 层、17 层及 26 层等楼层作业，主要进行电梯前室墙砖、地砖铺贴作业及电梯门贴砖作业。存在电梯安装与墙地砖铺贴的垂直交叉作业。

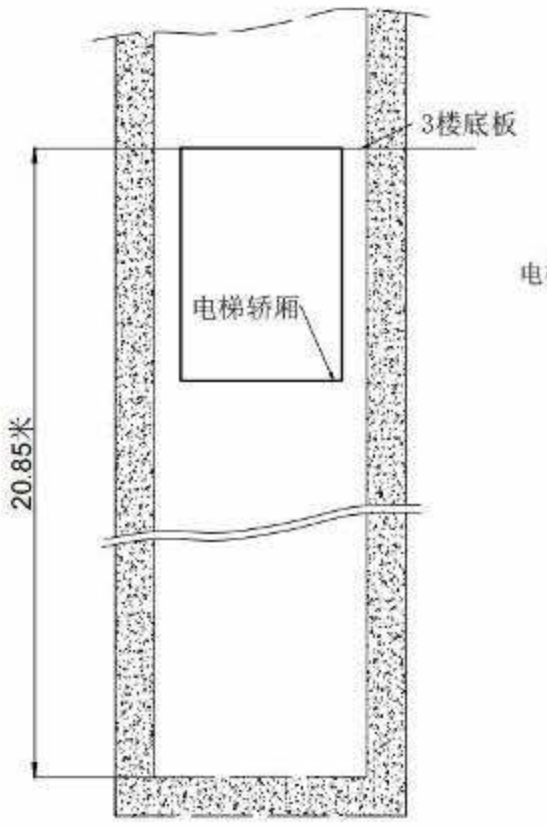


图 2：电梯轿厢顶部与电梯井底部距离示意图

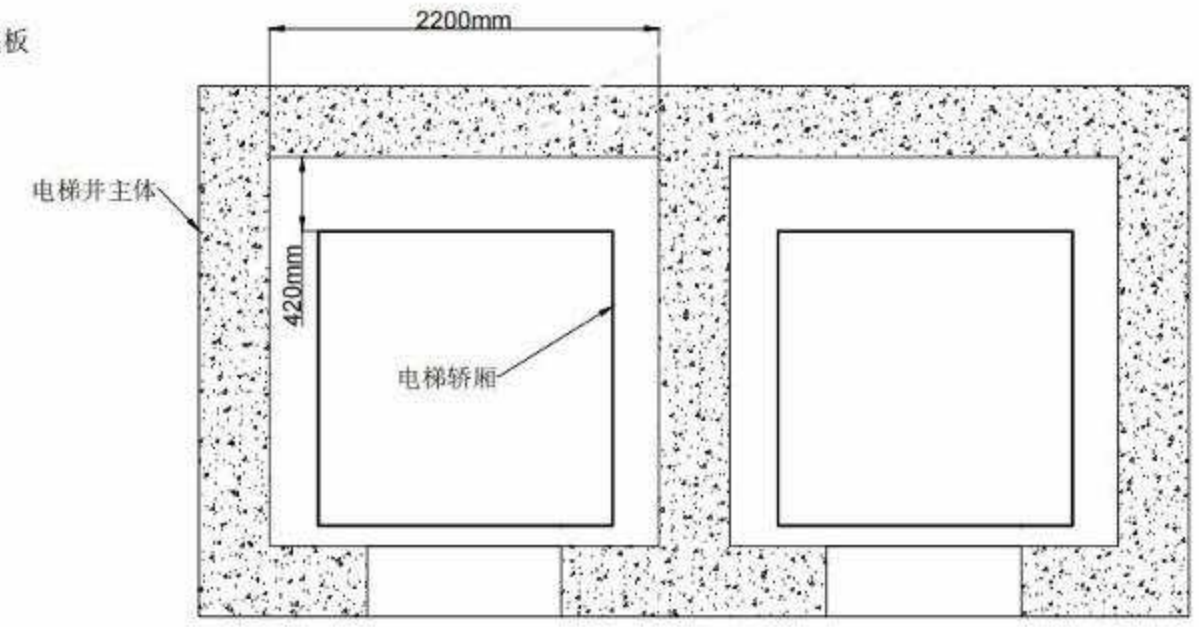


图 3：电梯轿厢顶部边缘与电梯井井壁距离示意图（俯视图）

二、事故发生经过、救援、信息上报及善后处理情况（经现场踏勘和询问笔录分析）

（一）事故发生经过

2024 年 1 月 13 日，贵州**电梯工程有限公司组织工人杨**在该电梯井铺设电梯通讯线路，18 时 30 分左右，班组长朱**打电话给杨**，电话未能接通，随后去现场寻找杨**，大约在 19 时左右在 C6 栋 1 单元左侧电梯井坑底现场发现杨**。

（二）事故救援经过。

发现杨**在电梯井底部后，现场人员朱**于 19 时左右立即拨打 110 报警电话及 120 急救电话，19 时 05 分 110 及 120 到达现场，朱**积极配合现场救援工作。后经 120 急救现场确认，杨**已死亡。

（三）事故善后处理情况。

死者杨**善后处理工作于2024年1月17日已妥善处理完毕，尸体已火化。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失：

本次事故共造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，核定事故造成直接经济损失约135万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.防护装置缺乏。一是劳务单位贵州**劳务工程有限公司违反《益华某建设项目C3-C6砌体工程施工方案》中第八章第四条[1]，安排人员在电梯门贴砖过程中未设置可靠安全的防护隔离层；二是事发时电梯轿厢顶部未安装护栏，违反《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588-2003）第8.13.3条[2]的规定；形成了环境的不安全状态。

2.冒险进入危险场所。劳务分包单位人员在同一单元楼栋上方电梯口铺贴小标砖，存在水泥或小标砖掉落电梯井现象。劳务分包单位铺贴电梯口小标砖与电梯安装交叉作业时，电梯安装人员进入有水泥或小标砖掉落的电梯井，形成了人的不安全行为。

3.未佩戴安全带。电梯安装作业人员在进入未安装护栏的轿厢顶部作业时未佩戴安全带，导致被小标砖砸伤后从电梯轿厢与井壁之间的缝隙坠落至电梯井底部。

---

1 《益华某建设项目C3-C6砌体工程施工方案》中第八章第四条“砌筑作业面下方不得有人，交叉作业必须设置可靠、安全的防护隔离层……”

2 《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588-2003)第8.13.3条：离轿顶外侧边缘有水平方向超过0.30m的自有距离时，轿顶应装设护栏。

（二）间接原因

1.教育培训不够。施工总承包单位对泥工班组开展安全教育培训及技术交底，但未对施工作业人员进行考核。

2.劳动组织不合理。施工总承包单位未对在同一作业区域内进行施工作业的劳务单位及电梯安装单位统一协调管理。劳务单位贵州**劳务工程有限公司泥工违反《益华某建设项目 C3-C6 砌体工程施工方案》中第八章第四条在贴电梯门砖过程存在水泥或小标砖掉落电梯井现象，发现电梯井中有电梯安装作业人员，仍然进行贴砖作业。

3.对现场工作缺乏检查。施工总承包单位、劳务单位、电梯安装单位及监理单位均对施工项目现场存在交叉作业现象失察。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.贵州**建筑工程有限责任公司。一是未建立全员安全生产责任制；二是未对在同一作业区域内进行施工作业的劳务单位及电梯安装单位统一协调管理；三是未根据 2021 年新修订的《安全生产法》修订《安全管理制度》，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；四是益华某建设项目的项目经理长期不在岗履行项目安全管理工作；五是安全教育培训工作不到位，对职工开展了安全教育培训工作，但未进行考核就安排上岗作业；六是安全事故隐患排查治理工作不到位。导致发生事故，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第一百一

十四条第一项规定[3]进行行政处罚。

2.贵州**劳务工程有限公司。一是现场安全设施不到位，未设置可靠、安全的防护隔离层以防止砸到砌筑作业下方的人；二是劳动组织不合理，劳务公司作业人员安全意识淡薄，在明确知晓电梯井下方有电梯工人作业，可能危及对方生产安全的情况下，却仍然在上方垂直面同时开展作业。发生生产安全事故，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定进行行政处罚。

3.贵州**电梯工程有限公司。一是未严格按照《电梯施工方案》落实施工范围安全管理工作，存在其他作业人员进入电梯安装区域；二是未制定安全风险分级管控制度，对电梯安装施工作业区域安全风险辨识不到位，管控不到位；三是对职工安全教育培训不到位，电梯安装作业人员安全意识淡薄，电梯安装作业上方有劳务单位人员作业，且存在掉落施工材料现象，仍然进入危险区域作业；四是事故发生点的电梯事发时电梯轿厢顶部未按要求安装护栏，电梯安装人员事发时未佩戴安全带。发生生产安全事故，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定进行行政处罚。

4.贵州**设计院有限公司。一是总监理工程师未履职尽责，违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.2.1条规定，未组织检查施工单位安全生产管理体系的建立及运行情况，对施工总承包单位项目经理长期不在岗履职无异议；二是未认真组织

3第一百一十四条第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

开展现场监理工作，未督促施工单位认真开展隐患排查治理工作，对施工现场违章操作的行为未及时制止，违反《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.5.6条规定。发生生产安全事故，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定进行行政处罚。

（二）因在事故中死亡不再追究责任的人员

1.杨**，贵州**电梯工程有限公司，电梯安装作业人员，冒险进入危险区域，且未佩戴安全带，被上方掉落施工材料砸中后坠落至电梯井底部，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（三）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.崔**，贵州**建筑工程有限责任公司法定代表人。作为生产经营单位主要负责人履职不到位，一是未根据新《安全生产法》组织制定并实施安全生产责任制，其中包含全员安全生产责任制的制定和实施；二是未认真组织实施安全教育培训工作；三是未督促益华某建设项目的项目经理认真落实项目安全管理工作，长期不在岗履行项目安全管理工作。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第一项规定[4]进行行政处罚。

2.王**，贵州**建筑工程有限责任公司益华某建设项目项目经理。未认真履行项目的安全管理职责，未认真落实安全生产责任制度、安全教育培训制度，长期不参与项目现场安全管理，未

4 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

对施工范围同时作业的施工单位进行统一协调管理。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定[5]进行行政处罚。

3. 张*，贵州**建筑工程有限责任公司益华某建设项目现场负责人兼安全员。未认真履行项目的安全管理职责，未认真落实安全生产责任制度、安全教育培训制度，未对施工范围同时作业的施工单位进行统一协调管理，对施工作业场所安全隐患排查不到位。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

4. 强**，贵州**电梯工程有限公司法定代表人。未认真履行安全管理职责，未认真组织制定安全风险分级管控制度，对电梯安装施工作业区域安全风险辨识不到位，管控不到位；组织开展安全教育培训不到位，电梯安装作业人员安全意识淡薄；督促检查本单位的安全工作不到位，事故发生点的电梯事发时电梯轿厢顶部未按要求安装护栏，电梯安装人员事发时未佩戴安全带。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条第一项规定进行行政处罚。

5. 张*，贵州**电梯工程有限公司益华某项目项目经理。未认真履行安全管理职责，组织对电梯安装期间施工作业区域安全排查不到位，存在交叉作业现象；组织开展安全教育培训不到位，电梯安装作业人员安全意识淡薄；检查本单位的安全工作不到位，事故发生点的电梯事发时电梯轿厢顶部未按要求安装护栏，电梯

---

5 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

安装人员事发时未佩戴安全带。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

6.唐**，贵州**电梯工程有限公司益华某项目安全负责人。未认真履行安全管理职责，电梯安装作业现场管理不到位，存在交叉作业现象；组织开展安全教育培训不到位，电梯安装作业人员安全意识淡薄；检查本单位的安全工作不到位，事故发生点的电梯事发时电梯轿厢顶部未按要求安装护栏，电梯安装人员事发时未佩戴安全带。对事故的发生负有领导责任，由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

7.王**，贵州**劳务工程有限公司法定代表人。未严格落实安全教育培训工作要求，上岗劳务人员未进行考核；对施工作业现场安全管理工作不到位，未在交叉作业现场设置可靠、安全的防护隔离层。对事故的发生负有领导责任，由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

8.黄**，贵州**设计院有限公司派驻益华某建设项目总监理工程师。一是未组织检查施工单位安全生产管理体系的建立及运行情况，对施工总承包单位项目经理长期不在岗履职无异议；二是未认真组织开展现场监理工作，未督促施工单位认真开展隐患排查治理工作，对施工现场违章操作的行为未及时制止。对事故的发生负有领导责任，建议由清镇市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条规定进行行政处罚。

五、事故防范措施和建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找生产安全漏洞，完善

相关管理措施，有效防范和遏制类似生产安全事故的发生，提出如下事故防范整改措施和建议：

（一）贵州**建筑工程有限责任公司

要认真履行建筑施工单位的安全管理责任，履行企业安全生产主体责任，严格落实安全教育培训工作，提升从业人员安全意识和安全技术水平。加强现场安全生产管理，并加大事故隐患排查整治力度，消除安全隐患。一是组织建立全员安全生产责任制及安全风险分级管控及安全隐患排查治理双重预防工作机制，并严格组织落实；二是严格落实两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动安全管理工作；三是督促项目负责人履职到位；四是认真组织开展“三级”安全教育培训工作，保证从业人员掌握必要的安全知识，提高安全生产防范意识，并经考核合格后方准上岗；五是强化现场安全生产管理，严格落实好项目部、班组的安全管理、检查、隐患排查等制度。

（二）贵州**电梯工程有限公司

要严格履行企业安全生产主体责任。一是进一步建立完善安全管理制度，制定安全风险分级管控制度，并开展安全风险分级管控工作；二是认真组织开展安全教育培训工作，有效提高职工安全意识；严格按照《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）制定电梯安装施工方案，并认真组织落实；三是强化现场安全管理，严禁出现垂直交叉作业现象。

（三）贵州**劳务工程有限公司

要认真履行劳务单位的安全管理责任，履行企业安全生产主体责任，严格落实安全教育培训工作，提升从业人员安全意识和

安全技术水平。加强现场安全生产管理，并加大事故隐患排查整治力度，消除安全隐患。一是加大对施工现场安全检查力度，严禁出现垂直交叉作业现象，并确保防高坠安全防护用品和装置的有效配备、有效使用；二是认真组织开展“三级”安全教育培训工作，保证从业人员掌握必要的安全知识，提高安全生产防范意识，并经考核合格后方准上岗。

（四）贵州**设计院有限公司。

要强化对建筑施工项目的安全监理工作。一是监督施工单位的安全管理人员履职到位；二是加强对施工作业环境及施工作业过程中“三违”行为的监理，对施工作业现场发现的问题书面下达监理通知单，必须跟踪落实到位。

（五）市市场监督管理局、市住房城乡建设局、职教城管委会等负有安全监管职责的部门。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则和“属地管理”的要求认真落实安全生产监管责任，强化日常监管，积极开展建筑施工行业安全生产大排查大整治工作。督促企业落实企业安全生产主体责任，提高安全生产管理水平。深入排查治理事故隐患，加强对施工现场的安全检查，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律“三违”行为发生。