于洪区新塔湾钢材市场物流园“12•23”一般物体打击事故调查报告

2024年01月26日　来源：于洪区应急管理局　[字体： 大

2023年11月23日14时11分，于洪区迎宾路街道新塔湾钢材市场物流园内南通良益物流有限公司发生一起物体打击事故，事故致1人死亡，事故直接经

事故发生后，区应急管理局、市公安局于洪分局、迎宾路街道办事处等有关部门人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经于洪区人民政府授权，成立了由区应急管理局任组长单位，市公安局于洪分局、区总工会、迎宾路街成的事故调查组，依法开展事故调查。同时，聘请相关行业安全领域专家，对事故进行现场勘验、分析。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过急救援情况，认定了事故性质。

一、事故发生单位基本情况

（一）事故发生单位


南通良益物流有限公司成立于2005年04月27日，住所为江苏省南通市秦灶镇八里庙村五组，统一社会信用代码：913206117732191519，法定代表许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故现场概况

事故现场位于沈阳市于洪区迎宾路街道新塔湾钢材市场物流园南通良益物流有限公司货站，事故现场停驻一台重型栏板货车，号牌号码为苏FE456流有限公司，住址为江苏省南通市港闸区秦灶镇八里庙村五组，使用性质为货运。事故发生点位在货车南侧，南侧装卸作业区现场地面冰雪已基本清除。



事故现场点位：于洪区新塔湾钢材市场物流园南通良益物流有限公司货站（事故现场照片）

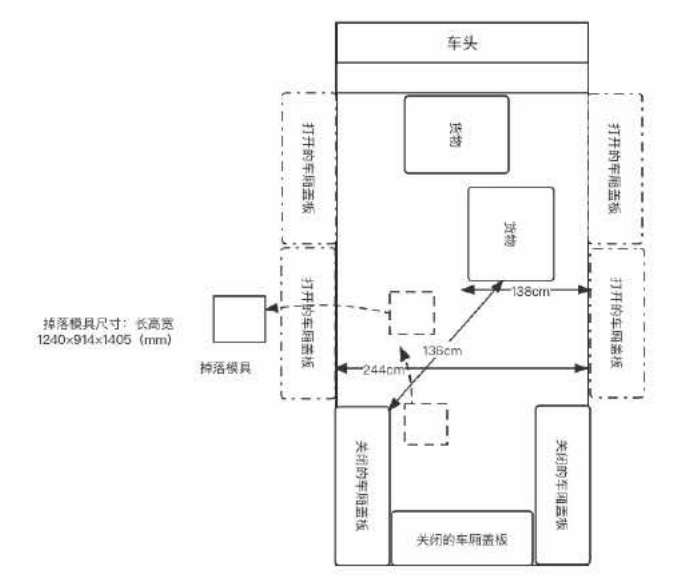

事故现场示意图

事故现场货车（苏FE456*）车厢栏板共7个（左右两侧各3个，车尾1个），事故现场车尾、尾部两侧栏板3个均未打开，车厢前部、中部左右两侧
态，车厢内现存货物2件，货车南侧中间栏板旁地面1件货物倾倒。






货车苏FE456*：车厢栏板状态及倾倒货物现状（事故现场照片）

（三）事故现场模具设备

事故现场货车南侧掉落货物为南通良益物流有限公司卸车作业的模具设备，尺寸：1240×914×1405㎜，重量：426㎏，模具设备底座四角各安装1个

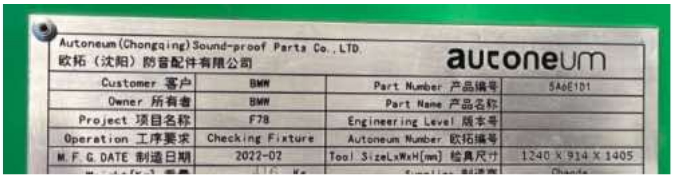





模具设备（事故现场照片）

二、事故发生经过和救援情况

2023年12月22日，南通良益物流有限公司司机臧*民按照公司主要负责人臧某的工作安排，驾驶公司货车苏FE456*将业主需要托运的模具设备运到在新塔湾钢材市场物流园区的货站，当天货车（苏FE456*）停驻在货站仓库门前，准备第二天进行卸车转运。

12月23日上午7时左右，南通良益物流有限公司新塔湾钢材市场物流园区货站装卸工兼叉车司机曹*廷上班开始装卸其它货车的货物。

12时30分左右，臧*民吩咐曹*廷将货车（苏FE456*）上的模具设备卸下，曹*廷开叉车过来时，臧*民已经把货车厢板打开了，并站在货车的南侧靠运货车车厢中间南侧模具设备。

12时41分，臧某民准备移动货车上模具设备

12时41分，臧*民站在货车南侧中间栏板处地面上，伸手拖拽车厢内靠近尾部的模具设备，模具设备在拖拽调整姿态时底座一角滑轮越出车厢，致使倾倒，臧*民试图撑住不让模具设备掉落，最终因躲避不及时模具设备掉落砸到臧*民。

12时41分，臧某民移动模具设备造成设备失稳

随后，一旁卸运完第一件模具设备的曹某廷返回中见到掉下来的模具设备将臧*民砸倒在地，立即停下叉车，赶过去想抬起压在臧某民身上的模具设
有抬动，就用手撑着模具设备呼喊周围人员过来帮忙，物流园现场工人闻讯赶过来，一起将模具设备抬起，将某德民身体从模具底下施救出来。臧*的母
货站办公室跑过来，见臧*民面部朝上躺在地上，还有气息，就赶紧拨打了“120”急救电话，20分钟后，“120”救护人员到达现场，进行急救，并转送至沈
抢救，下午14时30分，医院确认臧*民死亡并出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为呼吸停止、颅脑外伤。

事故发生后，区应急局、迎宾路街道办事处、市公安局于洪分局有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。

三、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者臧*民，身份证号210112196509****，户籍沈阳市皇姑区淮河街三零巷12号1-6-5，男，汉族，58岁，系南通良益物流
生后，南通良益物流有限公司已与臧某民家属联系，组织协调善后工作。

本次事故造成直接经济损失约120万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故直接原因

南通良益物流有限公司司机臧*民在货站装卸作业过程中未落实岗位安全责任，擅自挪动车厢内模具设备，导致其被倾倒模具设备打击致死。

（二）事故间接原因

1.南通良益物流有限公司教育和督促从业人员严格落实岗位职责不力，岗位安全生产责任制落实不到位。该公司虽然制定了安全操作规程，并对工
但在具体执行落实中缺乏相应的管理，致使现场从业司机安全理念筑得不牢，违反岗位职责进行作业。

2.南通良益物流有限公司法定代表人臧*作为公司主要负责人，履行主要负责人职责不到位，对本单位从业人员作业过程落实岗位安全责任缺乏监督
员违反岗位职责行为未得到及时纠正。

（三）事故性质

经调查认定，于洪区新塔湾钢材市场物流园“12•23”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及处理建议

（一）事故责任单位

南通良益物流有限公司，教育和督促从业人员严格落实岗位职责不力，岗位安全生产责任制落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第
于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，对其进行行政处罚，并责成事故发生单位对照防范和整改措施进行

（二）事故责任人员

1.臧*民，南通良益物流有限公司司机，安全意识薄弱，在货站装卸作业过程中未落实岗位安全责任，擅自挪动车厢内模具设备，违反了《中华人民
五十七条的规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.臧*，南通良益物流有限公司主要负责人，履行主要负责人安全生产工作职责不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）南通良益物流有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，在公司内部认真开展隐患排查治理工作，对生产作业场所可能存在的危险、有害对关键环节严加管控，制定有针对性的治理措施并加以落实，防止类似事故发生。

（二）南通良益物流有限公司主要负责人，要认真履行安全生产职责，加强对作业现场的管理，确保本单位安全生产规章制度和安全措施得以落实实际情况，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，及时消除安发生。

于洪区新塔湾钢材市场物流园“12•23”一般物体打击事故调查组

2024年1月24日

ICP：辽ICP备05015124

辽公网安备 21011402000129号 | 网站标识码：2101140004

主办单位：沈阳市于洪区人民政府 | 地址：于洪区黄海路37号 | 联系电话：024-23887641

网站地图 | 技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）