沈北新区辽宁福宁食品科技有限公司“11·2”一般坍塌事故调查报告

2025年11月7日,沈北新区应急管理局接到举报,反映2025年11月2日，位于沈北新区道义二街1号的沈阳阿美莉卡食品工业有限公司北侧办公楼（含生产车间）二楼施工现场发生一起坍塌事故，造成一人受伤。区应急局接到举报后，立即对举报事件进行初步核查，经核查确认举报情况属实。

事故确认后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、正良街道等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组聘请相关领域专家成立技术组,对事故现场勘查及技术分析，并按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术分析、人员问询、调查取证，现已查明事故发生经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定,本事故是一起因沈阳春秋尚作装饰设计有限公司在对厂房非承重隔墙拆除施工过程中，野蛮"掏洞"作业[1]，导

[1]《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第5.1.3条规定：当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

致墙体上部失去支撑失稳坍塌，造成一人重伤的一般坍塌生产安全责任事故。

一、涉事相关单位基本情况

（一）生产厂房出租单位

沈阳阿美莉卡食品工业有限公司[2]（以下简称为阿美莉卡公司）成立于2001年11月16日，法定代表人刘某丹，主营烘焙食品加工及销售，目前处于停产状态，现有员工2人对厂区进行值守。

（二）生产厂房承租及转租单位

辽宁福宁食品科技有限公司[3]（以下简称为福宁公司）成立于2019年3月1日，法定代表人张某洋，主营食品生产及销售，共有员工30余人。该公司有四位股东，分别是汪某程（持股比例35%）、王某毅（持股比例35%）、郑某芳（持股比例25%）、张某洋（持股比例5%）。经调查发现，该公司实际负责人为汪某程和王某毅二人，2025年9月末汪某程与其爱人王某（福宁公司财务总监）出国陪同子女海外留学，目前公司实际负责人为王某毅一人。

---

[2] 沈阳阿美莉卡食品工业有限公司：成立于2001年11月16日，法定代表人刘某丹，企业类型有限责任公司，经营范围：无；一般经营项目：食品、饮料、食品添加剂、冷饮食品加工、制造销售；食品及饮料机械设备批发、零售；农副产品（不含粮食）收购；食品加工技术、商务信息咨询服务；食品加工技术培训（不含学历证书类职业教育培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

[3] 辽宁福宁食品科技有限公司：成立于2019年3月1日，法定代表人张某洋，企业类型有限责任公司，经营范围：许可项目：食品生产、食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

为方便企业未来发展电商业务，福宁公司将该电商业务交由福宁公司实际负责人王某毅全权负责，并由王某毅经办，于2025年10月20日与阿美莉卡公司（经办人为刘某丹）签订《场地租赁合同》[4]，租用阿美莉卡公司园区北侧主楼西侧办公室（一二楼）及东侧生产车间二楼和一楼库房，租赁面积4000㎡，每年租金为40万元。

2025年10月22日,王某毅以个人名义与福宁公司签订《部分厂房租赁合同》，王某毅租用阿美莉卡公司园区北侧主楼生产车间二楼全部区域，面积约850㎡，待取得营业执照后用作电商库房仓储货品，每年租金为12万元。

（三）生产车间非承重墙体拆除施工项目承包单位

2025年10月28日，王某毅与沈阳春秋尚作装饰设计有限公司签订《施工合同》，合同服务内容为拆除阿美丽卡工业园北侧主楼生产车间二楼区域(王某毅个人租用区域）共计350㎡非承重墙体。工期为2025年11月1日至2025年11月3日，工程总价是人民币8000元整。

沈阳春秋尚作装饰设计有限公司[5]（以下简称为春秋尚作公

---

[4] 合同约定:沈阳阿美莉卡食品工业有限公司于2025年10月30日前向辽宁福宁食品科技有限公司交付该场地，自交付日起给予辽宁福宁食品科技有限公司2个月的免租期用于场地装修。租期自2026年1月1日至2035年12月31日，租赁期为10年。同时在合同中双方约定辽宁福宁食品科技有限公司不得自行转租场地及设施。

[5] 沈阳春秋尚作装饰设计有限公司 ：成立于2023年2月24日，法定代表人李某，企业类型有限责任公司，经营范围：许可项目:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务，园林绿化工程施工、建筑装饰材料销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），图文设计制作，市场营销策划，工程管理服务，住宅水电安装维护服务，企业形象策划，广告设计、代理，广告发布，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

司）成立于2023年2月24日，法定代表人李某，经营范围是住宅室内装饰装修，该公司无固定员工，如有施工项目，由李某根据施工项目类型，临时雇佣工人开展施工作业。本次事故发生前，李某曾多次雇佣涉事工人颜某宝、颜某牛及伤者张某臣，从事过拆除墙体施工工作。

为确保顺利开展阿美莉卡园区二楼场地施工项目，春秋尚作公司法定代表人李某于2025年10月30日临时雇佣颜某宝、颜某牛及伤者张某臣3名力工，3名工人于2025年10月31日自带拆墙工具，正式入场开展拆除墙体施工作业。

二、事故现场踏勘情况

事故现场已于事发后拆除清理，现场踏勘时已基本不存在施工及事故痕迹。事故发生地点为阿美莉卡公司北侧主楼生产车间二层，区位见图1。



图1 事故发生地点区位

涉事建筑为砼框架结构，整体 3 层。其二层、三层为生产车间并依工艺规划进行分隔装修。事故发生后，二层已经拆除完毕（见图 2），不能展现原貌；三层装修状态如图 3 所示。参考三层状态和二层现场痕迹，还原事故现场状况示意见图 4。



图 2 涉事建筑二层清理后状态



图 3 涉事建筑三层装修状态



图 4 涉事区域还原示意图

事故坍塌墙体为原车间暂存间的西墙，尺寸为长 4.5 米、宽 0.24 米、高 3.3 米。事发时该车间暂存间北侧隔断裙墙及上部附着物及西侧墙体北部约 1.5 米长墙体已拆除，西墙剩余约 3 米长墙体正在实施拆除作业，拆除方式为低位“掏洞”法，见图 5。

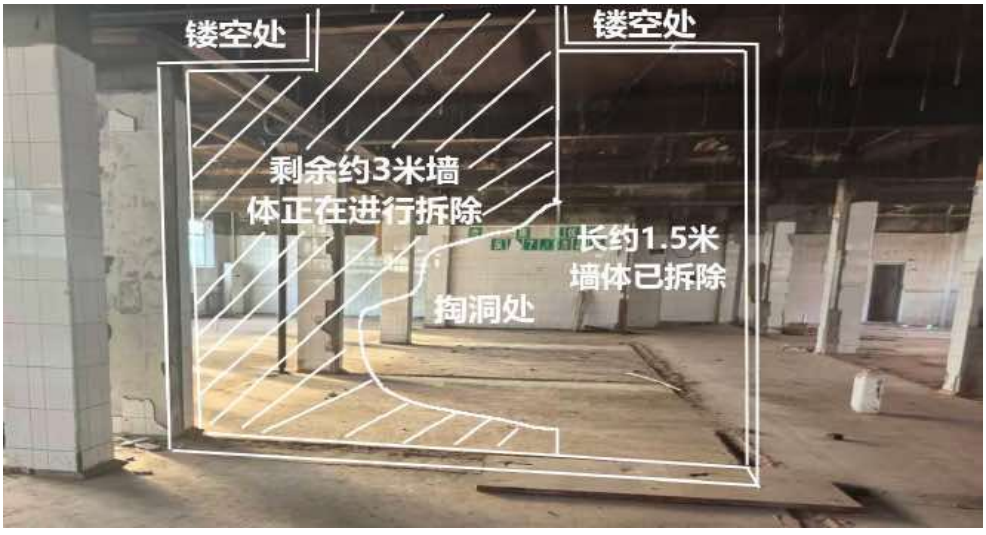


图 5 涉事墙体坍塌前状况示意图

现场可见，墙体与建筑物结构砼结合面未做特殊处理，隔墙与梁柱、屋面板等均呈现弱附着状态，且存在局部无附着区域，西墙体稳定性较差，见图 6。二层未拆除墙体参考对比情况，见图 7。



图 6 涉事坍塌墙体附着情况示意图



图 7 二层未拆除墙体参考图

三、事故发生前后经过及救援情况

11 月 2 日 7 时 30 分许，力工张某臣、颜某牛、赵某天[6]三人到达施工现场，三人均未佩戴安全帽、防砸鞋等劳动保护用品，各自使用自备工具（铁锤）开展砸墙作业。10 点 20 分许，张某臣与颜某牛一同拆除原车间暂存间西墙。该墙体长 4.5 米、宽 0.24 米、高 3.3 米，二人分居该墙体东西两侧[7]，从距地面 0.3 米高处开始向上砸墙，砸至距地面约 0.8 米高时，开始将 0.3 米至 0.8 米高的中间墙体砸空，砸空约 1.5 米长时，二人一同站在该墙体西侧，使用铁锤同时砸距地面 0.8 米至 3.3 米高的上半部分墙体，使墙体向另一侧倒塌，上半部分墙体拆除后，开始砸距地面 0.3 米高的下半部分墙体，直至该 1.5 米长的墙体全部被拆除。随后颜某牛站于暂存间西墙东侧，张某臣站于暂存间西墙西侧，分居墙体两侧，按照上述流程继续拆除剩余墙体，当掏空约 1 米长的墙体时，颜某牛发现剩余约 2 米长的墙体开始向东倾斜，有倒塌的趋势，于是颜某牛大喊“墙要倒，快躲开”，张某臣听到后立即向暂存间南侧穿堂门跑去，在跑的过程中，张某臣被倒塌的墙体砸倒在门口内侧，导致张某臣受伤。

事故发生后，现场收废品人员立即拨打 120 急救中心电话。约 10 分钟后，120 急救中心医护人员到达现场，将张某臣送往沈阳七三九医院就医。11 点 26 分，颜某牛电话告知李某及颜某

[6] 因颜某宝在 2025 年 11 月 2 日临时有事，故其在 2025 年前 11 月 1 日联系赵某天，安排他 11 月 2 日到施工现场从事力工工作。

[7] 张某臣位于暂存间西墙东侧，颜某牛位于暂存间西墙西侧。

宝现场情况。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）受伤人员情况

伤者张某臣，男，52岁，户籍为哈尔滨市呼兰区康金镇，现于沈阳七三九医院就医，系春秋尚作公司临时雇佣力工，未与春秋尚作公司签订《劳务合同》，每日薪资300元。

事故发生后，张某臣被及时送医抢救，经沈阳七三九医院初步诊断为:1.创伤失血性休克；2.双手双足踝多处骨折；3.左小腿皮肤软组织碾挫脱套伤，左小腿外侧肌群损伤；4.额部及鼻部皮肤挫裂伤，皮下血肿，额骨骨折，颅骨骨折等伤情。

截至2025年12月9日，经沈阳七三九医院手术治疗后，张某臣双足及踝部骨折、左手多指骨折、左腕舟骨已经过骨折手术治疗，但左足拇指因伤势较重截肢[8]，构成重伤。事故调查组依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(一)项[9]的规定，对该起重伤事故立案调查。张某臣病情介绍见图8，《截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表》见图9。

---

[8] 事故调查组依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）中《附录B损失工作日计算表（补充件）》中的《表1截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表》换算伤者左足拇指截肢或完全失去机能部位损失工作日超过105日，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）4.2重伤：“指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害。”，判定伤者伤情构成重伤。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(一)项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

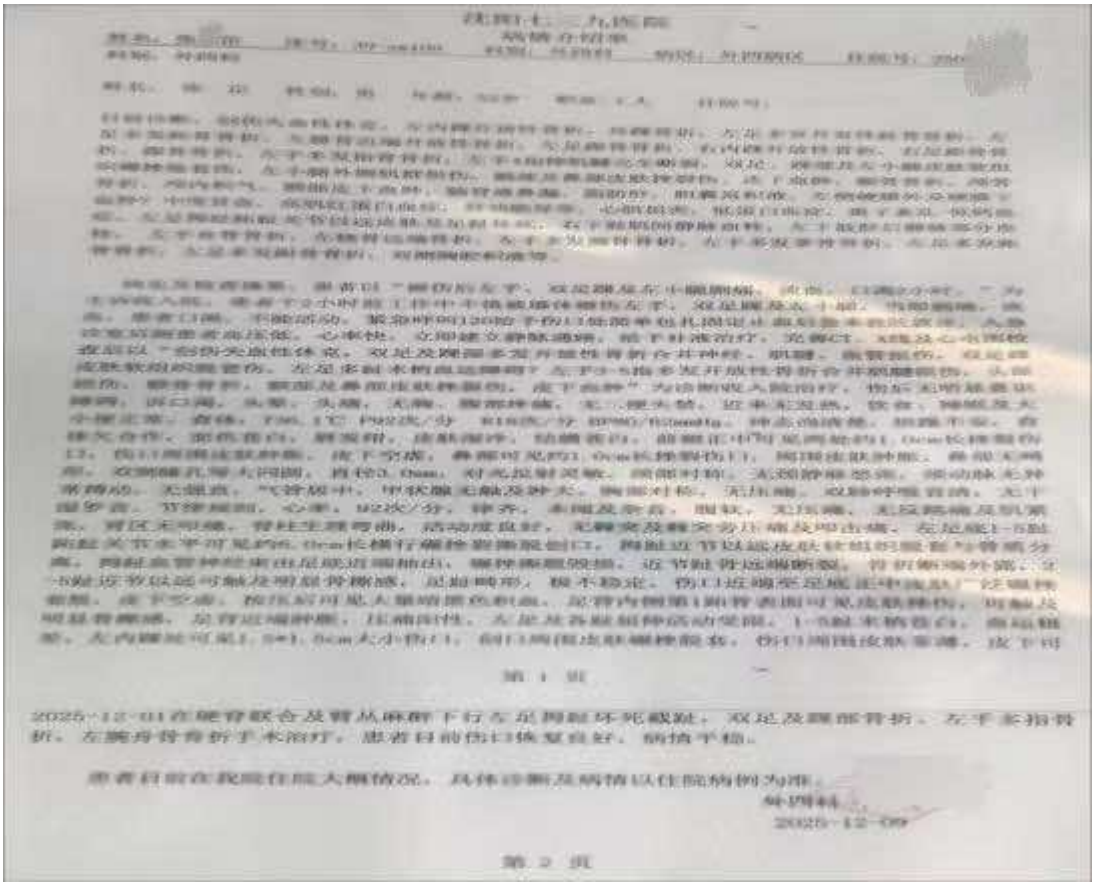


图 8 伤者张某臣病情介绍单

表 1 截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表

手					
	拇指	食指	中指	无名指	小指
远端指骨	300	100	75	60	50
中间指骨	-	200	150	120	105
近端趾骨	600	400	300	240	200
掌 骨	900	600	500	450	400
腕部截肢	1300				
脚					
	拇趾	二趾	中趾	无名趾	小趾
远端趾骨	150	35	35	35	35
中间趾骨	--	75	75	75	75
近端趾骨	300	150	150	150	150
骨(包括舟骨、距骨)	600	350	350	350	350
踝 部	2400				
上 肢					
肘部以上任一部位(包括肩关节)					4500
腕以上任一部位,且在肘关节或低于肘关节					3600
下 肢					
膝关节以上任一部位(包括髋关节)					4500
踝部以上,且在膝关节或低于膝关节					3000

图 9《表 1 截肢或完全失去机能部位损失工作日换算表》

（二）直接经济损失

双方未达成赔偿协议，依据伤者伤情情况及治疗费用核算，该起事故直接经济损失约60万元。

五、事故发生原因及暴露出的主要问题

（一）直接原因

现场作业人员张某臣及颜某牛，个人安全意识淡薄，对砼框架结构建筑隔墙稳定性风险认知、研判不足，在拆除墙体过程中未佩戴安全帽、防砸鞋等劳动保护用品，未设置并及时调整作业所需安全防护设施，违反“人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒方法”的安全作业要求，使用大锤低位“掏洞”蛮干，造成墙体失稳倒塌，致使张某臣被砸受伤。现场作业人员张某臣及颜某牛为事故的直接责任者。

(二)间接原因

春秋尚作公司未依法落实安全生产主体责任，现场安全管理缺失。在实施本次拆除隔墙作业前未进行有效风险辨识、分析，未对临时雇佣员工开展作业前安全教育和施工前技术交底，未履行常态化隐患排查治理职责，对拆除墙体作业现场的违章冒险作业疏于管理，对事故发生负有直接管理责任。

福宁公司实际负责人王某毅未能认真、有效履行福宁公司与阿美莉卡公司签订的《场地租赁合同》，在未对阿美莉卡公司进行告知并获得允许的情况下，违规将公司租赁标的物转租给自然人王某毅（即实际负责人自己，且其无工商登记）生产经营，未

对承包单位春秋尚作公司的安全生产工作统一协调、管理，对事故发生负有间接管理责任。

王某毅在本次事故中拥有双重身份，其既是福宁公司的实际负责人，同时以个人名义转包了福宁公司承租的原阿美莉卡公司二层生产车间，即本次事故涉事区域。在事故发生的涉事生产车间装修拆除实施中，其与春秋尚作公司签订《施工合同》。在本次事故中，一方面王某毅作为福宁公司实际负责人，应当履行相应职责；另一方面王某毅虽当下未办理工商登记，但其租赁厂房并组织改建的行为，已构成事实上的生产经营活动。王某毅也应承担对承包单位春秋尚作公司的安全生产工作统一协调、管理职责，对事故发生负有间接管理责任。

六、对事故有关责任单位及有关责任人的处理建议

（一）对事故相关责任单位的处理建议

1.春秋尚作公司，未依法落实安全生产主体责任，现场安全管理缺失。在实施本次拆除隔墙作业前未进行有效风险辨识、分析，未对临时雇佣员工开展作业前安全教育和施工前技术交底，未履行常态化隐患排查治理职责，对拆除墙体作业现场的违章冒险作业疏于管理，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[10]、第四十一条[11]及第四十四条[12]的规定，建议由

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理

应急部门依据相关规定处罚。

2.福宁公司，违规将公司租赁标的物转租给自然人王某毅（即实际负责人自己，且其无工商登记）生产经营，违背了同阿美莉卡公司签订的《场地租赁合同》第七条第1项[13]的约定，未对承包单位春秋尚作公司的安全生产工作统一协调、管理。福宁公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[14]的规定，建议由应急部门依据相关规定处罚。

(二)对事故责任人员的处理建议

张某臣、颜某牛二人，违反劳动纪律、未经拆除墙体专业培训，未使用专用拆除工具的情况下开展拆除墙体作业，致使双手、双足踝多处骨折构成重伤，对事故发生负有主要责任。鉴于二人为弱势群体，建议免予对其二人处罚。

李某，春秋尚作公司法定代表人，主要负责人，未全面履行安全生产职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[15]、第（三）

措施，及时发现并消除事故隐患。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《场地租赁合同》第七条第1项：双方约定，乙方（福宁公司）不得自行转租，不得侵害甲方（阿美莉卡公司）的权益。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（二）组织建立并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

项[16]及第（五）项[17]的规定，对事故发生负有管理责任，建议由应急部门依据相关规定处罚。

王某毅，福宁公司实际负责人，未对承包单位春秋尚作公司的安全生产工作统一协调、管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，对事故发生负有间接管理责任，建议由应急部门依据相关规定处罚。

七、事故防范和整改措施

春秋尚作公司作为施工现场安全的第一责任主体，要深刻吸取事故教训，在今后的装修施工中，应做到：1.健全制度，配齐人员；2.强化培训交底，建立安全管理体系；3.落实三级安全教育，对所有进场作业人员进行全面的安全生产教育和培训，考核合格后方可上岗，严禁野蛮施工等违章作业行为。

福宁公司应举一反三，立即开展隐患排查整治。在今后的装修施工中，应做到：1.源头把控，严格审查承包方资质与方案；2.实施现场统一协调管理，指派专人定期检查，确保安全措施落实到位；3.加强过程监督，杜绝“一包了之”，对发现工人未佩戴安全帽、违规作业等违法行为，必须立即停止作业并督促施工方整改。

街道要加强对安全生产监管单位的监管，督促辖区企业认真

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

落实隐患排查制度，指导企业落实好安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，完善各项规章制度，消除监管盲区，防止各类事故的发生。

沈北新区辽宁福宁食品科技有限公司

“11·2”一般坍塌事故调查组

2026 年 1 月 19 日