扶绥渠黎广西XX建筑安装工程有限公司 “4•4”一般高处坠落事故调查报告

2026-07-22 11:30 来源：广西XX建筑安装工程有限公司“4·4”高处坠落事故调查组

2026年4月4日17:00左右，崇左市扶绥县渠黎镇广西XX铜业有限责任公司设备安装项目承包单位广西XX建筑安装工程有限公司发生一起高处坠造成1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，扶绥县人民政府成立了由县人民副县长任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人社局、渠黎镇人民政府等部门人员组成的扶绥渠黎广西XX建筑安装工程有限公司“4·4处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，广西XX建筑安装工程有限公司“4·4”一般高处坠落事故是一起因施工作业人员未按规定使用劳动防护用品、吊装作业违规指挥场安全管理缺失导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.广西XX建筑安装工程有限公司（以下简称“广西XX建筑公司”），设备安装承包单位，成立日期：2020年12月14日。企业类型：有限责任公行业：建筑安装业。注册地址：南宁市国凯大道东13号原神冠胶原智库项目12＃厂房一楼北一间。经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总筑智能化工程施工；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建作业（爆破作业除外）。一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属施工等。

公司有安全生产许可证，编号：（桂）JZ安许证字〔2025〕000670，有效期至2028年5月23日，许可范围：建筑施工。另外，持有建筑业企书，资质类别及等级：建筑机电安装工程专业承包二级，证书编号：D245347643，有效期至2027年4月22日。

公司法定代表人沈X为，安全员韦X双，XX铜业公司项目由沈X为委托张X负责业务洽谈、签订合同等工作。项目确定后，张X将大学同学易X兵引为，由易X兵具体负责项目施工作业，项目工程款全部转入广西XX建筑公司账户，公司扣除4%的费用后，将剩余部分再转给易X兵。该公司涉嫌允许企业的名义承揽工程，并将项目工程转包给非本公司员工且不具备资质易X兵。

项目施工期间，现场管理工作由易X兵全面负责，盛X负责带班和现场协调管理、技术指导工作。事故现场作业的陈X平、罗X华、王X兵3人均为工，未签订劳动合同。

事故伤者罗X华，男，身份证号码：512XXXXXXXXXX4072，50岁，户籍地：重庆市忠县金声乡桂香村4组26号，持有焊接与热切割作业证T51XXXXXXXXXXX4072。2026年4月4日，罗X华在作业过程中从高处坠落导致受伤。

2.广西XX铜业有限责任公司（以下简称“XX铜业公司”），项目发包单位，成立于2010年5月7日，法定代表人周X方，地址：广西中国一东盟园（广西崇左市扶绥县渠黎镇），统一社会信用代码：914XXXXXXXXXX495R，主要经营选矿；常用有色金属冶炼；建筑材料销售；锻件及粉末冶售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等。许可物进出口；技术进出口；危险化学品生产；矿产资源（非煤矿山）开采。

公司设置生产安环科，负责安全、环保、职业健康、生产管理等工作，人员配备有：科长苏X佐、副科长肖X，专职安全员谢X、岑X岭、何X、黄

XX铜业公司下属机电厂管理人员有：陈X萃，公司副总经理兼机电厂厂长，负责机电厂全面工作；赖X，机电厂机械工程师，负责机电厂设备维技改项目跟踪管理；邓X武，熔炼厂原料制酸硫酸班一班班长，负责制酸工序日常生产管理。

2026年1月，XX铜业公司将机电厂生产维修、设备安装调试及非标制安工程发包给第三方公司。

3.扶绥县XX吊装服务有限公司（以下简称“扶绥县XX吊装公司”），成立日期：2017年8月16日，企业类型为有限责任公司（自然人独资），人方X刚。经营范围：机械设备起重吊装、机械设备租赁、设备搬迁安装、交通施救抢险吊装、装卸搬运服务，建筑工程安装施工，土石方工程，道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。XX铜业公司项目施工过程中，易X兵曾多次租用扶绥县XX吊装公司的车装作业。

事故发生时使用的流动式起重机，车牌号：桂FCXX52，识别代码（车架号）LFCNLEXXXXXXXX459，排量8800cc，整车重量33.87吨；购买登记日年3月13日。该设备由广西壮族自治区特种设备检验研究院出具检验报告及特种设备使用标志有效期至2027年6月，额定起重量25吨。经现场检查，安全装置及制动性能符合要求，吊索具完好，车辆处于正常技术状态。

（二）涉事项目基本情况

2026年1月27日，广西XX建筑公司与XX铜业公司签订施工合同及安全生产管理协议，合同编号：NGTYS-〔2026〕-01-11JDC，合同工期400个日要负责XX铜业公司生产维修、设备安装调试及非标制安工程。

事发当日，作业内容是制作安装二系统硫酸转化4#换热器旁路偏流管道，不锈钢板材料由XX铜业进行采购，施工方进行加工和安装。主要材料规格的不锈钢弯头、管道约18米、DN2400阀门及补偿器各一台、管道支座等。

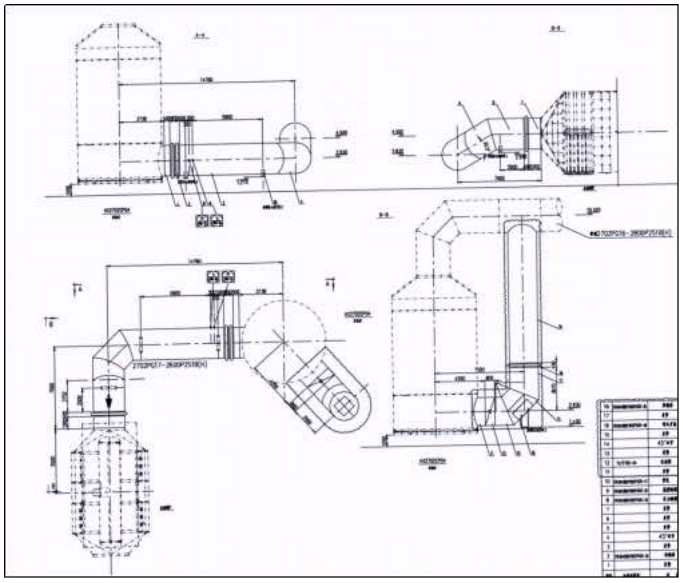


图1偏流管施工图纸

2026年4月4日，广西XX建筑公司委托扶绥县XX吊装公司负责二系统硫酸转化4#换热器Φ2400mm偏流管吊装、装卸、移位等作业。

（三）事故发生单位安全管理情况

经查，广西XX建筑公司未落实安全生产主体责任，虽编制有安全生产管理制度和操作规程，但未执行和落实、流于形式。该公司与XX铜业公司承包合同后，没有按合同规定组织人员进场施工，而是将项目转包不具备相关资质的自然人，也没有签订专门的安全生产协议。公司未认真审查质、能力情况，未针对XX铜业项目编制施工方案、吊装作业专项方案、生产安全事故应急预案。作业现场安全管理不到位，安全监护不到位，项目公司负责人、安全员均没有到现场督促检查安全生产情况，导致责任缺失、现场混乱，风险隐患长期存在。

（四）相关单位安全管理情况

1.XX铜业公司安全管理情况

经查，广西XX铜业有限责任公司与广西XX建筑公司签订有承包合同，合同中明确了各自安全生产管理责任，双方签订有专门的安全生产协议。

2026年2月27日、3月1日、3月10日、3月22日分别对广西XX建筑公司入厂工人进行安全培训及考试（考试均合格）。3月17日对广西XX建筑公司《通用保命条款》培训及考试。2026年4月2日对广西XX建筑公司项目负责人进行了安全技术交底、签订安全告知书、车辆入厂安全告知及考试。

XX铜业公司定期对广西XX建筑公司承包项目进行了安全生产检查，并对检查发现的违规吊装作业、员工违章接触被吊物；高处作业不佩戴安全作业临边区域不规范使用安全带，动火作业监护人中途离开等隐患问题均及时书面督促了整改。

2.扶绥县XX吊装公司安全管理情况

经查，扶绥县XX吊装公司未建立全员安全生产责任制及安全生产规章制度、安全操作规程；未按照规定对从业人员开展安全生产教育培训；未技术交底、告知安全注意事项，吊装作业区域未设置警戒隔离，吊装作业时未确认周边区域内人员安全情况。

吊车司机甘X湖，身份证号：452XXXXXXXXXX3517，持有中华人民共和国机动车驾驶证B2，有效期2027年11月30日，起重机司机(限流动式起重特种设备作业人员证，有效期2027年6月。

（五）事故发生经过

2026年4月4日7时30分，易X兵对当天工作进行安排，由陈X平、罗X华、王X兵负责二系统硫酸转化4#换热器φ2400mm偏流管的地面预制作业。其华负责焊接，陈X平、王X兵负责拼接。因需要到管道顶部（距离地面约2.6米）进行焊接固定作业，易X兵安排人员向XX铜业公司申请开具高处作业为：焊接烟管，作业人罗X华，监护人邓X武、易X兵、 陈X峰。

10时40分许，XX铜业公司硫酸工段邓X武到现场开具了一级高处作业票，并向现场作业人员进行了高空作业安全措施确认及安全注意事项交底。

14时许，扶绥县XX吊装公司甘X湖驾驶汽车起重机进入作业现场，但没有人向XX铜业公司报备及申请吊装作业审批。吊车入场后便开始试吊弯丝绳长度不合适，弯头角度无法调整，易X兵安排使用手拉葫芦调整弯头角度。

15时许，吊车将弯头吊起离开地面约0.2米，陈X平、王X兵使用手拉葫芦不停地调整弯头角度，与直管对正。

16时许，弯头角度调整好后，陈X平指挥甘X湖吊起弯头与直管组对。直管与弯头顶部对接好后，陈X平安排罗X华从移动脚手架爬上直管顶部进定作业。罗X华上去后，将安全带挂在弯头的吊耳上，并对管道接头顶部点焊固定。焊接完成后，罗X华蹲在直管顶部未下来。期间，因手拉葫芦不X兵离开现场去找手拉葫芦，离开后也未通知其他监护人过来监护，作业现场无人监护。陈X平、王X兵进入直管内部对铆接点进行敲击对口。

17时许，由于直管与弯头对接存在偏差，陈X平从管道内部走出指挥吊车进行微调，甘X湖操作吊车将弯头向外拉。弯头与直管的焊点突然崩开力向外摆动，挂在弯头吊耳上的安全绳随着弯头位移将罗X华从直管顶部拉下，掉落到地面。

（六）事故现场情况

事故发生时，现场人员没有拍摄事故现场照片，现场也没有视频监控。易X兵见伤者情况不严重，次日继续组织人员施工，完成了管道的安装还原事故现场。根据现场人员陈述和事发前拍摄的照片，得到的情况如下:

事故现场位于XX铜业公司熔炼厂二系统硫酸转化4#换热器外面，水泥混凝土地面。据在场人员讲述，事故发生时，罗X华蹲在直管顶部，弯头焊点崩开后向外移动了1m多。因罗X华将安全绳挂在弯头的吊耳上，弯头向外移动时通过安全绳将罗X华扯下，掉落到地面上。

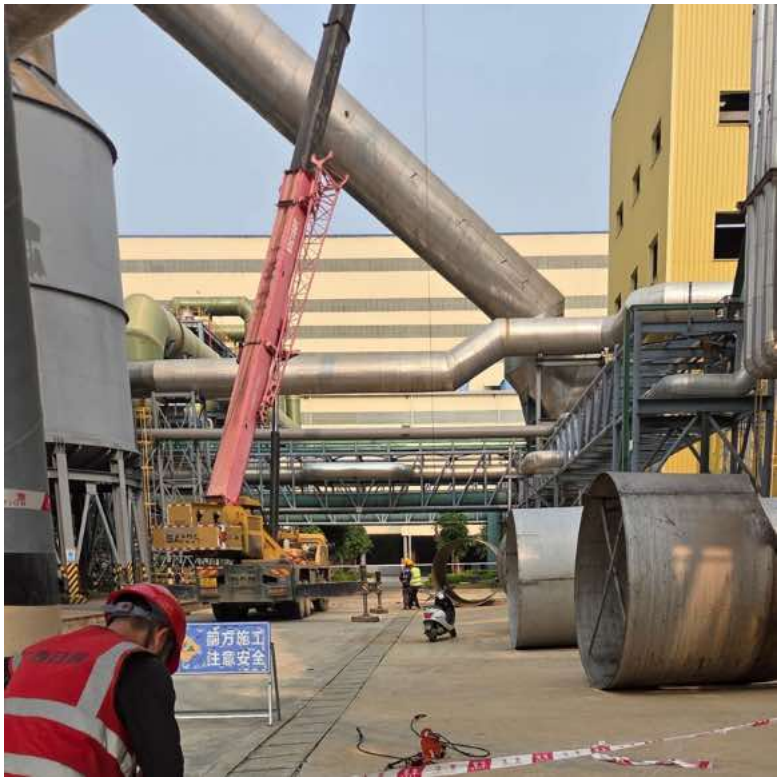


图2事故发生前的作业现场



图3事故现场示意图

经查询，2026年4月4日扶绥县天气情况良好，以多云到阴天为主，部分地区可能有短时阵雨；预计最低气温约18℃-20℃，最高气温约24℃-26温和湿润，多为偏东风或东南风，风力2-3级，当天下午光照、温度、风速等天气因素对露天户外作业无影响。

（七）人员伤亡和经济损失情况

本起事故共造成1人（罗X华）受伤。经扶绥县人民医院提供的医疗诊断，其伤情为右股骨近端粉碎性骨折。对照《生产安全事故伤害损失工作（GB/T 15499－2025）与《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441-86）的对应条款，罗X华的损伤程度为重伤，该伤情对应的损失工作日参照股标准核定。经统计，截至2026年5月11日，本起事故已造成直接经济损失7508.49元，主要为伤者医疗费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，现场作业人员王X兵立即打电话向易X兵报告事故和人员受伤情况。当日17时许，易X兵随即拨打了120急救电话，XX铜业公司机电调人赖X同步赶到现场。后续易X兵协助并随车陪同伤者前往医院，19时05分，伤者由120救护车送到扶绥县人民医院。

经评估，本起事故发生后，现场相关单位和人员有及时进行救援并将伤者送医，未造成次生事故。

事故发生当日，易X兵将事故情况向张X作了汇报，张X随即向沈X为报告事故信息。但自事故发生时起至2026年5月20日收到群众举报相关事项建筑公司未向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第九条第一款的规定。据易X兵陈述，事故发生后，因忙于关注伤者救治情况、配合医院交医疗费、事故调查等事务，故未意识到要向有关部门报况。在罗X华治疗期间，易X兵共垫付医疗费用7508.49元。据沈X为陈述，在接到事故信息后，要求张X将伤者送到医院，按医院要求治疗，他不知关部门报告事故，也未安排任何人员履行事故上报程序。

事故发生后，广西XX建筑公司现场人员第一时间对伤者状态进行初步核查，确认伤者意识清醒、体表伤势较轻，故未意识到要向有关部门报况。

经调查，未发现事故相关单位及人员有瞒报事故或指使、串通有关人员瞒报事故情况，也未发现有故意毁灭、伪造、隐匿与事故有关的图纸片、记录、微信数据等资料及其他证据等情况，该行为属漏报生产安全事故。

（二）医疗救治和善后情况

事发后，罗X华被送往扶绥县人民医院治疗，4月10日进行右股骨髓内钉内固定术+人工骨植骨手术。4月27日切口拆线，可坐起活动，然后转康康复治疗，罗X华治疗结束后，康复期间突发肺栓塞抢救无效死亡。

截至2026年5月20日，易X兵垫付7508.49元的医疗费用、32000元的善后费用。目前，广西XX建筑公司与伤者家属就赔偿等善后事宜未协商一致过法律途径解决。

三、事故原因分析

通经调查分析，事故的直接原因是：**罗X华违反高处作业安全规定，将安全带挂在吊装作业未固定可移动的被吊物体（弯头）上，被吊物受力摆动，导致罗X华在安全带的拉扯下从高处坠落至地面，造成右股骨近端粉碎性骨折。**

（一）直接原因分析

1.现场目击者陈述，罗X华在不锈钢直管顶部电焊作业时，将安全带挂在还没有与直管焊接固定好的弯头的吊耳上。该行为违反《坠落防护装用规范》（GB/T23468-2009）第5.2.2.5条的规定。

2.陈X平指挥甘X湖微调弯头位置时，罗X华应提前解开安全带，从直管顶部下来在安全区域，不能蹲在直管顶部等候。该行为违反了《建筑施装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.18条的规定。

（二）间接原因分析

1.易X兵作为涉事作业承包方和现场负责人，未编制吊装施工作业方案；未进行特殊作业审批；未对起重机司机及相关作业人员进行安全技术知安全注意事项；未督促作业人员正确使用劳动防护用品；隐患排查治理不到位，未发现罗X华不正确使用安全带、吊车违章作业行为并及时消

患。

2.扶绥县XX吊装公司未对立安全生产规章制度和操作规程，对从业人员安全培训教育不到位，未对作业现场进行安全管理，未能及时发现和制章吊装作业。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问当事人和事故现场视频资料分析，罗X华与现场相关人员不存在经济纠纷、怨恨冲突等情形，排除人为故意伤害因素。

四、有关单位存在的问题

（一）广西XX建筑公司安全生产管理缺失且未按规定报告事故

1.未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定。

2.未建立安全风险分级管控制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。

3.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四二款的规定。

4.未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五款的规定。

5.吊装作业未编制专项施工方案，未向现场作业人进行安全技术措施交底，现场监护人中途离开作业现场，违反了《建筑施工起重吊装工程安范》（JGJ276-2012）第3.0.1条的规定。

6.事故发生后，未按规定报告事故情况，属漏报事故，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款和第九条第一款的规定。

7.广西XX建筑公司与XX铜业公司签订项目承包合同后，没有组织人员进行施工、没有派人到现场管理，而是交由非本公司员工易X兵实施全容，违反了《中华人民共和国建筑法》第二十八条、《建设工程质量管理条例》第二十五条及第七十八条第三款的规定。

8.主要负责人沈X为未履行安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位产工作并及时消除生产安全事故隐患，且未按规定报告生产安全事故，属漏报事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（七）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款、第九条第一款的规定。

9.实施吊装作业期间，企业擅自安排未取得相关资格的人员担任起重信号工，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十五条规定。

（二）扶绥县XX吊装公司人员教育培训和现场管理不到位

1.未开展员工安全教育和培训，员工安全意识淡薄，不遵守起重吊装作业规定，侥幸蛮干。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第定

2.现场管理不到位，在没有专项施工方案、现场监护的情况开展吊装作业。违反了《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）的规定。

（三）XX铜业有限公司对项目承包单位人员资质和能力审查不到位

广西XX建筑公司承包项目后，由非本公司员工易X兵组织人员施工作业。XX铜业公司没有核实易X兵是否是承包单位员工、现场其他作业人员是单位签订劳动合同等问题，对承包单位人员资质、能力核查不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

罗X华，安全意识淡薄，在高处作业时未正确使用安全防护用品，将安全带挂在可移动的物体上，违章作业导致事故发生，对事故发生负直接于其已死亡，不予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.沈X为，广西XX建筑公司法定代表人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未到施工现场督促、检查安作，未及时消除生产安全事故隐患，且未按规定报告生产安全事故，属漏报事故。沈X为未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，其行为华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条的规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一款第（二）项、的规定，建议由扶绥县局给予罚款的行政处罚。

2.易X兵，涉事项目现场负责人，未依法履行安全生产管理职责，未组织开展现场作业人员的安全生产教育和培训，对作业现场安全检查不到时发现、制止和纠正人员违规操作行为，未对高处作业、吊装作业等危险作业安排专人监护。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十款第（二）项、（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由扶绥县局给予罚款的行政处罚。

3.甘X湖，扶绥县XX吊装公司员工，安全意识淡薄，在交叉作业区域内未确认其他作业人员安全的情况下进行吊装作业；违反起重吊装作业操对事故发生负有间接责任。建议由扶绥县XX吊装公司依据内部管理规定予以处理。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.广西XX建筑公司，未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立安全风险分级管控制度；未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取发现并消除作业场所存在的事故隐患；未监督从业人员按照使用规则佩戴劳动防护用品；吊装作业未编制专项施工方案，未向现场作业人进行安全交底，现场监护人中途离开作业现场；事故发生后，未按规定报告事故情况，属漏报事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、条、第四十一条、第四十三条规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，建议由扶绥县应急管理局予以行政处罚。

2.广西XX铜业有限责任公司履行现场安全管理职责不到位，未对承包单位进行安全生产工作统一协调、管理不到位，其行为违反了《中华人民全生产法》第四十九条第二款的规定，对事故发生负有一定管理责任。建议由扶绥县应急管理局依法处理。

3.扶绥县XX吊装服务有限公司，未建立安全生产责任制及安全管理制度、安全操作规程；未开展员工入职安全培训教育；吊装作业前未进行安底；未进行作业现场隐患排查，吊装作业未对周边人员进行安全确认，员工违规进行吊装作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任。建议由相关部门依法处理。

（四）其他建议

1. 广西XX建筑公司与XX铜业公司签订项目承包合同后，没有组织人员进行施工、现场管理，而是交由非本公司人员施工作业。其行为违反了民共和国建筑法》等法律法规相关规定。建议由扶绥县住房和城乡建设局依法处理。

2.XX铜业公司要针对本次事故存在的问题、原因进行全面复盘分析，并于事故批复结案后60日内将工作开展情况书面报扶绥县应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施建议

（一）广西XX建筑公司。要深刻汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和操作规程，落实全员安全生产责任对从业人员安全教育和培训，确保考核合格后才能上岗。加强作业现场安全管理，高处作业、吊装作业等危险作业必须安排专人监护，严格执行高批制度，督促作业人员严格遵守安全操作规程，加大对违章作业行为的整治力度，及时消除存在的事故隐患，防止各类事故发生。

（二）扶绥县XX吊装服务有限公司。要深刻汲取事故教训，建立健全安全生产责任制和安全管理制度、安全操作规程；加强对从业人员的安全训，增强员工的安全意识；吊装作业前必须编制专项施工方案、进行安全技术交底，作业过程中应对周边人员、设备的安全状态进行确认，采取有隔离措施，防范各类事故发生。

（三）广西XX铜业有限责任公司。要持续加强对承包单位的安全生产工作的统一协调和管理，定期对承包单位进行资质、人员审查，及时督促安全隐患。防止各类事故发生。

（四）中国—东盟青年产业园管理办公室。配合相关部门以本次事故暴露出作业监管盲区为切入点，常态化到园区内企业、施工单位开展事故活动，加大园区日常安全巡查频次与覆盖范围，重点排查整治无专项方案作业、违章指挥等突出违法违规问题，坚决遏制园区内同类生产安全事生。

（五）扶绥县渠黎镇人民政府。要加强属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，配合相关部门定期深入企业开展安全生产主体责任监督时督促企业整改存在的事故隐患，预防事故发生。

广西XX建筑安装工程有限公司“4·4”高处坠落事故调查组

2026年7月10日

网站地图 联系我们

主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室

桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005

互联网违法和不良信息在线举报

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377