百色市右江区百顺木材加工厂“7·12”一般物体打击事故调查报告

右江区政府事故调查组

2026年9月

2026年7月12日上午6时许，百色市右江区四塘镇百顺木材加工厂内，一名外来人员在厂区行走时遭受物体打击受伤。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经右江区人民政府批准，成立了由右江区林业局牵头，区应急局、区工信局、区人社局、区总工会、四塘镇政府和市公安局右江分局四塘派出所等相关单位派员组成百色市右江区百顺木材加工厂“7·12”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组），同时邀请右江区纪委监委、区检察院介入事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效 ”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调阅资料和询问谈话等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同事，分析事故暴露的突出问题，提出了加强和改进的意见建议和防范措施，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故基本情况。百色市右江区百顺木材加工厂（以下简称：百顺木材加工厂）持有右江区市场监管局签发的《营业执照》，统一社会信用代码：92451002MASL9T4Y7U 1-1；成立日期：2017年7月26日；类型：个体工商户；经营者：姚*军；营业执照登记注册地址为：百色市右江区芒果示范场内；加工厂

实际生产经营地址为：百色市右江区四塘镇新明村(地号2-0-213)；经营范围：原木、锯材、松杉板、松桉旋切单板及木片(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；主营业务为：生产加工和销售单板薄片，通过收购松木作为原材料，按照客户要求加工成一定规格的单板薄片，经晒干后包装销售。

该加工厂搬迁至现经营场所后，未及时办理营业执照经营地址变更登记手续。加工厂现有10名工人，作业岗位包括断木、脱皮和打圆、旋切、接板、叉车和晒板等。

（二）事故相关人员情况。

1.卢*练，男，壮族，49岁，群众，广西百色市右江区阳圩镇者袍村根密屯人，系事故伤者。

2.姚*军，男，汉族，46岁，群众，广西田林县浪平镇弄鞋村人，系百顺木材加工厂法定代表人和主要负责人。非党代表、人大代表、政协委员，未加入其他民主党派及相关党派人士身份，无犯罪记录。

3.陆*明，男，壮族，50岁，群众，广西百色市右江区汪甸瑶族乡乐益村人，2026年2月到百顺木材加工厂，断木头岗位（现场作业人）。

4.杨*战，男，汉族，45岁，群众，广西百色市乐业县罗沙乡党雄村人，2026年3月到百顺木材加工厂，打圆加工岗位（现场作业人）。

5.覃*仙，男，壮族，51岁，群众，广西百色市右江区汪甸瑶族乡乐益村人，2025年11月到百顺木材加工厂，接板选板岗位工人（现场作业人）。

（三）生产车间情况。

1.生产线情况。加工厂厂房生产线由断木机、打圆机、旋切机、接板机和输送带等设备组成，各设备均有独立的电源控制箱，临时停电无须整条生产线停电。

2.生产工艺流程。工艺流程为带有树皮的原木经人工初步处理后，进入断木机的锯床，将木头锯断成标准长度的木段，木段由传送带输送到打圆机待加工位置，经过打圆机脱皮和打圆处理，再由传送带输送到旋切机位置，经过旋切机旋切成单板薄片后，此处有1名接板工人负责将有孔洞的次级品捡出叠放在地上，合格的单板薄片则自动通过传送带输送到接板机，经带有数字控制功能的接板机自动叠码，单板薄片堆垛好后再由叉车装运走，简易工艺流程如图1。

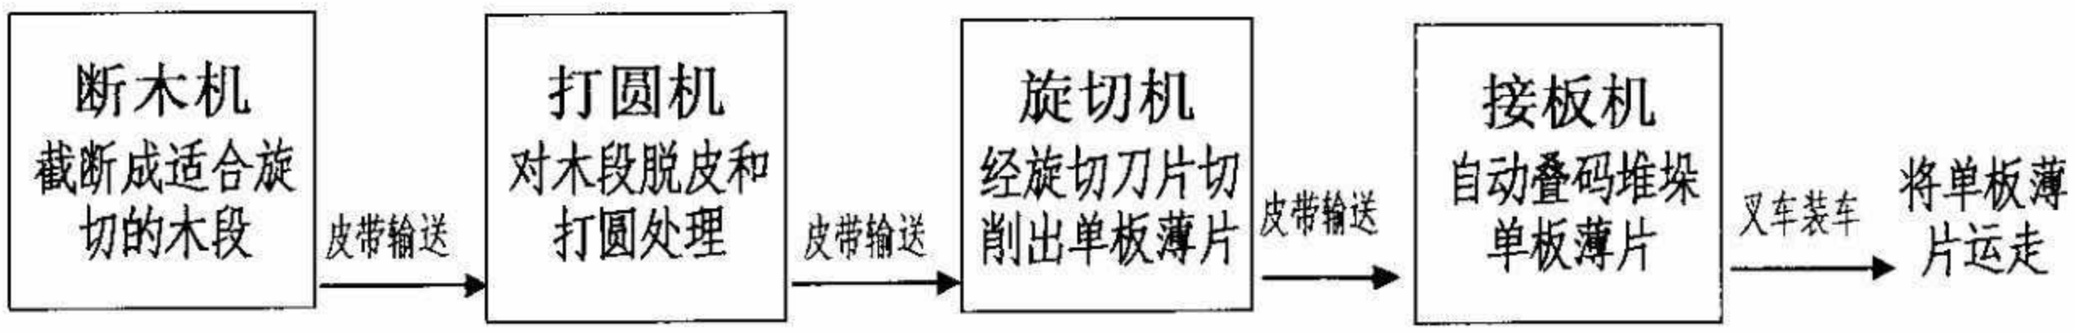


图1　生产工艺流程

3.岗位设置情况。生产车间按工艺流程设有4个操作岗位，

分别为：断木机、打圆机、旋切机和接板机，对应职责为锯木（也称断木）、剥皮打圆（也称去皮或打圆）、旋切、叠片（也称接板）等，每个岗位配有1名操作工，人员相对固定。

4.作业人员情况。事故发生时，生产线当班班组由陆*明、杨*战、姚*词、覃*仙等4名人员组成，其中陆*明负责断木岗位，杨*战负责打圆岗位，姚*词负责旋切岗位，覃*仙负责接板岗位。该班组日常上班时间为：上午06:20－12:00时、下午14:00-18:00。劳动报酬实行计件核算，按照产板量计发工资，执行多劳多得分配方式，断木、打圆、旋切、接板各岗位统一按照9元/m^3的标准核算薪酬。

（四）事发设备情况。本次事故涉事设备为断木机，属于木材初始加工机械设备，主要作用是对原木进行裁切，按照既定规格将原木截断为标准长度的木段。该设备连同整条生产线系工厂老板姚*军向周*华购置的二手设备，设备购置时未能提供产品合格证、使用说明书等原厂出厂相关资料。

（五）事故单位安全管理情况。调查组通过资料查阅、现场核查、人员问询等方式，对百顺木材加工厂安全生产管理体系运行情况进行了全面核查。经查实，该厂安全生产管理存在严重缺失，主体责任落实不到位情况。一是未建立安全生产管理制度，未制定各岗位专项安全操作规程；二是未建立常态化安全隐患排查治理机制，无日常安全检查记录、隐患排查及整改台账；三是未落实从业人员安全教育培训，上岗人员未开展岗前安全培训和日常安全教育；四是现场安全警示缺失，生产车间危险作业区域

未设置任何安全警示标识、风险提示标志。

（六）人员受伤和经济损失情况。

本次事故共造成1人受伤。经统计，事故造成直接经济损失约12891元。

二、事故经过、救援、信息报告、善后处理及救援评估情况

（一）事故经过。事故发生时现场无直接目击者，亦无监控视频，调查组通过现场勘查和调查询问现场人员等，还原了事故发生经过：2026年7月12日清晨6时许，陆*明、杨*战、姚*词、覃*仙等四人陆续到车间对应岗位开展作业，陆*明负责操作断木机进行原木裁切作业。作业过程中，断木机对一根长约1.3米的原木进行裁切时，一截木桩突然从断木机机体中部高速飞出，将设备上方的铁皮防护罩砸变形翘起，该木桩随即从防护罩破损位置向外飞出。陆*明发现防护罩受损后立即停止设备作业。待其转身查看时，发现一名身着白衣的男子卢*练倒地不起，随即呼喊同在附近打圆岗位作业的杨*战一同上前查看现场情况，车间生产线如图2。

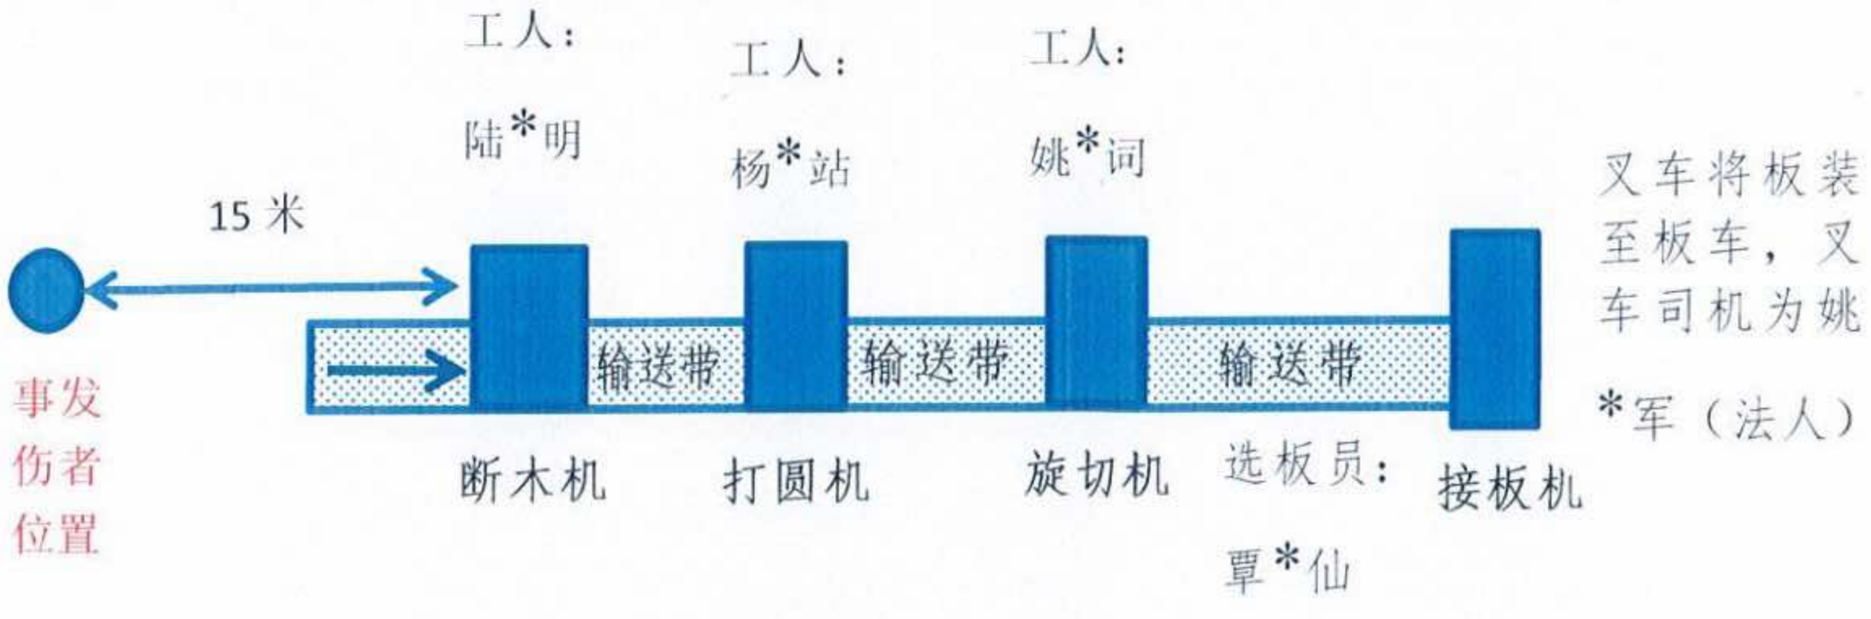


图2　车间生产线示意图

（二）救援情况。事故发生时，现场作业人员陆*明、杨*战发现外来人员卢*练倒地受伤，其手机掉落于距身体约1米位置。卢*练当即示意杨*战协助捡拾手机用于求救，陆*明随即捡起手机交予卢*练。杨*战随即第一时间联系加工厂负责人姚*军，电话告知其现场事故情况。与此同时，卢*练自行拨打其堂弟卢*电话，告知其本人被木头砸伤、急需救援。卢*接到求助信息后迅速赶赴事故现场，并于途中同步拨打120急救电话和110报警电话。姚*军抵达现场后，现场查看卢*练受伤情况，经初步检查，伤者体表无明显外出血，局部躯体存在淤血损伤症状。随后，伤者家属、辖区派出所民警、四塘镇政府工作人员及120急救人员先后抵达现场，医护人员对伤者进行现场初步处置后，将卢*练送往百东医院救治。

（三）事故报告情况。事故发生当日，卢*练受伤后电话告知堂弟卢*本人被木头砸伤情况，卢*随即拨打120急救、110报警电话。7时20分许，市公安局右江分局四塘派出所、四塘镇政府值班人员相继到达现场开展核查处置。8时30分，四塘派出所向四塘镇人民政府报告事故相关情况。12时09分，四塘镇政府接到伤者家属电话反馈，卢*练伤情出现恶化，已转至百色市人民医院抢救。镇政府、派出所及木材加工厂负责人随即前往医院进一步核实情况、跟进处置。12时25分，区应急管理局接到卢行电话事故报告。接报后，区应急管理局迅速开展信息核实工作，并于13时18分向区委办、区政府办报送事故初报信息。同时，区应急管理局、区林业局第一时间派员赶赴事故现场及百

色市人民医院，核查事故经过、人员伤情及现场隐患等情况。14时13分，区应急管理局再次向区委办、区政府办报送续报信息，伤者初步诊断结果为：左侧多发肋骨骨折、左侧胸腔积液、两肺下叶挫伤，脾脏挫裂伤并包膜下少量血肿。经救治，伤者生命体征相对平稳，已转入普通病房继续治疗。

（四）善后处理。事故发生后，百顺木业加工厂与伤者沟通协商处理善后事宜，截至目前，双方尚未达成一致处理意见。

（五）救援评估。本次事故发生后，伤者能够第一时间对外求助，家属快速启动报警、急救程序。公安、乡镇政府、应急、林业等相关部门接报后反应迅速、处置及时，第一时间赶赴现场开展现场勘查、情况核实、应急稳控等工作。经调查组综合评估，本次事故应急响应及时、部门联动顺畅、现场处置规范、流程有序高效，各履职单位均能够依法依规开展应急救援和处置工作，事故处置全过程未引发次生安全事故，未造成不良社会舆情及负面影响，整体应急救援处置工作有效到位。

三、相关部门安全生产履职情况

（一）四塘镇人民政府。本次事故发生地点位于四塘镇辖区范围内。经查阅四塘镇人民政府2026年度安全生产管理台账资料，该镇党委、政府已明确班子成员安全生产工作职责分工，落实了专门工作机构及工作人员负责辖区安全生产日常管理工作。能够认真贯彻落实上级安全生产工作部署，按季度召开安全生产工作会议，定期组织开展辖区各行业领域安全生产巡查检查，相关工作做到会议有签到、检查有记录、开展工作有影像佐证，基本履行了属地安全生产监管职责。但在日常监管工作中，四塘镇

人民政府对辖区内百顺木材加工厂的安全生产监督检查、隐患督促整改工作存在疏漏，日常安全监管督促不到位，未能及时排查整治企业存在的安全生产隐患，是造成本次生产安全事故发生的重要监管层面原因。

（二）右江区林业局。右江区林业局作为辖区木材加工行业的行业主管部门，承担着木材加工企业安全生产行业监管职责。经调查核实，2026 年以来，该局已明确领导班子安全生产职责分工，确定分管安全生产工作的领导，按期组织召开木材加工行业安全生产工作会议，常态化对辖区木材加工企业开展安全生产监督检查，并与企业签订《安全生产和消防目标管理责任书》，基本履行了行业安全生产监管主体工作职责。但在行业监管工作中存在监管不够深入、指导督促不够到位的问题。虽开展了常态化安全检查工作，却未能有效督促、指导百顺木材加工厂规范建立安全生产管理台账、落实从业人员安全生产教育培训等基础管理工作，行业监管存在薄弱环节。

四、事故调查相关情况

事故调查组收集相关人员笔录及事故相关资料，查询事故当天天气情况，并对事故现场进行勘查，具体如下：

（一）天气情况。7 月 12 日事故发生当天，事发地点天气情况为多云，26 度到 37 度，当天天气情况对事故发生无影响。

（二）120 出诊记录。右江民族医学院附属医院百东医院的 120 出诊记录显示，到达事故现场后经医务人员检查确认卢*练肋骨损伤。

（三）公安部门调查意见。百色市公安局右江分局四塘派出

所提供的《调查情况说明书》显示，经过调查访问和现场勘查，卢*练徒步走到木材厂断木作业区时，因断木机器出故障，一个松木桩砸坏断木机器铁皮飞出，卢*练被飞出的木头桩砸中肋骨，现场无监控，当日四塘派出所联系右江分局刑侦大队到场勘验，排除刑事案件。

（四）现场勘查情况。事故现场位于生产车间旁，发生事故位置在距离断木机 15 米位置，现场勘查相关情况如下：

1.环境状况。生产厂房为钢架结构，顶部盖铁皮棚，内部光线正常，布置有一条生产线，电线架设较凌乱，多处搭铁未套管，地面散落堆积木糠、木心废料和垃圾等，现场如图 3。



图 3：生产车间现场

2.设备情况。事故现场断木机输送带上堆放有大量待加工原木。断木机右侧设有供作业人员站立操作的作业平台，设备旁配置有电源控制箱。事故发生过程中，断木机上部铁皮防护罩受高速飞出的木桩冲击，整体发生变形、翘起损坏，设备防护装置失效，现场如图 4。



图 4：断木机器上面罩的铁皮都变形、翘起损坏

3.卢*练受伤位置。事故现场位于生产车间旁，在距离断木机 15 米位置，现场卢*练指认受伤位置，现场如图 5。



图 5：卢*练指认受伤位置

4.现场遗留木材与断木机上留存的木材。经比对，事故现场遗留木材与断木机上留存的木材材质、断面切口、纹理、尺寸等特征均相互吻合，判定二者为同一根原木。现场如图 6



图 6：事故现场遗留木材与断木机上留存的木材

五、事故原因分析

（一）直接原因。断木机配套防护罩不牢固，防护性能不足，作业过程中无法起到有效安全防护作用。裁切作业产生的短料木桩直接击穿、砸坏铁皮防护罩后向外飞出，击中途经设备旁的卢遵练肋骨，最终导致本次人身伤害事故发生。

（二）其他可能因素排除。经现场勘查、相关人员询问笔录及当天天气情况交叉验证，本次事故排除人为故意破坏、第三方蓄意干扰、突发极端自然灾害等因素，不存在易引发社会舆情的其他关联风险，事故触发链条清晰、无其他未知干扰项。

（三）间接原因。经调查分析，造成本次事故发生的间接原因主要有以下三方面：一是厂区外来人员安全管理缺失。该厂未建立外来人员进出登记、值守核查管理制度，厂区入口无专人值守管控，外来无关人员可随意进出、穿行生产作业区域，现场人员管控混乱，存在严重安全漏洞；二是作业现场安全管理不到位。断木机危险作业区域未设置安全隔离设施、未划定危险警戒范围，作业过程无专人负责现场安全监护及秩序管控，无法有效防范设备作业过程中飞料伤人风险；三是企业安全生产基础管理极度薄弱。该厂未建立健全综合性安全生产管理制度，未制定断木、打圆、旋切、接板、叉车等各岗位专项安全操作规程，未落实从业人员安全生产教育培训工作，作业人员安全意识淡薄，企业整体安全管理体系薄弱。

六、事故性质认定

经调查综合分析认定，本次事故系因涉事断木机防护罩不牢固、防护功能失效，作业过程中木料飞出，击中擅自进入危险作业区域的外来人员，进而引发的一般生产安全责任事故。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，对该起事故相关责任单位和人员提出如下处理建议。

（一）免予追究责任人员（1人）。卢*练。 卢*练自身安全意识淡薄，自我防护能力不足，对木材加工断木作业区域存在的飞料伤人风险预判不到位，擅自进入设备危险作业区域，被断木机作业飞出的松木桩砸中腰部导致受伤，其自身行为对事故发生负有相应责任。鉴于卢*练在本次事故中已遭受人身伤害，经研究决定，对其免予责任追究。

（二）对有关人员的处理建议（1人）。姚*军系百顺木材加工厂（个体工商户）实际经营者，未依法履行安全生产主体管理职责，未组织制定本单位安全生产规章制度及各岗位安全操作规程，未组织开展从业人员安全生产教育和培训，对本单位安全生产工作督促检查不到位，未能及时发现并制止卢*练违规靠近危险作业区域的行为，作业现场安全管理松懈，未对断木机防护罩等安全防护设备设施开展常态化检查维护。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款

相关规定，建议由右江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款规定对其实施行政处罚；百顺木材加工厂为个体工商户，根据《中华人民共和国民法典》第五十四条、第五十六条第一款规定，个体工商户属于特殊自然人主体，无独立法人财产，以经营者个人或家庭财产对外承担民事责任，经营者与个体工商户在主体资格、责任财产上不相互独立，不适用安全生产领域“双罚制”处罚条件。

综上，建议仅对该加工厂实际经营者姚*军个人作出行政处罚，不对百顺木材加工厂（企业）进行处罚。

八、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位问题。辖区小微企业数量多、分布广，整体安全生产基础薄弱，多数小微企业生产规模小、安全管理能力不足，普遍存在重生产、轻安全的现象，安全生产责任落实严重不到位，主要体现在五个方面。一是安全生产责任制落实不严。企业未健全并压实全员安全生产责任体系，从业人员岗位职责划分不清晰、责任不明确，岗位安全履职流于形式；二是安全生产管理制度体系不健全。多数小微企业未按规定建立完善安全生产管理制度和岗位安全操作规程，部分企业虽制定相关制度，但仅用于应付监管检查，未在生产现场有效落地执行，制度约束作用缺失；三是安全生产投入严重不足。企业生产设备工艺简陋、部分设备老旧陈旧，安全防护设施配置不完善、日常维护不到位，生产现场管理混

乱，常态化安全检查缺失；四是安全生产教育培训工作缺失。企业主要负责人、安全管理人员未按要求开展安全培训，部分特种作业人员无证上岗，对一线从业人员安全教育培训未能形成常态化、无针对性内容，导致从业人员安全知识匮乏、安全防范意识薄弱，作业过程中违章操作、侥幸冒险作业问题普遍存在；五是隐患排查治理工作落实不力。企业对安全生产工作重视程度不足，对隐患排查治理的重要性认识不到位，未建立常态化隐患自查自纠机制，日常安全检查走过场，隐患排查不全面、整改不彻底，各类安全隐患长期存在，未能实现闭环治理，最终引发生产安全事故。

（二）齐抓共管局面有待加强。安全生产齐抓共管工作格局仍需进一步强化。小微企业安全生产监管链条长、涉及部门多，各环节监管缺一不可，任一环节管控缺位都易诱发生产安全事故。部分负有安全生产监管职责的行业主管部门，对本领域安全生产监管工作重视程度不足，履职主动性不强，未能严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，部门间协同联动、联防共治的工作合力尚未有效形成，致使部分安全隐患和突出问题长期悬而未决，得不到及时化解。

九、防范措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任。百顺木材加工厂要结合自身生产经营实际，建立健全完善的安全生产管理制度及各

岗位安全操作规程，完善内部安全管理体系。严格落实从业人员安全生产教育培训制度，规范开展岗前安全培训，如实告知作业人员作业场所存在的危险因素、安全防范措施及应急处置方法，强化危险性较大设备设施安全管控，按规范在作业区域、设备周边设置明显安全警示标识，健全隐患排查治理长效机制，常态化开展全面细致的安全隐患排查整治，督促作业人员严格遵守安全管理制度、执行岗位操作规程，通过技术升级、强化管理等手段及时排查并消除各类安全隐患，持续提升企业本质安全管理水平，坚决防范同类生产安全事故再次发生。

（二）严格落实行业主管部门责任。区林业局须严格遵照安全生产“三管三必须”工作要求，认真贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》等相关文件精神，切实履行木材加工行业安全生产行业监管主体职责。一是坚持监管与服务并重，将日常监督检查与企业安全指导服务有机结合，主动指导、督促辖区木材加工企业规范建立安全生产管理台账，健全内部安全管理体系；二是常态化组织开展行业安全生产检查和隐患排查治理，督促企业严格落实从业人员安全教育培训制度，全方位帮扶企业补齐安全管理短板、夯实安全生产基础，持续改善木材加工行业整体安全生产条件，有效防范和遏制行业生产安全事故发生，彻底扭转木材加工行业安全管理薄弱、事故多发的被动局面。

（三）提高认识，增强安全生产意识。各乡镇（街道）要

进一步提高政治站位，深化对安全生产极端重要性的思想认识，牢固树立“人民至上、生命至上”和安全发展、科学发展理念，始终将人民群众生命安全摆在首要位置，认真落实属地责任，加强安全生产检查。要将本次事故案例通报辖区内所有生产经营企业，组织企业深刻汲取事故惨痛教训，常态化开展安全生产法律法规、安全知识警示教育宣传，全面提升辖区企业及从业人员的安全生产法治意识、风险防范意识和责任落实意识，从思想根源上防范化解安全风险隐患。

百色市右江区百顺木材加工厂“7·12”一般
物体打击事故调查组
2026 年 9 月 2 日