鄂托克前旗上海庙镇布拉格社区卫生院东侧院子“5·08”一般火灾事故调查报告

2026年5月8日11时05分，鄂托克前旗上海庙镇布拉格社区卫生院东侧院子发生火灾。火灾造成1人死亡，过火面积约60平方米。根据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《内蒙古自治区火灾事故调查处理规定》（内政发〔2024〕31号）等法律法规，旗人民政府立即成立由上海庙镇政府及公安、应急、住建、消防等部门联合组成的火灾事故调查组。调查组按照法定调查流程，同步开展现场勘验、线索取证、责任溯源等工作，对本起火灾事故起火原因、安全管理漏洞、事故全过程开展全面细致调查。具体情况报告如下：

一、起火场所基本情况


（一）地理位置

起火场所位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇布拉格社区卫生院东侧院子。



（二）起火建筑情况

该建筑坐落于鄂托克前旗上海庙镇布拉格社区卫生院东侧，为单层联排砖混民居院落。院落四周设围墙，院内堆放大量杂物、杂草等可燃物，南侧临近架空电力线路，院内为沙土地面。

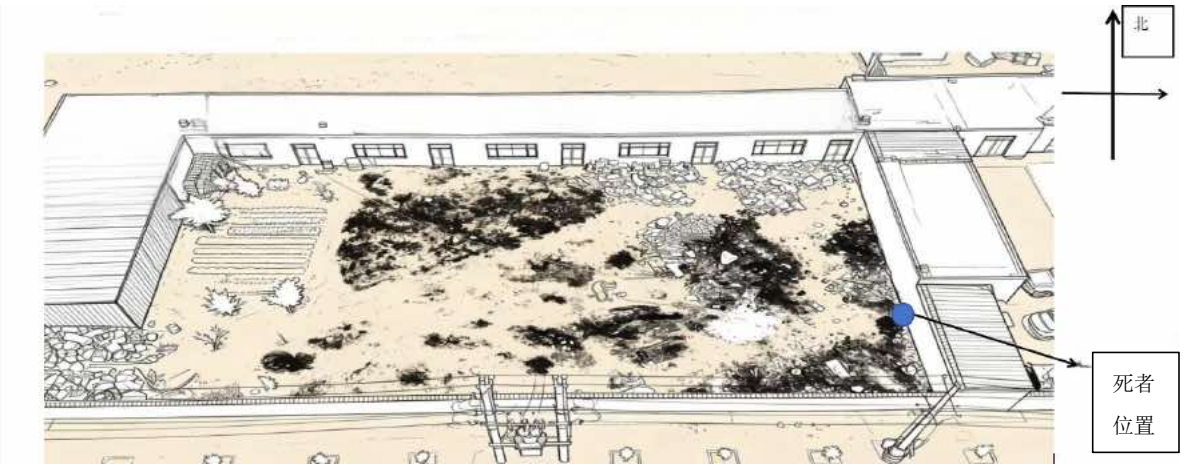

二、火灾基本情况

（一）起火时间

该事故起火时间为2026年5月8日11时05分。

（二）起火经过

2026年5月8日，王某某（甲）、王某某（乙）在布拉格社区超市门口交谈期间，发现一处闲置院落冒出黑烟，二人立即前往查看并率先进入院内，康某某随后抵达现场。起火初期，院内浓烟浓重遮挡视线，无法看清整体情况。待部分烟气散去后，三人发现刘某某身处院落东南侧起火区域，随即大声呼喊示意其撤离，但刘某某毫无回应，仅在起火区域内缓慢走动，未发出呼救，身上衣物也未被引燃。

此时，火情主要集中在院落东南侧，火势猛烈、烟气浓度极

高，院落西北侧已过火，仍存有零星火苗。王某某（甲）、王某某（乙）、康某某三人见刘某某无法自主撤离，且现场火情难以控制，由康某某于11时26分拨打119火警电话报警。随后三人分工行动，分别前往周边门市部、信用社、修理部、社区、卫生院、加油站拿取灭火器，对起火部位开展扑救工作。

（三）起火部位和起火点

起火部位位于鄂托克前旗上海庙镇布拉格社区卫生院东侧院内北侧建筑以南。起火点位于院内北侧建筑以南1米、西侧墙体以东9米附近的地面灰化区域。

（四）人员伤亡情况

该起火灾共造成1人死亡（刘某某，女性，73岁）。

（五）灭火救援情况

2026年5月8日11时26分，旗消防救援大队接市消防救援支队指挥中心派警，称位于鄂托克前旗上海庙镇布拉格社区卫生院东侧平房起火，现场人员被困情况不明。大队立即调派长城路消防救援站2车10人赶赴现场处置，出警途中，救援人员联系报警人核实具体位置及现场情况，确认有人员被困后及时向上级汇报。11时35分，大队指挥中心增派涛龙路消防救援站2车12人赶赴现场，值班领导遂行出动。

12时08分，抵达现场，指挥员迅速部署作业：警戒组疏散无关人员、划定警戒区域，安全员做好内攻人员登记，侦查组开展火场侦察，战斗组待命开展灭火工作。经侦查确认，起火点为

平房院落东南侧，过火面积约60平方米，现场存有零星明火、浓烟较大，1名被困人员位于院落东侧墙根处。在确认现场断电、满足内攻作战安全条件后，指挥员下达内攻作战指令，出水组采用水枪梯次掩护的方式推进，成功将体表烧伤的被困人员转移至安全区域，同时压制现场明火。后续救援人员分区清理余火，直至明火完全熄灭、烟气基本消散。12时28分，经现场医护人员检查确认，被困人员已无生命体征。

三、事故原因和性质

（一）起火原因

该起火灾事故原因为不排除刘某某焚烧杂物引燃地面可燃物引发火灾。依据如下：

1.排除外来火源引发火灾的可能

依据视频分析及询问笔录，起火部位有围墙封闭，起火前3小时视频画面未发现任何火源进入东侧院内，可排除外来火源引发火灾的可能。

2.排除自燃引发火灾的可能

经现场勘验，起火点附近区域内未发现具有自燃属性物质，未发现自燃现象产生的典型燃烧痕迹，可排除自燃引发火灾的可能。

3.排除吸烟引发火灾的可能

依据康某某、王某某甲询问笔录，刘某某日常不吸烟，可排除吸烟引发火灾的可能。

4.排除电气故障引发火灾的可能

经现场勘验，起火点附近无电气线路经过，也未发现其他电器产品残骸，可排除电气故障引发火灾的可能。

5.该起火灾事故原因为不排除刘某某焚烧杂物引燃地面可燃物引发火灾。

（1）根据询问笔录，起火过程中王某某甲认出刘某某此时位于院内东墙区域。

（2）经现场勘验，起火点附近有未用尽的盒装火柴。

（3）起火点过火炭化程度明显重于周边区域，可燃物燃烧灰化更为充分。

综上，该起火灾事故起火部位位于鄂托克前旗上海庙镇布拉格社区卫生院东侧院内北侧建筑以南，起火点位于院内北侧建筑以南1米、西侧墙体以东9米附近的地面灰化区域，起火原因为刘某某焚烧杂物引燃地面可燃物引发火灾的可能。

（二）造成人员伤亡的主要原因

当事人刘某某年事已高，腿脚行动不便，院落内堆放大量可燃杂物，起火后迅速产生高温与浓烟，现场能见度大幅下降，严重阻碍逃生；火灾发生时家中无家属看护，老人难以自主撤离。

四、火灾事故暴露出来的问题

（一）涉事人员防火意识薄弱，应急自救能力不足

一是当事人长期捡拾回收各类废品并集中堆放在闲置院落，未充分认识大量易燃杂物堆积潜藏的消防安全风险，日常自我防

火警惕性不足。二是老年人家属日常看护存在疏漏，事故发生时家属未在现场，无法第一时间协助老人疏散逃生，延误了最佳逃生时机。三是院内随意堆放大量易燃杂物，火灾荷载较大，起火后火势蔓延快、浓烟产生量大，同时占用通行空间，阻碍人员疏散及现场救援工作开展，最终造成人员伤亡的严重后果。

（二）基层巡查管控存在短板，重点风险排查不实

一是基层岗位防火管理职责落实不够到位，社区常态化防火巡查工作存在疏漏。针对独居高龄、行动不便人群和农村、牧区民房乱堆乱放杂物等，上门走访、安全提醒频次偏少，排查不够细致。二是对农村、牧区民房乱堆乱放杂物、电线私拉乱接、线路老化等突出隐患排查浮于表面，隐患整改跟踪闭环落实不到位，各类安全风险未能及时清理处置。

（三）消防宣传教育形式单一，靶向引导覆盖不足

一是现有消防科普宣传形式简单，面向囤积废品、独居老年等重点风险群体的靶向宣传、一对一警示教育举措相对偏少。二是宣传载体和形式较为常规，实地入户讲解、现场隐患示范等沉浸式宣教开展不足，部分特殊群体对杂物堆放产生的火灾隐患等实用安全知识掌握不充分，宣传教育的针对性、实效性仍有提升余地。

五、处理建议

针对事发社区存在消防网格履职不够扎实、居家消防安全入户排查不够细致、重点人群隐患整治不够到位、消防宣传针对性

不强、应急演练实战效果不佳等消防安全薄弱环节，建议由上海庙镇政府对该社区进行约谈提醒，督促社区深刻汲取本次事故教训，进一步压实基层消防安全管理责任，逐项补齐工作短板。

六、防范措施建议

（一）强化部门联动监管，压实主体责任

一是建议各镇深刻汲取事故教训，举一反三开展农村牧区消防安全全域整治，压实属地及各方工作责任，强化部门协同联动，凝聚联防联控工作合力。二是针对隐患整改不彻底、安全隐患反复反弹的社区，依规开展通报督办，督促社区压紧压实消防安全管理责任，落实隐患整改闭环管理，筑牢农村、牧区消防安全防控根基。

（二）严控农村、牧区居家隐患，健全重点人群管控

一是建议各镇牵头统筹各方力量，全面整治农村、牧区消防安全隐患。重点整治辖区违规用火、用电问题，严管秸秆、院落垃圾露天焚烧等高危行为，杜绝明火作业风险。二是充分依托网格员、村“两委”等基层一线力量，对辖区农户院落、草场、农家乐、重点街巷等区域开展消防安全全覆盖排查，督促农户更换老化破损电线，规范取暖、燃气设备使用，防范燃气泄漏、爆燃事故，劝导群众杜绝院落焚烧杂草、垃圾的行为。三是全面摸排独居、高龄体弱等高危人群，建立动态管理台账，落实专人结对帮扶、定期入户走访机制，现场排查整改居家消防隐患，从源头筑牢农村牧区消防安全防线。

（三）深化精准宣教引导，筑牢居家防火防线

一是建议各镇牵头，联合相关部门常态化开展消防宣传教育与应急演练，组织基层乡镇社区工作人员、网格员开展消防业务培训，提升基层一线宣传、劝导能力。二是面向广大农牧民群众常态化开展入户宣传、阵地宣传、流动宣传，普及安全用火用电、草垛规范堆放等消防常识，讲明违规用火的安全风险与法律后果；同时聚焦独居、高龄体弱等高危人群，开展一对一上门安全指导，重点讲解“三清三关”、火场逃生、初期火灾扑救等实用自救技能，提升群众防火避险能力。