# 贵港市堤路园棚户区改造项目（二）A标段“10.26”伤亡事故调查报告

2019年10月26日6时许，贵港市堤路园棚户区改造项目（二）A标段工地发生一起事故，死亡1人。死者覃某书，男，壮族，广西贵港市港北区中里乡福团村人，系广西南宁春风劳务有限公司从业人员,混凝土振捣手。

为了查明事故原因，认定事故责任，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经区人民政府批准，成立贵港市堤路园棚户区改造项目（二）A标段“10.26”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区住房城乡建设局、贵城街道办事处、市公安局城西派出所、区人力资源社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘验、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及加强和改进工作的意见建议。

调查认定，贵港市堤路园棚户区改造项目（二）A标段“10.26”伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

## 一、基本情况

### （一）项目部工程概况

贵港市堤路园棚户区改造项目（二）A 标段工程，位于贵港市解放路以西、人民路以北。总建筑面积为 99404.95 平方米，框剪结构。规划建设保障性住房 568 套，1#楼和 4#楼建筑层数 28 层，高度 84.8 米；2#和 3#楼，建筑层数 32 层，高度 96 米。该项目管理机构配备项目经理 1 人，项目技术负责人 1 人，安全员 3 名。

（二）中兴建设有限公司基本概况

中兴建设有限公司，住所泰兴市济川路 26 号，法定代表人倪某仁，类型有限责任公司，1992 年 11 月 17 日成立，统一社会信用代码 91321283737840XXXX，注册资本 33300 万元，营业期限 2001 年 5 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日，经营范围：各类房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、起重设备安装工程的施工；设备维修；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；境外工程施工；自营和代理各类商品和技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外。房地产开发；对外派遣实施一般经营项目中境外工程所需的劳务人员；建筑材料销售。安全生产许可证编号（苏）JZ 安许证字〔2005〕120008-11，建筑业企业资质证书编号 0132010654。

公司派驻贵港市堤路园棚户区改造项目（二）A 标段工程项目管理机构为项目经理 1 人，技术负责人 1 人，施工员 4 人，质检员 3 人，安全员 3 人，材料员 2 人，造价师 1 人，预算员 2 人，资料员 1 人，取样员 1 人，测量员 2 人。

（三）广西南宁春风劳务有限公司基本概况

广西南宁春风劳务有限公司，法定代表人梁某春，统一社会信用

代码 91450103554706XXXX，类型有限责任公司（自然人投资或控股），住所南宁市江南区白沙大道 38-6 号，2010 年 4 月 20 日成立，注册资本贰佰万元，营业期限 2010 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日，经营范围：砌筑作业分包、钢筋作业分包、混凝土作业分包、木工作业分包、水暖电安装作业分包、抹灰作业分包、机电设备工程作业分包、模板脚手架专业承包；企业登记代理服务；国内劳务派遣。安全生产许可证编号（桂）JZ 安许证字〔2010〕000184（4-3），建筑业企业资质证书编号 0345012286。

公司派驻贵港市堤路园棚户区改造项目（二）A 标段工程项目负责人 1 人，安全员 2 人。

从业人员覃某书，2019 年 10 月 15 日到广西南宁春风劳务有限公司工作，从事砼工工种。同日签订《农民工劳动合同书》，接受新工人入场三级安全教育培训。16 日接受混凝土工程安全技术交底。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2019 年 10 月 25 日 18 时，广西南宁春风劳务有限公司安全员张某良正常回南宁过周末，由夏某韬(劳务现场负责人)代替值班，负责劳务现场安全施工及人员的调度工作。

20 时 50 分，项目部按照施工进度计划，开始对 2 号楼 1 单元 3 层板面实施混凝土浇筑，计划作业时间为 25 日 20 时至 26 日 7 时，期间，项目部供应夜宵 1 餐，餐后休息 30 分钟。作业人员在等待混凝土运送到达的间隙时间为自行休整时间。6 时 10 分许，混凝土浇筑结束，工人陆续经指定通道从作业面撤离。栋号长温某

给浇筑板面压水，继续完成后续工作。6 时 25 分许，夏作韬在一楼清点人数时，发现少了覃某书 1 人。此时，1 名工人过来报告称在 2#楼 2 单元 2 层有个工人倒在地上。夏某韬立即马上过去查看，发现倒在地上的这名工人正是覃某书，一条钢筋从右胸背部贯穿而出。

（二）事故救援情况

正在压水的温某闻讯也急忙赶到现场，并拨打 120 急救中心电话和 119 消防救援电话。6 时 30 分，项目部领导到达现场，组织指挥现场人员做好对伤者施救的准备；6 时 37 分，119 消防救援人员到达现场；6 时 43 分，120 急救中心的医护人员到达事故现场。在现场医护人员的配合下，消防救援人员用液压钳剪断插入覃某书体内的钢筋。之后，医护人员及时对覃某书进行抢救处置。7 时 43 分，医护人员把伤者送到贵港市人民医院抢救，项目部派人跟随协助。08 时 25 分，覃某书由于伤势过重，经抢救无效死亡。

事故发生后，应急、公安、建设等有关部门及时赶赴事故现场处置。

事故善后处置工作开展迅速，处置得当，对死者家属安抚及时，事故赔偿到位，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者覃某书，男，壮族，广西贵港市北区中里乡福团村人。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-

**1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约 78 万元。**

## 四、现场勘查情况

事故发生地点位于 2#楼 2 单元 2 层内，现场未安装监控录像设备。

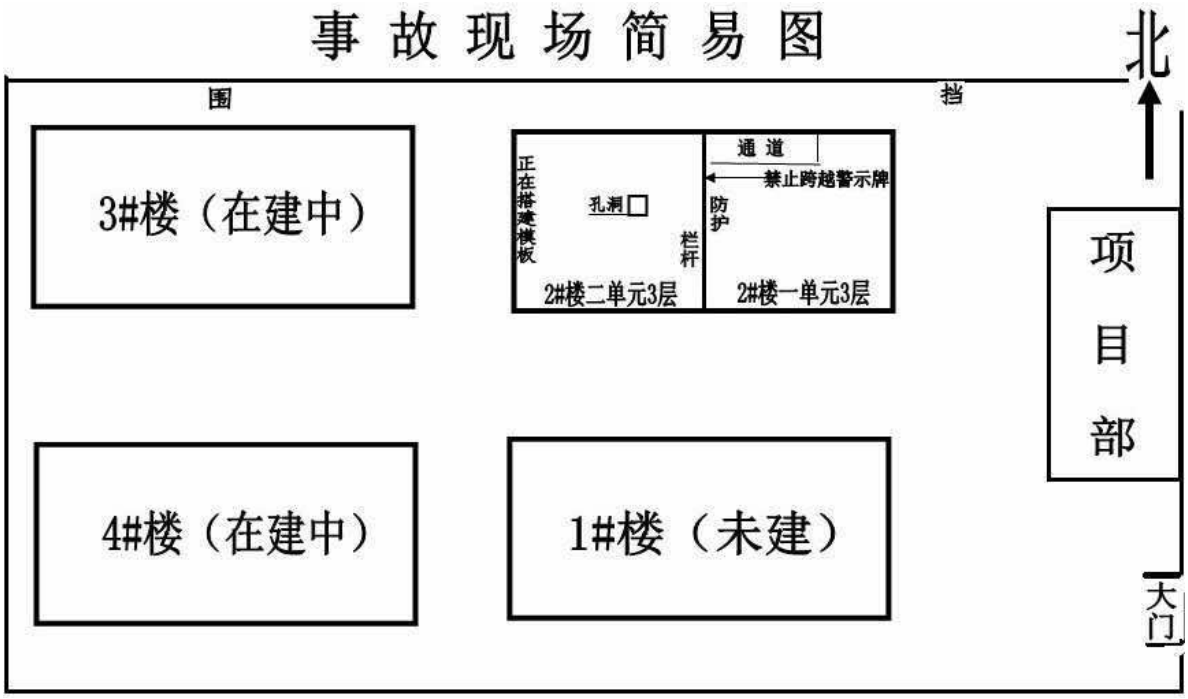



**图 1**

2#楼主体第 3 层在建中，外架已完成搭建并安装防护网。1 单元北面设一条专用通道（楼梯），用木板铺垫在钢管上作踏步板，通往 2 单元 2 层、1 单元 2、3 层。

2 单元 2 层顶（3 层平面）的模板未完成安装，有多处孔洞






图 2




图 3




图 4



图 5



图 6　　图 7

和临边；覃某书坠落点正上方为一开口孔洞。

1 单元 3 层楼面已经完成混凝土浇筑，专用通道口设在 1 单元西侧靠近 2 单元位置。楼面四周搭建安全防护栏杆，在与 2 单元伸缩缝接合部也搭建防护栏杆，高度 1.2 米，并悬挂“禁止跨越”等安全警示标志。在 1 单元 3 层没有设置 1 单元往 2 单

元的通道。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

覃某书在2#楼3层1单元违规跨越安全防护栏进入2单元平面，从孔洞中坠落2单元2层，被一根钢筋从左颈前贯穿致右胸背部受伤。

（二）间接原因

1.广西南宁春风劳务有限公司对安全生产工作不重视，安全生产主体责任不落实，未按规定健全安全生产责任制和安全生产规章制度。违反了《安全生产法》第三条、第四条规定[①]。

2.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。广西南宁春风劳务有限公司没有对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，从业人员安全意识差，缺乏本职工作所需的安全生产知识，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。违反了《安全生产法》第二十五条

①《安全生产法》第三条 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

第一款、第二款[①]及《生产经营单位安全培训规定》第四条第四款、第五款[②]规定。中兴建设有限公司未按规定将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未严格按照岗位特点、人员结构、新员工或者调换工种人员等情况，统一组织安全生产教育和培训。违反了《安全生产法》第二十五条第二款规定。安全技术交底不符合要求，