平桂望高利恒公司“10•24”翻车事故调查报告

2025-01-16 10:00 来源：贺州市平桂区应急管理局

平桂望高利恒公司“10·24”翻车事故调查报告

2024年10月24日，广西贺州利恒新材料有限公司厂区内发生一起翻车事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全
例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂望高利恒公司“10·24”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区
局、区交通运输局、市公安局平桂分局、区经贸局、区总工会、高新区管委、望高镇人民政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时邀请区纪
关派员参与事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、
析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

事故发生在广西贺州利恒新材料有限公司（以下简称“利恒公司”）原料堆料区内，事发车辆为贺州市润盈物流有限公司（以下简称
司”）安排运输货物至利恒公司的重型自卸货车，事发人员为重型自卸货车驾驶员。

（一）利恒公司基本情况

1.利恒公司《营业执照》统一社会信用代码91451103MA5PCY5251(1-1)；类型为有限责任公司(自然人独资)；法定代表人朱*辉；经营范围
金属矿物质粉体生产销售、重钙粉体加工（表面处理）、粉体材料与粉体相关用于设备助剂的生产销售；塑料制品（除国家专控外）生产销售；
及产品（除危险化学品外）生产销售、塑料制品销售、天然石材及人造石材的生产销售等；住所贺州市平桂区旺高工业区（碳酸钙千亿元产业示
规划内。

2.利恒公司主要经营范围为粉体加工生产，于2024年5月投入生产，所用原材料为大理石矿石。公司设置有原料堆料场，面积约1000平方米，
要向外单位采购。

3.利恒公司设置有安全生产管理机构，任命朱*辉为公司总经理（主要负责人），任命张*珠为公司安全生产管理人员；原料堆料场管理人
献，原料堆料场铲车司机为刘*荣。

4.利恒公司建立有安全生产规章制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程、应急救援预案等；提供有公司对本单位从业人员进行安全生
训和隐患排查治理的相关材料。

5.经查，利恒公司制定有堆料场安全管理制度，但利恒公司没有严格执行该安全生产规章制度；没有教育和督促外来人员执行本单位的安
章制度，没有向外来人员告知作业场所存在的危险因素。

（二）润盈公司基本情况

1.润盈公司《营业执照》统一社会信用代码91451102MACC

9JLR5G;类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人黄*良；经营范围许可项目为道路货物运输（不含危险货物）、建设工程施工、
服务、供电业务，一般项目为装卸搬运、机动车修理和维护等，住所广西壮族自治区贺州市八步区城东新区F地块93-1号。

2.2024年1月20日，润盈公司与京能远景领金智汇（北京）科技有限公司华南分公司（以下简称“京能公司”）签订了《劳务服务及安全驾
议》，双方约定由京能公司负责提供电动重卡、动力电池及充换电站等设施设备；润盈公司负责提供电动重卡劳务服务，包括但不仅限于电动重
车辆日常检查及维护保养、车队管理、调度调配及充换电站管理等工作。双方还对职业健康、安全、环保和应急管理进行了约定，润盈公负责对
的安全负责。

3.2024年4月，京能公司向润盈公司交付了第一批共20辆电动重卡货车，包括事发车辆渝A73586D。

4.渝A73586D所有人为重庆市红专运输有限责任公司，车辆类型为重型自卸货车，品牌型号为红岩牌CQ3250BEVES504,使用性质为货运，地
市双桥经开区双龙西路114号，核定载人数2人，轴数3轴。渝A73586D《道路运输证》证号：渝交运管渝字500225025942号，车辆类型为重型自卸
营范围为道路普通货物运输，有效期至2028年4月28日。

5.2024年5月6日，润盈公司与胡正汉签订了《劳务合同书》，劳务项目为驾驶员工作。事发车辆渝A73586D驾驶员为胡*汉。胡*汉，男，驾
452427196804******，准驾车型A1A2，有效期2022年6月27日至长期。胡*汉持有贺州市交通运输局颁发的经营性道路货物运输驾驶员资格证，
2027年3月1日。

6.渝A73586D重型自卸货车在贺州市平桂区自然资源局登记办理了运矿号（车号），运矿号（车号）为3207。

7.润盈公司建立有部分道路货物运输安全生产管理制度，其中包括了部分安全生产操作规程、安全生产岗位责任制度等。公司总经理（
人）薛*，对公司安全生产全面负责；公司车队长黎*战，负责车队的调度（包括人员和车辆）。

8.经查，润盈公司作为重点、高危行业领域生产经营单位，在安全管理方面存在的问题有：**一是**未设置安全生产管理机构或配备专职安全
人员；**二是**主要负责人薛*未由主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；**三是**未制定本单位安全生产教育培训计划，未对从业人员进行岗
全生产教育培训；**四是**安全生产教育培训涉嫌造假，胡*汉于2024年5月6日入职，公司2024年3月26日、2024年4月8日的培训签到表均有其签名；
规定投保安全生产责任保险。

二、现场勘查和调查情况

1.李*程，男，身份证号码452402198902******，在望高镇鱼骨洲租了一块场地，用于堆放大理石原料，然后将大理石原料销售到各个加工
年10月，利恒公司与李*程达成口头协议，李*程销售部分大理石原料给利恒公司；双方约定，大理石原料每吨50元，包送货到利恒公司厂区，运费
承担。随即李*程联系了润盈公司车队长黎*战，由黎*战安排车辆开展运输工作；双方约定，运费每吨10元，由李*程承担。

2.2024年10月24日14时33分，胡*汉驾驶渝A73586D重型自卸货车（车号3207）进入利恒公司，经利恒公司地磅称重，该车毛重52.78吨，皮
吨，净重31.75吨，扣重1吨，实重30.75吨。渝A73586D重型自卸货车当车次存在超载行为。

3.胡*汉驾驶渝A73586D重型自卸货车进入堆料场下方后，堆料场管理员告知其先不要卸货，等待铲车司机到堆料场后再卸货，但胡*汉没有
场管理人员指挥，到达堆料场后直接将货车倒车至堆料场边坡，

4.胡*汉驾驶渝A73586D重型自卸货车进入堆料场，至事故发生，全程未下车查看现场情况，未注意观察周边环境。

5.事故发生后，胡*汉休克在驾驶室内，但并未被挤压受困，驾驶室框架完好，驾驶室门正常开启。

6.经调查，渝A73586D重型自卸货车于10月18日至事故发生，共5次运输大理石原料到利恒公司，载重量分别为56.3吨、54.4吨、53.58吨
吨、52.78吨，均超载，润盈公司长期放任驾驶员从事超载的货物运输工作。

7.利恒公司进入厂区门口地磅处设置有入场须知，内容包括“请听从本厂作业人员指挥，进入工厂人员必须熟悉安全指引，遵守安全规定”
料堆料场上方靠近边坡处设置有“当心塌方”安全警示标志。

8.现场图片。

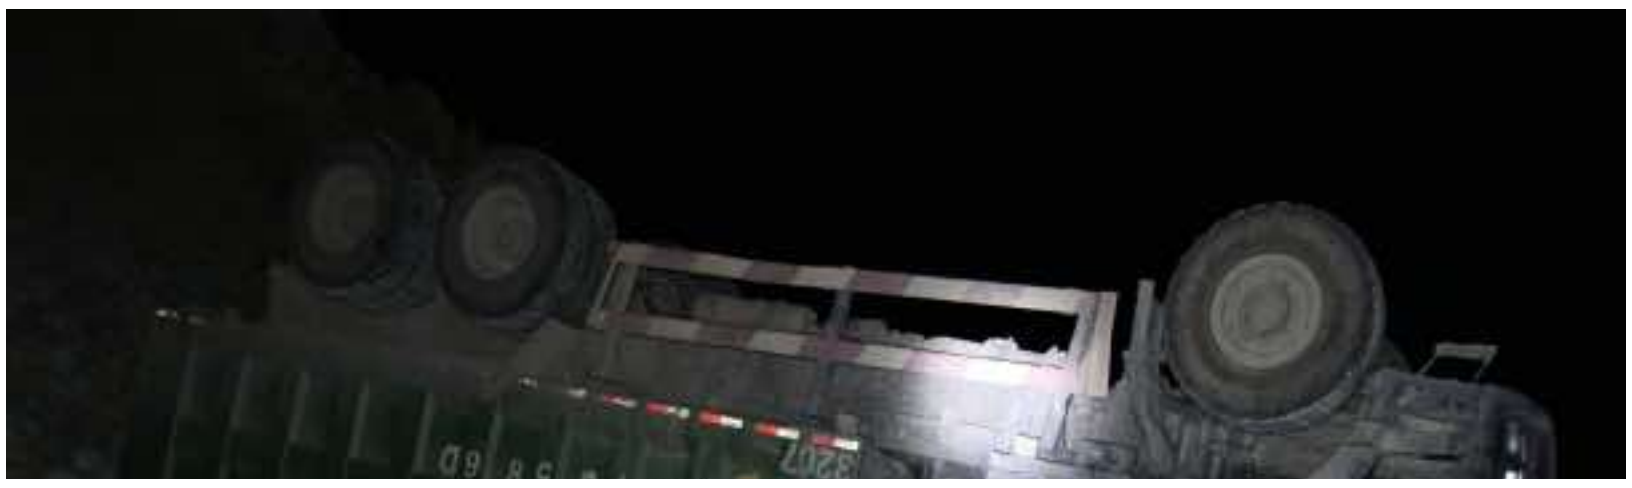

三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年10月24日，胡*汉按照润盈公司车队长黎*战的工作安排，驾驶渝A73586D重型自卸货车（车号3207）到李*程堆料场运输大理石原料
司。当日14时33分，胡*汉驾驶渝A73586D重型自卸货车进入利恒公司，未听从堆场管理员指挥，直接行驶至堆料场。14时38分，胡*汉驾驶渝A735
自卸货车倒车行驶堆料场边坡边缘，由于过于靠近边坡边缘，左后轮陷入边坡石料中，15秒后胡*汉连同车辆翻至边坡下方，车辆右侧冒烟着火。
后，利恒公司立即组织人员开展救援工作，并拨打120急救电话；14时50分，救援人员打开驾驶室门，将胡*汉救出；15时03分，120医护人员到达
对胡*汉进行现场抢救；经120医护人员抢救，胡*汉抢救无效死亡，并出具了死亡证明书，死亡原因为“颅脑损伤特重型”。

经公安机关法医现场检验，胡*汉尸长170cm，头顶部见一处头皮挫裂伤，右上肢触及骨折感，背部大面积挫擦伤，双下肢前侧有条状擦伤；
明显异常。家属签署了《遗体处理意见书》，要求不予解剖胡*汉遗体，相关部门后续对事故原因的调查认定，家属均予认可。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者胡*汉，男，56岁，身份证号码452427196804******，家庭住址广西钟山县钟山镇人。

这起事故共造成直接经济损失128万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

作业人员驾驶的重型自卸货车超载，倒车行驶至边坡边缘时，未注意观察周边环境，盲目作业，致使货车车轮陷入边坡，导致车辆翻车。

（二）事故间接原因

1.作业人员没有听从管理人员指挥，在没有现场人员指挥的情况下冒险作业。

2.作业人员没有进行岗前三级安全教育培训，不掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施；从事故车辆后轮陷入边坡到发生翻
秒的时间，当事人没有采取任何事故应急处理措施。

3.润盈公司未按规定开展安全隐患排查治理工作，对驾驶员长期从事超载的事故隐患没有采取管理措施进行消除。

4.润盈公司主要负责人没有经过安全生产知识和管理能力的考核，不具备安全生产知识和管理能力。

5.润盈公司安全管理缺乏，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全管理混乱。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂望高利恒公司“10·24”翻车事故是一起作业人员未注意观察作业环境，驾驶超载的重型自卸货车盲目作业造成的生产事故。

五、事故处理建议

（一）对事故主体责任单位、人员的处理建议

1.胡*汉，润盈公司渝A73586D重型自卸货车驾驶员，不掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施；作业过程中未注意观察作业驶超载的重型自卸货车盲目作业，对事故发生负直接责任。鉴于胡*汉已在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.黎*战，润盈公司车队长，没有执行润盈公司“不超宽、超高、超重”的安全规定，长期放任驾驶员从事超载的货物运输工作，对事故发任。建议由润盈公司依据本单位规章制度给予处分。

3.薛*，润盈公司总经理，未落实主要负责人安全生产管理职责；未制定本单位安全生产教育培训计划，未对从业人员进行岗前三级安全生训，致使从业人员不掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施；未按规定督促检查本单位安全生产工作，对驾驶员长期从事超载的事有采取管理措施进行消除，对事故发生负有责任，建议由交通运输管理部门依法处理。

4.润盈公司，未按规定对从业人员进行岗前三级安全生产教育培训，致使从业人员不掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施定开展安全隐患排查治理工作，对驾驶员长期从事超载的事故隐患没有采取管理措施进行消除；主要负责人不具备安全生产知识和管理能力，没有生产知识和管理能力的考核；安全管理缺乏，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。润盈公司以上行为，对事故发生负有责任，通运输管理部门依法处理。

（二）对其他单位、人员的处理建议

1.苏*献，利恒公司堆料场管理人员，没有及时制止外来从业人员违反本单位安全生产规章制度的行为，建议由利恒公司依据本单位规章制分。

2.朱*辉，利恒公司总经理，实施本单位的安全生产规章制度不到位，没有教育和督促外来人员执行本单位的安全生产规章制度，没有向外知作业场所存在的危险因素。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

3.利恒公司，没有教育和督促外来人员执行本单位的安全生产规章制度，没有向外来人员告知作业场所存在的危险因素。建议由平桂区应急据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（三）行刑衔接处理建议

建议将该事故案卷线索移交公安机关，由公安机关对事故负有责任的人员是否涉嫌构成重大事故责任罪进一步调查。

六、整改防范措施建议

（一）利恒公司应当建立完善的安全生产规章制度，并教育和监督从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，向从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。主要负责人应当严格履行安全生产管理职责，加大督促、检查本单位安全生力度，及时消除生产安全事故隐患。

（二）润盈公司的属地行业主管部门为八步区交通运输局，由平桂区交通运输局将该事故情况函告八步区交通运输局。同时，平桂区交通当加强对境内货车超限超载、非法改装等违法违规行为进行查处。

（三）贺州高新区管委、行业主管部门及望高政府，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向各自管理范围行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安全生产主体责任。

平桂望高利恒公司“10·24”事故调查组

2025年1月8日

网站地图　　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013