于洪沙岭吉时达物流园“3·7”一般车辆伤害事故调查报告

2026年3月7日22时06分，于洪区沙岭街道沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司内3号库发生一起车辆伤害事故，事故致1人死亡，事故直接经济损失约130万元。

事故发生后，区交通运输局、区应急管理局、市公安局于洪分局、交警于洪大队、沙岭街道办事处等有关部门人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经于洪区人民政府授权，成立了由区交通运输局任组长单位，区应急管理局、市公安局于洪分局、交警于洪大队、区市场监督管理局、区总工会、沙岭街道办事处等有关单位组成的事故调查组，依法开展事故调查。同时，聘请相关行业安全领域专家，对事故进行现场勘验、分析。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重 实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问等方式，查明了事故发生经过和原因，评估了事故应急救援情况，认定了事故性质。

一、事故发生单位基本情况

（一）事故发生单位

沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司。成立于2014年12月16日，住所为辽宁省沈阳市于洪区沈胡路63号（1002），统一社会信用代码：91210103313190183U，法定代表人：李世光。经营范围包括许可项目：普通货物道路运输；仓储服务（不包含危险品储存）；货物搬运及装卸服务；货物信息咨询；企业管理信息咨询；计算机软硬件技术开发；停车场管理；物业管理；汽车租赁服务；商务代理服务；物流供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

沈阳森得胜运输有限公司。成立于2011年6月14日，住所为沈阳市皇姑区陵东街121巷1号（沈阳霓园宾馆513室），统一社会信用代码：91210105573484524C，法定代表人：郭彦忱。经营范围包括许可项目：一般项目：道路货物运输站经营，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。


（二）事故现场概况

事故现场位于沈阳市于洪区沙岭街道沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司3号库6号分拣线起点东侧，事故现场停驻一台重型厢式货车，号牌号码为辽AFZ721，所有人为沈阳森得胜运输有限公司，使用性质为货运。事故发生点位在货车正前及右后侧，作业区现场地面为水泥硬覆盖，地面平坦。





事故现场点位：于洪区沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司3号库(事故现场照片)

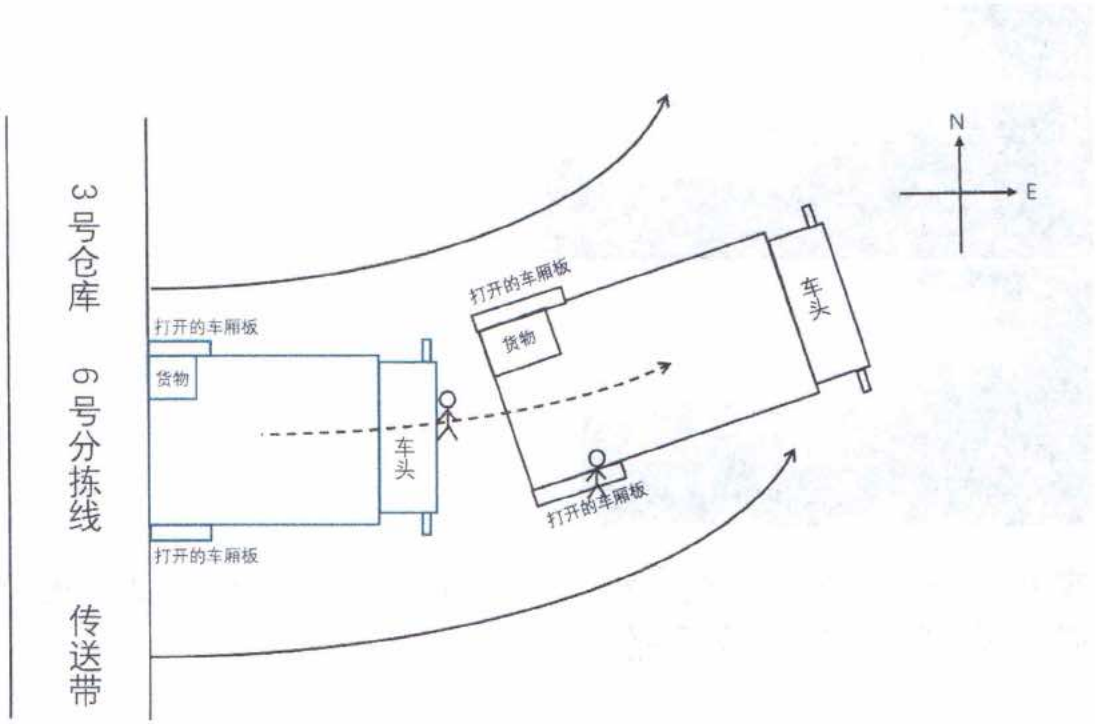

事故现场示意图

事故现场货车（辽AFZ721）为三轴、前四后四、9米6重型厢式货车，事故现场车尾两扇车厢板处于开启状态，车厢内现存货物1件。

二、事故发生经过和救援情况

2026年3月7日22时06分，顾闯驾驶公司货车辽AFZ721将托运的3件货物运到沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司3号库6号分拣线，车辆停靠完毕后在3号库6号分拣线卸下2件货（卸货过程中车辆一直处于未熄火状态），约1分钟后驾驶员顾闯上车起步直行并向左转弯，与正走到车头前方的被害人蒋雪芳发生碰撞，行进过程中将蒋雪芳撞倒至车辆正下方，由于该车向左转弯导致右后轮对蒋雪芳造成碾压。此时，驾驶员顾闯感觉到车的后轮好像压到什么东西了，于是下车

查看，其从驾驶位下来顺着车头绕到副驾驶时，发现该车右后轮处躺着一个人，当时车轮正压在她的身上。



随即，驾驶员顾闯拨打“120”、“110”报警并呼喊来最近的叉车对其车辆尾部进行托举。22时09分第一辆叉车到达现场后发现该叉车吨位较小，无法对肇事车辆进行托举，顾闯立即打电话调吨位较大的叉车前来救援，22时13分第二辆较大的叉车到达现场对肇事车辆进行了托举。





22时19分，“120”救护人员到达现场，进行急救，确认被害人蒋雪芳已经死亡。



22时20分，沈阳市公安局于洪分局于洪派出所“110”警车到达现场，当场控制了肇事司机顾闯。



22时23分，交警于洪大队“122”警力到达现场。



沈阳市公安局于洪分局刑事科学技术室出具《居民死亡法医学证明书》,死亡原因为过失致死。

事故发生后，区应急局、沙岭街道办事处、市公安局于洪分局有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。

三、伤亡人员及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，死者蒋雪芳，身份证号**********，户籍辽宁省沈阳市康平县张强镇张强村五组0546号，女，汉族，56岁，系沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司扫描工作人员。事故发生后，沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司已与蒋雪芳家属联系，组织协调善后工作。

本次事故造成直接经济损失约130万元。

四、事故发生的原因及性质

(一)事故直接原因

车辆驾驶员操作不当、瞭望不周、分心驾驶；车辆起步速度过快、起步时未鸣笛、未确认安全距离；被害人随意横穿车头并进入货车正下方视觉盲区；车辆撞击并碾压，造成致命伤害，是事故发生的直接物理原因。

(二)有关企业问题

1.沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司。该企业岗位责任制未全员覆盖，未建立安全操作规程，未设置专职安全管理人员或安全管理机构，未按要求落实教育培训制度；未提供隐患排查记录和隐患排查台账，现场无专人

安全巡查，隐患排查不及时，无隔离护栏、警示灯、减速带、凸面镜等安全设施。

2.沈阳森得胜运输有限公司。该企业安全生产主体责任落实不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，从业人员教育培训不到位。公司法定代表人、主要负责人郭彦忱未取得主要负责人安全考核合格证书。

（三）事故性质

经调查认定，于洪区沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司“3·7”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及处理建议

（一）事故责任单位

沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度、未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十四条之规定，建议由沈阳市于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其作出行政处罚。

沈阳森得胜运输有限公司。事故车辆辽AFZ721号牌重型厢式货车所有人，公司法定代表人郭彦忱未取得主要负责人安全考核合格证书，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条之规定，建议由沈阳市交通运输局皇姑分局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条之规定，对其作出行政处罚。

（二）事故责任人员

1.蒋雪芳。沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司扫描工作人员，安全意识薄弱，紧贴重型货车驾驶盲区行走，未掌握本职工作所需的安全生产知识、安全生产技能及事故预防和应急处理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条之规定，对事故发生负有一定责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.顾闯。辽AFZ721号牌重型厢式货车驾驶员，未按照规范安全驾驶，瞭望不周、分心驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一项的规定，对事故发生负有一定责任，2026年3月8日，沈阳市公安局于洪分局已对顾闯采取刑事拘留，建议由司法机关依法对其追究刑事责任。

3.郭彦忱。沈阳森得胜运输有限公司法定代表人、主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议由沈阳市于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其作出行政处罚。

4.李世光。沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程及安全教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，建议由沈阳市于洪区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）沈阳市吉时达现代物流产业发展有限公司及其主要负责人，要认真履行安全生产职责，加强对作业现场的管理，确保本单位安全生产规章制度和安全措施得以落实。对生产作业场所可能存在的危险、有害因素进行全面的辨识，对关键环节严加管控，制定有针对性的治理措施并加以落实。同时，针对现场实际情况，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）沈阳森得胜有限公司，要深刻吸取事故教训， 举一反三，严格落实安全主体责任；其法定代表人、主要负责人郭彦忱必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，加强从业人员教育培训，防止类似事故和问题再次发生。

（三）相关管理部门，要督促企业落实《五落实五到位规定》，指导企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，及时消除安全隐患，防范此类事故发生。

于洪区沙岭吉时达物流园“3·7”一般车辆伤害事故调查成员单位

单位	姓名	单位	姓名
区交通运输局		区公安分局	
区应急管理局		沙岭街道办事处	
区市场监管局		区总工会	
区交警大队			

于洪沙岭吉时达物流园“3·7”一般车辆伤害事故调查组

2026年5月12日