大石桥市卓利机械加工有限公司“10·3”一般高处坠落事故调查报告

营口市政府事故调查组

2024年11月27日

2024年10月3日14时50分许，大石桥市卓利机械加工有限公司在进行厂房屋顶维修施工作业过程中房架断裂坍塌，导致3名作业人员高处坠落，其中1人经送医抢救无效死亡，2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，10月11日，营口市人民政府批准成立了由市应急局、市公安局、市总工会，大石桥市应急局、大石桥市公安局、大石桥市总工会、大石桥市住建局及营口南楼经济开发区管委会相关部门组成的大石桥市卓利机械加工有限公司“10·3”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，对该起事故提级调查，同时邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组坚决贯彻落实市政府领导同志批示精神，严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料查阅、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查取证，事故调查组认定，大石桥市卓利机械加工有限公司“10·3”一般高处坠落事故是一起因厂房屋顶维修大量堆放石棉瓦导致屋顶荷载大量增加，超过承载极限，造成瞬间坍塌

引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1. 大石桥市卓利机械加工有限公司（以下简称卓利机械），成立于2019年8月，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：冯某，统一社会信用代码：91210882MA0YUYLR9Q，注册资本：人民币贰拾万元整，住所：辽宁省营口大石桥市永安镇西赖村。经营范围：机械加工；模具加工、制造、销售；热处理加工；氮碳共渗、渗硼、渗碳加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年8月，卓利机械与自然人周某军签订了5年的租赁协议，租赁周某军个人位于百寨街道办事处后百村的厂房。2020年4月，卓利机械从永安镇搬迁至百寨街道办事处现址。合同到期后，双方议定，继续租赁。

（二）事故区域情况及房屋维修缘由

事故发生区域位于企业厂区东侧的生产厂房，南北走向，南北长18米，东西宽9米，原厂房屋顶结构为铁质房架轻钢彩板屋顶（图1、图2）。卓利机械搬迁到此后，因长期在厂房内从事镁碳砖模具加工及用盐水冷却等操作，加速了厂房屋顶的腐蚀程度，雨季厂房屋顶漏雨情况严重。基于这一情况，并考虑维修后的屋顶耐腐蚀性，企业法人冯某经征得房主周某军同意，决定在

十一假期期间对厂房屋顶进行维修，更换木质房梁及瓦片，经与其岳父王某满商讨，王某满建议使用重量较轻的树脂瓦片。经询价，冯某认为更换树脂瓦片造价较高，考虑成本、企业经营现状等因素，最终冯某及其岳父决定使用价格较为低廉的石棉瓦片。

2024年9月20日，冯某与王某满签订了《厂房屋顶维修合同》，将房顶拆除及更换工作整体外包给其岳父王某满，合同价格人民币3万元。合同签订后，王某满通过木材市场某商户找来木匠测量需要定制的房架长度，并根据原房架的高度，凭借其身为木匠的经验，确定了定制房架的高度，在木材市场定制了7个长8.9米的木质房架。

9月25日，定制好的木质结构房架送至厂区，经王某满验收确认，符合其定制要求。

9月28日至29日王某满找来1辆吊车、4名焊工对原屋顶进行切割拆除，对原支撑房架的铁柱进行了维修加固，增加了3对铁柱（图3②④⑥），新焊接了每根柱子上固定房架的铁质柱头。

10月1日，王某满确定10月3日进行房架安装施工，通知了原房架拆除的相关人员，并通过木材市场对接人介绍两名木匠到厂安装。



图 1 事故厂房位置情况



图 2 事故厂房外部情况（○为柱顶焊接固定房架的柱头）

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 10 月 3 日 7 时许，木工程某华、岳某顺，焊工李某荣、王某伟、力工唐某礼、吊车司机宁某洋 6 人相继到达卓利机械施工现场。到场后，王某满给在场人员分工，程某华、岳某顺

按照每2个房架为1组，在地面钉房架檩条，每组房架按照3米宽的跨度组装（与房架支撑铁柱对应），累计钉了3组房架。因厂区面积不大，钉完的房架吊车司机宁某洋依次由北向南调运至房屋东西两侧对应支撑房架的铁柱子上，再由焊工李某荣、王某伟对房架两侧的柱头进行固定。7个木质房架，对应吊至7对柱子上，第1组、第2组分别吊至第1-2对、3-4对柱子上，第三组吊至第6-7对柱子上，剩下的1个单房架吊至第5对柱子上，每吊一组焊工固定一组，直到所有房梁全部固定完毕后，程某华、岳某顺上到屋顶钉2-3、4-5、5-6对柱子对应房架间的檩条（图3）。

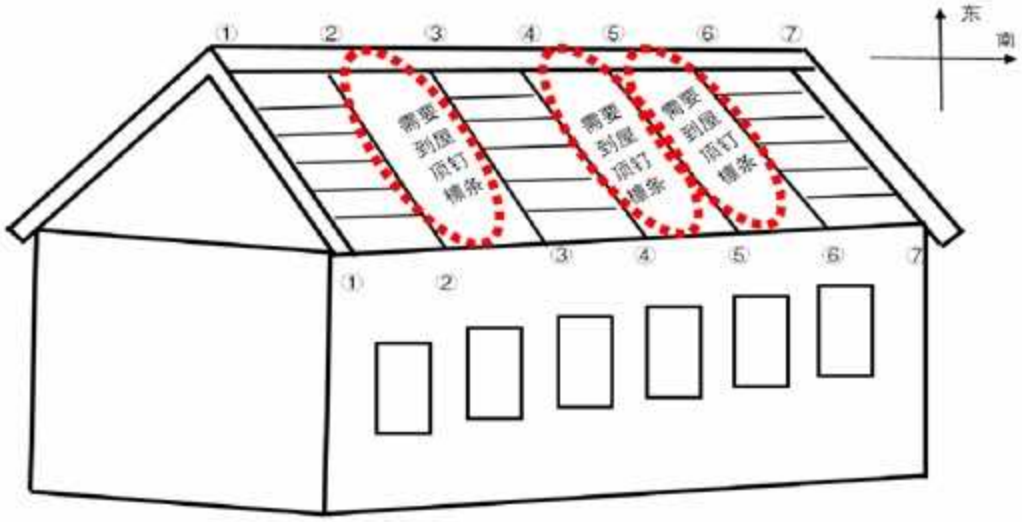


图3 需要上到屋顶钉檩条示意图

14时许，预订的210块石棉瓦（每片重30斤）送达施工现场，王某满安排力工唐某礼按15块一摞分组摆放，然后用吊车上的吊装带分别捆绑，配合吊车司机逐次将石棉瓦吊运至屋顶各房架间东西两侧的檩条坡面上，并吊了3-4摞半截瓦放至屋顶房尖上，王某伟负责在屋顶接瓦。

14 时 50 分许，210 块石棉瓦基本全部吊至屋顶，地面还剩约 2-3 摞半截瓦等待吊运。此时程某华、岳某顺正在屋顶南侧东坡钉第二组和第三组房架之间余下的 5-6 根檩条，房架突然整体坍塌，程某华、岳某顺、王某伟由南至北同时从约 7 米高的屋顶跌落（图 4、图 5）。



图 4 事故现场屋顶情况



图 5 事故现场地面情况

（二）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，2人受伤（全身多处骨折、软组织挫伤、积液、水肿等）。

死者：岳某顺，男，63岁，住址：大石桥市周家镇东腰屯村。大石桥市公安司法鉴定中心鉴定意见：岳某顺符合因心脏破裂导致急性大失血而死亡。（营大）公（刑技）鉴（尸检）字〔2024〕77号

伤者：程某华，男，47岁，住址：大石桥市周家镇汤家沟村。

伤者：王某伟，男，54岁，住址：大石桥市金桥管理区金裕华庭小区。

（三）事故救援情况

10月3日14时50分许，大石桥市卓利机械加工有限公司房架断裂坍塌，导致3名作业人员高处坠落受伤。事故发生后，现场人员立即进入车间进行搜救，同时拨打了120急救电话并向企业法人冯某电话报告。进入车间后，自南向北相继发现了程某华、岳某顺和王某伟，均不同程度受伤，其中，岳某顺受伤较重，呼之无反应。

15时15分许，3辆120救护车辆相继到达事故现场，将3名伤者分别送至大石桥市中心医院救治。

16时10分许，岳某顺经抢救无效死亡。

17时许，伤者王某伟转院至海城市正骨医院救治。

17时50分许，卓利机械法人冯某拨打了110报警电话。

18时40分许，大石桥市公安局南楼派出所向营口南楼经济开发区管委会报告。

19时50分许，营口南楼经济开发区管委会向大石桥市报告。大石桥市向营口市委、市政府和市应急管理局报告。

三、事故发生原因

（一）直接原因

王某满未经过专业测算，凭经验施工，在屋顶荷载强度不够的情况下盲目指挥施工，大量堆放石棉瓦导致屋顶荷载大量增加，超过承载极限，造成瞬间坍塌。

（二）间接原因

1.施工现场安全管理混乱。卓利机械未履行安全生产主体责任，将厂房屋顶维修发包给了王某满个人，未派遣施工现场安全生产管理人员，对施工现场安全管理工作失管失察。未开展隐患排查治理工作，未消除施工现场生产安全事故隐患。

2.安全教育培训不到位。卓利机械及现场负责人王某满安全意识淡薄，对施工现场作业人员安全教育培训不到位，致使现场施工人员安全意识淡薄。

3.安全防护措施不到位。卓利机械及现场负责人王某满未为施工作业人员提供任何符合标准的劳动防护用品，未监督、教育

施工作业人员按照使用规则佩戴、使用安全带，施工现场无任何安全警示标志。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.王某满，男，群众，施工现场负责人。安全意识淡薄，在屋顶荷载强度不够的情况下盲目指挥施工，大量堆放石棉瓦导致屋顶荷载大量增加，超过承载极限，造成瞬间坍塌，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议移交司法机关依法处理。

2.冯某，男，群众，大石桥市卓利机械加工有限公司法定代表人，负责公司全面工作。未履行生产经营单位主要负责人职责，在厂房屋顶施工过程中没有对现场进行任何的安全监管，未开展隐患排查治理工作，未消除施工现场生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议移交司法机关依法处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

大石桥市卓利机械加工有限公司。违反了《安全生产法》第四条[1]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议大石桥市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条[2]、《生产

---

[1]《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条[3]的规定对大石桥市卓利机械加工有限公司给予处罚。

（三）其他处理建议

1.大石桥市百寨街道办事处。对涉事企业安全监管具有属地监管责任，对辖区企业网格化排查、安全生产检查不深入、不全面，落实监管责任不到位，日常监督检查存在漏洞。建议大石桥市百寨街道办事处向大石桥市政府作出书面检查。

2.大石桥市安全生产委员会。统筹发挥综合协调作用，督促属地和部门按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”“谁主管谁负责”的原则，压紧压实各方安全生产责任不到位，建议大石桥市安委会向营口市安委会办公室作出书面检查。

五、事故防范措施建议

略

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……