代县枣林鑫鼎盛矿山设备修理厂“10·5”一般触电事故调查报告

代县政府事故调查组

2025年11月

目 录

一、基本情况 1

（一）事故单位情况 1

1.单位概况 1

2.相关证照信息 2

（二）事故单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

1.事故单位报告情况 6

2.属地政府及有关部门接报情况 7

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 9

（一）直接原因分析 10

（二）其他可能因素排除 10

（三）间接原因分析 10

四、事故性质认定 10

五、处理建议 10

代县枣林鑫鼎盛矿山设备修理厂“10·5”一般触电事故调查报告

2025年10月5日19时40分许，代县枣林鑫鼎盛矿山设备修理厂发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失120.2万元。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立了由县委宣传部、县市场监管局、县公安局、县总工会、县应急局、县人社局、枣林镇人民政府和两名相关领域专家组成的代县枣林鑫鼎盛矿山设备修理厂“10·5”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组，对该起事故进行调查。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、调阅资料、综合分析、人员询问、专家论证等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质。

经调查组认定，代县枣林鑫鼎盛矿山设备修理厂“10·5”一般触电事故是一起因留守工人去厕所返回途中，下雨路滑意外摔倒后，被院内临时电线绊住，导致触电死亡的突发意外事件。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.单位概况

代县鑫鼎盛矿山设备修理厂厂址位于代县枣林镇东留属村108国道北侧，距枣林镇政府1100m处，中心点坐标为：E112° 56′ 23.2″，N39° 4′ 44.8″。厂区占地面积约500㎡，厂区西侧距108国道20m。厂内有压力机一台，起重行车一台，车床一台，电焊机二台等修理设备和修理工具。厂址地理位置如下：



图1 代县鑫鼎盛矿山设备修理厂地理位置

代县鑫鼎盛矿山设备修理厂共有员工3人（主要负责人1人：赵某，杂工2人：张某文、杨某永）；事故发生在国庆节放假期间，企业负责人赵某和员工张某文在河北老家，企业处于停工、停产状态。

2.相关证照信息

代县鑫鼎盛矿山设备修理厂于2021年9月6日成立，法定代表人：赵某，统一社会信用代码92140963MAOM915A2K，类型：个人

工商户，注册资本伍万元，主营：矿山机械销售、通用设备维修、润滑油销售、五金产品零售、轮胎销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故单位安全管理情况

代县鑫鼎盛矿山设备修理厂已建立安全生产管理机构、安全管理制度、全员安全生产责任制、岗位安全操作规程及生产安全事故应急预案，现场配备灭火器、防火围墙、电气保护接地等设施，基本符合安全生产条件。但企业未全面落实全员安全教育培训，现场防滑措施不完善，现场安全警示标志不全，未建立临时用电安全管理制度，未制定防滑、防摔倒及防触电专项应急预案。

（三）事故发生经过

2025年10月5日天气一直在下雨，晚19时10分许代县枣林镇金峰矿山修理部焊工曹某俊（男，39岁，身份证号码：1422251986********，系参与救援人）到代县鑫鼎盛矿山设备修理厂内找死者杨某永聊天和玩手机，大约过了20分钟后，死者杨某永说他要去上厕所。19时40分许，曹某俊听见死者杨某永在院里喊叫，立即冲出屋，看见杨某永像是因下雨路滑意外摔倒在去厕所返回途中，身体乱动且脚上绊着院内临时拉设插座的电线疑似触电；曹某俊随即拽着没沾水的那部分电线，把电线从杨某永身体上拉下来，并过去进行抢救，此时曹某俊扶起杨某永看见他张大嘴，伸舌头，翻白眼。在事发院内西边厨房做饭的董某平（男，60岁，身份证号码：1422261966********，系河北鼎盛矿山机械

驻山西销售处门卫）听到呼喊声冲出去听见曹某俊说：“杨某永中电了”；19时45分，董某平拨打120急救电话求救；19时47分，董某平拨通繁峙县人民医院急诊室电话求救;接着打电话向对面邻居杨某军（男,55岁,身份证号码：1302281971********，代县天宇矿山机械的负责人，系参与救援人）和杨某峰（男，42岁，身份证号码：13028119831********，代县枣林镇金峰矿山修理部负责人，系参与救援人）求救，在打电话求救过程中拉闸断电。

（四）事故现场情况

1.环境条件：事发时降雨，风速2.3m/s，气温20℃。

2.地面条件：事故区域地面为普通混凝土材质，表面经长期磨损呈现光滑状态，局部存在机油渗透痕迹。现场勘查发现，事故点周边5㎡范围内有明显积水，水深约3-5mm，排水口被落叶及检修废料部分堵塞，排水不畅。

3.涉事设备：事故现场位于鼎盛修理厂院内中心位置，院内周边放有大量机械设备及零配件，院内中央放有一台压力机，压力机北侧装有配电箱，缠绕死者脚部的为配电箱上接出的一根带插座的220V黄色临时电线，长度约13米，电线本体上有四个绝缘胶带缠绕接头，型号为2*6mm二芯电缆，线的另一端接有多孔插座并且放置于地面。

4.现场痕迹：事故点周边有积水，临时电线缠绕痕迹，地面无其他外力破坏迹象（公安排除他杀嫌疑）。

5.周边环境：事发地在代县鑫鼎盛矿山设备修理厂与河北鼎

盛矿山机械驻山西销售处（与鼎盛修理厂为不同法人和实控人）有小门连通。

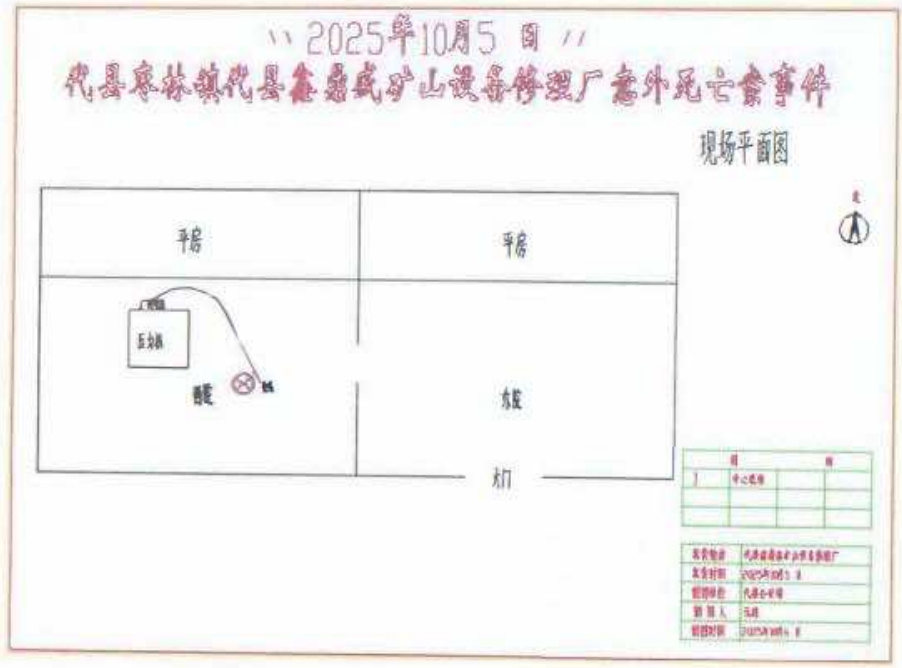


图2 事故现场平面图



图3 事故地点（局部照片）



图4 事故地点（远景照片）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡，直接经济损失约120.2万元。死亡人员为：杨某永，河北省**市**乡***村人，40岁，身份证号码：1302811985********。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故单位报告情况

2025年10月5日晚19时40分许，杨某永去厕所返回途中意外摔倒触电受伤，事故发生；

19时45分，河北鼎盛矿山机械驻山西销售处门卫董某平帮忙拨打120急救电话；

19时47分，董某平拨通繁峙县人民医院急诊室电话；

19时50分许，为节省救援时间曹某俊、杨某峰、杨某军三人随行载伤者杨某永前往繁峙县人民医院；

19时54分，事发企业代县鑫鼎盛矿山设备修理厂法人赵某接到杨某军电话得知事故发生；

21时47分，代县鑫鼎盛矿山设备修理厂负责人赵某接到枣林镇东留属村村干部高某青核实事故情况电话，赵某回答后同步将事故进行报备；

10月9日上午赵某将事故补充书面报告交到东留属村村委会。

2.属地政府及有关部门接报情况

21时14分，代县公安局接繁峙县公安局电话称：“在枣林留属有人触电，现已拉到繁峙医院，经抢救无效死亡”；

21时16分，县公安局通知枣林派出所前往事故现场；

21时17分，县公安局通知刑侦一中队前往事故现场；

21时18分许，县公安局依次通知值班领导、指挥中心主任、市公安局、县委、县政府、县应急局；

21时30分，县应急局接县公安局报告称：“晚上21时14分，代县公安局接到繁峙县公安局指挥中心通报：10月5日19时40分

许，代县枣林镇东留属村鼎盛修理厂一工人不慎触电受伤，后送繁峙县人民医院抢救无效死亡”；

23时25分，县应急局依次电话上报县委办、政府办、市应急局事故基本情况;

23时31分，县应急局值班人员在全国突发事件应急指挥综合业务系统中进行了事故上报;

21时50分，枣林镇政府接到东留属村干部高某青的事故确认详细报告电话;

23时20分，枣林镇政府书面向县委办、政府办报告事故基本情况;

10月9日上午，枣林镇政府收到枣林镇东留属村村干部高某青交来的企业的事故补充书面报告。

（二）事故现场应急处置情况

19时40分许，事故发生后，屋内串门人员曹某俊听见死者杨某永在院里喊叫，立即冲出去拽着没沾水的那部分电线，把电线从杨某永身体上拉下来，并进行抢救，在厨房做饭的董某平听到曹某俊呼喊声也冲出去，19时45分，董某平拨打120急救电话求救，19时47分，董某平拨通繁峙县人民医院急诊室电话求救；接着向对面邻居杨某军和杨某峰打电话求救，在打电话求助过程中拉断电闸，19时50分许，为节省救援时间四人合力将杨某永抬到杨某峰车的后座，杨某峰开车曹某俊坐副驾随行，杨某军开自己车跟随，三人迅速送杨某永前往就近繁峙县人民医院进行抢救;

19时57分许，到达繁峙县人民医院；20时医院向随行人员宣布杨某永经过抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治:19时57分许繁峙县人民医院接收后立即开展抢救，20时医院向随行人员宣布杨某永经过抢救无效宣告死亡，救治流程规范。

2.善后情况:代县人民政府随后立即成立了代县枣林鑫鼎盛矿山设备修理厂“10·5”一般触电事故善后工作组，对死者家属进行了善后安抚工作，并协调了善后处理工作。企业与死者家属签订了《一次性补偿协议》，一次性赔偿死者家属120万元。企业已与死者家属签订一次性补偿协议，家属情绪稳定，未引发社会稳定问题。

（四）事故应急处置评估

2025年10月5日晚19时40分许，该事故发生时，现场人员便立即施救，曹某俊第一时间拽开杨某永身体上的电线，从触电方面立即阻断了死者继续受到电击;在厨房做饭的董某平听到曹某俊呼喊声也冲出去及时拉闸断电避免了周围人员再次触电风险，同时拨打120求救，并向对面邻居杨某军和杨某峰打电话求救，参与施救人员第一时间开车将伤者送往就近繁峙县人民医院抢救，节省了等待急救车赶来的时间。该起事故施救步骤基本符合救援规范，应急救援处置基本合理。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

2025年10月5日雨天路滑，19点40分许死者杨某永去厕所返回途中，下雨路滑意外摔倒后，被院内插座临时电线绊住，引发触电事故，意外摔倒造成触电致使其死亡是此事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

排除蓄意人为因素和地震等自然灾害因素。

（三）间接原因分析

代县鑫鼎盛矿山设备修理厂作为安全生产单位，安全主体责任落实不到位，存在：现场防滑措施不完善，现场安全警示标志不全；企业未全面落实全员安全教育培训，主要负责人、各级管理人员安全生产法律法规知识不全面，安全意识淡薄等问题。

四、事故性质认定

该事故发生不是在生产经营活动中，是一起意外死亡事件，非生产安全事故。

五、处理建议

（一）建议终止事故调查，作为一起意外死亡事件处理。

（二）要求事故企业深刻汲取教训，妥善处理善后工作；认真查找在用工和管理环节的漏洞，有针对性地抓好整改。

（三）建议枣林镇人民政府、县工科局、县市监局、县应急局要举一反三，以案为鉴，督促停产企业抓好临时用电规范，健全企业安全警示标志，完善防滑措施，避免类似事故的发生。

（此页无正文）

代县枣林鑫鼎盛矿山设备修理厂

“10·5”一般触电事故调查组

2025年11月18日