兴城琦璇制衣厂“12·5”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：兴城市琦璇制衣厂“12·05”一般高处坠落事故调查组

编制时间：2025 年 4 月 25 日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

1、相关人员情况.....2

2、事故单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....3

（五）人员伤亡及直接经济损失情况.....5

二、事故应急处理及评估情况.....6

（一）事故信息接报及响应情况.....6

（二）事故现场应急处置情况.....6

（三）医疗救治和善后情况.....6

（四）事故应急处置评估.....7

三、事故原因分析.....7

（一）直接原因分析.....7

（二）间接原因分析.....7

四、属地履职情况.....8

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....8

（一）建议免予追究责任人员.....8

（二）建议追究刑事责任人员.....8

（三）对事故单位及人员的处理建议.....9

（四）其他处理建议.....9

六、事故整改和防范措施.....10

兴城琦璇制衣厂“12·5”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月5日13时55分左右，兴城市琦璇制衣厂工人李xx乘坐自制简易升降设备往五楼车间送货过程中发生一起一般高处坠落事故，致1人死亡，截至2025年3月18日，直接经济损失约120万元。

事故发生后，兴城市应急管理局立即赶赴现场了解事故发生情况。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，兴城市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市市场局、温泉街道等相关人员组成“12·5”事故调查组。聘请有关专家参与调查，邀请市纪委监委、市检察院派员介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故整改防范建议。

事故调查组认定：本次是因从业人员安全意识淡薄等因素造成的一起生产安全责任事故。

现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

兴城市琦璇制衣厂，成立于2021年10月28日，统一社会信用代码：912114817851010460，企业性质为个人独资企业，注册地位于辽宁省葫芦岛市兴城市兴海北路3段泳装城8号楼3楼，投资人为徐惠，实际投资人为王建强。经营范围包括许可项目：一般项目：服装制造，服饰制造，服装辅料制造，服装服饰批发，服装服饰零售，服装辅料销售，针纺织品销售，鞋帽批发，鞋帽零售，户外用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1、相关人员情况

（1）王建强，群众，兴城市琦璇制衣厂实际实际控制人，负责兴城市琦璇制衣全面工作。

（2）徐惠，群众，兴城市琦璇制衣厂挂名投资人。

2、事故单位安全管理情况

（1）安全培训方面

兴城市琦璇制衣厂没有制定完整的安全培训计划，未对新员工没有入职安全培训，对老员工没有定期的安全知识更新培训，导致员工对工作中的安全风险认识不足。

（2）安全操作规程

兴城市琦璇制衣厂制定了隐患排查制度，能够定期对企业安全生产状况进行排查。

兴城市琦璇制衣厂未配备安全员及兼职安全员，企业安全生产情况由王建强全面负责，未制定自制简易升降设备安全操作规程，升降设备遥控器无专人保管。

（三）事故发生经过

2024年12月5日13时40分左右，司机王玉春和库管员李xx取货回来后，二人将部分货物卸到升降设备上，剩余四捆布需要司机卸到裁剪房，由于还有一些做活的线需要送到五楼，这些线被压在了四捆布的下面，所以司机王玉春让李xx等他一会，把这四捆布送到裁剪房后再把货物和线一起送到五楼，李xx着急先送货上楼，他让文员王旸操作一下遥控器，把他和货物一起运上去，于是，王旸就摁了遥控器向上的按钮，把李xx和货物一起运上去了，升降设备升到四楼多一点的时候整体坠落，坠落后，王旸于13时56分拨打了120，过了十分钟左右，120就把人转运至医院抢救。

（四）事故现场情况

1、事故发生地点为兴城市琦璇制衣厂院内，现场事故设备为自制简易升降设备，该设备由实际投资人王建强购买，由购买方安装，在日常使用过程中，该设备无专人负责管理，也没有专人负责检修，大约三四个月左右，王建强找人给设备上点油顺便检查一下，在此次事故发生之前，该设备未出现过故障，事故发

生时，升降机吊箱重100公斤，货物100公斤、工人90公斤吊箱共计290公斤。

该设备采用下置1台2t卷扬机作为动力驱动机构，通过钢丝绳、滑轮带动货厢沿导轨垂直升降。电动机为锥型转子制动电机。卷扬机及电动机铭牌（见图1）。事故设备为5层3站，提升高度约为25米，在1层，4层、5层停靠，并分别设置上、下限位开关，事故发生后货厢停在1层。控制方式为地面按钮盘点动操纵控制（见图2）。





图（1）




图（2）

2、顶部导向滑轮未设置防绳脱槽装置，钢丝绳已经从滑轮绳槽中脱出（见图3），货厢内、外均未发现“禁止载人”安全标识。该自制升降设备未设有任何防坠落保护装置。现场手动转动卷扬机卷筒，卷筒可自由转动大约 30 度。 拆解卷扬机后，发现电动


机输出轴端部，键槽磨损非常严重（见图4）。拆解卷扬机后，发现联轴器另一端内部，键槽磨损也非常严重（见图5）。



图（3）

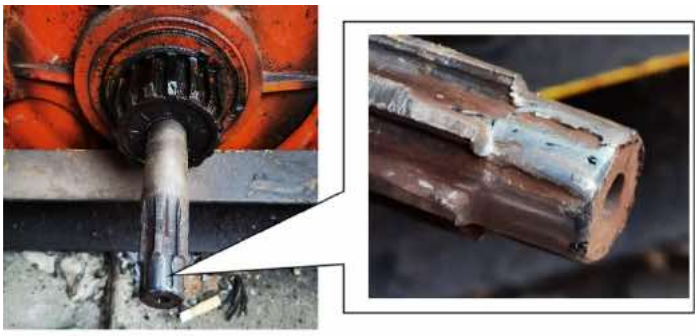

图（4）

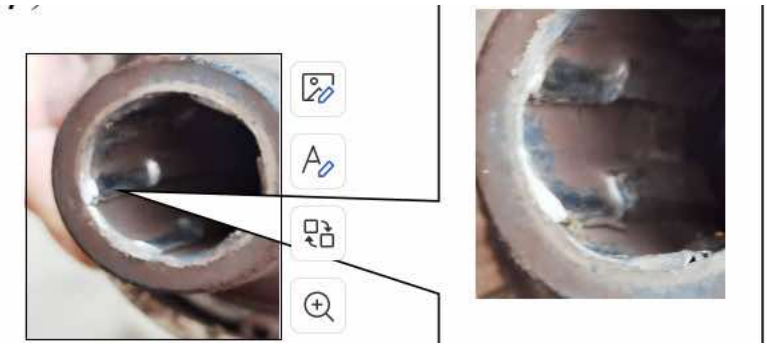

图（5）

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者李xx，男，52岁，兴城市琦璇制衣厂库管员，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），直接经济损失约120万元。

二、事故应急处理及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年12月5日16时46分，兴城市应急管理局接到兴城市琦璇制衣厂（原兴城市丰尼制衣有限公司）“12·5”一般高处坠落事故报告后，市应急局、公安局、市总工会相关负责人，第一时间先后赶到现场进行调查取证及现场处置工作，并按时将该起事故上报。

（二）事故现场应急处置情况

王旸发现李xx坠落后，于13时56分拨打了120，大概10分钟左右，120到达现场，把李xx转运至兴城市人民医院抢救，抢救了大约四十分钟左右，于2024年12月5日14时45分医生宣布抢救无效，李xx死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2024年12月5日13时56分左右，兴城市120接到电话，立即赶往现场，12月5日14时06分左右到达现场，将李xx拉往兴城市人民医院抢救，抢救了大约四十分钟左右，于2024年12月5日14时45分医生宣布抢救无效，李xx死亡。

2024年12月10日，兴城市琦璇制衣厂实际控制人王建强与死者家属达成并签署死亡赔偿协议书。善后处置过程中死者家属

情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

据现场勘查及调查组综合分析，事故直接原因是：由于该企业自制升降设备的电动机输出轴端部键槽与减速器输入端键槽磨损严重，电动机与减速器、卷筒未能可靠有效的刚性连接，动力（制动力）输出中断，死者李xx安全意识淡薄，与货物共用自制简易升降设备，在乘坐设备运货过程中，升降设备货箱高空坠落是此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1、兴城市琦璇制衣厂未制定自制简易升降设备安全操作规程，升降设备遥控器无专人保管，是该起事故发生的主要原因。

2、兴城市琦璇制衣厂未履行安全生产法规定的安全生产管理职责；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促检查本单位安全生产工作，未及时排查、消除生产安全事故隐患。

3、安全教育培训不到位，导致企业从业人员不具备必要的安全生产知识，对人和货物共用升降设备这种行为习以为常。

四、属地履职情况

温泉街道办事处作为安全生产日常监管部门，依法对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，因特种设备外的简易升降设备未明确行业监管部门，未明确行业监管标准，未接受过相关业务培训，温泉街道办事处未将企业使用自制简易升降设备用于生产经营活动纳入日常监管。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

李xx，死者李xx安全意识淡薄，在使用自制简易升降设备运送货物时，和货物共用升降设备，安全意识淡薄，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议追究刑事责任人员

王建强，兴城市琦璇制衣厂实际控制人，自制简易升降设备无任何防坠落保护装置，生产设施和生产条件不符合国家规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条【1】终导致事故的发生，对该起事故负主要责任，应依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款【2】的规定，构成犯罪，建议由公安机关依

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2][?] 第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对事故单位及人员的处理建议

王建强，兴城市琦璇制衣厂实际控制人，未制定自制简易升降设备安全操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员对事故负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第三款【3】、第二十四条第二款【4】规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项【5】规定，建议由兴城市应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

徐惠，兴城市琦璇制衣厂挂名投资人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第二款【6】，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条【7】规定，建议由兴城市应急管理局对其罚款贰万元整。

（四）其他处理建议

---

[3][?]第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[4][?]第二十四条 :矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位 ,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[5][?]第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十二条　生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

[7][?]第一百零六条：生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。

庄满，中共党员，兴城市温泉街道办事处安监站长，负责辖区企业安全生产管理工作，日常检查中，因特种设备外的简易升降设备未明确行业监管部门，未将企业使用自制简易升降设备用于生产经营活动纳入日常监管，存在监管不到位，导致该类设备处于“监管真空地带”的问题，建议兴城市纪委监委依据相关规定追究相关人员责任。

六、事故整改和防范措施

（一）兴城市琦璇制衣厂应汲取本起事故的深刻教训，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产管理。

1、要强化主体责任落实。要建立健全本单位全员岗位责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，制定升降设备安全操作规程，升降设备遥控器安排专人管理。

2、要健全责任体系。修订安全生产责任制，细化各级管理人员、职能部门在教育培训、隐患排查等工作中的具体职责，形成清晰的责任清单，确保责任到人；制定教育计划，结合企业实际，制定年度安全生产教育和培训计划；建立隐患排查制度，制定隐患排查治理制度，明确隐患排查的频次、范围、方法和整改要求。

3、要强化安全教育培训。要严格落实全员安全培训，强化从业人员安全素质和技能提升，持续开展警示教育，提高教育培训质量和效果；从根本上提高从业人员的安全意识。定期开展安全生产隐患排查制度，及时消除企业安全事故隐患。

（二）建议兴城市温泉街道办事处高度重视本起事故暴露出的

问题，举一反三，在辖区内开展简易升降设备排查整治，摸清底数，建立台账，针对辖区内简易升降设备相关单位开展警示教育，压实企业主体责任。

（三）填补自制起重设备监管空白

建议兴城市安委会办公室按照“三管三必须”和业务相近落实安全生产监管的原则，厘清自制简易升降设备监管部门职责，明确监管对象和范围，加强规范事前事中事后监管力度，将未经正规设计、制造流程，企业自行制造用于生产作业的自制简易升降设备全部纳入监管范畴，避免出现监管盲区。

兴城市琦璇制衣厂

“12·5”一般高处坠落事故调查组

2025 年 4 月 25 日