月亮岛街道“6·14”高处坠落事故调查报告

2025年6月14日14时许，月亮岛街道**小区1栋801号房发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，直接经济损失151万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）以及省、市、区有关规定，望城区人民政府成立了由区应急局、区市场监管局、区住保中心、区公安分局、区总工会、月亮岛街道为成员单位的月亮岛街道“6·14”高处坠落事故调查组，并邀请区纪委监委参与事故调查工作。

事故调查期间，调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定和分析论证，查明了事故经过、发生原因、应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

调查认定：月亮岛街道“6·14”高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，防护措施不到位、违规进行高处作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.**电器设备有限公司（以下简称“**电器公司”）：**电器公司成立于2019年12月12日，法定代表人为谭**。统一社会信用代码为91430112MA********。经营范围：日用家电批发；空调设备安装；家用电器安装、调试、维修；中央空调系统的销售；中央空调系统的安装；中央空调系统的清洗；中央空调系统的保养；中央空调系统的维修；家用电器零售；空调设备销售。系格力品牌的经营维保网点。

2.宁乡市**山庄（以下简称“**山庄”）。**山庄成立于2018年12月17日，法定代表人为罗*，统一社会信用代码为92430124MA********。经营范围包括：餐饮服务；食品销售；住宿服务；制冷、空调设备销售；通用设备修理；日用电器修理。系死者空调维修资质挂靠的合作单位。

（二）死者基本情况

黄*，男，37岁，身份证号码：4301241989********，家庭住址：湖南省宁乡县流沙河镇山林街村五亩组。空调安装维修工人，在事故中死亡。


（三）死者与相关单位之间的关系

黄*主要从事长沙市**暖通设备有限公司（美的品牌的经营维保网点）、长沙**制冷工程技术有限公司（美的品牌的经营维

保网点）和**电器公司空调的安装维修工作，有格力空调安装账号。

电器公司规定，空调安装维修人员须为签约合作单位的持证员工，公司仅与单位签订服务合同，不直接招录个人。黄*为承接空调安装维修业务，个人挂靠至山庄。**山庄系**电器公司签约服务商，双方签订有空调安维服务合同。2025 年 5 月续签合同时将黄*纳入安维人员名单，为其开通业务接单账号用于独立接单。黄*未与**山庄、**电器公司签订劳动合同，不接受两家单位的日常管理，相关保险由长沙**制冷工程技术有限公司统一代缴。黄*自主开展业务、自负盈亏，与空调维保网点系业务合作关系，与各方均不构成劳动关系。

（四）格力空调售后服务流程

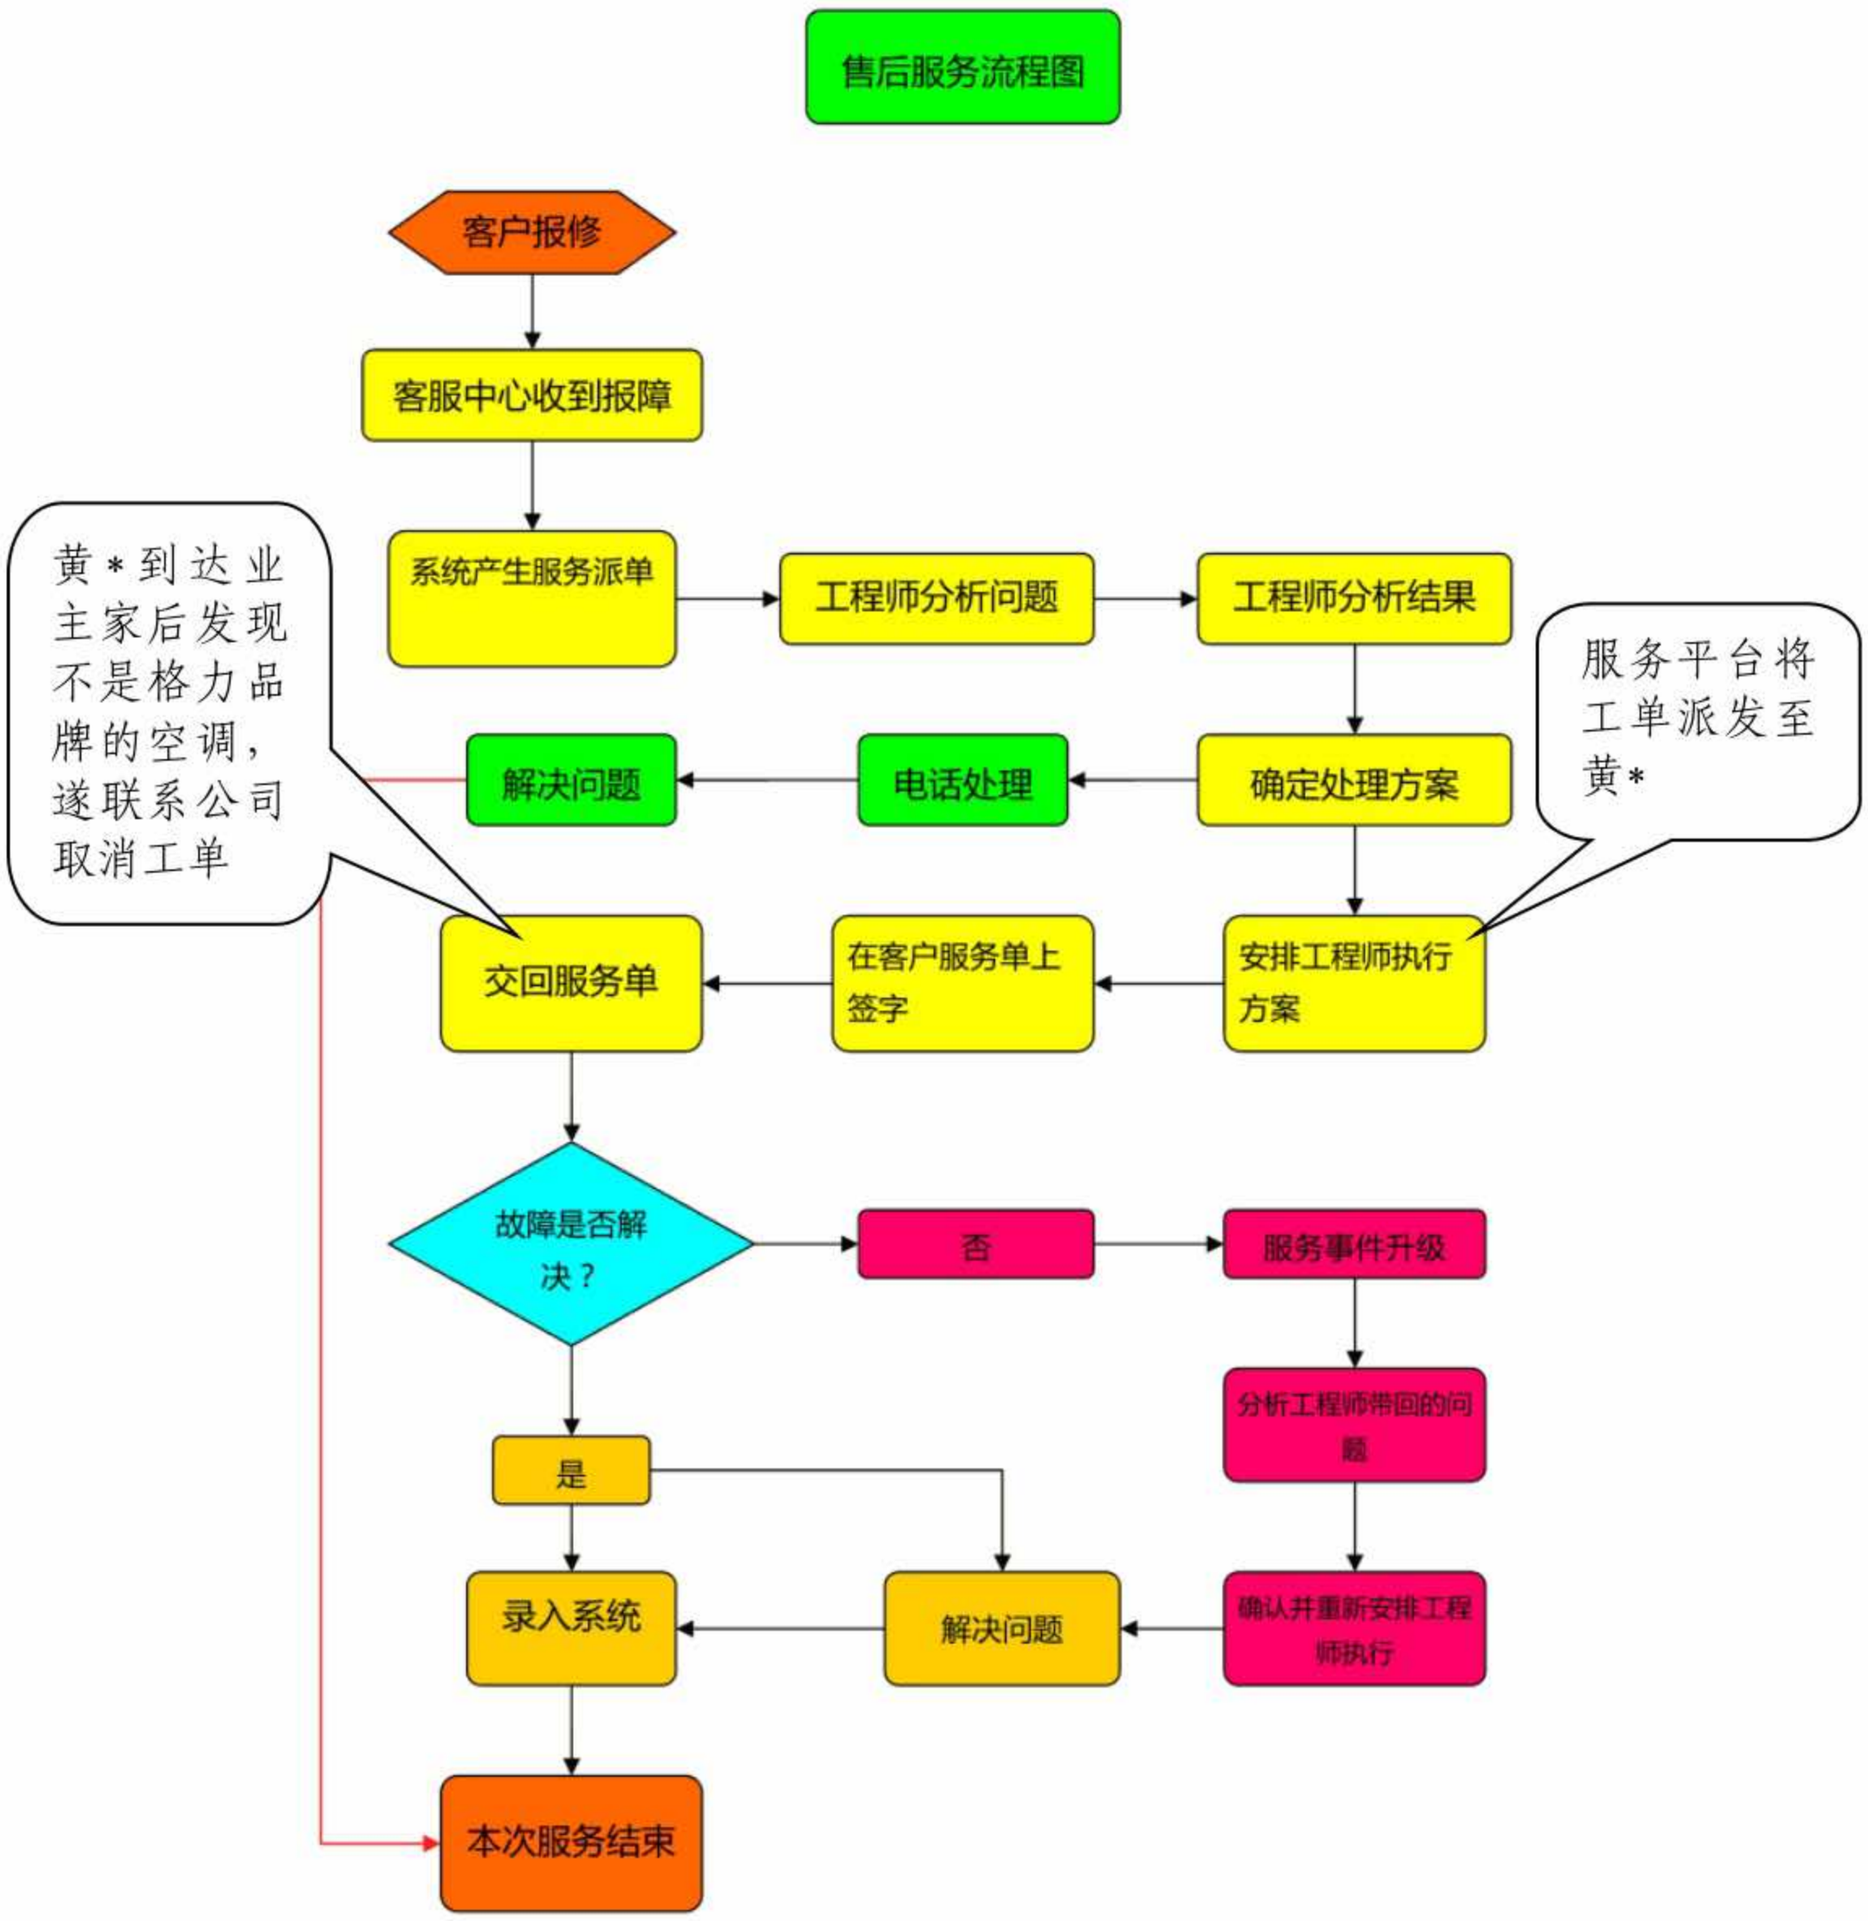

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 6 月，月亮岛街道**1 栋 801 房业主李**计划调整室外空调外机的悬挂位置，遂通过格力官方小程序下单，预约空调外机拆移作业服务。按照属地和就近原则，格力小程序将订单直接转给**电器公司。

6 月 12 日 13 时 57 分，**电器公司业务负责人蒋**将该工单派发至安维人员黄*，由其上门开展相关作业服务。

6 月 14 日 13 时 40 分许，黄*及其搭档周*驾驶面包车到达业主家后，现场核查发现待拆移设备为海尔品牌空调，不属于格力空调平台的作业服务范畴。黄*随即就该情况与业主进行沟通，协商后续处置方案。

6 月 14 日 13 时 55 分，黄*与业主达成共识，决定取消格力平台服务工单，由黄*以个人名义承接该海尔空调的拆移机业务，并立即组织开展现场作业。同时，黄*通过“望城安装”微信群通知蒋**取消格力平台服务工单。因空调外机位置调整后，原配线管无法满足布设长度要求，黄*、周*二人遂将线管挪至室内进行接长处理。

6 月 14 日 14 时 00 分许，黄*在窗口处研究确定空调线管铺设方式，周*在室内负责为加长线管缠绕防护包扎带。业主李**突然呼喊“掉下去了”，周*闻声查看后，发现黄*不在作业现场，

初步判断其发生意外坠楼。

6月14日14时5分许，周*拨打了120急救电话。

6月14日14时20分许，长沙市第四人民医院滨水院区医护人员到达事故现场，经检查现场宣布黄*死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

6月14日14时5分，月亮岛街道**1栋801房李女士发现黄*坠楼后拨打了110报警电话，周*拨打了120急救电话。接到事故报告后，公安、街道、应急、卫健等部门迅速赶到事故现场开展各项应急处置和善后工作。经评估，相关部门应急响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，现场处置和救援过程中未发生次生事件和衍生事件。

三、事故现场勘查及技术鉴定情况

（一）现场勘查情况

通过对作业场所实地勘查及对相关资料进行核实，事发区域位于8楼外墙边缘的窗台位置。窗台距室内楼面的净高度约90厘米，窗台宽度约20厘米，刚好够人站立在上面；窗台在楼层最边缘位置，窗台外就是高空，且无防护网，一旦发生高坠，无任何缓冲设施。窗户安装有玻璃窗和防蚊纱窗，从现场勘查可知窗台周边没有合适固定安全绳的牢固位置；玻璃窗和纱窗四连杆及边框均无法承受一个成年人跌落时产生的冲击力和重力（见图1、图2）。



图 1 窗户外景图

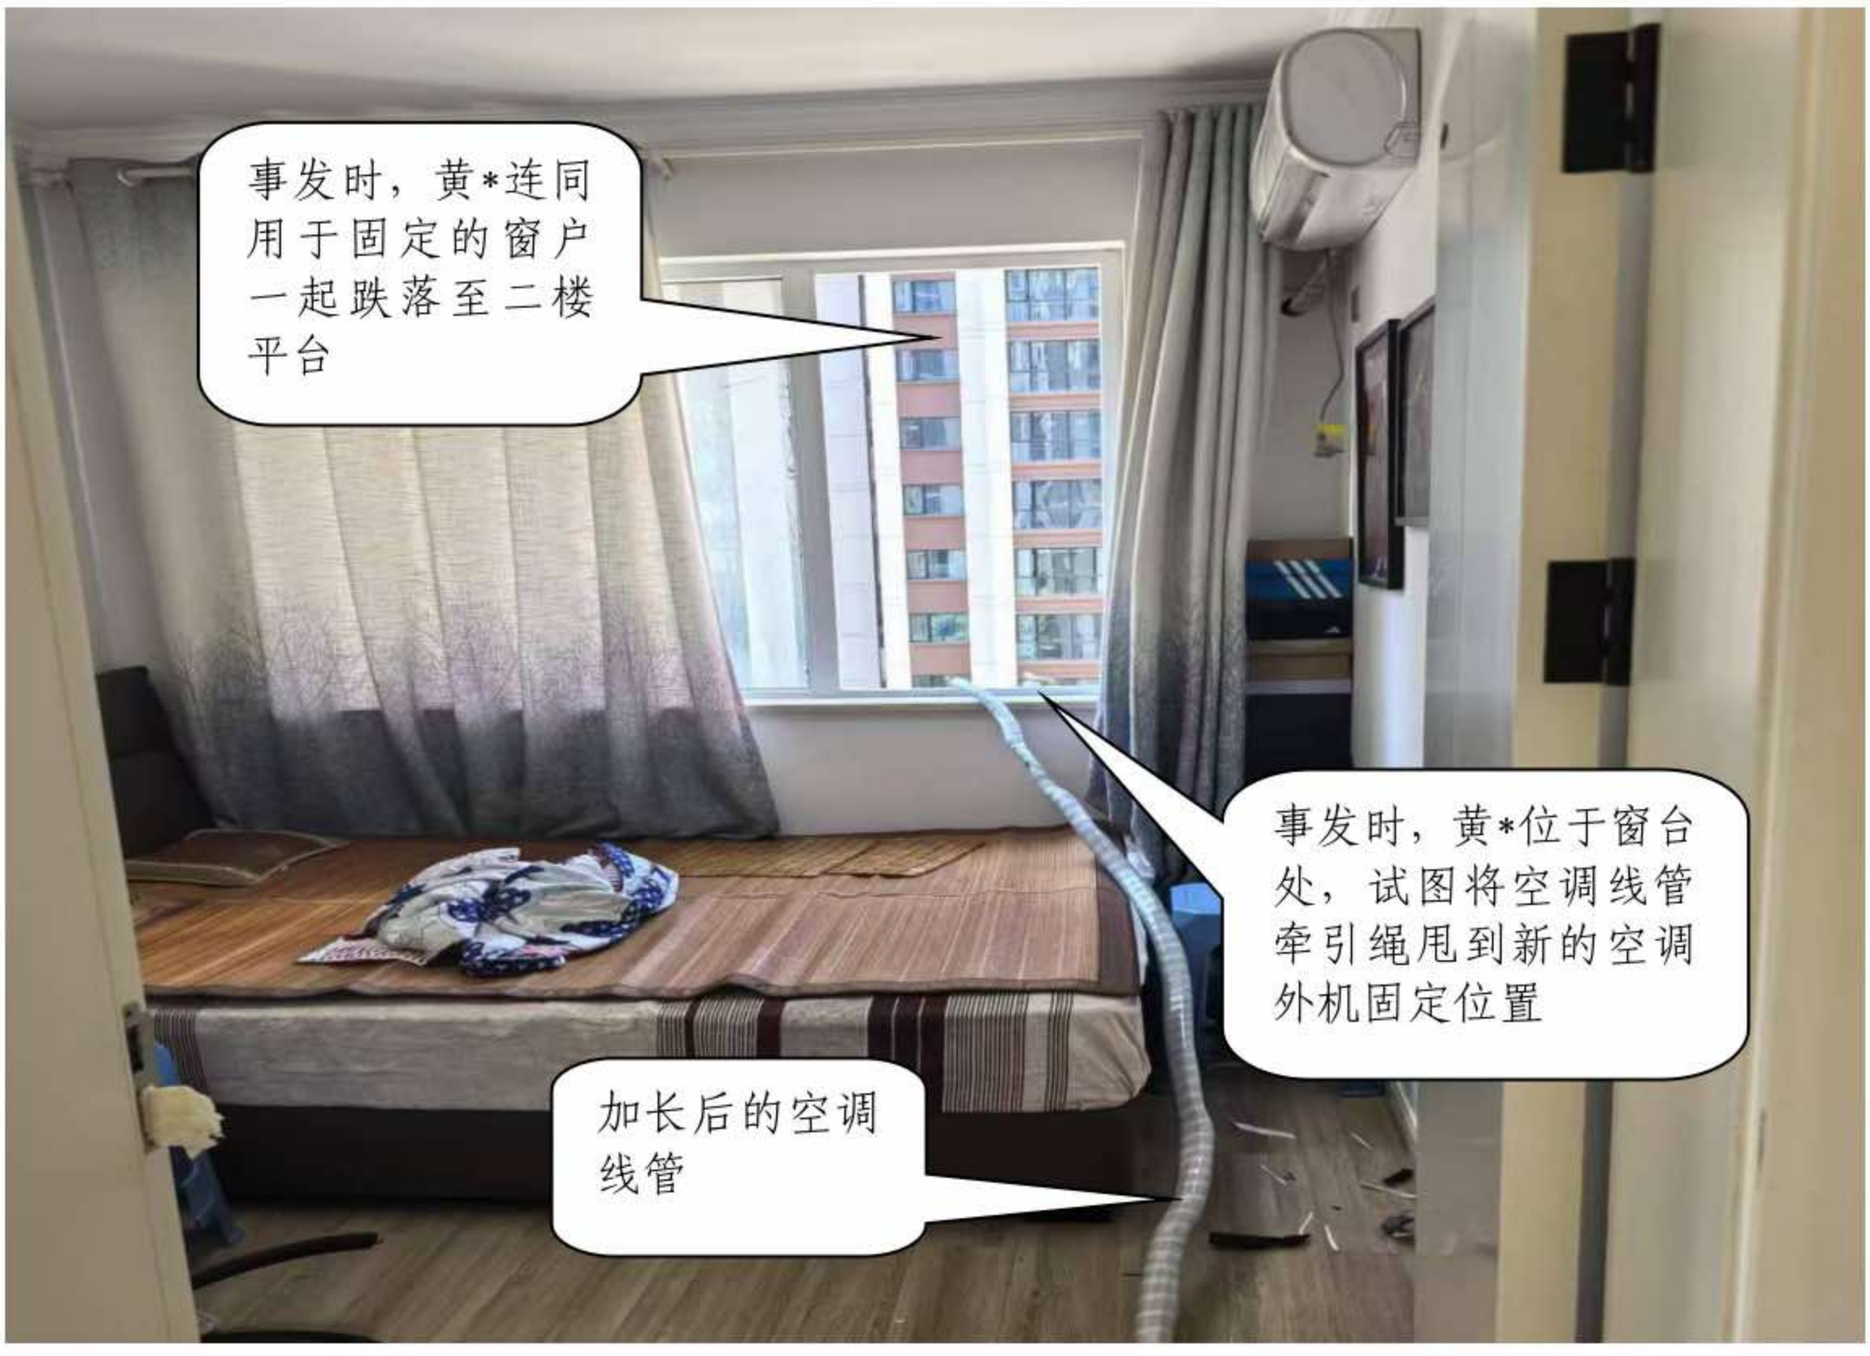


图 2 窗户内景图

（二）技术鉴定情况

空调外机拆移作业期间，黄*负责外机拆除工作，并身系两条安全绳，其中安全主绳（长度 30m）固定于业主入户门口的消防管道，安全副绳固定在作业区域周边的窗户滑撑上，由周*在室内负责牵拉安全副绳，为黄*室外作业提供安全保障与作业配合。

空调外机拆除完毕后，因室内挂机安装位置保持不变，原有线管长度不足，无法满足重新布设要求。黄*、周*二人遂将线管移入室内进行加长处理；线管加长完成后，由周*在室内对加长段线管缠绕防护包扎带，黄*则至窗口研究后续作业方案。因需将加长后的空调线管移送至隔壁房间室外点位与外机对接，黄*拟采用绳索牵引方式输送线管至安装位置。由于现场未携带足够长度专用绳索，黄*擅自将固定在消防水管上的安全主绳解下（见图 3），试图从窗口将主绳抛至隔壁房间，再借助主绳牵引空调线管至合适位置。黄*站立于窗台处抛掷安全主绳过程中，不慎身体失衡发生坠落；坠落瞬间，安全副绳窗边固定点位难以承受人体坠落冲击力，致使窗户边框断裂，黄*随窗框一同坠落至二楼平台（见图 4），最终造成黄*坠楼身亡。



图 3 一起掉落的安全主绳和安全背带



图 4 被拉断的窗户边框

四、事故原因分析

（一）直接原因

黄*在开展高处作业时违规解下安全主绳用作他用，并将安

全副绳固定在并不具备安全承受能力的窗户滑撑上，在没有旁人辅助的情况下擅自开展高处作业导致其坠楼身亡。

（二）间接原因

一是作业人员安全意识淡薄，存在严重的侥幸心理。黄*在开展空调安装高处作业时安全意识淡薄，未充分认识到高空坠落的安全风险，心存侥幸、麻痹大意，未按规定系挂安全主绳，擅自简化安全防护措施。作业前未开展安全风险辨识，未检查个人防护用品佩戴情况，对高处作业安全操作规程置若罔闻，完全忽视自身生命安全。在搭档明确提醒其不能操之过急、要注意安全的情况下，仍独自在窗台上开展高处作业。

二是高处作业未采取可靠的防护措施。黄*在开展空调安装高处作业时，违规将安全主绳从可靠的固定点位解下，意图用于牵引空调管线，仅靠挂接在窗户滑撑上的副绳保障安全，且在缺少搭档协助的情况下独自开展作业，导致作业过程中身体失去平衡而坠楼。

五、对事故有关责任人员的处理建议

黄*，空调安装维修工人，安全意识淡薄，高处作业防护措施不到位，违规作业，对事故发生负有责任。鉴于其已死亡，免予追究责任。

六、事故整改和防范措施建议

（一）规范业务接单管理，严控私自承揽作业风险

各相关空调安装、维修企业要严格规范高处作业接单管理，要全面梳理完善业务承接与派工管理流程，严禁作业人员私下承接空调安装、维修等高处作业项目，所有业务须由单位统一受理、统一派单、统一登记备案，实现全过程可追溯管理；要建立健全接单溯源与违规惩戒机制，细化明确私自接单的处罚条款，对违规私自接单行为一律严肃处理，予以停岗培训并从严追究相关责任，从源头管控非正规高处作业，坚决杜绝无监管、无防护、无审批的私自高空作业行为。

（二）强化安全警示教育，筑牢安全作业思想防线

相关企业要立即组织全体作业人员开展专项安全警示教育与技能培训，以此次高处坠落事故为典型案例深入剖析，重点讲解高处作业安全管理规范、安全绳规范固定与正确使用方法、个体防护装备佩戴要求及违章作业风险危害等内容；严格组织安全实操考核，考核不合格人员一律不得上岗作业；同时建立常态化安全提醒机制，持续强化安全红线意识，坚决破除侥幸麻痹心理，彻底杜绝违章作业、冒险蛮干行为。

（三）健全作业监管机制，压实全程安全管控责任

各相关单位要按照长沙市应安委办和望城区应安委办《空调安装零星作业安全管理任务分工》文件要求，进一步完善空调安装零星作业全流程安全监管制度。加大作业现场巡查频次和查处力度，对违规违章行为从严从重处理；常态化开展安全隐患排查

治理，严格落实隐患排查、登记、整改、销号闭环管理，坚决防范遏制同类高处坠落事故重复发生。

月亮岛街道“6·14”高处坠落事故调查组

2026年6月