宁乡喻家坳高标准农田建设项目工地“11·24”机械伤害事故调查报告

长沙市人民政府事故调查组

2026 年 5 月 13 日

目　录

一、事故基本情况

（一）工程项目由来

（二）涉事工程项目有关单位情况及安全管理情况

（三）涉事机械有关情况

（四）涉事项目立项及许可等情况

（五）合同及协议有关情况

（六）事发经过

（七）天气情况

（八）事故现场勘查情况图

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报情况

（二）应急响应、救治及善后情况

三、调查发现相关单位有关问题

（一）湖南鹏湘建设有限公司

（二）湖南翔宁建筑劳务有限公司

（三）湖南建工集团有限公司

（四）湖南水利水电工程监理有限公司

（五）宁乡高标准农田投资开发有限公司

四、属地部门监管情况

（一）喻家坳乡党委政府

（二）宁乡市农业农村局

五、事故直接原因

（一）事故直接原因

（二）间接原因

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）建议不再追究的责任人员

（二）对有关企业的处理建议

（三）对有关企业人员的处理建议

（四）对有关公职人员的处理建议

（五）其他处理建议

七、事故防范和整改措施建议

宁乡喻家坳高标准农田建设项目工地“11·24”机械伤害事故调查报告

2025年11月24日9时许，宁乡市喻家坳乡泉龙村高标准农田建设项目工地发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失179.2万元。该事故经群众举报，由上级交办后核查属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规及省市有关规定，市人民政府决定成立事故调查组，对该事故提级调查，事故调查组由市应急局牵头，市农业农村局、市国资委、市住房城乡建设局、市公安局、市总工会、宁乡市人民政府为成员单位，邀请了市纪委市监委机关派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、资料审核和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范和整改措施建议。


经调查认定，宁乡喻家坳高标准农田建设项目工地“11·24”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故，且相关单位存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）工程项目由来

2023年7月20日，宁乡市委召开专题会议研究宁乡市高标准农田投融资创新项目（以下简称“项目”），确定项目采用“政府授权、招投资人”模式推进，实施涵盖三年建设期20万亩高标准农田、总投资额20亿元、运营期限20年的高标准农田投融资创新工作。2023年8月15日，宁乡市人民政府（甲方）与宁乡市国资集团有限公司（乙方）签订《宁乡市高标准农田建设投融资创新项目授权协议》，甲方授权乙方负责项目整体开发，承担项目的投资、建设及运营维护责任，并同意乙方指定其子公司宁乡市现代农业投资开发有限公司通过公开招标（两标并一标）方式选定社会资本合作伙伴。2023年9月8日，宁乡市现代农业投资开发有限公司发布宁乡市高标准农田建设投融资创新项目招标公告；同年10月9日，项目中标结果正式公布，确定由湖南建工集团有限公司与长沙市土地开发建设有限公司组成的联合体中标，其中湖南建工集团担任工程施工总承包单位。

项目分三个年度实施，其中2023年已建成高标准农田5.5万亩，2024年建成高标准农田7万亩，2025年建设高标准农田7.12万亩。本次事故发生于2025年高标准农田建设项目一期一标段施工过程中，涉事作业区域位于喻家坳乡泉龙村三九组的屋场丘（农田名称，具体位置见图1）。

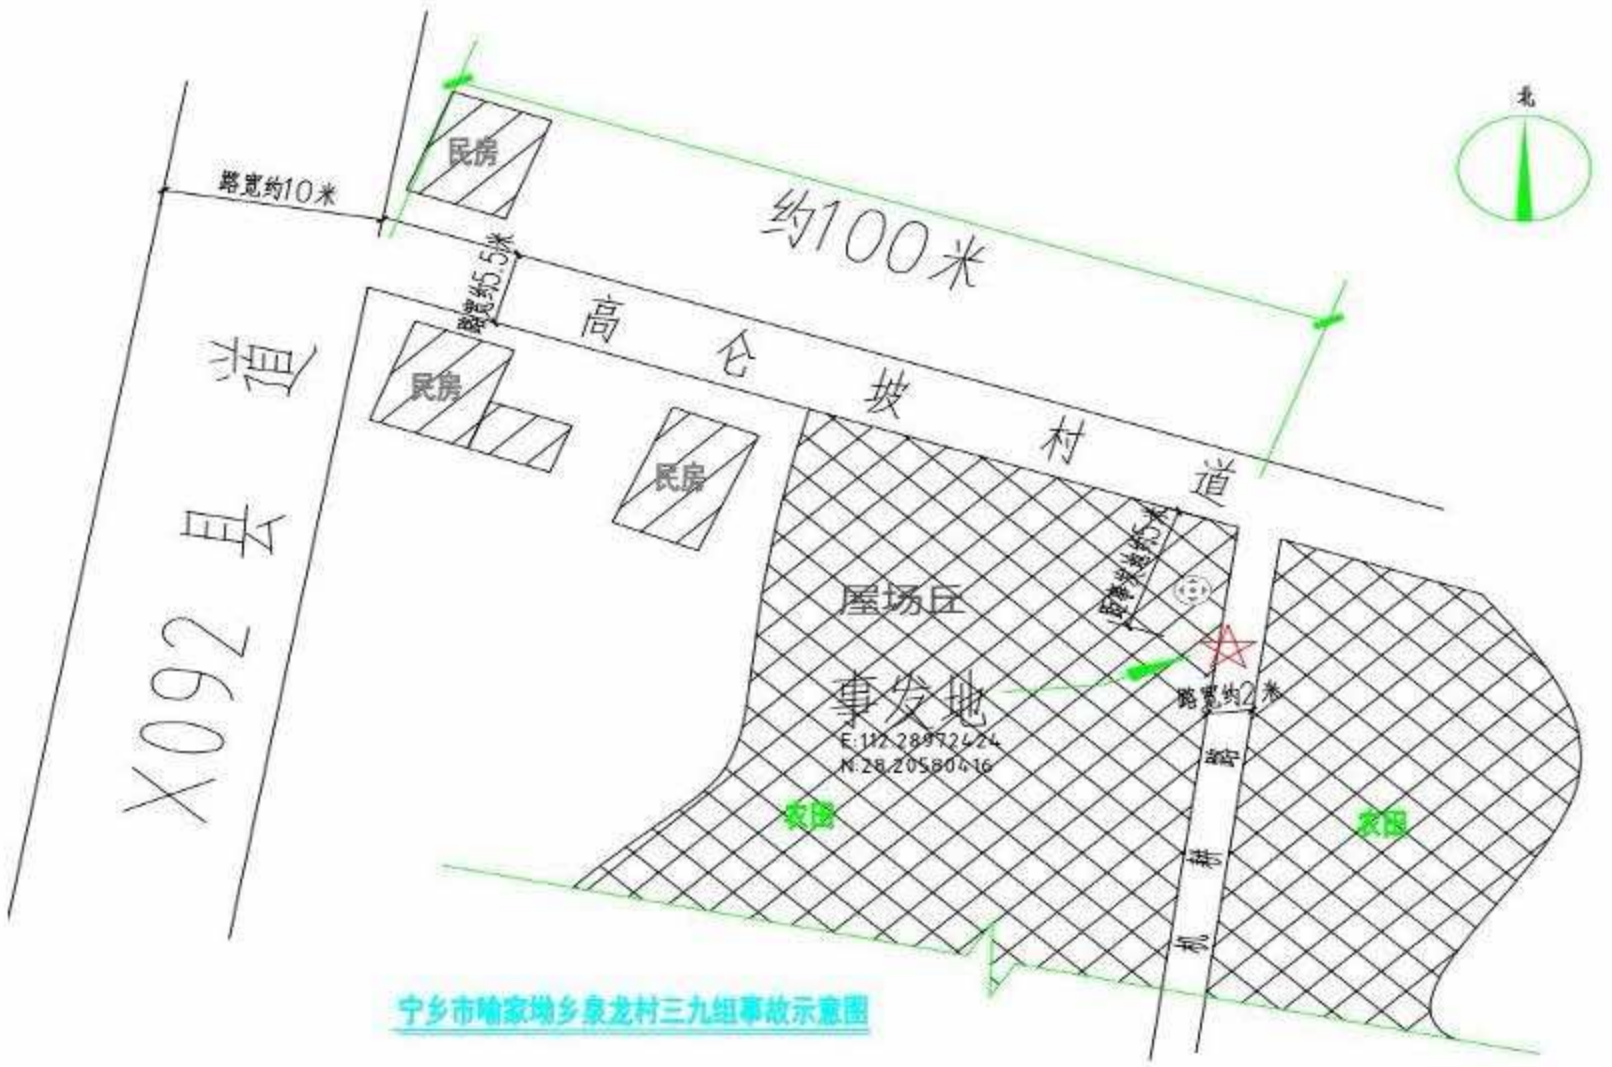

宁乡市喻家坳乡泉龙村三九组事故示意图

图 1　涉事项目位置示意图

（二）涉事工程项目有关单位情况及安全管理情况

1.宁乡高标准农田投资开发有限公司（建设单位，以下简称宁乡农田开发公司）。该公司成立于 2023 年 10 月 23 日，注册地址为宁乡市夏铎铺镇香山新村岳宁大道 1 号，统一社会信用代码 91430124MAD2FDGT95，由长沙市土地开发建设有限责任公司持股 50%、湖南建工集团公司持股 10%、宁乡市现代农业投资开发有限公司持股 40%共同出资设立，法定代表人为朱某兵，经营范围为以自有资金从事投资活动、土地整治服务、接受政府委托开展水权流转管理服务等。

公司安全生产委员会由朱良兵任主任，唐某、张某丰等 4 人为副主任，各部室负责人为成员，明确了安全生产委员会工作职

责；公司于2025年10月20日组织各参建单位召开宁乡市2025年高标准农田建设项目（一期）图纸会审、设计交底会及安全生产工作会议，会议明确了监理工作要求与安全生产工作重点，要求施工单位严格落实安全生产主体责任，要求监理单位按照规范要求对施工单位安全生产工作开展监督检查，及时发现问题并督促整改；同时已将工程总承包单位关键岗位人员纳入湖南省高标准农田建设工程现场管理人员影像识别考勤系统。

2.湖南建工集团有限公司（工程总承包单位，以下简称湖南建工集团）。该公司成立于1985年5月15日，法定代表人蔡某维，统一社会信用代码9143000018376036XT，注册地址为长沙市天心区芙蓉南路一段788号，注册资本壹佰亿元，注册类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括建设工程施工、土地整治服务、生态恢复及生态保护服务、土壤污染治理与修复服务等。2023年12月22日，住房和城乡建设部为其颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号为D143012152，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级等，有效期至2028年12月22日。2025年9月28日，湖南省住房和城乡建设厅为其颁发《安全生产许可证》，证书编号为（湘）JZ安许证字[2005]000507，有效期为2025年9月28日至2028年9月27日。

公司安全生产委员会由李某迪、吴某明任主任，熊某、刘某彦等12名副主任，成员包括公司副总工程师、各管理部室负责

人……分管安全生产的副总经理、安全质量部全体成员，明确了安全生产委员会工作职责，建立了全员安全生产责任制、集团安全生产管理体系、安全技术操作规程等多项安全管理制度。2025年10月8日，该公司成立宁乡市2025年投融资创新高标准农田建设项目（一期一标段，含道林、资福、灰汤、大成桥、喻家坳等区域）项目部，聘任谢某为项目部项目经理，宁某然为项目部生产经理，姚某为项目部技术负责人，肖某华为项目部安全员。项目部按照集团公司要求，于2025年10月20日成立项目部安全生产领导小组，由项目经理谢某担任组长，明确了各岗位安全生产工作责任清单，制订了项目安全检查及隐患排查治理制度和现场带班检查等制度。

3.湖南水利水电工程监理有限公司（工程监理单位，以下简称湖南水利监理公司）。该公司成立于1994年6月23日，注册地址为湖南省长沙市雨花区劳动西路529号，法定代表人周卫敏，统一社会信用代码9143000018388214 8W，企业注册类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。2025年9月26日，水利部颁发《水利工程建设监理单位资质等级证书》，证书编号为水建监资字第22022101A110号，资质等级为水利工程施工监理甲级，有效期至2030年6月23日。

湖南水利监理公司于2025年10月21日成立宁乡市2025年投融资创新高标准农田建设项目（一期）工程监理部，任命苏某平为总监理工程师，杨某龙、尹某等4人为监理工程师，赵某杰、

陈某等12人为监理员。制定了监理规划和监理实施细则，在监理规划中明确了施工安全监理制度，总监理工程师是项目监理部的安全第一责任者，按“四不放过”原则督促施工单位做好各类事故的调查处理工作。

4.湖南鹏湘建设有限公司（工程专业分包单位，以下简称鹏湘建设公司）。成立于1998年1月4日，注册地址为长沙市雨花区劳动西路499号，统一社会信用代码91430000183809O8X1，法定代表人为邝某国，经营范围包括许可项目建设工程施工、建筑劳务分包、对外承包工程等。2025年7月16日湖南省住房和城乡建设厅颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号为D243001313，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包贰级等。2024年9月26日湖南省住房和城乡建设厅颁发《安全生产许可证》，证书编号为（湘）JZ安许证字[2005]000052，有效期为2024年9月26日至2027年9月25日。陈某斯任公司总经理，实行总经理负责制。

鹏湘建设公司作为本项目专业分包单位，建立了安全生产责任制及责任制考核制度、安全教育培训制度、应急救援制度、各工种安全技术操作规程、工程分包管理等制度，公司成立了安全生产委员会，印发了公司安全生产责任清单。2025年10月28日，该公司成立宁乡市2025年投融资创新高标准农田建设项目（一期一标）喻家坳泉龙村土石方专业分包项目部，聘任郭某为项目经理。

5.湖南翔宁建筑劳务有限公司（劳务单位，以下简称翔宁劳务公司）。该公司成立于2020年4月17日，法定代表人为黄某明，统一社会信用代码为91430124MA4R8M8384，经营范围包含建筑劳务分包等业务。2024年3月15日，湖南省住房和城乡建设厅向其颁发《安全生产许可证》，证书编号为（湘）JZ安许证字[2021]001265，有效期至2027年3月14日。2021年2月8日，长沙市住房和城乡建设局向其颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号为D343183875，资质类别及等级为施工劳务不分等级。

经查，该公司未建立全员安全生产责任制及相关安全管理制度。法定代表人黄某明与黄某福为师生关系，默认由黄某福利用公司资质承接业务。

（三）涉事机械有关情况

本次涉事机械铭牌标注名称为履带式田园管理机（简称俗称“爬山虎”），由湖南梅花机电科技有限公司生产，型号为7Y3000，配套动力20KW，整机重量1500公斤，最大载重3000公斤，出厂编号211201283（详见图1），该机械由死者蔡某军自行带入施工现场。

经查，涉事“爬山虎”于2025年11月12日在本项目完成备案，经监理工程师杨晋龙审查，确认其符合技术规范及合同要求，准予进场使用。依据相关法律法规，涉事机械不属于特种设备，也不属于需纳入证照管理范畴的农用机械，其操作人员无需持有有效证件即可上岗作业。



图 2　涉事机械及铭牌

（四）涉事项目立项及许可等情况

宁乡市农业农村局申报 2025 年高标准农田建设投贷联动等投融资创新建设任务 10 万亩（其中新建 6 万亩，改造提升 4 万亩），项目分一期、二期实施（其中一期建设面积 7.1164 万亩、总投资 29192 万元）。2025 年 3 月 10 日宁乡市财政局出具宁乡市 2025 年投融资创新高标准农田建设项目（一期）政府性投资项目资金来源审核意见。同年 3 月 14 日宁乡市发展和改革局出具立项批复。同年 7 月 22 日长沙市农业农村局下达初步设计批复。项目覆盖菁华铺乡、道林镇、大成桥镇、横市镇、喻家坳乡、资福镇、灰汤镇、老粮仓镇、流沙河镇、青山桥镇等 10 个乡镇 25 个村，其中涉事项目为一期一标段喻家坳乡泉龙村的高标准农田建设项目工地。

（五）合同及协议有关情况

1.三方协议情况： 2023 年 10 月 12 日，宁乡市现代农业投资开发有限公司（甲方）、长沙市土地开发建设有限责任公司（乙

方 1）、湖南建工集团公司（乙方 2）就宁乡市高标准农田建设项目投资、建设、运营管理等相关事宜签订《合作协议》，约定由甲乙各方共同设立项目公司，即宁乡农田开发公司，并设立公司董事会，其中宁乡市现代农业投资开发有限公司派出董事 1 名、长沙市土地开发建设有限责任公司派出董事 2 名、湖南建工集团公司派出董事 1 名，另设职工董事 1 名；由项目公司负责高标准农田建设项目的规划、选址、投资、建设、土地流转、运营及产业导入等工作，项目的规划、选址、设计、质量监管工作由甲方统筹负责。

2.工程施工合同情况： 2025 年 10 月 8 日，宁乡农田开发公司与湖南建工集团分两个标段签订了《工程施工合同》，总合同金额 2.44 亿元。其中涉事的一期一标段合同金额 1.33 亿元，指定谢某、姚某、肖某华分别为一期一标段项目负责人、技术负责人、专职安全员，双方签订的安全生产合同明确了发包人和承包人的职责以及违约责任。

3.专业分包合同情况： 2025 年 10 月 20 日，湖南建工集团宁乡分公司（甲方）与鹏湘建设公司（乙方）签订《喻家坳乡泉龙村土石方专业分包合同》，约定甲方委派谢某、乙方委派郭某担任项目负责人，由乙方承接宁乡市 2025 年投融资创新高标准农田建设项目（一期一标段，包含道林镇、资福镇、灰汤镇、大成桥镇、喻家坳乡）喻家坳乡泉龙村土石方工程，采用固定单价承包模式，合同总金额为 169.73 万元。其中沟渠开挖回填单价为

12 元/米，暂估工程量 10744 米，对应工程金额 12.89 万余元，该单价包含挖机、履带式运输车（爬山虎）等机械设备的进出场费用、使用费（含机操工费用）、维修费及油料费，同时涵盖工人工资、社保、福利及安全文明施工相关费用；甲乙双方签订了《安全生产协议书》，明确了双方的安全生产责任与义务。

4.劳务合同情况：2025 年 10 月 28 日，鹏湘建设公司与翔宁劳务公司签订《土石方工程劳务分包合同》，约定乙方指定黄某福为项目现场负责人，劳务分包范围及内容包括沟渠开挖人工平整、沟渠土方转运、人工回填及夯实、田块精工精平、甲方要求的其他人工作业等，合同金额为 23.49 万元，双方同步签订《安全生产协议书》，明确了甲乙双方的安全生产责任与义务。

5.监理合同情况：2025 年 10 月 20 日，宁乡市农业农村局与湖南水利监理公司签订《工程建设监理合同》（编号为 2025-NXGBJL-001），监理范围为宁乡市 2025 年投融资创新高标准农田建设项目（一期）工程，合同金额为 449.07 万元。合同中明确监理单位监督施工单位做好现场安全防护……，并提出改进意见。

（六）事发经过

2025 年 11 月 24 日，翔宁劳务公司现浇砼渠道施工班组长蔡某军带领班组人员在现场施工，主要从事现浇砼渠道底板和墙体浇筑。大约 9 时许，蔡某军驾驶“爬山虎”装载 40 根、直径 0.014 米、长 4.5 米螺纹钢筋（重量约 0.2 余吨，用于渠道装模）呈对角

线斜放在拖斗上（未捆扎）。当蔡某军驾驶“爬山虎”从村级道路拐入田间道路约5米左右时（涉事路段为下坡路段），因操作不当导致“爬山虎”失稳，蔡某军从“爬山虎”机身驾驶位置甩至“爬山虎”右侧约0.4米的基坑，“爬山虎”上装载的螺纹钢压在蔡某军腰背位置，失控侧翻的“爬山虎”压在螺纹钢上。

（七）天气情况

事发地上午8时至9时的天气：阴天，北风1.4米/秒，气温12.5℃;上午9时至10时的天气:阴天,南风2.2米/秒、气温14.5℃。

（八）事故现场勘查情况图

经勘查，事故地点位于X092县道进入高仑坡村道（宽度约5.5米）约100米处的西边有机耕路（路宽2米），高仑坡村道连接机耕路是下坡路段，由北向南呈下降趋势，坡度15度、长度约5米（具体见图3）。

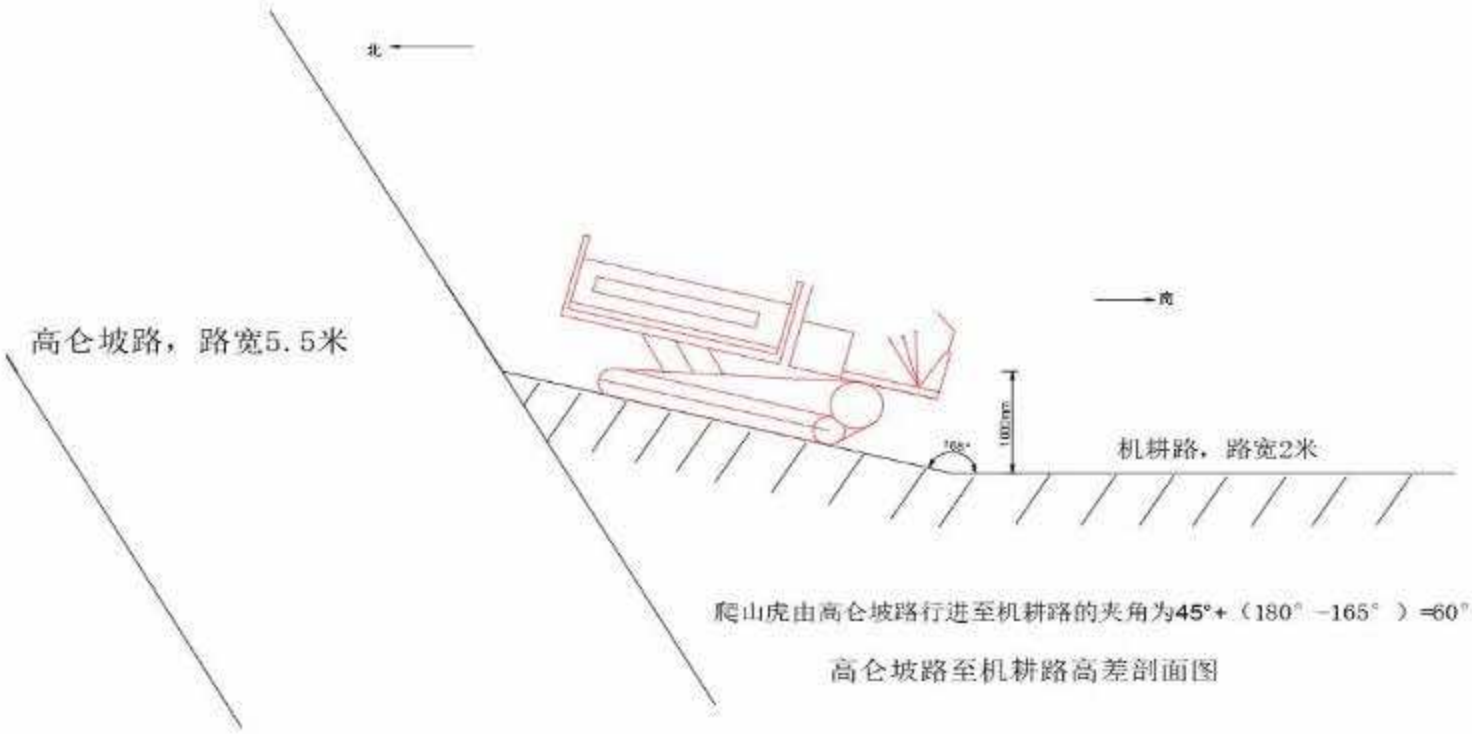


图3　事故地点机耕路机剖面图

事发地点位于高仑坡村道进入机耕路约5米处的西边沟渠(具体见图4)。

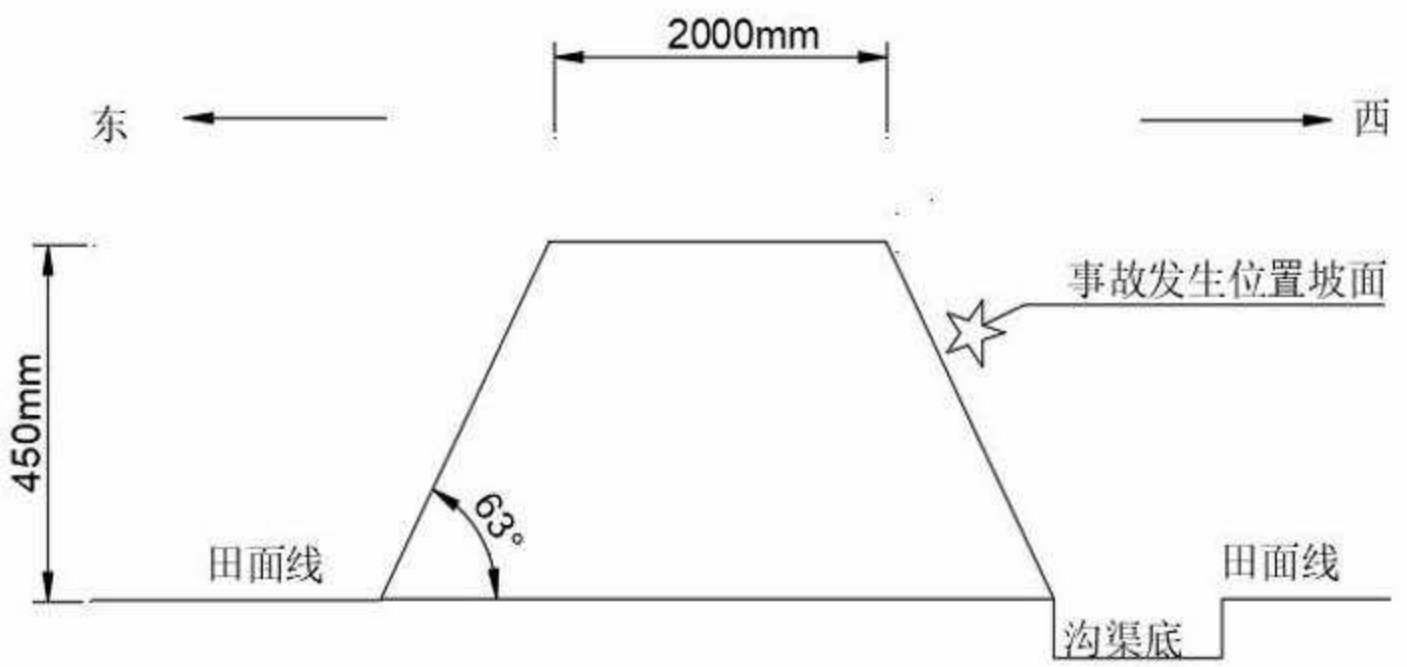


图4　事发机耕路剖面图

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报情况

2025年11月24日上午9时10分，翔宁劳务公司施工员涂某云通过电话向不在现场的黄某福报告，说“爬山虎”工程机械车发生倾倒后压到作业人员蔡某军，快不行了。

2025年11月24日9时30分许，黄某福赶到事故现场，看到蔡某军躺在地上，经120抢救无效后当场宣布死亡，确认人员死亡后，随即将事故情况报告了项目经理郭某。

2025年11月24日10时许，喻家坳乡人大主席谈某波与乡干部谢某，当日上午在喻家坳乡泉龙村处置大棚土地流转相关事宜，途经案涉高标准农田建设工地时，发现有人员与车辆聚集。经询问现场村干部及施工人员获知，蔡某军先从“爬山虎”跌落，

之后被“爬山虎”碾压致死，且蔡某军在施工前已身体不适，曾有人劝其不要作业。谈某波在现场了解事故情况后，马上通过电话向乡党委书记易某强、乡长宋汝明汇报情况。

2025年11月24日12时许，项目经理郭某赶到事发地了解事发情况，下午返回公司后，向总经理陈某斯报告了事发情况：工人蔡某军操作“爬山虎”不当导致死亡，目前已送殡仪馆，因事发突然且事情处理快，故向陈某斯建议按疾病导致意外事件处理，并把知情范围控制在最小，向总包单位按照疾病导致意外死亡的事件进行报告。陈某斯同意郭某的建议，并要求对外统一口径，不要对外乱发表意见，并全权委托郭某处理善后事宜。

2025年11月24日上午12时30分左右，郭某向总包施工单位项目经理谢某报告，说蔡某军因病死亡，已做好事件善后工作。

经查，2025年12月1日宁乡市农业农村局接到喻家坳工地11月24日因疾病死亡1人的报告，市、县两级应急、住建部门均未接到该事故相关的报告。

（二）应急响应、救治及善后情况

事发当日上午9时14分，宁乡市120急救中心接到求救报警，称宁乡市喻家坳区域有人员因车祸外伤需要医疗急救。宁乡市中医院随即安排急救车及救治人员于9时15分出车，15分钟后急救人员抵达事故现场，经检查，患者蔡某军（身份证号为430124197212145630 2）呼之不应，无自主呼吸、无脉搏，大动脉搏动消失，瞳孔散大固定约5mm，对光反射消失。现场急救人员立即对患者实施心肺复苏术，心电图检查显示心电呈一条直

线，当场宣告临床死亡。

事故发生后，属地政府积极开展事故善后工作，未引发舆情及其他负面影响。

三、调查发现相关单位有关问题

（一）鹏湘建设公司

该公司作为专业分包单位，未全面落实生产经营单位安全生产主体责任，项目经理郭某长期脱岗，公司未配备安全员，在此情况下该公司仍违规组织施工作业；隐患排查整改不力，未严格执行总承包单位2025年11月23日下达的停工整改通知，未按要求进行停工整顿，且未及时发现并制止从业人员违规作业行为；安全教育培训不到位，未按规定对劳务人员开展安全生产教育和培训，导致从业人员安全操作能力不足；生产安全事故发生后，该公司为逃避责任，故意隐瞒事故信息，未及时、如实向总承包单位报告事故情况，也未及时向宁乡市应急管理局和负有安全生产监督管理职责的部门报告[1]。

（二）翔宁劳务公司

该公司作为劳务分包单位，未落实生产经营单位安全生产主体责任，未建立全员安全生产责任制与安全生产管理架构；未有效开展劳务人员安全生产教育和培训，导致劳务人员安全意识薄弱；现场作业管理不规范，机械转运材料存在装载超长问题，且未采取固定措施，存在安全隐患；施工现场管理缺位，现场负责人黄某福责

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

任心不强，未严格落实停工整改通知，默许蔡某军班组违规施工，对生产安全事故隐患排查不彻底，未及时督促完成整改；允许自然人黄某福借用本单位资质承揽相关工程施工业务。

（三）湖南建工集团

该公司作为总承包单位，在日常巡查中发现多项安全隐患（包括但不限于履带运输车超速超载、材料转运未采取固定措施以及专业分包单位安全员脱岗等），于2025年11月23日向专业分包单位下达停工整改通知单，但跟踪督促检查不到位。

（四）湖南水利监理公司

该公司监理责任悬空，公司监理人员未切实履行日常监理职责，履约管理不到位，总监理工程师苏某平共开展巡检6次，均未发现专业分包单位、劳务分包单位及本单位关键岗位人员未到岗履职的问题；未全面督促排查重大风险隐患，监理日志仅记录2处安全问题（均为安全标识标牌、警戒线设置不到位）；生产安全事故发生后，未督促开展事故内部调查，未督促及时如实报告事故情况。

（五）宁乡农田开发公司

该公司未切实履行建设单位安全生产管理主体责任，接到项目部事故报告后未认真组织核实；对项目施工单位关键岗位人员履职情况督促检查不到位，未及时发现专业分包单位专职安全员未到岗履职等问题。

四、属地部门监管情况

（一）喻家坳乡党委、政府

经查，喻家坳乡党委、政府在获悉案涉高标准农田建设项目的事故信息后，未严格按照“属地首报、主管主报、涉事均报”和首接责任制要求，未向上级及有关部门上报事故相关信息。

（二）宁乡市农业农村局

宁乡市农业农村局作为农田建设项目的行业主管部门，虽已对农田建设项目日常监管工作实施分片负责制，但涉事高标准农田建设项目的监管执法存在较为突出的“宽松软”问题。经查：片区负责人喻某明在事故发生前，仅对项目施工日志、安全监理日志开展1次抽查，日常安全监管未发挥实际作用，安全检查存在走过场、流于形式问题；该局农业基础设施建设管理科科长闵某对片区负责人喻某明对涉事项目安全履职监督检查不到；该局依托高标公司对项目实施现场监管。

五、事故直接原因

（一）事故直接原因

蔡某军驾驶“爬山虎”从村级道路拐入机耕路时，忽视机耕路坡度和机械装载失稳等不安全因素，操作“爬山虎”不当导致其从“爬山虎”上甩出跌落后被散落的螺纹钢和侧翻的“爬山虎”挤压导致事故发生。

（二）间接原因

1.相关制度执行不到位。农田建设项目主管部门未严格落实行业部门监管责任，监理单位未履行履约责任，建设单位未履行项目管理责任，施工总承包单位未履行统管协调管理责任，导致专业分包单位和劳务分包单位关键岗位少数人员未到岗履职，层

层责任悬空、相关制度执行形同虚设。

2.现场管理不到位。专业分包单位和劳务分包单位拒不执行总包单位停工整改通知，因少数关键岗位人员未到岗履职，未及时发现并纠正或制止现场作业人员违规作业行为。

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）建议不再追究的责任人员

蔡某军，翔宁劳务公司劳务人员，违规进行作业，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对有关企业的处理建议

1.湖南鹏湘建设公司

该公司作为专业分包单位，未落实生产经营单位安全生产主体责任，项目经理郭某长期脱岗，公司未按规定配备安全员，对本次事故的发生负有责任，且存在瞒报事故的违法行为，建议由宁乡市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[2]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[3]的规定给予行政处罚。

2.翔宁劳务公司作为项目劳务分包单位，未落实生产经营单位安全生产主体责任，安全生产管理工作存在缺失，未建立全员安全生产责任制，安全管理人员未能有效履行岗位职责，生产安全事故隐患排查治理工作落实不到位，且存在向自然人出借资质承揽施工业务的违规行为，建议由宁乡市住房和城乡建设局依规

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；

处理。

3.湖南建工集团作为项目施工总承包单位，未有效落实项目安全管理统一协调职责，统一管理不到位，建议由宁乡市住房和城乡建设局依规处理。

4.湖南水利监理公司作为项目施工监理单位，监理人员日常监理履职不到位，对施工单位关键岗位人员管控、督促隐患停工整改工作不力；事故发生后，未督促开展事故内部调查，未督促及时如实报告事故情况，建议由宁乡市农业农村局、宁乡市住房和城乡建设局依规处理。

（三）对有关企业人员的处理建议

1.陈某斯，鹏湘建设公司总经理，未履行主要负责人安全生产管理职责[4]，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时排查消除生产安全事故隐患；未向当地负有安全生产监督管理职责的部门如实报告事故[5]，对本次事故发生负有责任及报告责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部令14号）[7]第十一条的规定予以行政处罚。

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，瞒报、谎报、迟报事故，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

2.郭　某，鹏湘建设公司副总经理、项目经理，未履行岗位安全生产管理职责[8][9]，未对劳务人员开展安全生产教育和培训，未及时排查消除生产安全事故隐患，对本次事故发生负有责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条，建议由宁乡市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

3.黄某福，翔宁劳务公司现场负责人，未履行岗位安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由宁乡市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

4.谢　某，湖南建工集团2025年高标准农田建设项目（一期）项目经理，未履行岗位安全生产管理职责，对项目安全管理工作统筹协调不到位，未及时排查消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条规定，建议由宁乡市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

5.肖某华，湖南建工集团2025年高标准农田建设项目（一

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五条　……。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

期）项目安全员，未履行岗位安全生产管理职责，对项目安全管理统筹协调不到位，未及时排查消除生产安全事故隐患，未对事故相关情况开展认真核查，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由宁乡市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

6.宁某然，湖南建工集团2025年高标准农田建设项目（一期）项目生产经理，未履行岗位安全生产管理职责，对项目安全管理统筹协调不到位，未及时排查消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由宁乡市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

7.苏某平，湖南水利监理公司总监，作为本项目监理负责人，履行岗位安全生产管理职责不到位，督促项目停工整改工作不力，未及时排查消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由宁乡市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

8.张某丰，宁乡农田开发公司副总经理，分管安全生产工作，履行岗位安全生产管理职责不到位，对关键岗位人员履职督查不到位，未及时排查消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由宁乡市住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

9.喻　某，宁乡农田开发公司项目现场管理员，抽查关键岗位人员履职不到位，未及时发现部分关键岗位人员不到岗的问题，建议由宁乡农田开发公司依据公司内部规章制度处理。

10.李　某，湖南水利监理公司监理员，抽查关键岗位人员不到位，建议由湖南水利监理公司依据公司内部规章制度处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委机关调查处理。

（五）其他处理建议

1.宁乡农田开发公司未切实履行建设单位安全生产管理主体责任，对关键岗位人员履职情况检查不到位，建议向宁乡市国有资产事务中心作出深刻检查。

2.喻家坳乡党委、政府未按规定向上级及时如实报告事故信息，建议其向宁乡市市委、市人民政府作出深刻检查。

3.宁乡市农业农村局对涉事项目日常监督管理不到位，且监管执法存在宽松软问题，建议其向宁乡市人民政府作出深刻检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取事故教训，全面落实企业安全生产主体责任。建设单位要加强对施工参建单位及其关键岗位人员到岗履职情况的抽查检查力度。施工总承包单位要强化施工统一协调管理，加大日常巡查深度与频次，对发现交办的问题要一盯到底，强化

闭环管理。专业分包单位要按照有关规定配齐关键岗位人员，并确保其到岗履职，组织开展重大风险识别和隐患查整，加强一线作业人员的教育培训，强化现场施工作业管理，坚决杜绝违规操作行为发生。劳务单位要建立健全全员安全生产责任制及有关安全管理制度，加强人员培训教育，及时制止并纠正各类违规行为，严禁出借资质承揽业务。监理单位要严格履行监理职责，督促开展风险识别和隐患查整，对拒不执行停工指令、未及时如实报告事故等行为要督促及时整改。

（二）落实行业管理责任，全面加强涉农建设项目的监管执法。针对高标准农田建设项目点多、面广、建设周期短（每年10月至次年3月）且受不可预见天气影响多等实际，宁乡市农业农村局要加强对涉农建设项目建设的组织领导，强化统筹调度和风险研判，按规定建立项目现场指挥部，突出问题导向，紧盯关键岗位和关键环节，细化涉农建设项目监管执法检查的标准及组织实施，对项目建设实行全程跟踪、靠前监督，要坚决防止涉农建设项目监管责任悬空，坚决杜绝执法宽松软等突出问题。

（三）提高政治站位，落实属地事故信息报送责任。喻家坳乡党委、政府要严格按照党政领导安全生产责任清单有关规定，完善各类事故信息接收处置流程，辖区一旦发生突发事故，要按照应急救援预案及时赶赴现场，组织指挥救援和善后处理工作，及时如实向上级报送事故信息，要坚决杜绝并防范谎报、漏报、瞒报事故情形发生。