昭平县隆盛矿业有限公司

“6·17”探矿工程生产安全事故技术鉴定报告

广西工业设计集团有限公司

（2023年7月）

统一社会信用代码
91450000498501071 3 (2-1)

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　广西工业设计集团有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　黄建华

经营范围　许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；工程造价咨询业务；职业卫生技术服务；安全评价业务；安全生产检验检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；计算机及办公设备维修；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计量服务；市场调查（不含涉外调查）；园林绿化工程施工；物业管理；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹亿伍仟万圆整

成立日期　1989年09月05日

营业期限　长期

住　　所　南宁市青秀区古城路2号

登记机关

2022 年 08 月 10 日

广西工业设计集团有限公司

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

工程设计资质证书

企业名称：广西工业设计集团有限公司

详细地址：南宁市青秀区古城路2号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91450004985010713　法定代表人：黄建华

技术负责人：黄松　职　　称：高级工程师

注册资本：15000万元　经济性质：有限责任公司（其他）

证书编号：A245003947　有效期至：2027年06月26日

资质类别及等级：

工程设计建材行业非金属矿及原料制备工程甲级
工程设计建筑行业建筑工程甲级
工程设计煤炭行业矿井乙级
工程设计冶金行业冶金矿山工程乙级
工程设计市政行业给水工程乙级
工程设计市政行业排水工程乙级
工程设计市政行业道路工程乙级
工程设计化工石化医药行业化工工程乙级
******

发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2022 年 06 月 26 日

工程咨询单位乙级资信证书

资信类别： 专业资信

单位名称： 广西工业设计研究院有限公司

住　所： 南宁市青秀区古城路2号

统一社会信用代码： 914500004985010713

法定代表人： 黄建华　　**技术负责人：** 李胜前

证书编号： 914500004985010713-21ZYY21

业　务： 建筑

发证单位： 广西工程咨询协会

2021年12月31日

广西壮族自治区发展和改革委员会监制

安全评价机构资质证书

统一社会信用代码：91450000498501071 3

机 构 名 称：广西工业设计集团有限公司
注 册 地 址：南宁市青秀区古城路2号
法定代表人：黄建华
证 书 编 号：APJ—(桂)—009
首 次 发 证：2022年09月14日
有 效 期 至：2021年08月23日 至 2026年08月22日
业 务 范 围：金属、非金属矿及其他矿采选业；石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业。

（发证机关盖章）
2022年09月14日

广西工业设计集团有限公司

职业卫生技术服务机构资质证书

（正本）

（桂）卫职技字（2022）第 030 号

单位名称：广西工业设计集团有限公司

法定代表人（或主要负责人）：黄建华

注册地址：南宁市青秀区古城路2号

实验室地址：南宁市青秀区古城路2号

业务范围：第一类：1、采矿业；2、化工、石化及医药；3、冶金、建材；4、机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。*

有效期：2022年9月19日至2027年9月18日

广西壮族自治区卫生健康委员会

2022 年 9 月 29 日

变更单位名称

2023年6月17号11时40分左右，昭平县隆盛矿业有限公司的勘查项目广西昭平县隆盛金矿勘探（第三次保留）坑探工程施工单位在盲斜井上部车场（+100m）对因6月5日由于发生顶板冒落塌方致使巷道堵塞段进行清理出渣和巷道支护过程中，巷道右侧上方顶板岩层突然冒落，造成1人重伤，1人轻伤；伤员送到昭平县人民医院救治，14时20分左右重伤人员因伤势过重抢救无效死亡；轻伤人员，正在医院接受治疗。

受昭平县应急管理局委托，2023年7月6日，广西工业设计集团有限公司组织有关专家和人员从井下现场勘察和技术管理资料分析两个方面对昭平县隆盛矿业有限公司“6▪17”探矿工程顶板冒落事故开展了技术鉴定工作。

一、事故矿区概况

（一）地理位置及交通情况

隆盛金矿探矿工程位于昭平县城165°方向，直距约20km处，行政区划隶属于贺州市昭平县五将镇管辖。探矿区面积0.40km^2，地理坐标东经110°52′37.000″～110°52′58.000″，北纬23°57′30″～23°57′52.000″。探矿区内有简易公路可通到五将镇，距离约12km；五将镇北部为昭平县城，距贺州市140km，距梧州165km，在探矿区的东北侧有桂江流过，从五将沿桂江至昭平县城30km，至梧州市150km，从梧州至昭平建有多处梯级水电站，水位提升，水流平缓，可通行1000吨级的驳船，交通较为方便。(详见矿区纸质材料)。

（二）证照情况

2006年4月12日“广西昭平县隆盛金矿普查”勘查项目探矿权由彭忠泉第一次通过申请在先的方式依法取得，探矿证号为4500000610202，勘查面积为3.53km^2；勘查矿种为金矿；有效期限为2006年4月12日至2009年4月12日。该勘查项目位于广西昭平县，图幅编号为F49E001012。勘查单位为中国冶金地质总局中南局南宁地质调查所。

探矿权后来经历8次延续（变更），2021年4月26日矿权变更为“广西昭平县隆盛金矿勘探（第三次保留）”。

探矿证证号：T4500002009074010031428；

探矿权人：昭平县隆盛矿业有限公司；

勘查项目名称：广西昭平县隆盛金矿勘探（第三次保留）；

地理位置：广西壮族自治区贺州市昭平县；

图幅号：F49E001012；

勘查面积：0.40平方公里；

有效期限为2021年4月26日至2026年4月26日。探矿权范围由4个拐点坐标圈定，探矿权拐点坐标见表1。

事故发生时，该探矿工程营业执照、探矿许可证均在有效期内。

表1　探矿权拐点坐标表

拐点号	2000国家大地坐标系		2000国家大地坐标系	
	经度	纬度	X	Y
001	110° 52′ 37.000″	23° 57′ 30.000″	2650679.00	37487475.00
002	110° 52′ 37.000″	23° 57′ 52.000″	2651356.00	37487475.00
003	110° 52′ 58.000″	23° 57′ 30.000″	2651356.00	37488069.00
004	110° 52′ 58.000″	23° 57′ 52.000″	2650679.00	37488069.00

（三）矿区地层及构造情况

探矿区地层主要砂、页岩组成。出露地层仅有寒武系中上统黄洞口组（$\in_{2-3}h$），在河谷和山间为第四系覆盖。由老至新分叙如下：

（1）寒武系中上统黄洞口组（$\in_{2-3}h$）

分布于整个探矿区，根据岩性特征可分为两段。

1）黄洞口组第一段（$\in_{2-3}h^1$）：岩石中普遍以含长石较多及长石粒度较大区别于第二段（$\in_{2-3}h^2$）。该段上部以深灰、灰绿色厚层状细～中粒砂岩为主，夹灰色薄层页岩及黑灰色炭质页岩，局部地区砂岩中含页岩碎片；中部以灰、灰绿色厚层状含长石不等粒砂岩为主，夹薄层页岩及黑色页岩；下部为灰至灰绿色细砂岩，夹少量炭质页岩。厚573～1700m。该段亦为本区主要赋矿层位。

2）黄洞口组第二段（$\in_{2-3}h^2$）：顶部以硅质岩为标志与上段分界，上部为灰绿、棕红色薄层至中层状轻变质长石～石英砂岩，夹泥质粉砂岩及灰白色中厚层状硅质岩两层，灰绿色硅质岩数层；中部轻变质为黑灰、绿色泥质粉砂岩；下部为灰绿色中厚层含白云母细砂岩夹页岩，厚1300m左右。

（2）第四系（Q）

探矿区内基岩露头少，残坡积层发育，岩性为浅黄、灰黄色粘土夹岩石碎块。厚度一般2～5m，最大可达8m。冲积层：分布于探矿区周边的低洼地带及河溪附近，呈灰黄、浅黄、褐等杂色粘土。夹岩石碎屑，结构松散，厚度0～16m。

探矿区的褶皱不发育，主体为向北倾的单斜构造，局部有一些小的揉皱。

探矿区内断裂发育，主要为F1、F2、F3、F11、F13、F301、F302、F303号断裂，按其产状分为：

（1）北西向断裂

主要为F1、F2断裂，其特征如下：

F1断裂：已知破碎带延长约1000m，延深400m以上，宽度自数米至30余米，呈莲藕状形态，倾向230°，倾角70°。初步查明属于平移正断层，上盘往北西移，下盘往南东推，是本区主要的控矿构造（导矿构造、局部容矿）。破碎带具明显角砾构造，角砾以石英及围岩为主，充填有稀疏石英细脉及微量方解石脉，黄铁矿多成浸染及细脉状穿插，有黄铁矿化及绿泥石化、叶腊石化等。

F2断裂：位于木格冲南部，已知破碎带延长约500m，宽度数米，倾向220°，倾角70°。初步查明属于平移断层，与F1平行分布，与F1相同，是本区主要的控矿构造（导矿构造、局部容矿）。充填有大量的热液物质，石英、重晶石、方解石和黄铁矿等。

F3断裂：位于F1断裂中部，为F1断裂的派生断裂，已知破碎带延长约200m，倾向20-40°，倾角52-71°，属成矿期断裂，充填有热液物质，石英、方解石和黄铁矿等。

（2）北东东～西南西向断裂

主要为F11、F13、F301、F302、F303号断裂，该组断裂为F1断裂的派生断裂，属成矿期断裂，是本区主要容矿构造。其特征如下：

F11断裂：位于探矿区中部，已知破碎带延长超过500米，倾向160-170°，倾角60-70°。位于F1断裂下盘，与F1断裂成60°左右交角。由石英细脉及破碎蚀变围岩组成，宽0.4-3.2m。断裂带中的单石英脉厚一般0.2-3cm，较大者有10-20cm，单脉延长不稳定，尖灭后再现或侧现。从已有资料看，该断裂自西往东有变小趋势，自上往下有变宽可能，产状形态尚较稳定，含矿性较好。

F13断裂：已知破碎带延长超过500米，位于F11南部，与F11平行展布。倾向160-170°，倾角60-70°。由石英细脉及破碎蚀变围岩组成，断裂带中的单石英脉厚一般0.2-3cm，较大者有10-20cm，单脉延长不稳定，尖灭后再

现或侧现。产状形态尚较稳定，含矿性较好。

F301断裂：已知破碎带延长超过400米，倾向345-358°，倾角53-81°。位于F1断裂上盘，与F1断裂成50°左右交角。由石英细脉及破碎蚀变围岩组成，断裂带中的单石英脉厚一般0.1-3cm，较大者有5-15cm，单脉延长不稳定，尖灭后再现。含矿性较好。

F302断裂：已知破碎带延长超过400米，位于F301南部，与F301平行展布，倾向345-358°，倾角53-81°。由石英细脉及破碎蚀变围岩组成，断裂带中的单石英脉厚一般0.1-3cm，较大者有5-15cm，单脉延长不稳定，尖灭后再现。含矿性较好。

F303断裂：已知破碎带延长超过400米，位于F3021南部，与F302平行展布，倾向345-358°，倾角53-81°。由石英细脉及破碎蚀变围岩组成，断裂带中的单石英脉厚一般0.1-3cm，较大者有5-15cm，单脉延长不稳定，尖灭后再现。含矿性差。

探矿区围岩蚀变类型主要有硅化、绿泥石化、绢云母化、黄铁矿化等，其中硅化与黄铁矿化蚀变与金矿关系最为密切。

（1）硅化：探矿区内硅化现象十分普遍，主要沿断裂带分布，早期硅化：硅化石英（颗粒0.5～2.0mm）多呈断续脉状穿插于受变质岩石中，压碎强烈，粒化明显，与金矿关系密切。

（2）绿泥石化：常见于石英脉与围岩交界处及石英脉内的围岩夹石中，绿泥石常呈淡绿～绿色，半自形晶、叶片状集合体，粒径0.02～0.2mm，可分别交代粘土矿物、长石、黑云母，或充填于孔隙中。

（3）绢云母化：在近矿围岩附近，普遍分布，绢云母呈半自形小片状（粒径0.01～0.10mm）集合体，可分别交代粘土矿物、长石、黑云母和绿泥石。

（4）黄铁矿化：常与硅化伴生，与金矿关系密切，在富矿地段、构造

破碎地段黄铁矿化增强。黄铁矿呈半自形～他形晶状，粒径0.03～1.00mm，具压碎现象。

（四）生产及辅助系统简介

本次坑探工程主要为主斜井（原有）、盲斜井、回风天井及+80m沿脉平巷、+40m沿脉平巷、±0m沿脉平巷，坑探工程总长度为1257m，主斜井及盲斜井铺设15kg/m轨道，轨距600mm，配单开道岔，矿车选用U型侧翻式矿车（3辆），采用P15B型井巷耙斗装岩机装载；井下沿脉平巷探矿采用人工推车与提升机提升相结合的运输方式运送地表。

设计坑探工程为开凿盲斜井、石门以及沿脉平巷，巷道均较长，为了保持整个巷道的空气质量，减少通风时间，采用压入和抽出混合式通风。

设计探矿时在盲斜井与沿脉平巷一侧挖设排水沟，规格25cm×25cm，坡度5‰，并在盲斜井井底布置水仓及水泵房。井下采用机械排水方式将井底水仓的涌水抽排至主斜井口的地表沉淀池。

（五）事故现场概况

事故发生地点是从原主斜井井底车场（+100m）往盲斜井上部车场（+100m）25m左右（见图2）。2023年6月5日，由于发生顶板冒落塌方致使巷道堵塞约8米，昭平县应急管理局2023年6月7日已责令其暂时停产停业，施工单位在没有编制掘进作业规程的情况下，安排工人对因顶板冒落塌方巷道堵塞段进行清理并支护，已清理并支护约6米左右。专家组从现场勘查发现事故现场顶板节理裂隙发育，岩石破碎，易冒落，顶板压力大。

二、事故基本概况

（一）事故发生时间

经核实，事故发生时间为2023年6月17日上午11:40。

（二）事故发生地点

事故地点位于从原主斜井井底车场（+100m）往盲斜井上部车场（+100m）

25m左右。具体见图2：

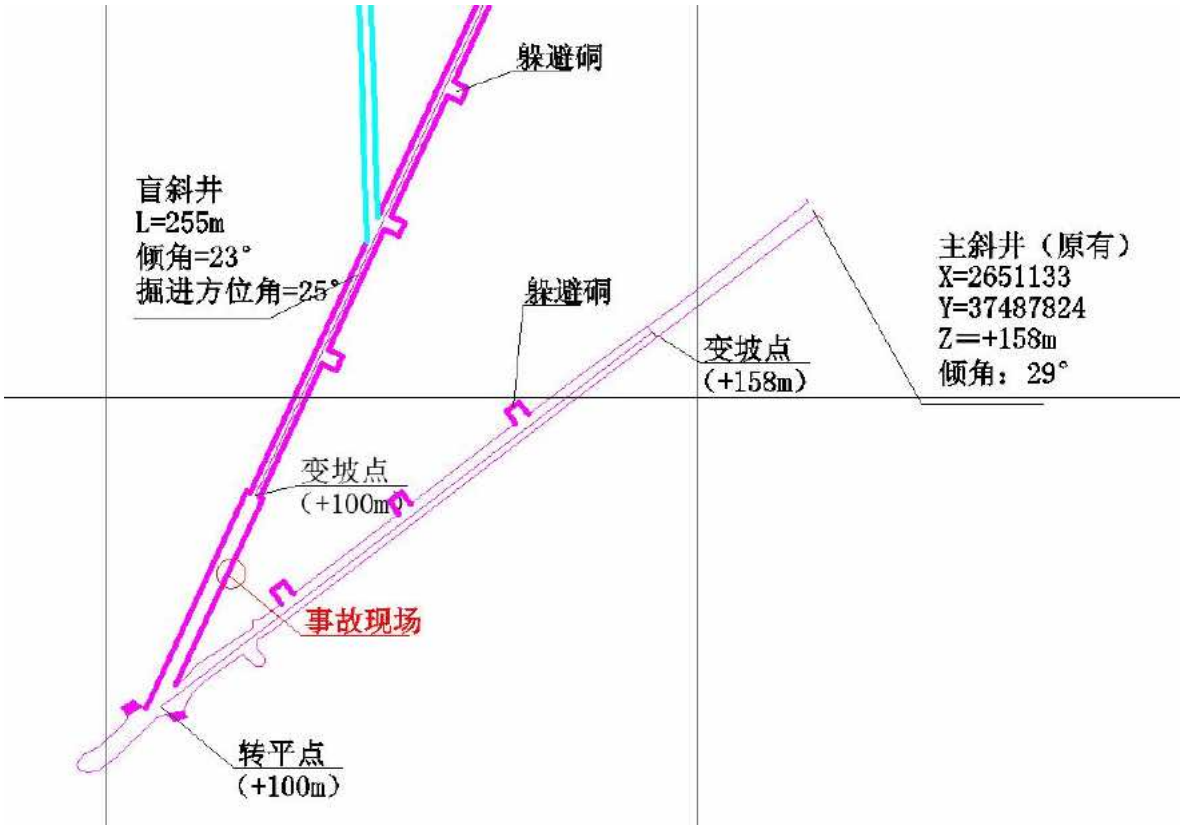


图2 事故发生地点示意图

（三）事故发生经过

6月17日早上7点左右，李玉锋、杨荣贵、李荣军、李玉会、范双红、杨建超（电工）和魏海江等7人下井对2023年6月5日发生顶板冒落塌方的盲斜井上部车场（+100m）巷道进行清理和支护。由李玉锋上到在转平点一侧的支护横梁上方，用排险杆把塌方顶部和四周岩壁的松散石敲打下来，然后就待在横梁上方观察塌方处的安全隐患，其他6人把冒落塌方下来的碎石装上矿车运出，期间进行了几次排险；排险结束开始做支护，种钢梁立柱，一边两根，两两相距1米，李玉锋再次排了一次险后准备放钢梁，李玉锋从横梁上方下来和其他6人把钢梁抬到在转平点一侧支护的地上放下，又上到支护上方观察安全和准备接横梁；下方人员正在准备抬起钢梁，此时魏海江站最外侧（巷道前进方向最右边，实际盲斜井上部车场的右边边邦6月5日时也出

现了顶板冒落塌方），突然盲斜井上部车场的右边边邦顶板冒落碎石，魏海江头部、背部等部位被碎石击中造成重伤，李玉会腿部被碎石击中造成轻伤（大约11时40分）。

（四）事故应急处置情况

顶板冒落事故发生后，安全员李玉锋和没有受伤的人员一起抢救受伤人员，把受伤人员魏海江和李玉会拖进已进行支护的巷道后，李玉锋打电话向耿骄凯汇报事故情况，让他安排救援车辆把魏海江、李玉会送医院抢救，当时魏海江还能自主呼吸和说话。接着把魏海江、李玉会放到拉料的平板车上送出井外，11点55分左右车辆在井口处接到魏海江和李玉会后就送往昭平县人民医院救治（李玉锋和魏海江的哥哥一起随车送）。当日14时20分左右县人民医院确认，重伤人员魏海江经抢救无效死亡，轻伤人员李玉会目前住院治疗。

11点55分左右伤员救出时，所有人员同时全部升井。救援车辆离开后，井口工作人员屈茂森对井口拉警戒绳、挂警戒牌。

三、现场勘察情况

（一）井下勘察及调查

事故调查技术鉴定专家组前往事故发生地点进行了现场实地调查，并查阅了相关资料。

通过对从原主斜井井底车场（+100m）往盲斜井上部车场（+100m）巷道的现场勘察，专家组发现该段巷道顶板节理裂隙发育，岩石破碎，易冒落，顶板压力大。但施工单位没有按照《广西昭平县隆盛金矿探勘（三次保留）坑探工程安全专篇》中的4.3.2要求进行支护，采用支护形式为工字钢梯形填充木棍支护，没有起到支护目的。

事故地点位于从原主斜井井底车场（+100m）往盲斜井上部车场（+100m）25m左右(见图3～5)。



图3 事故发生现场1



图4　事故发生现场2



图5　　事故发生现场3

事故发生时，盲斜井上部车场（+100m）巷道处于因顶板冒落塌方致使巷道堵塞需清理巷道并支护阶段。本次就是在清理巷道并支护过程中发生的巷道右侧顶板冒落事故。

本次巷道右侧顶板突然冒落一大块重约0.5吨（现场测量，长1.3米，宽1米，厚0.3米）及不少小的碎石，方量经企业估算约为2m^3。专家组现场勘察已揭露的顶板状况，发现盲斜井上部车场（+100m）巷道顶板节理裂隙发育，岩石破碎，易冒落，顶板压力大；事故发生点的巷道右侧已形成一个高约7.5m、宽4.5m、长约2.4m的空洞，冒顶后空顶面积大。顶板存在再次发生冒落的可能性，也进一步加大了发生冒顶事故的可能性。在第一次开拓巷道时，就有顶板冒落情况，当时第一次支护时工字钢梯形上方采用厚达2-4米木棍进行填充，但未接顶。按理第一次支护时施工单位就应按照《广西昭平县隆盛金矿探勘（三次保留）坑探工程安全专篇》中的4.3.2要求进行支护。但第二次清理巷道并支护仍采用工字钢梯形上方填充木棍。

（二）人员问询情况汇总

经专家组对现场负责人屈永康等人进行问询并汇总，得知以下情况：2023年6月5日盲斜井上部车场（+100m）巷道发生顶板冒落塌方致使巷道堵塞，无人员受伤。在发生顶板冒落塌方致使巷道堵塞后，施工单位在没有编制掘进作业规程或制定相关的处理安全技术措施的情况下，安排工人对因顶板冒落塌方巷道堵塞段进行清理并支护，支护形式为工字钢搭建、焊接的梯形钢筋，巷道上部空隙用木棍填充。已清理并支护约6米左右。

6月17日早上7点左右，李玉锋、杨荣贵、李荣军、李玉会、范双红、杨建超（电工）和魏海江等7人下井清理和做支护，由李玉锋上到在转平点一侧的支护横梁上方，用排险杆把塌方顶部和四周岩壁的松散石敲打下来，然后就待在横梁上方观察塌方处的安全隐患，其他6人把冒落塌方下来的碎石装上矿车运出，期间进行了几次排险；排险结束开始做支护，种钢梁立柱，

一边两根，两两相距1米，李玉锋再次排了一次险后准备放钢梁，李玉锋从横梁上方下来和其他6人把钢梁抬到在转平点一侧支护的地上放下，又上到支护上方观察安全和准备接横梁；下方人员正在准备抬起钢梁，此时魏海江站最外侧（巷道前进方向最右边，实际盲斜井上部车场的右边边邦6月5日时也顶板冒落塌方），突然盲斜井上部车场的右边边邦顶板冒落碎石，魏海江头部、背部等部位被碎石击中造成重伤，李玉会腿部被碎石击中造成轻伤（大约11时40分）。

（三）文件资料调查情况

专家组查阅了广西昭平县隆盛金矿勘探(三次保留)坑探工程的技术资料及管理资料，并进行了分析研究。

专家组查阅了广西昭平县隆盛金矿勘探(三次保留)坑探工程安全专篇、现状系统图纸等技术资料以及安全管理体系相关证照、文件资料。

专家组通过查阅资料发现，魏海江、李玉会的实际岗位为凿岩工，并非支护工。通过对二人入职以来三级安全教育培训以及产培训等档案资料的检查也并未发现任何与支护工有关的培训内容。同时二人并未取得金属非金属矿山支护作业特种作业操作资格证。

通过对现场核查专家组发现该段巷道顶板节理裂隙发育，岩石破碎，易冒落，顶板压力大，在选择支护形式时，应该按《广西昭平县隆盛金矿探勘（三次保留）坑探工程安全专篇》中的4.3.2“在局部节理裂隙发育地段及断层破碎带等采用强度等级为C30的钢筋混凝土支护，支护厚度为200mm。”来进行，但施工单位在选择支护形式时，只采用支护形式为工字钢搭建、焊接的梯形钢筋支护，巷道上部空隙，填充木棍，且未充填接顶，没有起到支护目的。

通过专家组对上述材料的查阅和分析，发现施工单位没有编制掘进作业规程或制定相关盲斜井上部车场（+100m）巷道发生顶板冒落塌方致使巷道

堵塞的清理并支护安全技术措施等技术性文件。没有安全检查制度，没有日常检查、定期检查和专项检查的检查整改记录，发包单位昭平县隆盛矿业有限公司未依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，矿井水文地质类型为中等，未按《坑探工程安全专篇》要求落实“三专两探一撤”措施（配备防治水专业技术人员、建立专门的探放水队伍、配齐专用的探放水设备）。矿山安全管理很不到位。

四、事故原因

本次事故调查技术鉴定专家组主要从技术层面调查分析该事故发生的原因。

（一）顶板冒落的原因

1、顶板节理裂隙发育，岩石破碎，易冒落，顶板压力大，巷道右侧已形成一个高约7.5m、宽4.5m、长约2.4m的空洞，冒顶后空顶面积大。

2、第一次巷道支护时没有按《广西昭平县隆盛金矿探勘（三次保留）坑探工程安全专篇》中的4.3.2“在局部节理裂隙发育地段及断层破碎带等采用强度等级为C30的钢筋混凝土支护，支护厚度为200mm。”进行支护。

（二）顶板冒落的造成人员伤亡的原因

1、魏海江、李玉会进行支护作业时所站位置位于顶板冒落范围。

2、顶板发生冒落致使石块砸向巷道下方的魏海江、李玉会，导致魏海江重伤，李玉会轻伤，魏海江经抢救无效死亡。

（三）事故直接原因

事故区域顶板节理裂隙发育，岩石破碎，易冒落，顶板压力大，且巷道右侧已形成一个高约7.5m、宽4.5m、长约2.4m的空洞，冒顶后空顶面积大，支护填充不实，随时都有发生突然顶板冒落的可能。魏海江、李玉会在该危险区域开展巷道清理和支护作业，由于顶板突然冒落而导致事故发生。

五、事故性质初步认定

这是一起作业人员站在危险区域内开展巷道清理和支护作业而引发的一起一般生产安全责任事故。该区域特征是顶板节理裂隙发育，岩石破碎，易冒落，顶板压力大，巷道右侧已形成一个高约7.5m、宽4.5m、长约2.4m的空洞，冒顶后空顶面积大，支护填充不实，随时都有发生突然顶板冒落可能。

六、安全对策措施建议

1、禁止所有非必要人员下井，并采取适当隔离、专人巡视等措施，避免无关人员误入井下，将再次发生事故的可能性降至最低。

2、目前井下多处地点节理裂隙发育，顶板较破碎，支护不到位，矿山复工前应对井下进行一次全面的浮石排查，对不稳固的部位及时进行支护，建议盲斜井上部车场（+100m）巷道全部按《广西昭平县隆盛金矿探勘（三次保留）坑探工程安全专篇》中的4.3.2中的“用强度等级为C30的钢筋混凝土支护，支护厚度为200mm。”进行重新支护。

3、严格按《广西昭平县隆盛金矿探勘（三次保留）坑探工程安全专篇》进行坑探工程施工，不偷工减料。

附件：

附件1：事故调查会议签到表

附件2：昭平县隆盛矿业有限公司营业执照、探矿许可证

附件3：广西昭平县隆盛金矿勘探(三次保留)坑探工程安全专篇审查的批复意见

附件4：（昭)应急现决【2023】矿1号

附图：昭平县隆盛金矿坑探工程安全专篇井巷工程纵投影图(1:1000)

事故调查技术鉴定专家组

2023年7月26日

附件：

附件1：事故调查会议签到表

昭平隆盛矿业有限公司“6·17”事故
调查会议签到表

地点	隆盛金矿勘探工程项目部	时间	2023年7月6日
姓名	单位	电话	备注
范华龙	昭平县应急局		
张理良	昭平县应急局		副股长
钟健	昭平县检察院		
梁丽康	隆盛公司		
黄[illegible]	广西地质测绘院有限公司		专家
李剑英	广西矿山安全技术协会		专家
陈[illegible]	广西地质设计集团有限公司		专家
陈毅	五将镇应急中心		
钟平	五将镇乡村建设综合服务中心		
张路平	隆盛公司		

附件2：昭平县隆盛矿业有限公司营业执照、探矿许可证



营业执照

（副本）（）（换）

统一社会信用代码91451121697601964G

名　　称　昭平县隆盛矿业有限公司

类　　型　其他有限责任公司

住　　所　昭平县昭平镇三门滩电站宿舍区

法定代表人　陈久芳

注册资本　伍拾万圆整

成立日期　2009年11月11日

营业期限　2009年11月11日至2029年11月10日

经营范围　在昭平县隆盛金矿勘探（许可证有效期限至2017年4月26日止）；矿产品销售。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可在许可的范围内开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

提示

1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告；

2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成之日起20个工作日内，通过企业信用信息公示系统向社会公示。

登记机关

2015年11月17日

企业信用信息公示系统网址：http://www.gxqyxygs.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

根据国家法律、法规规定，经审查合格，授予探矿权，特发此证。

证　　号：T4500002009074010031428

探 矿 权 人：昭平县隆盛矿业有限公司

探矿权人地址：昭平县昭平镇三门滩电站宿舍区

勘查项目名称：广西昭平县隆盛金矿勘探（三次保留）

地 理 位 置：广西壮族自治区贺州市昭平县

图　幅　号：F49E001012

勘 查 面 积：0.40平方公里

有 效 期 限：2021年4月26日至2026年4月26日

注：1、探矿权人应在有效期届满30日内，到登记管理机关办理延续登记手续。
2、探矿权人应在每年1月1日至3月31日填报勘查公示信息。

发证机关（勘查登记专用章）

2021年5月26日

中华人民共和国自然资源部印制

勘查范围拐点坐标或区块范围图：

序号	各区序号	经度	纬度	序号	各区序号	经度	纬度
范围由 4 个拐点圈定							
001	001	110° 52′ 37.000″	23° 57′ 30.000″				
002	002	110° 52′ 37.000″	23° 57′ 52.000″				
003	003	110° 52′ 58.000″	23° 57′ 52.000″				
004	004	110° 52′ 58.000″	23° 57′ 30.000″				

（2000国家大地坐标系）

附件3：广西昭平县隆盛金矿勘探(三次保留)坑探工程安全专篇审查的批复意见

贺州市应急管理局

贺应急设审函〔2022〕3号

贺州市应急管理局关于昭平县隆盛矿业有限公司广西昭平县隆盛金矿勘探(三次保留)坑探工程安全专篇审查的批复意见

昭平县隆盛矿业有限公司：

你公司报来的《广西昭平县隆盛金矿勘探(三次保留)坑探工程安全专篇》(以下简称《安全专篇》)及审查申请表等相关材料收悉。

根据《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》(原国家安监总局令第35号)等有关规定，贺州市应急管理局组织有关专家组成审查组，于2022年4月29日对你公司委托湖南省核工业地质局三〇四大队编制的《安全专篇》进行了会审，形成了专家组审查意见(详见附件)。针对审查意见提出的问题和建议，编制单位对《安全专篇》作了进一步的修改和完善报专家组复核。经研究，现批复如下：

一、同意专家组的审查意见，同意该项目《安全专篇》通过审查。修改后的《安全专篇》符合《金属非金属矿产资源地质勘查坑探工程安全专篇编写提纲》等要求，专篇内容符合工程实际，采取的安全防范措施合理可行，可作为今后坑探工程施工作业的主要依据。

二、你单位必须按坑探工程设计方案和坑探工程安全专篇，由具有相应井巷施工资质的施工单位进行施工。施工过程中不得擅自修改安全专篇或不按安全专篇施工，若需作重大变更的，应经原编制单位同意，并报我局审查批复后方可实施。探矿证失效本批复即自行失效，必须停止一切坑道施工作业。

四、你单位要严格履行安全生产主体责任，严格落实安全专篇提出的各项安全对策措施，按要求做好从业人员的培训、特种作业人员持证上岗及保险工作，遵守安全作业规程，加强井下通讯、通风、运输、特种设备的安全管理，配置便携式有毒有害气体检测仪，检验检测合格方可使用。严禁在施工过程中非法组织采矿生产。

请昭平县应急管理局按坑探工程设计方案、坑探工程安全专篇和本批复意见监督该企业做好安全生产工作。

此复。

附件：广西昭平县隆盛金矿勘探（三次保留）坑探工程安全专篇专家组评审意见书

贺州市应急管理局

2022年6月6日

（此件依申请公开）

抄 送：昭平县应急管理局。

贺州市应急管理局办公室　　2022年6月6日印发

附件4：（昭)应急现决【2023】矿1号

安全生产行政执法文书

现场处理措施决定书

（昭）应急现决〔2023〕矿 1 号

昭平县隆盛矿业有限公司广西昭平县隆盛金矿勘探（三次保留）坑探工程：

本机关2023年 3月 1日对你单位作出了责令限期整改指令书 的决定[(昭）应急责改〔2023〕矿 1 号]，责令 2023 年 3 月 15 日前整改完毕。经本机关 2023 年 6 月 7 日对你单位整改情况进行复查，发现你单位有下列重大事故隐患：

1、复查时，未能提供支护工、抽水工等特种工相关资格证明。

（此栏不够，可另附页）

以上存在的问题无法保证安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第(三)项 的规定，现作出如下现场处理决定：

1.责令你坑探工程暂时停产停业。相关“支护工、抽水工特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的”违法行为，后续由本机关按照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条之规定进行处理。

（此栏不够，可另附页）

如果不服本指令，可以在收到此执法文书后 60 日内依法向 昭平县 人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向 昭平县 人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

安全生产监管行政执法人员（签名）：[redacted] 证号：201103240013

[redacted] 证号：201103240001

被检查单位负责人（签名）：[redacted]

昭平县应急管理局

2023 年 6 月 7 日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。共 1 页第 1 页