索引号	11511103MB19787726/2025-00012	**公文种类**	报告
发布机构	嘉陵区应急管理局	**主题分类**	安全生产监管
成文日期	2025-12-01	**发布日期**	2025-12-01

嘉陵都尉华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目“7•21”一般高处坠落事故 调查报告

嘉陵都尉华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目“7·21”一般高处坠落事故调查报告

嘉陵都尉华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目“7·21”一般高处坠落事故联合调查组

2025年11月4日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）相关单位基本情况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 5

（三）事故发生经过 6

（四）相关人员基本信息 6

（五）事故地点情况 6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故应急处置情况 7

（二）应急处置评估结论 8

三、事故原因分析 8

（一）事故直接原因是： 8

（二）事故间接原因是： 8

四、责任认定及处理建议 9

（一）对有关责任人员的处理建议 9

（二）对有关责任单位的处理建议 10

五、相关部门履职情况 11

（一）区经信科技局 11

（二）都尉街道办 11

（三）工业集中区管委会 11

六、整改措施建议 12

2025年7月21日2时许，在南充市嘉陵区都尉街道华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接

元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，以及《南充市嘉陵区人民

急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（嘉府发〔2021〕9号）授权，成立了以区应急局、区总工会、区公安分局、区人社局、区经

局、都尉街道办、工业集中区管委会为成员单位的嘉陵都尉华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目“7·21”一般高处坠落事故联合调查组，

的技术服务机构协助调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证、查阅资

明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，嘉陵都尉华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目“7·21”一般高处坠落事故是一起因人员未佩戴安全带等劳动防护用品无证从

一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.四川达跃兴建筑工程有限公司（以下简称达跃兴公司），统一社会信用代码：91510108MA65R59U6E，类型：有限责任公司（自然人投资或

川省南充市嘉陵区甲子沟路8号B栋2 - 6层科技企业孵化中心4号工位，法定代表人：伍彪，成立日期：2019年1月3日，经营范围：房屋建筑工程

公路工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、机电工程、园林绿化工程、古建筑工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、

程、公路交通工程、通信工程、环保工程、河湖整治工程、隧道工程、桥梁工程、电力工程、矿山工程（不含爆破）、消防设施工程、电子与智能

程、地基基础工程、水利水电机电设备安装工程、公路路基工程、公路路面工程的设计与施工；模板脚手架；特种工程（不含爆破）；预拌混凝土（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.四川蜀睿嘉盛钢结构工程有限公司（以下简称蜀睿嘉盛公司），统一社会信用代码：91510181MA6AYGEQ8P，类型：其他有限责任公司，注册地址：四川省成都市蒲江县充市嘉陵区耀目路一段1号，法定代表人：刘壑，成立日期：2020年12月10日，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；门窗销售；金属材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；体育场地设施工程施工；花卉种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；输电电力设施的安装、维修和试验；公路工程监理；测绘服务；住宅室内装饰装修；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3.四川彦茜凤建筑工程有限公司（以下简称彦茜凤公司），统一社会信用代码：91510107MAD09L2G09，类型：有限责任公司（自然人投资[illegible]），住所：四川省成都市武侯区二环路南四段51号3栋12层23号，法定代表人：肖惠端，成立日期：2023年10月07日，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；工程管理服务；土石方工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；物业管理；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；政府采购代理服务；物业服务评估；园林绿化工程施工；城市绿化管理；非居住房地产租赁；食用农产品花卉销售；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）项目相关情况

项目名称：华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目，工程地点：四川省南充市嘉陵区都尉街道甲子沟，项目总规划面积暂定16[illegible]，建设内容：钢结构厂房1栋，废料暂存间112㎡，办公用房2290㎡，配电房20㎡，门卫房40㎡。

达跃兴公司于2024年8月12日中标，8月20日与四川南充华景智农农业装备制造有限公司签订《建设工程施工合同》，作为该项目的[illegible]。


达跃兴公司与蜀睿嘉盛公司及其法定代表人刘壑于2025年3月27日就华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目签订了钢结构厂[illegible]，约定蜀睿嘉盛公司负责钢结构厂房的材料供应、加工和安装。蜀睿嘉盛公司具有钢结构工程专业承包二级资质，作为该项目的专业分包公司。合同约定达跃兴公司（甲方）对蜀睿嘉盛公司（乙方）的工程进度、质量和安全进行监督管理；乙方需配备满足施工要求的人员、材料、设备，根据合同工期要求和甲方的施工计[illegible]，乙方负责完成本工程施工及其缺陷的修复，乙方特殊工种作业人员须持证上岗。蜀睿嘉盛公司应承担钢结构厂房建设的生产安全管理主体责任。

蜀睿嘉盛公司与彦茜凤公司签订了钢结构安装施工协议，彦茜凤公司作为劳务分包公司，向该项目配备人员组成钢结构安装班组，接受蜀睿嘉盛公[illegible]。

（三）事故发生单位安全管理情况

经查阅达跃兴公司项目部相关安全管理资料，该项目成立了安全管理机构，编制有安全操作规程，制定有专项施工方案；建立有安全隐患排查制度记录；对员工进行了三级安全教育培训；有劳动防护用品发放记录等。

事故发生前，因天气原因（暴雨），不满足施工条件，施工总承包单位达跃兴公司于7月20日12时发布暂停施工作业公告，张贴于项目部宣传栏并[illegible]，在工作群内发送。当天约20:40左右，建设单位现场代表要求监理人员陪同到现场巡视，发现施工方工作人员在进行排水作业，立即要求停止作业并对作[illegible]进行安全教育。

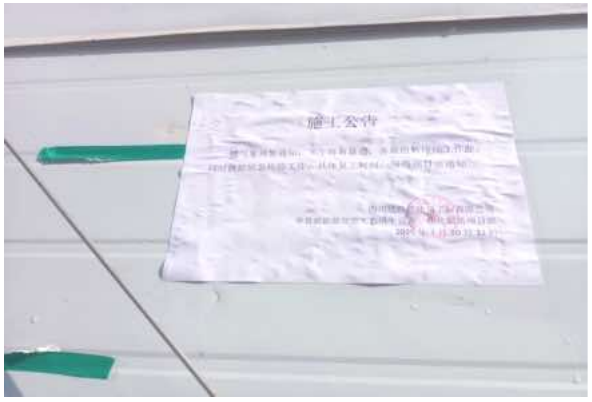

（图1）

蜀睿嘉盛公司制定了钢结构厂房施工方案，有安全技术交底记录，制定了安全技术操作规程。但作为钢结构专业分包单位，未及时检查并监督[illegible]的停工指令。

（四）事故发生经过

2025年7月20日22时许，华景新能源大型烘干设备一体化制造项目钢结构作业人员王*、赵强等六名工作人员对钢结构厂房进行屋面作业，7月21[illegible]时许，同班组人员在屋面久未发现王*，遂通知其余工人进行寻找（约8分钟），后于17-18轴亮瓦空隙处发现王*躺在地面，同班组人员立即下到地[illegible]

王*胸腔起伏，头部位置有少许血迹，无法言语，随即工友黄志强拨打120急救电话并通知项目管理人员。凌晨3时许，救护车到达现场，医护人员
治，约半小时后，宣布王*经抢救无效死亡。南充市嘉陵区人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为：呼吸心跳骤停。

（五）相关人员基本信息

王*，男，身份证号：****，住址：四川省南充市嘉陵区文峰镇党家寺村**，系蜀睿嘉盛下面的劳务分包彦茜凤公司聘请的钢结构作业人员，在本次

（六）事故地点情况

事故现场位于南充市嘉陵区都尉街道华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目钢结构厂房施工现场，事故发生地为厂房A-D轴交17-18轴，坠
亮瓦空隙距地面11.5m，地面有明显人体痕迹及部分血迹。伤亡人员腰间未佩戴安全带，头部无安全帽。



（图2）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡，直接经济损失约110万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

1.地方政府和相关部门应急响应情况

2025年7月21日，嘉陵区应急管理局接到事故报告后，立即派员会同区经信科技局、区公安分局、区住建局、都尉街道办、工业集中区管委会工作
查该事故。嘉陵区委、区政府立即启动应急响应，授权区应急局组织区总工会、区公安分局、区人社局、区经信科技局、区住建局、都尉街道办、
等单位成立调查组开展事故善后、事故调查等工作。

2.事故善后处置情况

事故发生后，蜀睿嘉盛公司和达跃兴公司积极善后，安抚死者家属，并配合相关部门调查，未造成社会负面影响。公司方与死者家属于2025年7月
协议，死者遗体已于2025年8月1日在南充市殡仪馆火化。

（二）应急处置评估结论

经评估，相关部门应急机制及时有效，现场救援处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因是：

王*未正确佩戴和使用安全带、安全帽等防护用品。

事故直接原因分析：王*未取得高处作业特种作业操作证，缺乏自我安全保护意识和安全隐患风险辨识能力，在钢结构厂房屋面作业时未佩戴安全
安全绳，失足坠落导致此次事故发生。

（二）事故间接原因是：

蜀睿嘉盛公司安全管理不到位，具体表现为以下几点：

1.未审核特种作业人员资质证件；

2.未及时发现并纠正作业人员未正确佩戴和使用安全劳动防护用品等违规行为；

3.安全隐患排查整治不力。

事故间接原因分析：

（1）经调查，王*未取得高处作业特种作业操作证，蜀睿嘉盛公司在选人用人上不严不细，安排无证人员从事特种作业；

（2）现场无人进行监督管理，未及时发现并纠正工人（王*）未佩戴安全帽、安全带等违规行为；

（3）屋面亮瓦预留空隙长1m，宽0.72m，在未安装亮瓦前，未用有效措施设置临边临洞安全防护。《建筑与市政施工现场安全卫生与职业
GB55034-2022第3.2.3条规定：在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、
阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

四、责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 王*，系钢结构安装班组作业人员，在未取得特种作业人员（高处作业）操作证，未正确佩戴安全帽、安全带的前提下，从事屋面
要责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

2. 庞*，系钢结构安装班组班组长，接到停工通知后晚上在家休息，工人黄志强于20日20时许给庞*打电话说他们6名工人要去开工，
导致现场无人进行监督管理，未及时制止和纠正工人违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十九条[第五
或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。]，在本次事
民共和国安全生产法》第一百零七条[第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章
营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。]，建议由生产经营单位给予批
处分。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.蜀睿嘉盛公司，作为钢结构厂房建设项目专业分包单位，未对员工资质进行审核，安排无特种作业操作证的人员从事高处作业，
戴、使用劳动防护用品，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未落实总包方的停工指令。违反了《中华人民共和国安
三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。]、第四
位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。]、第四十一
产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如
工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和
代表大会报告。]，在本次事故中负一般管理责任，建议由区应急局对其进行行政处罚。

2.达跃兴公司，作为钢结构厂房建设项目发包单位，与承包单位在承包合同中约定了各自的安全生产管理职责，对承包单位的安全工作进行了统一
期进行了安全检查并督促整改，为保障施工安全，在暴雨预警时发布了停工指令，对事故发生不负管理责任，建议免予行政处罚。

五、相关部门履职情况

（一）区经信科技局：2025年，区经信科技局通过微信群、入企安全指导服务等线上线下相结合的方式指导督促企业做好安全生产管理工作。20
经信科技局（双创中心）白磊主任带队，调研华景新能源智能大型烘干设备一体化制造项目，督促企业按进度开展项目建设，加强安全生产管理。
通过电话、微信指导督促华景智农对照《企业隐患内部报告奖励和安全生产“红线”两项制度参考资料》《工业企业安全生产检查表》等动态开展
补缺。

（二）都尉街道办：今年春节后复工复产以来，印发安全生产工作重要精神、安排部署类等文件共计4份，召开安全生产会议7次，1 - 7月定期
169次，对辖区内建筑施工项目开展安全检查共计25次。事故发生前对该项目开展安全生产检查3次，发现1处隐患，已责令其立即整改。

（三）工业集中区管委会：今年以来，召开安全专题会议22次，研究部署重点时段、节假日期间园区安全生产工作，下发文件9份，召开安全培训
专家对园区27家企业和在建项目进行了隐患排查，发现隐患91条，已督促整改88条，其余正在整改中。对华景智农在建项目，安排了专门的服务
促不少于2次，安全股到施工现场开展安全检查3次，发现隐患4条，已督促整改。

六、整改措施建议

（一）蜀睿嘉盛公司要落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，进一步强化对从业人员的安全教育培训，制定完善安全操作规程，
法律法规和安全操作规程，全方位开展风险隐患排查整治。

（二）区经信科技局和区住建局要加强对管辖行业的监督检查，教育指导，要组织同类生产经营单位开展自查自改，及时消除事故隐患。

（三）都尉街道办和区工业集中区管委会加强对属地内建设施工过程的安全管控，对检查中发现的重大安全隐患，及时向相关行业部门报告，使辖
一步好转。

（四）根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发〈关于落实生产安全事故调查处理“四不放过”要求的工作措施〉的通知》（川委
号）要求，蜀睿嘉盛公司应当在此调查报告公布30日内制定事故专项整改方案，并报区应急管理局、区住建局备案；区住建局应当在此调查报告
事故专项整改方案，并报区委、区政府及上级主管部门备案，及时消除各类安全隐患。

扫一扫在手机打开当前页

主办单位： 嘉陵区人民政府办公室

地 址： 南充市嘉陵区火花街道同庆路1号 网站运维联系电话： 0817-3639991

备案序号： 蜀ICP备08002883号-1 川公网安备51130402000025号 网站标识码： 5113040019