达坂城区新疆新伊鑫投资实业有限公司“5·21”一般车辆伤害事故调查报告

2025年5月21日23时30分左右，新疆新伊鑫投资实业有限公司在达坂城区艾维尔沟街道煤田火区治理项目东2号排土场发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约161万。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，经达坂城区人民政府同意，成立了由区公安分局、区纪委监委、区应急管理局、区总工会、区人社局等相关部门组成达坂城区新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司火区治理项目“5·21”车辆伤害事故调查组，邀请了区人民检察院派员参加，并聘请行业技术专家同期参与事故调查，对该起事故进行组织调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。

事故调查组认定，新疆新伊鑫投资实业有限公司火区治理项目“5·21”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。现将事故有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目基本概况

项目概况：新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司火区治理项目为新疆焦煤集团二一三〇煤矿火区治理项目，工程地点位于新疆乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟矿区。主要工作范围为火区治理范围内岩体开挖剥离（含内外排、倒运、回填及覆盖），煤体开挖剥离（含拉运、倒运、筛分及覆盖），完成治理后，施工场地达到原始平均地貌标准（山体台阶及边坡角符合设计及验收标准）。达到详勘批复范围内的火区监测、验收合格标准。项目剥离总量约8227万立方米，计划开工日期为2024年7月10日，计划竣工日期为2026年12月31日。计划工期总日历天数894天。

（二）事故相关单位概况

建设单位情况：新疆焦煤（集团）有限责任公司（统一社会信用代码：91650000298980370Q）。成立于2000年12月28日，注册地址：新疆乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟片区七一平硐社区平硐北街23号。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司法定代表人：李某林。营业期限：长期。经营范围：煤炭的生产（仅限分支机构经营）、煤炭销售；运输服务；煤炭化工产品的生产、销售；机械加工；设备租赁；建筑

材料、农副产品的销售；供热供暖；物业服务；餐饮服务；矿山技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

施工总承包单位情况：新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司（统一社会信用代码：91650104MACQR75Q3D）。成立于2023年7月24日，注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）正扬路街道冬融街566号2号楼2024-FL区003号中国（新疆）自由贸易试验区。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司法定代表人：马某贺。营业期限：长期。经营范围：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；工程管理服务；水文服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查，地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；陆地石油和天然气开采；燃气经营；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司具备乙级灭火资质。

施工分包单位情况：中国葛洲坝集团第三工程建设有限公司（统一社会信用代码：91610131081015174X）。注册地址：西安市高新区锦业路36号旗远·锦上二期1幢1单元21层12102号。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司法定代表人：胡某重。营业期限：长期。经营范围：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程施工；砂石料生产；金属结构制作安装、闸门制作安装；堤防加高加固；泵站、涵洞、隧道、公路、桥梁、机场、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程施工；房屋建筑工程、市政工程、矿山工程、园林绿化工程、建筑安装工程的设计及施工；设备销售及租赁；货物及技术的进出口业务（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目）；普通货物运输；材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中国葛洲坝集团第三工程建设有限公司具有建筑工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级。有效期至2028年12月22日。建筑施工安全生产许可证有效期至2027年7月16日。

劳务分包公司：新疆新伊鑫实业投资有限公司（统一社会信用代码：9165010005772701 63）。注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路252号德海新天地A座704室。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司法定代表人：柳某军。营业期限：长期。经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；冶金专用设备销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；企业管理咨询；信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；汽车销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

监理单位情况：山西中太工程建设咨询有限公司（统一社会信用代码：91140000110023529P）注册地址：太原市迎泽区青年路18号。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。公司法定代表人：张某兵。营业期限：长期。经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：设备监理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；承接档案服务外包；对外承包工程；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）合同及安全协议签订情况

2024年9月3日，新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司与中国葛洲坝集团第三工程建设有限公司、新疆雪峰爆破工程有限公司2家公司（联合体，葛洲坝公司为牵头单位）签订建设工程施工合同，并签订了安全生产管理协议，规定了双方职责。主要工程包括项目“三通一平”的实施及维护，火区治理范围内岩体开挖剥离（含内外排、倒运、回填及覆盖），煤体开挖剥离（含拉运、倒运、筛分及覆盖），完成治理后，施工场地达到原始平均地貌标准（山体台阶及边坡角符合设计及验收标准）。新疆雪峰爆破工程有限公司主要负责工程中民爆物品的运输、使用等环节的安全。

2024年12月18日，中国葛洲坝集团第三工程建设有限公司和新疆新伊鑫实业投资有限公司签订了新疆艾维尔沟矿区灭火项目火区灭火—剥离工程施工劳务分包合同，并签订了安全生产管理协议，规定了双方职责。主要工程包含完成岩体与煤体剥离，含内外排、拉运、倒运、回填、筛分及覆盖；包括项目“三通一平”的实施及维护覆盖工程、注水、注浆、钻探工程，安全与临时设施措施等施工劳务作业。


2024年12月15日，新疆新伊鑫实业投资有限公司与王某签订了劳动合同，合同期限为2024年12月15日-2025年12月31日，约定乙方（王某）由甲方（新疆新伊鑫实业投资有限公司）进行管理，按规定对其进行培训，并缴纳社保，乙方工资由基本工资和绩效工资组成，并约定了双方的权利和义务。

（四）事故现场勘验情况

经事故现场勘查和调查询问刘某福、韩某等事故第一现场的救援人员，基本情况如下：

发生事故地点位于达坂城区艾维尔沟街道新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司煤田火区治理项目东2号排土场+2180m平台。东2号排土场为设计外临时增设的排土场，排土场于2025年1月5日完成施工方案审批，排土场设计台阶高度为20m，排土台阶坡面角33°，上下部台阶安全巡查通道宽度30m。道路最大设计纵坡8%，连续坡长≤300m，+2180m平台临边设置安全挡墙，设计高度为矿用卡车轮胎直径的2/5~3/5（轮胎直径1.4m），外排排土工作面向坡顶线方向设置反坡，反坡角度3%-5%。现场勘验+2180m平台排土实际台阶高度平均约40m，

事故现场简图

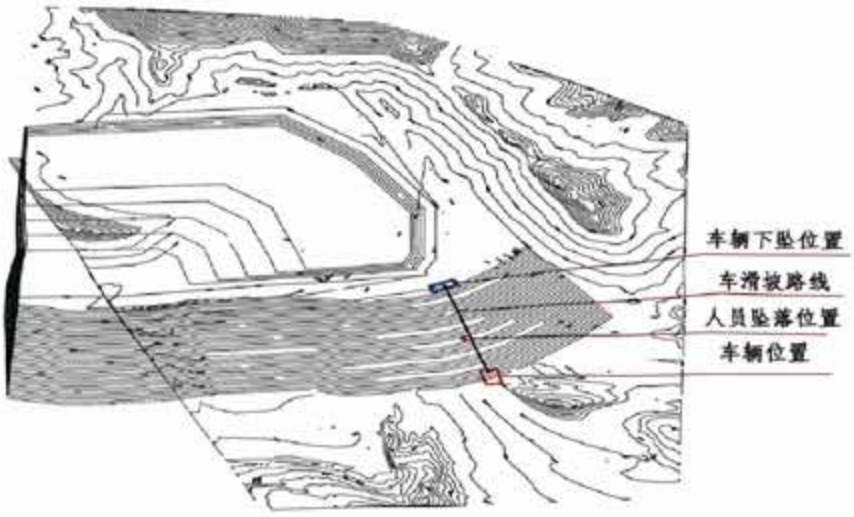

图一　事故现场平面简图



图二　事故现场被冲开的挡墙口



图三　事故现场车辆（车前）



图四　事故现场车辆（车后）

安全挡墙平均高度约 0.8m，外排作业区平均反坡角度约 6%。

（五）设备基本情况

治理项目东2号排土场设置夜间照明1处，为夜间照明车，位于东2号排土场+2180m安全岛处，处于事故发生地倒车平台正前方约50m距离。型号为4VA4000移动照明车，灯光种类为金属卤化物泛光灯，灯光数量及功率为（4x1000w/4*200w/4*400w LED）。

事故车辆为矿用卡车，编号003号，外廓尺寸9710*3780*4280mm，自卸车自重35980kg，总质量105980kg，荷载质量60t，生产厂家：临工集团济南重机有限公司，出厂日期2022年，使用年限3年。车辆于2024年7月22日进行安全检测（检测报告编号：GX-B1423/20-2406995），公司对车辆进行定期检维修，驾驶员班前对车辆进行自检，最新检修记录为2025年5月20日。

事故发生后，对事故车辆进行检测，根据新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司出具的车辆检测报告（（2025）新汽技检（XQJJ）字第（009）号），受检矿用自卸汽车003号（事故车辆车牌编号）的行车制动动作有效，自卸汽车转向动作有效，油门踏板动作有效。

二、事故发生的时间、地点、经过及救援情况

（一）事故发生的时间及地点

1. **事故时间：**2025年5月21日23时30分左右（北京时间）

2. **地　　点：**位于达坂城区艾维尔沟街道新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司煤田火区治理项目东2号排土场+2180m平台。

（二）事件发生的经过

2025年5月21日19时30分，根据当日夜间工作安排，项目部对夜间施工作业人员进行班前会，并对夜班人员测量血压，同时对驾驶员酒精检测。20时10分许，东2号排土场夜间排土作业安全员韩某和铲车司机刘某福到达东2号排土场作业现场的安全岛，负责15辆自卸车卸料的堆料工作。23时15分，王某驾驶003号自卸车进东2号排土场入口时，车速较快，韩某和刘某福通过对讲机对王某进行提示，让王某减速，王某并未通过对讲机做出回应，也未减速。由于当时车速过快，车辆在调头卸料左拐的时候车辆没有及时停住，自卸车直接冲破挡土墙，从2180m平台跌落。安全员（韩某）立即下去救援，刘某福立即通过对讲机叫停排料，让所有自卸车司机原地待命。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

事故发生后，新疆新伊鑫投资实业有限公司安全员韩某通过对讲机告知新疆新伊鑫投资实业有限公司现场管理人员郭某。郭某立即向中国葛洲坝集团第三工程建设有限公司项目安全经理梁永利电话报送事故情况，安全经理梁某利于5月21日23时35分分别上报总包新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司项目部安全经理童某军、葛洲坝公司项目经理丁某，23时38分左右

童某军电话通知新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司经理李某强，23时40分左右，李某强电话汇报建设单位焦煤集团项目部负责人龙某涛，并赶往现场进行应急处置。龙某涛按程序汇报焦煤集团相关负责人，5月22日凌晨1时30分，建设单位、施工单位、分包单位共同确认一并上报达坂城区应急管理局。5月22日凌晨1时40分许，达坂城区应急管理按照事故报告要求逐级上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

1. 现场应急处置情况。事故发生后，新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司煤田火区治理项目立即启动应急预案，新疆新伊鑫投资实业有限公司组织人员开展现场应急救援，营救伤者，迅速对事故现场进行管控，防止事故进一步扩大和次生灾害发生。

2. 事故后处置情况。事故发生后，新疆新伊鑫投资实业有限公司立即联系王某家属，妥善处置善后工作。新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司煤田火区治理项目对现场进行整改。目前现场已经加装照明设施1处，对挡土墙进行重新修复，现场110辆自卸车辆已加装防坠器和内外行车记录仪。同时对现场所有自卸车司机进行全面培训，对所有管理人员进行管理能力考核，并对现场视频监控进行全覆盖。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，项目承包单位，专业分包施工单位，劳务单位，监理单位立即启动应急预案，组织相关力量进行应急处置，事故现场管控有力，避免了事故的进一步扩大及次生灾害的发生。应

急处置妥当，处置正确、有效，未造成不良社会影响，基本符合应急处置要求。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成1人死亡。

（二）事故造成直接经济损失：约161万元，包括丧葬费、死亡补助金、抚养亲属抚恤金（抚养费）等。

五、事故原因和事故性质

经调查组综合分析认定，导致此次事故的原因如下：

（一）直接原因

因003号渣土车当日夜班驾驶员王某安全意识淡薄，未规范佩戴安全防护（未戴安全帽、系安全带）措施，在东2号排土场+2180m平台，驾驶重型自卸卡车准备倒车卸料作业时，违反排土作业规程，在掉头转弯时车速过快，导致连人带车冲破2180m平台挡墙，从2180m平台跌落，致使驾驶员王某被甩出车外，造成头部磕伤（致命伤），是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

新疆新伊鑫投资实业有限公司安全生产主体责任落实不到位：1. 现场安全管理缺失：对排土场高危作业区域（特别是边缘卸载点）的风险辨识和管控不到位。现场安全设施设置不规范，夜间安全照明设施设置不完善，安全警示标识设置不足，缺少进入排土场限速标识。

2. 作业规程执行监管流于形式：现场11名安全管理人员，存在5名安全员未取得相关安全管理资格证书上岗作业；对驾驶

员必须系安全带等关键安全操作规程的执行情况监督检查不力，未能及时纠正驾驶员多次存在的未系安全带、排土作业时冲撞挡墙的违章行为，未采取有效措施及时消除事故隐患。

3. 安全教育培训效果差：对驾驶员（特别是王某）的安全教育培训缺乏针对性和实效性，未能使其深刻认识到在排土场边缘作业的极端危险性和系安全带的重要性，未能有效提升其安全操作技能和风险防范意识，培训考核流于形式。

4. 班前安全交底走过场： 事故发生当天的班前会安全交底内容空洞，未针对排土场边缘作业风险进行重点强调。

上述问题是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查和综合分析，根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）相关规定，事故调查组认定新疆新伊鑫投资实业有限公司火区治理项目“5·21”车辆伤害事故是一起一般生产安全事故。

六、事故单位和相关责任人员的处理建议

根据事故原因调查，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对有关责任单位和责任人员提出处理建议：

（一）对相关单位的处理意见

新疆新伊鑫投资实业有限公司：安全生产主体责任严重不落实。现场安全管理缺失，对排土场高危作业区域（特别是排土场边缘卸载点）的风险辨识和管控不到位。作业规程执行监管流于

形式，对驾驶员必须系安全带等关键安全操作规程的执行情况监督检查不力，未能及时纠正驾驶员多次存在的未系安全带、排土作业时冲撞挡墙的违章行为，未采取有效措施及时消除事故隐患。班前安全交底走过场，对从业人员安全教育培训效果评估和监督检查不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[1]、四十一条第二款[2]、四十四条第一款[3]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]，依法对新疆新伊鑫投资实业有限公司进行处理。

（二）对事故责任人员的处理意见

王某：作为直接操作者，安全意识淡薄，严重违章作业，在排土场边缘进行高危倒车作业时未系安全带，且在排土作业过程中操作不当，导致车辆带人冲破2180m平台挡墙，从2180m平台

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担 相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

跌落。对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

郭某（新疆新伊鑫投资实业有限公司火区治理项目部经理，主要负责人）：作为项目部安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责严重不到位。未有效组织建立健全并落实本项目全员安全生产责任制；未督促、检查本项目的安全生产工作，未能及时消除排土场安全设施缺失、人员违章等事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第五款[5]的规定对事故的发生负有领导责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[6]，依法对郭某进行处理。

于某龙（新疆新伊鑫投资实业有限公司火区治理项目部安全经理）：具体负责项目安全生产管理工作。未有效组织或实施排土场作业现场的安全检查和隐患排查治理；对卸载点边缘未设有效挡车设施、安全警示标识设置维护不当、安全监护缺失等严重问题失察；对驾驶员安全操作规程（特别是系安全带）执行情况监督、检查、纠正不力；安全教育培训工作不扎实。其行为违反

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）款：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
第（五）款：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检 查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款和第五款[7]对事故的发生负有管理责任。建议由乌鲁木齐市达坂城区应急管理局（矿山安全监督管理局）依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款[8]，依法对于某龙进行处理。

七、 事故防范和整改措施建议

为深刻汲取“5·21”事故血的教训，举一反三，切实防止类似事故再次发生，特提出以下防范和整改措施建议：

（一）全面落实企业安全生产主体责任：新疆新伊鑫投资实业有限公司必须深刻反思，牢固树立安全发展理念。公司主要负责人要切实承担起第一责任人责任，健全并严格落实覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任制。保证安全生产投入，特别是用于高风险作业环节的本质安全提升和防护设施配备的资金必须足额到位。强化对下属项目部安全生产工作的监督、检查、考核与奖惩。

立即彻底整改排土场安全隐患：**一是强制设置物理阻挡。**在所有排土场卸载点边缘，必须立即设置符合规范要求、足够坚固的挡车设施（如高度不低于轮胎直径2/3的连续挡墙），并确保其随排土作业推进及时修筑、维护。**二是规范卸载作业管理。**严格

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）款：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
第（五）款：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的 安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生 产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

划定卸载区域和车辆行驶路线。严禁在夜间采用外排方式排土。及时清理边缘浮土，确保卸载平台平整、坚实。加强排土挡墙的日常检查和维护。**三是强化高风险作业环节管控。**实施“安全带生命带”强制行动，将“上车即系安全带”作为铁律。在驾驶室醒目位置张贴提示。将安全带使用情况作为现场安全员巡查、视频监控的重点和考核的否决项，实行“零容忍”，一经发现未系安全带，立即停止作业并严肃处理。**四是升级技术监控手段。**在作业现场关键区域（特别是排土场边缘）增设高清视频监控设备，具备回放和智能分析功能。为重型卡车强制安装倒车雷达、车辆防碰撞（防坠器）主动安全系统等辅助安全装置，并确保其完好有效。**五是深化隐患排查治理与风险分级管控。**公司及项目部要立即开展覆盖全区域、全流程的拉网式安全风险再辨识、再评估和事故隐患大排查大整治。重点针对排土场边坡、边缘挡护、运输道路、车辆设备、用电安全、消防安全等。建立重大风险清单和隐患台账，明确整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，实现闭环管理。运用信息化手段提升隐患排查治理效能。**六是严肃劳动纪律与反“三违”行动。**公司要制定并严格执行更为严厉的安全生产规章制度和操作规程。持续开展反“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的专项行动。加大对各类违章行为的查处和曝光力度，尤其要重点打击不系安全带、冒险作业等可能直接导致严重事故的恶性违章。建立违章与工资、绩效、考核直接挂钩的机制。**七是完善应急预案与演练。**针对排土场车辆倾覆、滑坡、火灾等典型事故风险，修订完善现场处置方案。配备必要的应急

救援器材。定期组织实战化应急演练，提升现场人员第一时间科学施救和自救互救能力。

（二）新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司、中国葛洲坝集团第三工程建设有限公司要加强对外包单位的管理，规范签订安全管理协议，督促外包单位严格健全落实全员安全生产责任制，加强员工安全教育，督促从业人员严格遵守岗位操作规程，对管理不到位的外包单位要加强考核管理，强化安全意识，营造安全氛围，及时消除各类事故隐患和苗头。

（三）全区各生产经营单位，特别是矿山、建筑施工、危险物品生产运输等高风险行业企业，务必要引以为戒，警钟长鸣。要深刻认识当前安全生产形势的严峻复杂性，切实增强责任感、使命感和紧迫感。要层层压实安全生产责任链条，深入排查整治各类风险隐患，狠抓各项安全防范措施落实落地，全面提升本质安全水平和事故防范能力，坚决遏制各类生产安全事故发生。

（四）加强属地安全监管，夯实企业主体责任。达坂城区应急管理局要认真履行矿山安全监管职责，落实属地责任，深入查找执法检查中存在的突出问题，对有高风险外包施工项目的企业，要实行重点监管，盯紧看牢，加大检查和执法力度。推动压实各层级安全生产责任，要切实增强风险意识和底线思维，抓细抓实矿山安全生产各项工作，切实把确保人民群众生命财产安全放到第一位落到实处。