原平西镇国道 108 线忻州境内
砂河至石岭关段工程 LJ5 标段
“6•24”一般高处坠落事故
调查报告

原平市政府事故调查组

2025 年 8 月 16 日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）工程项目概况.....2

（二）事故发生单位及相关单位概况.....2

（三）事故发生单位安全管理情况.....5

（四）事故发生经过.....6

（五）事故现场情况.....6

1.事发现场监控勘查情况.....6

2.事发现场小泉沟特大桥勘查情况.....6

（六）事发当日天气情况.....9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....10

1.人员伤亡情况.....9

2.直接经济损失情况.....10

二、事故应急处置及评估情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

1.大同****工程有限公司劳务分包施工队报送情况.....10

2.中铁********建设有限公司项目部报送情况.....10

3.有关部门信息报送情况.....10

（二）事故现场应急处置情况.....11

（三）善后处理情况.....11

（四）事故应急处置评估.....11

三、事故原因分析.....11

（一）直接原因分析.....13

（二）间接原因分析.....12

（三）事故相关检验检测和鉴定情况.....12

（四）事故类型分析 13

（五）其他可能因素排除.....14

四、有关责任单位存在的主要问题.....13
（一）事故有关责任单位.....14
1.大同市****工程有限公司.....13
2.中铁********建设有限公司.....14
3.山西******监理有限公司.....15
4.山西********项目建设管理有限公司.....15
（二）有关监管部门.....15
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）对事故有关责任人员的处理建议.....14
1.因在事故中死亡，免予追究责任人员（1 人）.....14
2.建议移送司法机关的人员（1 人）.....15
3.事故有关责任人员的行政处罚和处理建议（11 人）.....15
（二）对事故有关责任单位的处理建议.....20
1.大同市****工程有限公司.....20
2.中铁********建设有限公司.....21
3.山西******监理有限公司.....21
4.山西********项目建设管理有限公司.....23
（三）对事故有关监管部门的处理建议.....23
六、事故主要教训.....22
（一）企业主体责任落实不到位，现场监督管理缺失.....22
（二）从业人员防范意识淡薄，习惯性违章作业.....22
（三）事故报告处置不规范，企业存在瞒报行为.....22
七、事故整改和防范措施建议.....23
（一）深刻汲取教训，立即开展专项治理行动.....23
（二）落实主体责任，提升安全管理水平.....23
（三）强化教育培训，提高从业人员素质能力.....24
（四）增强法律意识，依法处置报告生产安全事故.....25
（五）发挥地方监管作用，强化建设工程安全监管.....25

原平西镇国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段“6·24”一般高处坠落事故调查报告

（初稿）

2025年6月24日18时20分许，原平市西镇乡国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段小泉沟特大桥K508+048处发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失180万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，原平市政府成立了由常务副市长为组长，两名副市长为副组长，市政府办、市总工会、市应急管理局、市公安局、市交通运输局等相关部门工作人员组成的原平西镇国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段“6·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、技术分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理建议；总结了事故教训并提出整改和防

范措施。

经调查认定，原平西镇国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段“6·24”一般高处坠落事故是一起因现场管理不到位，作业人员违规行为导致的生产安全责任事故。事故发生单位存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

忻州国道改建工程LJ5工程项目，起点位于繁峙县集义庄乡东侧，与国道108线神堂堡至砂河段改建工程终点顺接，终点位于忻州市与太原市交界处石岭关村北，与国道108太原市境内段顺接，路线全长170.358公里。该项目包括上跨朔黄铁路、北同蒲铁路小泉沟特大桥1座，上跨北同蒲铁路牧马河大桥1座，下穿集大原铁路中桥1座，下穿韩原线铁路中桥1座，下穿大西高铁铁路中桥1座，约0.5公里路基、桥涵等工程及铁路设施设备迁改工程。

LJ5标段小泉沟特大桥，位于山西省忻州市原平市西镇乡附近，为国道108改线工程，上跨朔黄铁路、北同蒲铁路小泉沟特大桥而设，桥梁长度1.463km，全桥共14联。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：山西******项目建设管理有限公司。**成立于2022年5月31日，法定代表人穆**，统一社会信用代码为91140902MA7XQ*****，类型为其他有限责任公司，经营范围及许可

项目主要包括建设工程施工、公路管理与养护等。为国道108线忻州境内砂河至石岭关段改建工程项目的承建方。该项目于2021年7月30日由山西省发改委批复立项，路线全长170.358公里，总投资概算为******亿元，建设工期为3年，计划在2025年年内建成通车。2022年10月18日，取得山西省交通运输厅《公路工程项目施工许可决定书》（晋交审批施工字[2022]0**号），同意开工建设。2023年9月26日，该公司与中铁*局集团有限公司及中铁***局集团有限公司签订了《国道108西线忻州境内砂河至石岭关段改建工程LJ5标段施工合同》、《安全生产合同》。

2.承包单位：中铁***有限公司。**成立于1980年11月29日,法定代表人刘**,统一社会信用代码为9111010810188*****,类型为有限责任公司(法人独资),经营范围及许可项目包括建设工程施工、建设工程勘察；建设工程设计、对外劳务合作等。取得《安全生产许可证》,证书编号为(京)JZ安许证字[2022]01****,有效期为2022年9月2日至2025年9月1日。为国道108线忻州境内砂河至石岭关段改建工程项目承包单位之一。（中铁*******有限公司为国道108线忻州境内砂河至石岭关段改建工程项目承包单位之一,事故发生地段LJ5标段小泉沟特大桥不属于该公司分项分部工程）。

3.LJ5标段施工单位：中铁******建设有限公司。**成立于1985年12月27日，法定代表人赵**，统一社会信用代码为

9114000011007*****（5-1），有效期为长期。类型为有限责任公司(法人独资)，经营范围及许可项目包括预应力混凝土铁路桥梁筒支梁产品生产；建设工程施工；施工专业作业等。取得《安全生产许可证》，证书编号为（晋）JZ 安许证字[2012]0000**，有效期为 2025 年 5 月 15 日至 2026 年 12 月 25 日。国道 108 线忻州境内砂河至石岭关段改建工程项目实际承建单位，事故发生地段 LJ5 标段小泉沟特大桥为该公司分项分部工程。

4.LJ5 标段小泉沟特大桥劳务分包单位：大同市**工程有限公司。**成立于 2010 年 10 月 08 日，法定代表人刘**，统一社会信用代码为 91140200563*******，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围及许可项目主要包括建设工程施工、建筑劳务分包等。取得《安全生产许可证》，证书编号为（晋）JZ 安许证字[2022]02****，有效期为 2022 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日。为国道 108 线忻州境内砂河至石岭关段改建工程 LJ5 标段小泉沟特大桥项目的劳务分包方，于 2024 年 4 月 3 日与中铁**集团有限公司签订了劳务分包合同，主要负责 LJ5 标段小泉沟特大桥墩座及桥面的钢筋模板安装和混凝土浇筑工作。

5.监理单位：山西****监理有限公司。**成立于 1993 年 2 月 6 日，法定代表人刘*，统一社会信用代码为 9114010011002*****，类型为其他有限责任公司，资质类别及登记：房屋建筑工程监理甲级、铁路工程监理甲级，证书编号：E114005**-4/4；市政公用工程监理乙级、电力工程监理乙级，证书编号：E1140

05***-4/2。经营范围及许可项目主要包括建设工程监理、公路工程监理。公司通过了质量管理体系，证书编号：00124Q33***R5M/1400；职业健康安全管理体系，证书编号：00124S3130***M/1400；环境管理体系认证，证书编号：00124E31598***/1400。为原平西镇国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段小泉沟特大桥监理单位。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.山西******项目建设管理有限公司。**LJ5标段项目建设单位，设有安全管理领导组，建立了安全管理体系、安全生产规章制度，编制了《应急救援预案》。

2.中铁******建设有限公司。**LJ5标段项目施工单位，在项目施工驻地设立项目经理部，制定了《安全生产责任制度》《安全生产检查制度》《安全生产培训制度》等相关制度，编制了《综合应急预案》，负责全面组织中标项目的实施及项目施工日常监督管理工作。

3.大同市**工程有限公司。**LJ5标段小泉沟特大桥项目劳务分包单位（纯劳务分包），负责项目施工作业和现场安全管理等工作。成立了项目施工安全管理机构，制定了《安全生产责任制度》《安全生产管理制度》《安全生产培训制度》《施工组织设计》《安全技术措施》《施工应急预案》等相关制度措施。

4.山西****监理有限公司。**LJ5标段小泉沟特大桥项目施工监理单位，按照相关法律法规要求和监理合同要求，设立项目

施工 JL9 总监办，负责项目现场监理工作。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 24 日 18 时 20 分许，LJ5 标段小泉沟特大桥项目施工队伍在完成当日 13#～16#桥墩间桥面混凝土浇筑作业后，工人正常下班。工人王永明（兼机电维修工）独自前往西桥面 13#桥墩处了解磨光机保修期内故障的维修情况。王永明自 16#桥墩西桥（右幅）翻越墙间缝至东桥（左幅），向 13#桥墩方向走去。协助修理磨光机的工人王**在 13#桥墩西桥面听到声响，立即探查，发现有人从防撞墙墙间缝坠落桥下，随即电话通知现场负责人杜**和当班班组长刘**，并赶至桥下查看，看到王永明上身穿黄绿色安全马夹，下身穿深绿色外裤，面朝下趴着，旁边不远处有一个黄色安全帽。杜**等人到场后确认王永明已无呼吸和脉搏，自行判断其已经死亡。

（五）事故现场勘查情况

1.事发现场监控勘查情况

事发现场及周边未安装有视频监控，无法提供王永明高处坠落过程画面。


2.事发现场小泉沟特大桥勘查情况

经现场勘察：小泉沟特大桥左右幅桥梁之间未设置安全网，小泉沟特大桥左幅桥梁进行了桥面湿接缝的现浇，还未浇筑桥面现浇层；右幅桥梁已浇筑桥面现浇层（见附图 1）。



（附图 1）


事故发生地点为“国道 108 小泉沟特大桥”13#桥墩处，此位置的桥面高度距坠落面垂直距离 21.45m，左幅内侧防撞护栏高度为 1.3m（附图 2），右幅内侧防撞护栏高度为 1.2m。临时电力线及配电箱全部布设于左幅桥梁。墙间缝整体呈倒梯形形状，上部宽度为 61 cm（见附图 3），下部宽度为 50 cm，所坠地点为 13#桥墩桥下，地面为硬土层（见附图 4）。

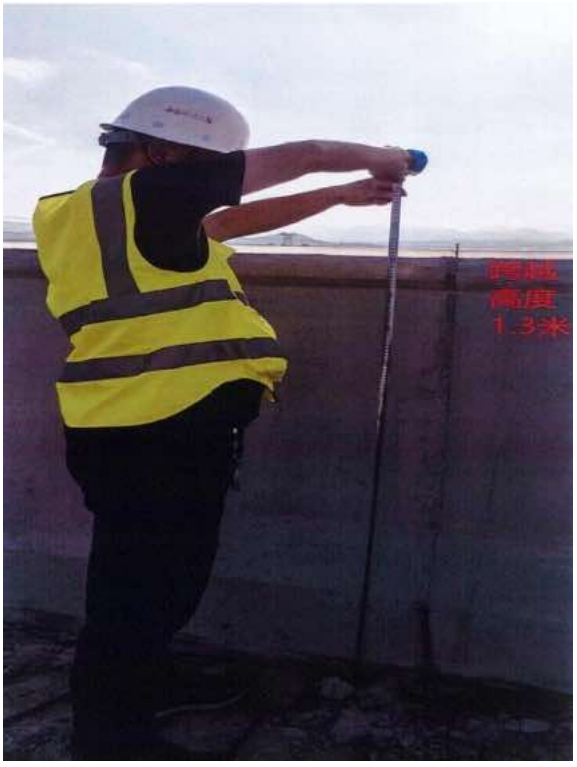

（附图 2）



（附图 3）

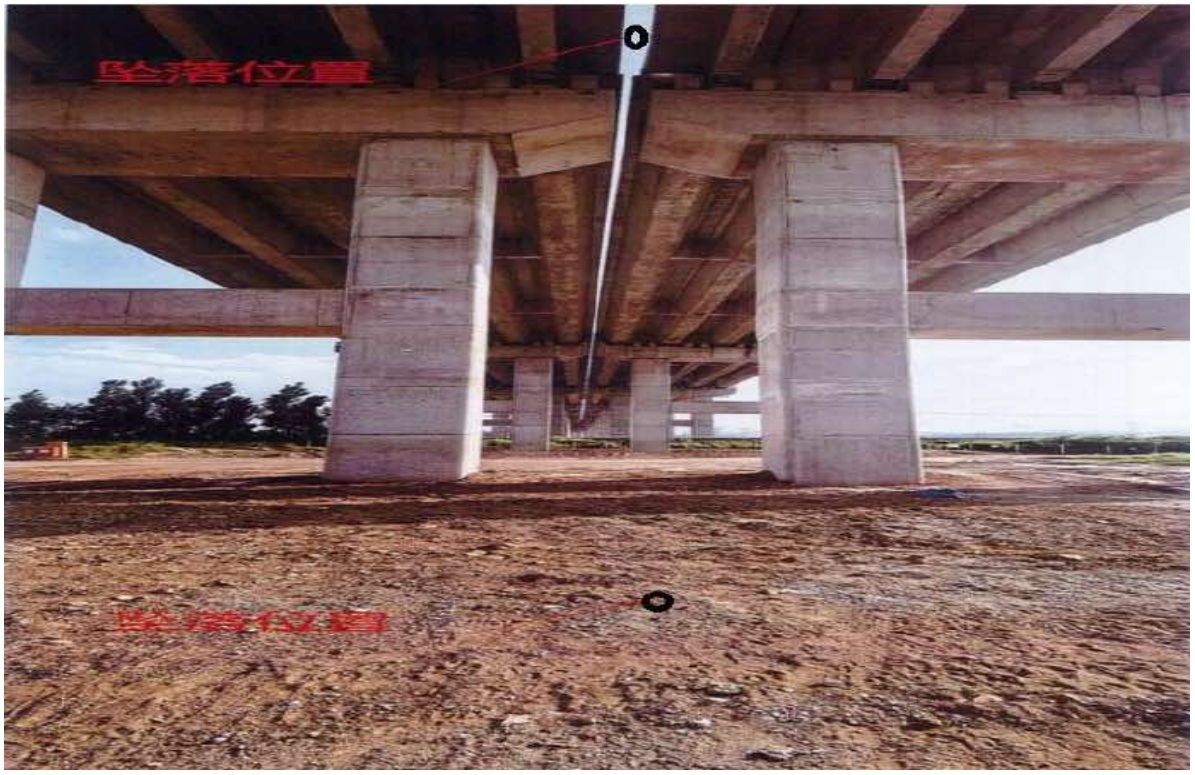

（附图 4）

（六）事发当日天气情况

原平市气象局提供资料显示：2025 年 6 月 24 日原平市区当日平均气温 26.3℃，最高气温 33.8℃，最低气温 18.6℃，平均湿度 38.8%，平均风速 2.1m/s,最大风速 4.0m/s，无降水过程。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成 1 人死亡。死者王永明，男，汉族，49 岁，1976 年 9 月 21 日出生，身份证号码为 13252719760921****，河北省***市**县人，大同市****工程有限公司员工（原平市小泉沟特大桥工程项目部施工队工作），系施工现场的电工、电气设备维修员及混凝土摊铺机司机。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，本次事故造成直接经济损失为 180 万元。

二、事故应急处置及情况评估

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后,大同市****有限公司劳务分包施工队负责人杜**到场查看王永明无呼吸和脉搏，自行判断王永明已经死亡，未在第一时间拨打 120 急救电话进行现场救治,而是私自转移处置尸体且未按规定及时上报事故，存在瞒报行为。中铁*****公司项目部王*也未按规定及时上报事故，同样存在瞒报行为。具体信息报送情况如下：

1.大同****工程有限公司劳务分包施工队报送情况

6月24日18时31分，杜**电话报告中铁****公司项目部负责人王*。

18时57分，杜**电话报告大同市****有限公司法人刘**，刘**安排杜**报告相关部门。

以上人员均未按规定及时向有关部门报送事故信息。

2.中铁********建设有限公司项目部报送情况

6月24日18时32分，项目部工区技术负责人解**电话报告主管副经理陈**。

18时34分，陈**电话报告王*。

18时46分，王*电话报告主管副总经理曹**。

18时49分，曹**电话报告公司安全总监姚*。

以上人员均未按规定及时向有关部门报送事故信息。

3.有关部门信息报送情况

6月24日22时48分，原平市公安局110接警后（死者王永明侄女任**得知王永明出事后，拨打110报警，河北省张家口市110将警情反馈），迅速指派市公安局西镇派出所及刑警六中队对报警内容进行核实。经公安民警现场勘查和询问，确定施工队有一人死亡。

6月25日15时30分，中铁***项目部将事故情况纸质版原件送达原平市交通运输局。

原平市委、市政府、市交通运输局、市应急管理局在接到事

故报告后，按照生产安全事故报告程序，逐级上报。原平市应急管理局按规定将事故信息录入生产安全事故统计信息直报系统。

（二）善后处理情况

事故发生后，现场负责人杜**查看王永明无呼吸和脉搏，认为王永明已经死亡，未在第一时间拨打120急救电话进行现场救治。通过联系殡葬车主李**，私自转移处置尸体至已经停用的原平市铁路医院（忻州市第二人民医院）殡仪馆存放。原平市公安局西镇派出所接警后，在李**的指引下，于6月25日凌晨2时左右，在永兴南路往南滩的小路上找到殡葬车。王永明尸体在殡葬车内，已清洗并更换装殓衣物。6月25日凌晨2时19分，民警拨打120急救电话。120医护人员现场确认王永明死亡后，民警安排将王永明尸体送至原平市安逸殡仪馆存放。

2025年6月27日，大同市****有限公司与王永明家属签订了《赔偿协议书》。双方议定，一次性补偿王永明家属死亡赔偿金、丧葬费、交通费、误工费、供养亲属抚恤金、精神损失费等180万元人民币。6月30日，大同市****有限公司将补偿款全部支付给王永明妻子任**。

（三）事故应急处置评估

项目施工现场负责人，未在第一时间拨打120急救电话，而是私自转移处置尸体；项目劳务分包单位与承包单位项目部未按规定及时上报事故，未按规定进行应急处置，应急处置措施不当。

三、事故原因分析

本起事故发生的直接原因是企业现场安全管理不到位，作业人员违规翻越桥面防撞墙时不慎坠落导致死亡。

（一）直接原因分析

死者王永明，自身安全意识缺失，违规翻越施工现场两幅桥面防撞墙时，不慎从墙间缝坠落，导致死亡；现场安全员未发现其违规行为并制止，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.跨越两幅的安全通道设置不合理，未在施工活动集中、人员通行频繁的区域设置横跨桥梁左右两幅的专用梯道；

2.大同市****工程有限公司，未能有效落实安全生产主体责任，对员工安全教育培训不到位，对现场作业人员离场环节管理缺失，未能及时发现并制止王永明的违规行为。

3.中铁********建设有限公司，对现场安全生产监督管理不到位，未能及时发现并督促整改施工现场存在的安全隐患及管理问题。

4.山西******监理有限公司，现场安全监理工作存在缺陷，未督促施工单位严格执行安全教育培训制度和安全规范，未能及时发现并督促整改现场安全隐患及管理问题。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.2025年7月1日，原平市公安司法鉴定中心出具《鉴定书》（(原)公(司)鉴（尸）字[2025]**号）。鉴定意见为：死者王永明系高坠致胸腹腔重要脏器破裂合并颅脑损伤死亡。

2.事故调查组聘请2名高级工程师和1名中级工程师对事故现场进行了勘查检测、分析论证，出具了《事故技术分析报告》。

（四）事故类型分析

根据现场勘验，结合相关单位现场指认情况，确认坠落垂直高度21.45米。依据《高处作业分级》《企业职工伤亡事故分类标准》，本起事故符合高处坠落事故判定标准。

（五）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、对现场工人及管理人员的询问，排除人为故意伤害、突发疾病及灾害因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关责任单位

1.大同市**工程有限公司**

项目劳务分包单位，安全生产主体责任落实不到位，现场管理缺失，未按中铁*局集团有限公司**国道改建工程LJ5项目部统一管理的《安全教育培训制度》要求频次，组织开展高处作业、反三违等相关教育培训和考核；未对现场工人下班后的离场环节进行有效管理；未及时发现和制止王永明违规翻越墙间缝行为；未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第九条[1]之规定报告事故，存在瞒报事故行为。

---

[1]《安全生产事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

2. 中铁******建设有限公司**

项目施工单位，对施工现场安全生产监督管理不到位，督促指导施工现场隐患排查治理不彻底，对施工现场存在的安全隐患问题未能及时发现并消除。公司项目部接到事故信息后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）第九条之规定报告事故，存在瞒报事故行为。

3. 山西****监理有限公司**

项目监理单位，现场的安全监理存在漏洞，对施工现场存在的风险隐患未能及时发现并监督整改，督促施工单位落实安全教育培训制度等相关安全制度不到位。

（二）有关监管部门

山西公路局分局。**根据山西省公路局**分局《关于成立国道 108 线忻州境内砂河至石岭关段改建工程建设领导组的通知》（晋公忻办发〔2024〕**号）文件规定，成立国道 108 线改建工程项目建设领导组，对国道 108 线改建工程建设项目质量、进度、安全、资金、廉政等进行全面监管。经调查，山西公路局**分局国道 108 线改建工程项目建设领导组对****项目建设管理有限公司安全监管不彻底、不全面，监管力度不够。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 因在事故中死亡，不予追究责任人员（1 人）

王永明，男，群众，大同市****有限公司劳务人员，施工现

场电工、电气设备维修工及混凝土摊铺机司机。2025 年 6 月 24 日下班后到原平市小泉沟特大桥工程项目部施工现场查看磨光机的维修情况时，自身安全防范意识缺失，违规翻越施工现场墙间缝，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中身亡，建议不予追究责任。

2.建议移送司法机关的人员（1 人）

杜**，男，群众，大同****工程有限公司员工，担任国道 108 线忻州境内砂河至石岭关段工程 LJ5 标段（小泉沟特大桥）工程劳务分包项目现场负责人。履行项目负责人职责不到位，事故发生后，未拨打 120 进行现场抢救；未按规定及时向政府有关部门报告事故，且私自转移了死者遗体，存在故意瞒报事故行为。

其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）第四条第一款[2]、第九条第一款[3]之规定，对该起事故负有主要责任。建议依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）第三十六条第一款[4]之规定，移送司法机关对其涉嫌违法犯罪行为进行立案调查，依法追究其刑事责任。

3.事故有关责任人员的行政处罚和处理建议（8 人）

---

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

刘**，男，群众，大同****工程有限公司现场安全管理人员，负责本班组作业人员安全教育培训、现场作业环境检查等职责。现场安全管理不到位，对高处作业人员进行安全教育频次不够；未及时排查作业现场安全防护风险隐患；未及时发现并制止王永明的违规行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）项[5]之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

胡**，男，群众，大同****工程有限公司施工员（事发当日领班），现场安全管理不到位，未及时发现并制止王永明的违规行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

---

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

刘**，男，群众，大同****工程有限公司总经理，负责公司全面工作。履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位，导致施工现场存在的安全风险隐患未能及时消除，接到单位向其报告事故情况后，未及时向政府有关部门报告事故情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）（七）[7]项及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第四条第一款、第九条第一款之规定，对事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第一款之规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

王*，男，中共党员，中铁******有限公司国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段小泉沟特大桥工程项目部经理，负责项目安全生产全面工作。未认真履行项目经理职责，接到杜海龙事故报告后，未按规定及时向政府有关部门报告事故，存在瞒报事故行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第四条第一款、第九条第一款之规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

十六条第一款之规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。同时建议由所在单位党组织根据干部管理权限依规依纪依法给予党纪政务处理，处理结果及时报送原平市应急管理局。

楚**，男，群众，中铁*****有限公司国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段小泉沟特大桥工程项目部安质环保部部长，组织施工现场安全检查工作不到位，监督施工现场隐患排查治理不彻底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，对事故发生负有监督管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

游*，男，群众，中铁*****有限公司国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段小泉沟特大桥工程项目部安全总监，负责项目安全生产管理工作，项目安全生产管理工作不到位，未能及时发现并消除施工现场存在的安全隐患问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，对事故发生负有监督管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

曹**，男，中共党员，中铁********建设有限公司总经理助理，代表公司主管该项目，未严格督促检查涉事项目的安全生产工作，未及时排查消除事故隐患；接到王*事故报告后，未督促并安排其按规定及时向政府有关部门报告事故，造成事故瞒报。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第四条第一款、第九条第一款之规定，对此负有监督管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第一款之规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

姚*，男，中共党员，中铁********建设有限公司安全总监，未严格督促检查涉事项目的安全生产工作，未及时排查消除事故隐患；接到曹**事故报告后，未督促并安排其按规定及时向政府有关部门报告事故，造成事故瞒报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第四条第一款、第九条第一款之规定，对此负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第一款之规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

辛**，男，群众，原平西镇国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程LJ5标段小泉沟特大桥工程施工现场监理员，监理工作存在疏漏，未能发现并制止施工现场人员违规翻越墙间缝的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，对事故发生负有现场监理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

邱**，男，群众，原平西镇国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程监理总监办总监理工程师，对施工现场监理工作组织管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项之规定，对事故发生负有监理管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

孙**，男，群众，原平西镇国道108线忻州境内砂河至石岭关段工程监理总监办主任，对施工现场监理工作领导管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(五)项之规定，对事故发生负有监理领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.大同市**工程有限公司**

项目劳务分包单位，为落实安全生产主体责任，对事故发生负有直接管理责任；事故发生后，其项目现场管理机构未按照国家有关规定报告事故，私自转移死者遗体，构成瞒报事故行为。分别依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人

[8]《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

民共和国国务院令第493号）第三十六条第（一）项之规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

2.中铁******建设有限公司**

项目施工单位，未认真履行安全管理责任，对事故发生负有监督管理责任；事故发生后，其项目部未按照国家有关规定报告事故，默许项目劳务分包单位转移死者遗体，构成瞒报事故行为。分别依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第三十六条第（一）项之规定，建议由原平市应急管理局给予行政处罚。

3.山西****监理有限公司**

项目监理单位，现场安全监理有漏洞，对施工现场存在的风险隐患未及时发现并督促整改、督促施工单位落实安全教育培训制度等相关安全制度不到位，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[9]之规定，对事故负有监理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四款[10]之规定，建议由原平市交通局给予行政处罚。

---

[9]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。嗯嗯

（三）对事故有关监管部门的处理建议

建议山西公路局**分局向忻州市政府作出书面检查；国道108线改建工程项目建设领导组相关责任人员，由山西公路局**分局党委给予处理，处理结果报送原平市应急管理局。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位，现场监督管理缺失

企业安全生产主体责任落实不到位，现场管理缺失、现场监管缺位、现场监理有漏洞，安全教育培训不到位、风险隐患排查治理不到位，“三违行为”防范制止不到位，安全生产法律法规、行业规范、管理制度执行不力，没有贯穿到施工作业全过程。

（二）从业人员防范意识淡薄，习惯性违章作业

企业全员安全生产岗位责任不落实，安全风险辨识风险预控管理缺失，从业人员安全教育培训不到位，现场管理人员、作业人员安全风险防范意识淡薄，施工现场带病施工，施工人员习惯性违章作业。

（三）事故报告处置不规范，企业存在瞒报行为

企业安全发展理念树立不牢固，事故应急处置不规范。现场负责人，仅通过探呼吸摸脉搏判定人员死亡，未在第一时间拨打120急救电话进行现场救治，私下转移处置尸体，应急处置不当。

---

[10]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四款：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

事故发生单位，未按照国家有关规定报告事故，存在瞒报行为。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找生产安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制生产安全事故，提出如下措施和建议：

（一）深刻汲取教训，立即开展专项治理行动。

各参建单位要深刻汲取事故教训，举一反三，积极采取有效措施，杜绝类似事故发生。一是针对事故暴露出来的施工现场安全生产隐患问题，立即制定针对性整改整治措施，逐条逐项做好整改整治工作。二是要举一反三，开展专项治理行动，认真查找项目建设过程中各环节存在的漏洞和不足，制定积极有效的补救措施，确保项目建设安全、规范、符合设计要求和行业标准。三是要把本次事故做为典型案例，组织开展全员安全警示教育，反思剖析事故发生深层次原因，深挖细查各种各类习惯性“三违”行为，让全体员工真正受到警示教育。

（二）落实主体责任，提升安全管理水平。

各参建单位要深刻吸取事故教训，严格按照法律法规规定厘清建设单位、施工单位、监理单位之间的安全管理职责，落实安全生产主体责任。一是建设单位要加强工程总承包项目的全过程管理，落实对施工单位和监理单位现场作业、安全管理的监督检查，防止以包代管、违法分包等行为。二是工程总承包企业按照对工程项目安全生产全面负责、分包企业要按照分包合同约定对

工程总承包企业负责的原则，加强工程项目总体安全管理，不折不扣落实安全协议内容，确保工程项目安全生产工作一体管理、安全生产责任一体落实。三是施工单位要严格按照施工方案施工，加强施工现场安全管理，规范施工工序和作业流程，强化对高处作业等危险作业项目的安全监控，健全完善施工现场隐患排查治理制度，协调各方及时做好隐患排查治理工作。四是工程监理单位要严把监理人员资质关、配备充足监理人员，切实做好施工现场监护和重大项目、重要工序等监理，督查现场施工人员的作业行为、保证各项安全措施的执行和落实。

（三）强化教育培训，提高从业人员素质能力。

各参建单位要全面开展安全教育培训和施工技术交底，保证从业人员了解岗位作业风险，掌握必要的安全生产知识。一是按照安全生产法律法规、行业规范要求，加大对员工的安全教育培训力度，采取多种形式，加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，如实向施工作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，有效提升从业人员的安全素质能力。二是将安全生产教育培训贯穿于项目施工的全过程，监督、教育从业人员严格执行制定的专项施工方案和安全技术措施，提高从业人员安全意识、风险辨识和防控能力。三是要强化事故警示教育，增强安全防范意识，针对在建项目高处坠落事故案例组织开展专项警示教育，促使从业人员掌握安全及防护知识。四是要大力宣传违法施工、违章作业的危害，提高施

工人员法律意识，引导从业人员增强安全意识，杜绝违章作业行为。

（四）增强法律意识，依法处置报告生产安全事故。

各涉事企业单位，要学法、知法、懂法、用法，增强法律意识，依法依规处置报告本单位生产安全事故。一是要认真学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，树立法律观念、增强法律意识，严格按照法律法规规定要求，在规定时间内及时、如实报告本单位生产安全事故。二是要针对事故处置、报告暴露出的问题，进行深刻反思，补充完善《生产安全应急救援预案》，组织开展事故应急救援演练。三是加强对企业事故信息报送工作的法律宣传力度，教育引导企业从业人员牢固树立谎报瞒报事故就是违法的理念，不断提升从业人员主动上报事故信息的法律意识。

（五）发挥地方监管作用，强化建设工程安全监管。

相关行业管理部门，要充分发挥地方监管作用，加大建设项目施工安全监管执法力度。一是要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真落实“一岗双责”责任，采取有力措施确保本行业领域安全稳定。二是通过强化事故警示宣传教育，切实督促行业内在建项目各参建单位及相关管理人员全面履行好安全生产管理职责，尤其是压实总承包单位的法定责任。三是加大项目施工现场安全监管力度，督促指导项目各参建单位严格落实安全隐患排查整治要求，加强

高处作业等危险作业的巡视检查，有效防控事故风险，及时消除事故隐患，切实堵塞安全漏洞，确保项目建设安全规范、高质高效。

原平西镇国道108线忻州境内
砂河至石岭关段工程LJ5标段
“6.24”一般高处坠落事故调查组
2025年8月16日