[索引号]	11500222MB1603532R/2026-00309	[发文字号]	
[主题分类]	市场监管、安全生产监管	[体裁分类]	应急管理
[发布机构]	綦江区应急局	[有效性]	有效
[成文日期]	2026-11-06	[发布日期]	2026-11-06

G75兰海高速綦江古南“4·9”一般道路车辆致害事故调查报告

G75兰海高速綦江古南“4·9”一般道路车辆致害事故调查报告

微博
公开信箱
智能问答

2026年4月9日6时16分许，渝ABN3***号轻型仓栅式货车行驶至G75兰海高速綦江区段1053公里898米下行方向时，与前方鲁Q70***号重型半挂牵引车及***挂号车发生追尾碰撞，造成两车受损，1人死亡的一般道路车辆致害事故。重庆市公安局交通管理总队高速公路第五支队綦江大队（以下简称支队）进行了前期调查，出具了道路交通事故认定书（第5095001202600000015号），并于2026年7月1日将该事故移送綦江区应急管理局。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》《重庆市安全生产监督管理局重庆市公安局交通管理局关于规范道路运输生产安全事故调查工作的通知》（渝安监发〔2018〕22号）《重庆市应急管理局重庆市公安局交通管理局关于规范道路运输生产安全事故调查工作的补充通知》（渝应急发〔2021〕63号）等有关规定，受区政府委托，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区总工会、区交通运输委、市公安局交通管理总队高速公路第五支队綦江大队、南岸区应急管理局、山东省蒙阴县应急管理局、山东省蒙阴县交通运输局等单位派员组成的G75兰海高速綦江古南“4·9”一般道路车辆致害事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查，同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范及整改措施。

调查认定，G75兰海高速綦江古南“4・9”一般道路车辆致害事故，是一起涉事后车驾驶人在驾驶机动车时注意力分散、操作不当，涉事前车驾驶人车辆性能，低速行驶，引发车辆碰撞的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 重庆奔兔新能源科技有限公司（以下简称重庆奔兔公司，甲方），类型：有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码91500108MADBR1[illegible]，住所：重庆市南岸区花园路街道双龙路11号综合楼第一层一号房，注册资本：伍拾万元整，法定代表人：于*国，成立时间：2024年02月20日。经营范围：一般项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。一般项目：运输货物打包服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车充电销售；充电桩销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电车销售等。”事发时系渝ABN3***号车登记所有人、[illegible]（甲方）。

2.重庆远开物流有限公司（以下简称重庆远开公司，乙方），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用[illegible]YW，住所：重庆市綦江区文龙街道安厦路65号，注册资本：叁佰万元整，法定代表人：孙*，成立时间：2018年4月24日，经营范围“许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）等。一般项目：机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；[illegible]吨及以上运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理等。”道路运输经营许可证：渝交运管许可字500222006843号，有[illegible]2026年2025年10月31日通过《车辆合作协议》约定以租代售方式将涉事后车租售给乙方；租售车辆租赁期自2025年10月31日起租至2029年10月3[illegible]，每月为48期[1]。甲乙双方于$_{2025}$年$_{11}$月$_{17}$日履行交车、验收手续，并签章确认符合标准合规车型配置。事发时系渝$_{ABN3***}$号车承租运营方（乙方）。事发前属车辆共计100台，无客运车辆和危险货物运输车辆。

3. 蒙阴中顺物流有限公司（以下简称蒙阴中顺公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91371328MA3MDD[illegible]，住所：山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道兖石路洪河头村驻地，注册资本：叁佰万元整，法定代表人：李*传，成立时间：2018年8月31日，经营范围“普通货物

点击我，为您语音播报

物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式、有效期限以许可证为准）；货物配载、仓储服务；汽车、挂车销售；二手车经销；汽车租赁；大型物件运输等输经营许可证：鲁交运管许可临字371328501053号，有效期至2026年8月23日。事发时系鲁Q70***重型半挂牵引车的所有权人。

4. 新泰市盛达物流有限公司（以下简称新泰盛达公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91370982MA3DLM所：山东省泰安市新泰市泉沟镇莲花山社区商业街北首路西，注册资本：伍佰万元整，法定代表人：公*凤，成立时间：2017年5月8日，经营范围“一般内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），汽车新车销售；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）等。”道路运可证：鲁交运管许可泰字370982647728号，有效期至2029年7月10日。事发时系鲁JQ***挂号重型集装箱半挂车的所有权人。

（二）事故车辆基本情况

1.渝ABN3***号轻型仓栅式货车（新能源轻型，以下简称后车），属重庆奔兔公司所有，注册日期：2025年11月17日，检验有效期至2026年11月，性质：货运，车辆识别代号：LZ0BEJD34S1014***，整备质量3320kg，核定载质量980kg。核载人数3人，实载人数1人。2025年11月14日投保交强险、商民财产保险）。2025年10月31日通过《车辆合作协议》约定，乙方通过以租代售方式取得该车运营权。协议约定车辆租售权，租赁期间的保险、违章、辆安全运维等各自的权利与义务事项等。乙方获得该车运营权后，二次转租给潘*均使用；租期自2025年12月2日起租至2026年12月2日止；潘*均承担运营维护保养及清洁义务，保障车辆技术状况良好。

2. 鲁Q70***重型半挂牵引车，属蒙阴中顺公司所有，注册日期为2020年6月10日，检验有效期至2026年6月，核载人数2人，实载人数[illegible]；车质：货运，车辆识别代号：LRDS6PEB4LT052***，发动机号码：76663***，整备质量8865kg，准牵引总质量40000kg；车辆技术等级（二级）有效期运输证号：鲁交运管临字371328963***号，有效期至2023年6月30日。2020年6月10日通过《保留所有权汽车买卖合同》约定将该车[illegible]蒙实际车主为朱*嘉。事发时该车辆未投保[2]，卫星定位装置异常，车辆运行未在线[3]。

鲁JQ***挂号重型集装箱半挂车，所有人：新泰盛达公司，注册日期：2020年11月2日，检验有效期[illegible]至11月，车辆使用性质：货运，车辆识别代号：LA99ERJ29L5DRP***，整备质量3800kg，核定载质量31200[illegible]运输证号：鲁交运管泰字370982340***号，有效期至2023年11月30日。2020年11月23日通过《挂靠协议将该车挂靠新泰盛达公司，实际车主为朱*嘉。

鲁Q70***重型半挂牵引车牵引鲁JQ***挂号车（以下简称前车）。

（三）事故车辆驾驶人情况

1. 潘*均，事发时系事涉后车驾驶人，男，汉族，户籍地：贵州省遵义市正安县**镇**村，身份证号：5221**********1617，持有C1D驾驶资质，案号：52*******178，有效期至2026年11月，在本次事故中死亡。潘*均通过与乙方（重庆远开公司）签订《车辆租赁合同》方式取得涉事后车使用权租）。经核查，潘*均驾驶证有效、准驾相符。

2. 沈*鹏，事发时系涉事前车驾驶人，男，汉族，户籍地：贵州省安顺市平坝区**镇**村，身份证号：5225**********1811，持有A2D驾驶资质，案号：52*******600，自2025年8月8日至长期。从业资格证类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至2026年6月27日。

（四）事故发生单位安全管理情况

1. 重庆远开公司

（1）安全管理机构和制度建立情况。该公司由法定代表人兼任总经理，全面负责公司管理；建立了安全生产领导小组明确了各岗位职责；配备专产管理人员1名，负责日常安全生产管理；配备动态监控员1名，负责车辆动态监控工作。建立了安全生产责任制、车辆技术管理、车辆设施设备货物安安全生产事故统计报告、安全生产奖惩、安全生产举报奖励、驾驶员管理、安全风险分级管控、卫星定位系统平台建设维护管理、车载终端安装使用及控联络员岗位职责及管理等制度。

（2）安全风险隐患排查治理情况。建立了生产安全事故隐患排查治理和事故隐患内部报告奖励制度，并按规定开展相关隐患排查治理与闭环整改确要求驾驶员在出车前、行车中、收车后须对车辆进行“一日三检”，确保车况良好。

蒙阴中顺公司

（1）安全管理机构和制度建立情况。该公司由总经理公*军负责全面管理，因病致身体无法正常从事理，自2026年2月1日起全权委托公*负责该司一切事务。建立了安全生产领导小组，设置办公室、安全科科、调度与车技科和北斗监控等科室和岗位；配备专职安全生产管理人员1名，负责日常安全生[illegible]；配调度兼技术管理员1名，负责车辆日常运输调度和技术管理；配备北斗监控员1名，负责车辆动态监控工作了全员安全生产责任制，安全风险分级管控、隐患排查治理、车辆技术管理、车辆动态监控、安全行车、产教育培训、驶员违章考核等制度。

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报

（2）安全风险隐患排查治理情况。该公司制定安全风险及管控措施清单，每月开展风险研判，结合实并落实管控措施。公司主要负责人及专职安全管理人员联合开展路检路查和隐患排查，建立隐患排查治理实行闭环管理。动态更新车辆年检、道路运输许可审验等信息，建立专项台账督促车主或驾驶员开展每日查，确保车辆及证照按期审验年检。经查，2025年10月—2026年3月，该单位共发现安全隐患6条，已整改同时建立超速、疲劳驾驶等违章记录台账，明确专人开展监控预警，督促整改。

（3）安全生产教育培训情况。该公司建立并执行安全生产教育培训制度，采取“线下+线上”的方式进常培训依托“掌上安全”平台开展；朱*嘉于2020年6月参加岗前安全教育培训并经考核合格，每月按规定完安全培训。沈*鹏系车主朱*嘉自行临聘，已通过物流订单平台完成规定安全教育并考核合格。

新泰盛达公司

（1）安全管理机构和制度建立情况。该公司由法人任总经理，全面负责本公司；李*杰任公司安全副经理，协助总经理做好公司安全工作。建立领导小组，明确相关岗位职责。领导小组下设办公室、安全科，由李*杰兼任办公室主任、安全科科长。配备2名安全管理人员负责日常安全生产管理动态监控人员负责车辆动态监控工作。建立了全员安全生产责任制（一岗双责制），安全生产事故隐患排查、安全教育培训、安全生产责任追究奖惩、安全生产“一票否决”、安全生产值班等制度。

（2）安全风险隐患排查治理情况。该公司制定营运车辆运输危险源辨识防范措施清单，安全生产事故隐患排查制度、安全生产隐患工作责任方案隐患排查治理整改措施计划等相关规定，通过《企业自查自纠检查表》开展隐患排查治理工作。

（五）事故所涉运输作业来由

涉事后车驾驶人潘*均在网络平台接订单（货满满），事发时货运订单为成都琅品玻璃有限公司装玻璃（2吨）到贵阳美季丽酒店；2026年4月8日许装货完毕，从四川省成都市金堂县出发，往贵阳行驶。

2026年4月7日23时左右，涉事前车从石家庄装载德邦物流货物，途经重庆江津（珞璜德邦物流园）、綦江，目的地为贵阳，货物重约10吨。

（六）事故发生经过

2026年4月5日，因货物运输工作需要，朱*嘉邀约临聘沈*鹏与其搭档轮换驾驶涉事前车，开展本次运输作业。



图1 涉事现场后车正面（中景）

2026年4月8日21时40分许，潘*均驾驶涉事后车，在四川省成都市金堂县成都琅品玻璃有限公司装好货后，途径重庆开往

2026年4月7日23时左右，朱*嘉和沈*鹏轮换驾驶涉事前车在石家庄德邦物流装好货物后开往重庆方向；4月9日凌晨1时10分许，车辆抵达重庆江津物流园并完成部分货物卸载后，于4月9日05时15分许出发经G75兰海高速前往贵阳方向。

2026年04月09日06时16分许，潘*均驾驶涉事后车从重庆往贵阳方向行驶，当行驶至G75兰海高速綦江区段1053公里898米下行方向时，方沈*鹏事前车发生追尾碰撞，造成两车受损，涉事后车驾驶人潘*均受伤，经送綦江区人民医院抢救无效死亡。

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报



涉事现场前车正面（中景）

（七）事故道路情况

事故现场位于G75兰海高速（重庆段）綦江区段下行方向K1053公里+898米，重庆往贵州方向，道路路面全宽10.30米，道路为三车道，分为第一米，第二行车道宽3.75米，应急停车道宽2.80米。道路线型平直，上坡（坡度3度），沥青混凝土路面，路面完好、干燥，标志标线清晰，事发路段事发时段为凌晨，道路无照明，视线良好。事故发生路段小客车60—100Km/h，其他车型限速60—80Km/h。道路左侧为中央隔离护栏，绿化带；右侧为型双波护栏，排水沟、边坡。在1053km+250m有门架固定式测速设备。

（八）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者潘*均，男，汉族，40岁，户籍地：贵州省遵义市正安县**镇**村，居民身份证号：5221**********1617，事发时系驾驶人。

2. 直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－1986）[4]，医疗费、丧葬费、死亡赔偿金约$_{58.5}$万元，车辆损失约$_{8.5}$万元接经济损失约67余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2026年04月09日06时16分许，事故发生后车主朱*嘉向110、119、120报警。06时21分许，公安交管綦江大队接到支队转警，即迅速指派警车610警赶赴现场处置，值班领导在大队指挥室进行指挥调度。

6时29分，交管綦江大队通知招商渝黔、江綦公司监控中心对綦江南，古剑山收费站上道管制；6时36分，路巡、120救护车到达现场。

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报



图3 涉事现场正侧面（中景）

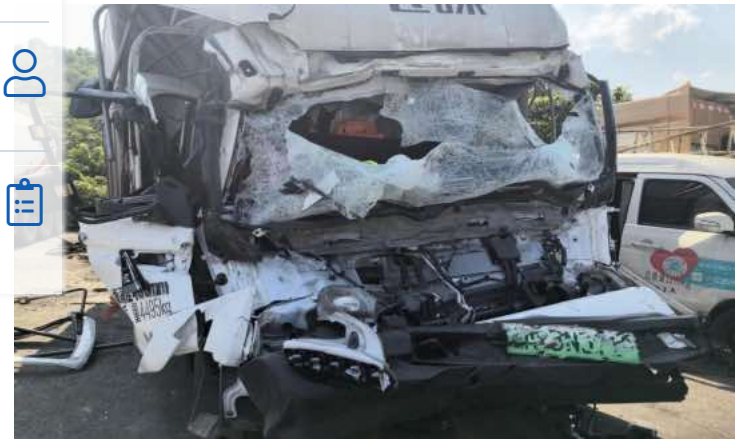


图4 涉事后车正面（近景）

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，前车驾驶人沈*鹏立即停车并下车查看，发现后面有一辆小电货车追尾前方货车，后车门变形了打不开，驾驶室有一名男性驾驶员被位了，副驾驶位没有看到人，同时找出三角警示牌等摆在车辆后方警示提醒；车辆停驶后，车主朱*嘉也赓即下车查看并提了一个桶放车后警示，随后119、120等报警求救电话。

6时40分，警车6101到达现场，随即开展调查及安全防护；6时45分，值班民警到达现场，值班领导赶赴现场指挥救援；6时49分，119到场，6时5线管制，119开始施救；6时58分，值班领导到达现场指挥救援；7时25分119施救完毕，120救护车将潘*均送至綦江区人民医院进行抢救；7时38分，现毕，管制解除、恢复通行。

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报



图5涉事现场应急救援正面（近景）

（三）医疗救治和善后情况

2026年04月09日11时，綦江区人民医院宣布潘*均抢救无效死亡，随后将其遗体转入区殡仪馆存放。4月17日14时许，家属将其遗体运回贵州正安葬。重庆远开公司配合死者家属办理保险理赔，目前已赔付4万元；涉事前车驾驶员向死者配偶彭*英先行支付5000元，剩余赔偿款未支付，死者家属已请财产保全，并通过司法诉讼途径解决。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序；事故善后处置期间，总体平稳有序，死者家属情绪稳定，未引发次生事不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

涉事后车驾驶人在行驶过程中，未安全文明驾驶、注意力分散，未采取制动避让措施，致所驾后车碰撞前车；前车低速[5]行驶，客观上增加了追

事发时段，涉事后车驾驶人安全警觉性低，注意力分散，未能及时发现前方低速行驶车辆并采取制动、避让措施。涉事前车驾驶人首次驾驶涉事其自身动力相对较差等性能不太熟悉，为省油降低车速行驶，且在事发路段前遇测速设备习惯性减速后，再遇上坡路段速度未提起来导致的低速行驶，加追尾碰撞风险。

依据重庆市公安局交通管理总队高速公路第五支队綦江大队于2026年5月7日出具的《道路交通事故认定书》（第50950012026000015号）认定，后车驾驶人本次道路交通事故主要责任，前车驾驶人沈*鹏承担本次道路交通事故次要责任。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.《重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书》（渝法医所〔2026〕病理B鉴字第14号）证实：潘*均死亡原因符合交通事故致颅脑、胸腹部多死亡。

2.《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安心鉴〔2026〕车检鉴字第577号）证实：渝ABN3***号轻型仓栅式货车事发前该车前照明驶、传动、转向和制动系统性能有效。

3.《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安心鉴〔2026〕车检鉴字第578号）证实：鲁Q70***号重型半挂牵引车鲁JQ***挂号车，事发后位灯装置及传动、转向和制动系统性能有效。行驶系统中轮胎未能满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第9.1.3、第9.1.8条的要求，车辆尾未能满足GB25990-2010《车辆尾部标志板》第5.2.2.3、第5.2.2.3.2条的要求，车身反光标识未能满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第9.11.1条后下部防护装置损毁无法鉴定。

4.《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安心鉴〔2026〕车速鉴字第266号）证实：事发时渝ABN3***号轻型仓栅式货车的行驶71km/h。

5.《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安心鉴〔2026〕车速鉴字第267号）证实：事发时鲁Q70***号重型半挂牵引车牵引鲁JQ***挂集装箱半挂车的行驶速度应为23km/h。

6.《重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书》（渝法医所〔2026〕理化E鉴字第486号）证实：送检的潘*均血液样品未检出甲基苯丙胺、氯啡。

（三）其他可能因素排除

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报

通过事故现场勘查、检验鉴定、调查询问等资料分析，本次事故可以排除酒驾、毒驾、人为故意伤害、道路设施环境以及突发灾害等因素影响。

（四）间接原因分析

涉事车辆驾驶人安全文明行车意识均较淡薄，对高速公路行车风险认识不足。后车驾驶人在凌晨驾驶过程中思想麻痹、安全意识松懈，未能充分驾驶对行车安全的危害，未履行观察前方路况、保持安全车距的义务，对前车低速风险预判不足；前车驾驶人对在高速路上低速行驶所带来的风险认识

四、相关部门监管履职情况

（一）蒙阴县交通运输局

立足辖区货运企业基数大、挂靠车辆多、行业下行压力大的实际，统筹源头准入、动态监控、隐患排查、专项整治等重点工作，扎实开展道路运全监管、业务指导、协同执法联动等各项工作，压紧压实企业安全生产主体责任。

经查，2025年10月—2026年3月该单位主要开展工作如下：

警示教育与宣教培训情况。2026年1—3月组织全县货运企业安全专题培训2场次、重点企业专项约谈1参会800余人次。联合公安交警部门对17家涉亡人事故普通货运企业开展专项约谈，下达整改要求，压实环责任。延续从业人员网络培训“一月一统计、一月一通报”的管控模式，对进度滞后企业采取暂停办束措施，督促企业清理失联、停运无效车辆，倒逼企业落实培训责任。稳步推进全县货运从业人员阶段性任务，截至2026年3月底，完成网络培训5473人次。

2. 车辆动态监控与管控情况。对全县拥有50辆以上重型载货汽车、牵引车的企业实行季度排名通报，重点核查“在线率、超速报警、疲劳驾驶报心指标，对连续排名靠后者开展约谈督办、限期整改，并现场抽查整改真实性。聚焦半月超速、疲劳驾驶报警靠前车辆，督促企业落实车主及驾驶员优化动态监控服务商管理，督促及时推送报警信息、排查车载终端故障，持续压降违法频次。对整改消极、弄虚作假的单位，加大日常检查频次，符合时移送执法机构查处，2025年以来共移交处罚动态监控违规单位3家。2025年10月对蒙阴中顺物流有限公司实施检查过程中发现的违法行为给予100处罚。

3. 推进安全隐患排查整治情况。采取“双随机”抽查、入企安全诊断、线上平台核查、专项行动整治等举措，排查治理安全隐患。2026年以来，共1家次、线上核查76家次，重点核查“两类人员”持证在岗、应急预案编制修订、安全制度执行、车辆营运资质等关键内容，排查整改各类隐患845条。“两客一危”车辆技术状况排查、“百吨王”超限超载治理、驾培行业专项整治三大专项行动，紧盯涉“百吨王”货运车辆逐一复核销号。紧盯元旦、春节等关对辖区2家“两客一危”单位49项重大危险源实施提级管控，累计动态管控车辆431辆次。依托“四查一指导”系统指导125家运输单位开展自查闭环整改。

4. 优化行业市场生态情况。对新增备案货运单位坚持开业前负责人见面交底，宣讲行业风险及法定安全责任，严格执行主要负责人、安全管理人员”安全生产考核，考核不合格不予开业。对前期摸排的68家不具备安全生产条件单位按照“整改一批、约谈一批、注销一批、吊销一批”的方式分类处31家移交执法大队处理，对21家约谈提醒，督促8家主动注销许可，6家完成整改；另有14家未履诺单位及1家终止经营单位已移交审批服务局注销许可。

（二）新泰市交通运输局

经查，新泰市交通运输局下属道路运输管理服务中心，负有对辖区内普通货运企业资质审核与动态管理、车辆技术管理、从业人员管理、市场秩安全监管与隐患排查等职责。因未向事故调查组提供相关资料，具体履职情况无法查明。

（三）重庆市公安局交通管理总队高速公路第五支队綦江大队

根据《重庆市公安局关于明确全市高速公路管辖区域划分交通警情受理处置及行政刑事案件管辖权限分工的通知》（渝公发〔2021〕42号）规定负责綦江区境内高速公路范围内的交通安全管理、秩序维护、事故处理工作。

经查，2025年10月—2026年3月该单位工作开展情况如下：

道路隐患排查治理情况。2025年10月至2026年3月，依托渝西道安办平台组织辖区单位开展年度道路查，累计排查一般道路隐患38处（年度督办隐患20处、动态新增隐患18处），完成治理31处，治理完成率针对高速公路行人上道风险，组织开展高速边网缺失点位全量排查，共排查边网缺失点位21处，督促各高公司在汛期前动态排查处置路面积水、边坡落石等风险，对存在重大安全隐患、临时防护无法管控的路段公路封闭管控措施。

应急管控与路面执法情况。2025年10月至2026年3月，累计查处各类交通违法行为49916件，其中非现46429件、现场查处3487件；重点查处醉驾6件、无证驾驶10件、安全设施不全581件、超员265件、疲劳件、套牌3件、高速公路违法停车336件、低速行驶727件。

交通安全宣传走访情况。常态化对辖区客货运企业、高速沿线村社开展宣传。每月联合区交管支队车入客危重点企业开展宣讲，参加全区货运企业安全会议，宣讲高速公路交通安全管理要求；每月在高速服

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报

展安全宣传，提醒驾驶人守法安全驾驶；每月不少于两次深入沿线村社，宣传禁止行人进入高速公路、不路产路权等规定。

交通安全专项整治情况。每日安排不少于2名民警及辅警开展时长不低于6小时专项整治，重点查处车、超速、车辆“亮尾”不达标、行人上高速、低速行驶、疲劳驾驶、不系安全带、超员、酒醉驾、非法营出违法行为。“亮尾”整治月任务不少于20起，累计实施处罚11起、整改90起，合计101起；采取劝离、处罚坚持处罚与带离数量匹配，消除行人上高速安全隐患25起，其中处罚15起、带离10人；超额完成高速违法查处任务不少于 50 起，共处罚161起，驱离10起；每月联合交通执法部门开展不少于4次联合整治，查处非2起及不系安全带、超员为主的其他交通违法行为。

五、调查发现的其他问题

（一）蒙阴中顺物流有限公司

事发时涉事鲁Q70***重型半挂牵引车道路运输证逾期未审验[6]；卫星定位装置未实时在线[7]。

（二）新泰市盛达物流有限公司

事发时涉事鲁JQ***挂号车道路运输证逾期未审验，且该车轮胎、车辆尾部标志板、车身反光标识不符合相关国家标准[8]从事道路运输经营。

（三）新泰市道路运输管理中心

因涉事鲁JQ***挂号车轮胎、车辆尾部标志板、车身反光标识存在不符合相关国家标准从事道路运输经营，且新泰市道路运输管理中心未及时向事提供相关监管履职佐证材料，可能存在督促新泰盛达公司履行车辆技术管理监督[9]职责不到位的情形。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

潘*均，男，汉族，40岁，涉事后车驾驶人。未安全文明驾驶机动车，注意力分散，未观察前方路况且未采取制动措施，致使车辆追尾碰撞前车，生负有直接责任。鉴于潘*均已在本次事故中死亡，依据相关规定，建议免予追究其相关责任。

（二）其他行政机关调查处理的人员

沈*鹏驾驶涉事前车在高速公路上行驶低于规定时速20%以上的（不含本数）违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十款、第三款[10]的规定，以及不按规定投保机动车第三者责任强制保险的违法行为，重庆市公安局交通管理总队高速公路第五支队綦江大队已给予其相应罚。

（三）建议不予追究责任的单位

1. 调查认定，重庆远开物流有限公司、蒙阴中顺物流有限公司、新泰市盛达物流有限公司不存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为，对的发生不负有责任，建议不予追究。

2. 经查，蒙阴县交通运输局、市公安局交通巡逻警察总队高速公路第五支队綦江大队等两个单位履行了安全监管职责，调查中未发现存在失职渎建议不予追究。

（四）其他处理建议

1. 蒙阴中顺物流有限公司

涉事鲁Q70***重型半挂牵引车，道路运输证逾期未审验，涉嫌违反《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款的规定；卫星定位装置线，涉嫌违反《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第一项的规定。建议由蒙阴县交通运输局进行调查处理，并于6个函告组。

新泰市盛达物流有限公司

涉事挂鲁JQ***号车，道路运输证逾期未审验，涉嫌违反《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款的规定；该车轮胎、尾部标志反光标识不符合相关国家标准，涉嫌违反《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定。建议由新泰市交通运输局进行调查处理，并于6个月内将处告事故调查组。

3. 新泰市道路运输管理中心

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报

因涉事鲁JQ***挂号重型集装箱半挂车轮胎、车辆尾部标志板、车身反光标识存在不符合相关国家标准，且新泰市道路运输管理中心未及时向事故
供相关监管履职佐证材料，可能存在督促新泰盛达公司履行车辆技术管理监督职责不到位的情形，建议由新泰市交通运输局进行调查核实处理，并于6个
查核实情况函告事故调查组。

六、事故整改和防范措施建议

（一）重庆远开物流有限公司

立即全面排查清理租赁货运车辆，厘清承租车辆安全管控责任，修订完善安全协议，落实“谁承租、谁监管”主体责任。健全车辆租赁管理制度，
承租人驾驶及从业资质，确保人车相符、证件有效，严禁违规二次转租。建立承租车辆技术管控机制，常态化抽查车辆维保记录与车辆技术状况，杜
病”营运。组织驾驶人安全警示教育，重点纠治分心驾驶、疲劳驾驶、操作不当等危险驾驶行为。

（二）蒙阴中顺物流有限公司

组织全体驾驶员开展事故警示教育，深刻汲取本次事故教训、举一反三；加强车速管控、安全文明驾驶实操培训，防范低速占道行驶隐患。完成
道路运输证补审验，建立营运车辆证照台账及到期预警机制，严防证件逾期。全面排查车载定位终端，故障、离线车辆一律停运检修；落实动态监控值
与台账记录，及时处置低速、疲劳驾驶、超速、离线等违规情形。压实实际车主安全管理责任，常态化抽查车辆技术状况及驾驶人履职情况。

（三）新泰市盛达物流有限公司

组织全体从业人员开展事故警示教育，深刻汲取本次事故教训、举一反三，压紧企业安全生产主体责任。完成涉事挂车道路运输证补审验，建立
台账，落实到期提醒，严防逾期审验。对照相关国标、行标对全部挂车开展排查整治，存在隐患车辆逐项整改，不合格挂车一律停运，监督合格后
营运。健全车辆定期维护制度，落实出车前、行车中、收车后安全检视与定期维护检测，完整留存检查记录。强化对实际车主安全约束，压实车辆挂
任，常态化开展安全隐患排查，建立隐患整改销号台账。

（四）蒙阴县交通运输局

组织辖区货运企业及从业人员开展安全警示教育，重点宣讲文明安全驾驶规范、车辆技术管理要求，警示分心驾驶、低速驾驶安全危害。强化营
业及车辆证照动态监管，常态化筛查营运车辆，督办道路运输证逾期未审验车辆，依法查处违规营运行为。加大货运车辆动态监控监管力度，核查企业
接率与预警处置成效，督促修复故障定位终端，严查终端离线营运。常态化开展货运企业安全检查，压实企业对实际车主车辆安全管理责任，跟踪闭
环。

（五）新泰市交通运输局

开展营运车排查整治，重点核查道路运输证审验及轮胎、反光标识、尾部标志板、防护装置状况，依法查处车辆技术条件不达标营运行为。压实
车辆技术管理主体责任，督促落实车辆维护、检测、日常检视制度，完善隐患排查销号机制。强化企业安全履职督导，对安全管理缺位企业及时约谈督
隐患整改“回头看”，防范同类隐患反弹。在辖区道路运输行业通报本次事故，组织企业开展事故警示教育、举一反三，提升行业安全管理水平。

（六）市公安局交通巡逻警察总队高速公路第五支队綦江大队

加大客货运车辆路面管控力度。加大对客货运车辆疲劳驾驶、低速行驶、“带病”上路等交通违法行为的管控力度，持续改善道路交通安全环境。
安全宣传警示提示。充分利用各类媒体开展集中宣传，曝光严重违法和典型事故案例，加大交通安全宣传警示提示。

（此件公开发布）

微博
公开信箱
智能问答
点击我，为您语音播报

[1]《车辆合作协议》二、租赁期限第二款“若车辆实际交付日与前述起租日不一致，以提车单日期为准，终止日期作相应调整。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条“国家实行机动车第三者责任强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金。具体办法由国务院规定
车交通事故责任强制保险条例》第二条“在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人，应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》
保机动车交通事故责任强制保险。机动车交通事故责任强制保险的投保、赔偿和监督管理，适用本条例。”

[3]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条“道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线。卫星定位装置出现故障
线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经营活动。”

[4]《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）于1986年8月22日经国家标准局发布，1987年5月1日实施。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款“高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里，最低车速不
小时60公里。第三款同方向有2条车道的，左侧车道的最低车速为每小时100公里；同方向有3条以上车道的，最左侧车道的最低车速为每小时110公里，
的最低车速为每小时90公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的，按照道路限速标志标明的车速行驶。”

[6]《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款“违反本规定，取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆
物运输的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款。”

[7]《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第一项“道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路
动态信息的；”

[8]《中华人民共和国道路运输条例》第三十条“客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报
自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。”

[9]《道路运输车辆技术管理规定》第六条“交通运输部主管……监督工作。县级以上人民政府交通运输主管部门（以下简称交通运输主管部门）负责本行
道路运输车辆技术管理的监督工作。”

[10]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款“在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时 120 公里，其他机动车
每小时 100 公里，摩托车不得超过每小时 80 公里。第三款同方向有 2 条车道的，左侧车道的最低车速为每小时 100 公里；同方向有 3 条以上车道的，最
的最低车速为每小时 110 公里，中间车道的最低车速为每小时 90 公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的，按照道路限速标
车速行驶。”

微博
公开信箱
智能问答
扫一扫在手机打开当前页
点击我，为您语音播报