六枝特区贵州永利泰商贸有限公司“7·10”一般物体打击事故调查报

发布日期： 2026-10-28 15:27 作者： 来源： 六枝应急局 访问量：14次 字号：[大 中 小] 视力保护色：

六枝特区贵州永利泰商贸有限公司“7·10”一般物体打击事故调查报告

2026年7月10日16时35分许，六枝特区新华镇贵州永利泰商贸有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失128.36万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂定，2026年7月16日，经六枝特区人民政府批准，由六枝特区应急局、六枝特区能源局、六枝特区总工会、六枝特区公安局、新华镇人民政府等单位贵州永利泰商贸有限公司“7·10”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），同时依法邀请特区人民检察院派员参与。事故调查组严格按法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证和分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施，现将调查情况报告如下。

一、事故发生单位、相关单位基本情况及合作关系

（一）事故发生单位基本情况

六枝特区乘惠商贸有限责任公司（以下简称六枝乘惠商贸公司），成立于2025年11月24日，法定代表人为文某，注册资本为500万元，统91520203MAK1JL0T2B，企业注册地址位于贵州省六盘水市六枝特区新华镇六家坝煤矿办公楼二楼，所属行业为煤炭及制品批发（F5161），经营范围销售、日用百货、办公用品、金属材料、办公设备销售等。

（二）事故相关单位基本情况

贵州永利泰商贸有限公司（以下简称永利泰商贸公司），该公司成立于2024年7月3日，法定代表人雷某，注册地址为贵州省六盘水市六枝特区脚一组原沙地小学对面，主要从事煤炭洗选及制品销售、煤制活性炭及其他煤炭加工、选矿/矿物洗选加工、金属/非金属矿及矿山机械销售、建筑缆/机械设备/电子产品销售、互联网销售（除许可商品）、国内货物运输代理、劳务服务（不含派遣）、技术服务等。营业执照统91520203MADQMLAD11。

（三）事故发生单位与相关单位合作关系

2025年11月19日，六枝特区新松煤业有限公司与贵州乘惠商贸有限责任公司签订《六枝特区新松煤业有限公司六枝特区新华乡六家坝煤矿合作贵州乘惠商贸有限责任公司取得六家坝煤矿五年的生产经营权，煤矿管理人员由贵州乘惠商贸有限公司指定，六枝特区新松煤业有限公司任命授权章、合同章等所有印章及证照由六枝特区新松煤业有限公司专人负责保管，六枝特区新松煤业有限公司根据贵州乘惠商贸有限责任公司需要配合提供

2025年12月13日，六枝特区新松煤业有限公司、贵州乘惠商贸有限责任公司、六枝乘惠商贸公司（贵州乘惠商贸有限责任公司的全资子公司）同主体变更协议书》，约定将原《合作经营合同》中贵州乘惠商贸有限责任公司的承托方权利义务整体转让至六枝乘惠商贸公司，有效期至2030年11

2026年1月1日，六枝乘惠商贸公司与永利泰商贸公司签订《六枝特区新松煤业有限公司附属洗煤厂托管运营合同》，约定永利泰商贸公司负责的装载机推原煤，保证洗煤厂原煤入洗量；六枝乘惠商贸公司负责精煤产品的装载、转运和运输，压滤煤泥落地后的处理。

合同签订后，洗煤厂3月底开始生产运营。永利泰商贸公司按合同负责风选系统、水选系统的喂料，六枝乘惠商贸公司则负责泥煤、水洗矸石双方的装载车作业范围相互交叉。5月底，为方便装载车操作，胡某俭（六枝乘惠商贸公司煤仓管理员）和谭某东（永利泰商贸公司委托负责人）口矸石、落煤点7号点煤矸石由永利泰商贸公司安排装载车司机清理装车，风选系统的喂料，由六枝乘惠商贸公司负责。


5月8日，永利泰商贸公司招用安某政到洗煤厂开装载机，负责给风选系统喂煤、铲水洗矸石。6月份以来，主要负责清理矸石、泥煤，水选系其日常工作由谭某东安排。

二、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

7月10日早上，谭某东（永利泰商贸公司委托负责人）按惯例召开了班前会，安排公司员工按正常工作职责开展工作。9时许，胡某俭（六枝乘理员）催促谭某东安排铲车清理矸石，谭某东安排安某政（永利泰商贸公司装载车司机）进行作业。10时许，浮选设备发生故障，洗煤机停止工作，说“下午三点才能修好恢复正常洗煤，泥煤仓满了，需要把泥煤清理一下”。12时32分，胡某俭发微信给谭某东说“三点才洗么把矸石泥煤大矸石全

右，安某政开装载机到六枝秉惠商贸公司加油点加油时，胡某俭通知安某政清理泥煤。16时35分左右，安某政在洗煤厂煤仓操作装载机装载泥煤，为
铲斗抵推煤仓围墙处的泥煤，造成围墙受泥煤挤压倾倒靠向墙体外完成水沟清理作业正往回走的六枝秉惠商贸公司临时工作人员朱某文（未佩戴安全
被倾倒的围墙与水沟另一侧的围墙夹住，呈站立状态，事故发生。

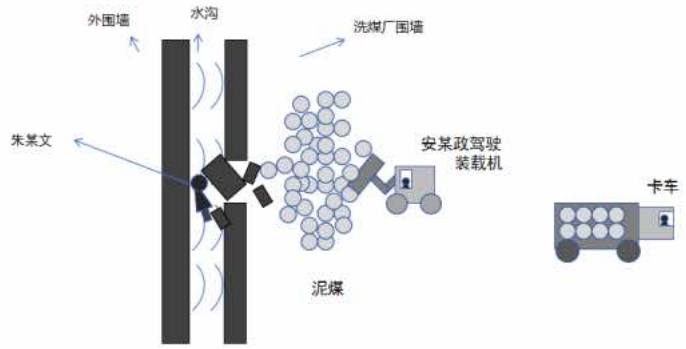

事故发生时现场示意图

（二）事故应急救援、善后处置、报告情况

1.事故应急救援、善后处置情况

事故发生后，安某政（永利泰商贸公司装载车司机）、张某平（六枝秉惠商贸公司水电工）、卡车司机王某辉（系朱某文亲戚）等现场人员将
墙下救出，随后移至煤仓门口准备送往医院开展抢救，王某辉探查朱某文口鼻时发现其无自主呼吸，随后拨打电话联系朱某文直系亲属后，建议待家
后再处置，朱某文遂被安置在煤仓门口等候救护车。17时20分左右，新华镇派出所到达现场维持秩序。17时30分左右新华镇卫生院、永利泰商贸公司
到达现场，家属拒绝将朱某文交由救护车转运抢救。医护人员随即开展现场急救。17时35分左右，医生宣告朱某文死亡，家属拒绝移走朱某文遗体，
事宜。17时40分左右新华镇人民政府、六枝特区能源局、六枝特区区委政法委等单位部门人员到达现场维护秩序，安排协商善后事宜。23时左右，六
家属就善后处置赔偿等事宜达成赔付一致意见，并签订了死亡赔偿协议，随后，救护车将遗体运送至死者家中办理后事。根据协议，朱某文死亡赔
截至目前已依协议全部支付完毕。其中2026年7月10日支付26万元、8月5日支付50万元、8月26日支付50万元。

2.事故报告情况

事故发生后，张某平（六枝秉惠商贸公司水电工）电话通知钱某能（六枝秉惠商贸公司办公室主任），而后钱某能赶赴事故现场途中打电话向
某昌及艾某锋报告，16时45分胡某昌、艾某锋等人到达事故现场并组织开展救援，六枝秉惠商贸公司王某随即拨打120、110，并将事故情况上报新华
特区能源局。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员名单

朱某文（死亡人员），男，身份证号码：522425********4012，家庭住址：贵州省织金县某某镇，系六枝秉惠商贸公司临时雇佣工作人员。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失128.36万元。

四、事故发生时间、地点

（一）事故发生时间

事故发生时间为2026年7月10日16时35分许。

（二）事故地点认定

洗煤厂煤仓墙外水沟。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

永利泰商贸公司装载车司机安某政开展装载泥煤作业时为追求装载量，操作铲斗抵推煤仓围墙处的泥煤，致使围墙受泥煤挤压倾倒；六枝秉惠
人员朱某文开展水沟清理工作未佩戴安全帽。

（二）事故间接原因

1.企业主体责任落实不到位。（1）六枝秉惠商贸公司未按照《选煤厂安全规程》（GB 43203-2023）18.1.2① 就泥煤、矸石清理，风选、水
与永利泰商贸公司签订安全管理协议②，未厘清安全管理责任，权责交叉、管理混乱。（2）六枝秉惠商贸公司总经理助理付某，负责统筹地面人员
全管理，联系洗煤厂。对洗煤厂运营、矿区水沟清理安全生产管理督促不到位③。（3）六枝秉惠商贸公司煤仓管理员胡某俭作为水沟清理作业的安
人员进行清理水沟时未督促工作人员佩戴安全帽，排查生产安全事故隐患不及时，作业现场安全管理存在漏洞④⑤。（4）永利泰商贸有限公司全员
实不到位，公司委托负责人谭某东作为洗煤厂安全管理人员，在未经培训合格的情况下允许安某政驾驶装载机作业⑥⑦ 。

2.行业管理部门履职不到位。六枝特区能源局作为行业管理部门，在履行本行业安全监管工作中，侧重于煤矿矿井生产经营方面的安全监管，
生产工作统筹监管力度不够。2026年2月4日，相关工作人员到永利泰商贸公司检查安全工作，公司处于停产状态，之后未及时掌握该公司的运行动态
未再开展相关检查。

（三）事故性质认定

经调查认定，六枝特区贵州永利泰商贸有限公司“7·10”事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。

六、对事故责任单位和有关人员的处理建议

（一）免予追究责任人员

六枝秉惠商贸公司临时工作人员朱某文安全意识淡薄，进行水沟清理作业未佩戴安全帽，其头部直接受到倾倒的围墙与水沟另一侧的围墙挤压
接原因，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对责任企业和个人行政处罚建议

1.六枝秉惠商贸公司，未就泥煤、矸石清理，风选、水选系统的喂料工作与永利泰商贸公司签订安全管理协议，未厘清安全管理责任，权责交
事故发生负有责任。建议由六枝特区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规对其处以罚款。

2.付某，六枝秉惠商贸公司总经理助理，负责统筹地面人员管理、地面作业安全管理，联系洗煤厂。对洗煤厂运营、矿区水沟清理安全生产管
事故发生负有责任。建议由六枝特区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规对其处以罚款。

3.胡某俭，六枝秉惠商贸公司煤仓管理员，负责洗煤厂、煤仓的现场安全监管，矿区水沟清理安全工作。对洗煤厂铲装作业、矿区水沟清理
位，对事故发生负有责任。建议由六枝特区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规对其处以罚款。

4.永利泰商贸公司，全员安全生产责任制落实不到位，开展安全生产教育和培训不到位，在未经培训合格的情况下允许安某政驾驶装载机作业
能源局对该公司及公司委托负责人谭**按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规对其处以罚款。

5.安某政，永利泰商贸公司装载车司机安全意识淡薄，野蛮施工，建议永利泰商贸公司对其进行处分。

（三）对有关单位和公职人员的处理建议

1.六枝特区能源局，在履行本行业安全监管工作中，侧重于煤矿矿井生产经营方面的安全监管，对其他领域的安全生产工作统筹监管力度不够
源局向六枝特区人民政府作出书面检查。

2.陈某雄，六枝特区能源局油气电新能源股（政务服务股、执法三中队）工作人员，负责制定执法安全检查预案，收集安全生产资料，开展
作。对企业生产经营状况及装载机驾驶员持证情况底数不清。建议由六枝特区能源局党组依规进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业主体责任

一是发包单位切实履行对承包单位的安全生产统一协调、管理职责，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全生产管理职责，
托了之；承托单位要建立健全安全生产责任制度，配备安全生产管理人员，确保安全生产责任层层落实到每个岗位、每个环节。**二是**针对托管运营项
各工种安全操作规程、交叉作业安全管理制度、作业许可审批制度、安全技术交底制度以及劳动防护用品配备和管理制度，确保所有作业有章可循、
要建立制度执行情况的监督检查和考核机制，加大对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为的查处力度，确保各项安全规章制度落到实处、见到实
风险辨识和隐患排查整治，建立完善企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对各项目作业区域、各生产环节开展全覆盖的风险辨识评
和管控措施台账。建立隐患排查治理闭环管理制度，对排查出的安全隐患实行登记、整改、验收、销号全过程闭环管理，做到隐患不消除不生产、措

（二）切实履行行业监管责任

行业主管部门要采取建立健全制度机制，常态化跟踪掌握生产经营单位状况，确保安全监管不留盲区死角。要将企业复工复产纳入常工复产验收程序，复工复产验收必须坚持“谁验收、谁签字、谁负责”原则，做到符合条件一家，验收一家，合格一家，复产一家，不得虚作假，严防企业“带病”复产，严密防范各类事故发生。

（三）深刻汲取事故教训

行业主管部门和企业要深刻汲取事故教训，对各自领域内的煤矿及洗煤厂等工贸企业立即开展整治工作，组织开展全员安全警示教育举一反三，加强安全管理监督，依法查处违法违规行为，切实做到“一厂出事故、万厂受教育”，避免同类生产安全事故发生。

①《选煤厂安全规程》（GB 43203-2023）18.1.2：选煤厂应与承包商签订与其商务合同相对应的安全生产协议，明确各自的安全生产责任，指定专职安全检查与协调。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定发现安全问题的，应当及时督促整改。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议）。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业佩戴、使用。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和员，不得上岗作业。

⑦《选煤厂安全规程》（GB 43203-2023）10.4.2 机动车驾驶、作业，应遵守下列规定：a）驾驶员持有与所驾车型相符的机动车驾驶证，特种车辆持特种设备作业人员证，证件处于有效期内；b）驾驶、作业人员经过本单位培训、考核，取得企业内部准驾证，方可驾驶选煤厂机动车辆。

扫一扫在手机打开当前页面

分享到：　　[关闭窗口] [打印

上一篇：无

下一篇：特区安委办2026年第三季度安全生产督查检查工作情况