柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查报告

2025年11月19日17时左右，位于柳城县社冲乡冲江村龙团屯柳城县龙团页岩砖厂的生产车间现场，发生一起一般触电事故，造成一名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《柳城县人民政府关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》等有关法律法规规定，柳城县人民政府成立了由柳城县常务副县长曾德良同志任组长，县人民政府办公室副主任廖俊同志和县安全生产和应急管理委员会办公室主任、应急管理局局长罗春海同志任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县自然资源和规划局和社冲乡人民政府等有关部门相关人员为事故调查组成员的柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故（以下简称事故调查组）。事故调查组还邀请了县纪委监委和县人民检察院参与事故调查，同时聘请工贸生产方面的专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、询问相关人员、实地勘验，查明了事故经过、原因、并核实了人员伤亡和直接经济损失，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

调查认定柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故是一起因作业人员在未切断电源、未佩戴任何绝缘防护用品的情况下，违规对临时用电线路进行拆除作业，生产经营单位安全生产

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组

主体责任落实不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位情况

柳城县龙团页岩砖厂，统一社会信用代码为9145**********8758，类型为个人独资企业，法人：全某，公司位于柳城县社冲乡冲江村龙团屯。经营范围为：页岩砖制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年6月1日，周某加与柳城县龙团页岩砖厂签订了《劳动合同》，柳城县龙团页岩砖厂安排周某加从事管理员工作，负责管理生产现场。

（二）事故现场勘验情况

柳城县龙团页岩砖厂位于柳州市柳城县社冲乡冲江村龙团屯，事故发生地点位于柳城县龙团页岩砖厂生产车间内（见图1），车间内有两台配电柜，一台供破碎机使用，一台供搅拌机使用，搅拌机配电柜门已打开，一根绿色的电线从下方搅拌机配电柜接出连接着一台上海沪工焊接集团股份有限公司出品的NB-251K型逆变式气体保护焊接机（见图2），绿色电线的另一头导线接头为裸露状态（见图3）。经使用测电笔检测，此裸露点带电。

柳城县龙团页岩砖厂“4·9”一般触电事故调查组

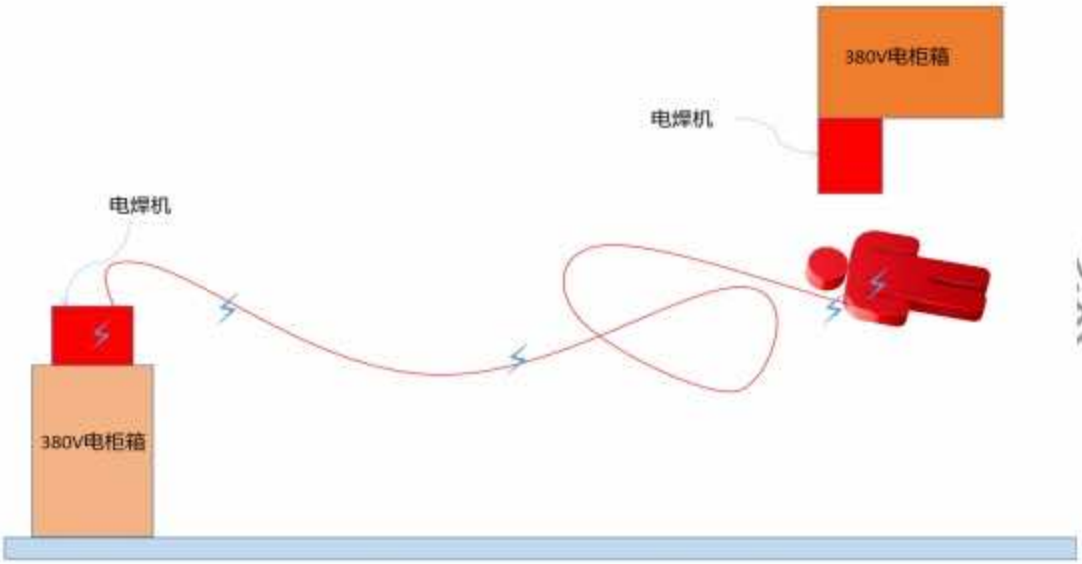


图 1　柳城县龙团页岩砖厂事故现场示意图



图 2　NB-251K 型逆变式气体保护焊接机



图 3　绿色电线裸露的导线接头

事故发生时，周某加右手握着绿色电源线裸露的导线接头，手掌有两处电击伤痕。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 19 日 16 时 30 分左右，柳城县龙团页岩砖厂的杂工梁某荣发现工厂管理员周某加倒在生产车间一处设备拆除作业现场的地面上。他立即叫来公司法人兼负责人全某，全某经观察后初步判断周某加因触电倒地，立即切断配电柜的电源，并自行驾车将周某加送往柳州市沙塘镇卫生院进行抢救，送医过程中车内人员对周某加进行心肺复苏。经卫生院抢救无效，周某加于 17 时 01 分被柳州市沙塘镇卫生院宣布死亡。死亡原因是触电导致。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，全某电话向社冲乡政府报告了事故，接到社冲乡政府的事故报告后，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县自然资源和规划局和社冲乡人民政府等有关部门迅速派人赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处理工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后处理工作有序有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者周某加，51岁，住址：广西融水苗族自治县安太乡三合村，身份号码：452229********4855，直接经济损失110万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

周某加在未切断电源、未佩戴任何绝缘防护用品的情况下，违规对临时用电线路进行拆除作业，右手直接触碰到裸露的带电导线接头，导致电流通过其身体形成回路，造成触电身亡。

（二）间接原因

1.柳城县龙团页岩砖厂现场安全管理缺失：企业临时用电作业结束后，未按规定及时切断电源并拆除临时线路，致使线路长期带电，留下事故隐患。

2.安全培训教育不到位：企业未对周某加等从业人员进行充分的安全生产教育和培训，未能保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。周某加缺乏基本的安全用电知识和风险辨识能力。

3.安全生产规章制度不健全：未制定临时用电等危险作业审批管理制度和安全操作规程，用电管理处于无序状态。

4.作业现场风险管控缺失：对临时用电这一危险作业未进行

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组

风险辨识，未落实审批、监护、技术交底等措施，作业过程缺乏有效监督。接线不规范、线头裸露等隐患长期存在。

5.隐患排查治理流于形式：未能及时发现并消除临时用电线路敷设不规范、完工后未及时断电拆除等生产安全事故隐患。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究的责任人员

周某加，安全意识淡薄，在未切断电源、未佩戴任何绝缘防护用品的情况下，违规对临时用电线路进行拆除作业，右手直接触碰到裸露的带电导线接头，导致触电引发事故，对事故的发生负有责任。因其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

柳城县龙团页岩砖厂，安全生产主体责任落实不到位，未按要求对从业人员开展岗位安全操作规程教育培训，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未能及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳城县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任人员

全某，柳城县龙团页岩砖厂的法人及主要负责人，督促检查本单位安全生产工作不到位，未实施本单位的安全生产教育和培训计划；未能及时发现并消除临时用电线路敷设不规范、完工后未及时断电拆除并且线头裸露的事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳城县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任

柳城县龙团页岩砖厂应认真汲取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行各项安全生产规章

柳城县龙团页岩砖厂“1·11”一般触电事故调查组

制度和操作规程，特别是临时用电、高处作业等危险作业审批监护制度。强化特种作业人员管理，严禁无证上岗。全面开展从业人员安全教育培训和警示教育，提升全员安全意识和技能。深入开展隐患排查治理，尤其对电气线路、机械设备等进行全面检修。

（二）强化安全监管工作

行业主管部门要深刻汲取本起事故教训，举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》第三条“三管三必须”的要求，持续开展安全生产大排查大整治，防范化解安全风险，排查治理事故隐患，遏制各类生产安全事故发生；社冲乡人民政府要按照“属地管理”原则，严格履行安全监管职责，配合行业监管部门加强对辖区内企业安全生产的监督检查，发现隐患问题及时报告并督促整改，确保生产安全。

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查报告

2025年11月19日17时左右，位于柳城县社冲乡冲江村龙团屯柳城县龙团页岩砖厂的生产车间现场，发生一起一般触电事故，造成一名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《柳城县人民政府关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》等有关法律法规规定，柳城县人民政府成立了由柳城县常务副县长曾德良同志任组长，县人民政府办公室副主任廖俊同志和县安全生产和应急管理委员会办公室主任、应急管理局局长罗春海同志任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县自然资源和规划局和社冲乡人民政府等有关部门相关人员为事故调查组成员的柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故（以下简称事故调查组）。事故调查组还邀请了县纪委监委和县人民检察院参与事故调查，同时聘请工贸生产方面的专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、询问相关人员、实地勘验，查明了事故经过、原因、并核实了人员伤亡和直接经济损失，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

调查认定柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故是一起因作业人员在未切断电源、未佩戴任何绝缘防护用品的情况下，违规对临时用电线路进行拆除作业，生产经营单位安全生产

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组

主体责任落实不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位情况

柳城县龙团页岩砖厂，统一社会信用代码为9145**********8758，类型为个人独资企业，法人：全某，公司位于柳城县社冲乡冲江村龙团屯。经营范围为：页岩砖制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年6月1日，周某加与柳城县龙团页岩砖厂签订了《劳动合同》，柳城县龙团页岩砖厂安排周某加从事管理员工作，负责管理生产现场。

（二）事故现场勘验情况

柳城县龙团页岩砖厂位于柳州市柳城县社冲乡冲江村龙团屯，事故发生地点位于柳城县龙团页岩砖厂生产车间内（见图1），车间内有两台配电柜，一台供破碎机使用，一台供搅拌机使用，搅拌机配电柜门已打开，一根绿色的电线从下方搅拌机配电柜接出连接着一台上海沪工焊接集团股份有限公司出品的NB-251K型逆变式气体保护焊接机（见图2），绿色电线的另一头导线接头为裸露状态（见图3）。经使用测电笔检测，此裸露点带电。

柳城县龙团页岩砖厂“4·9”一般触电事故调查组

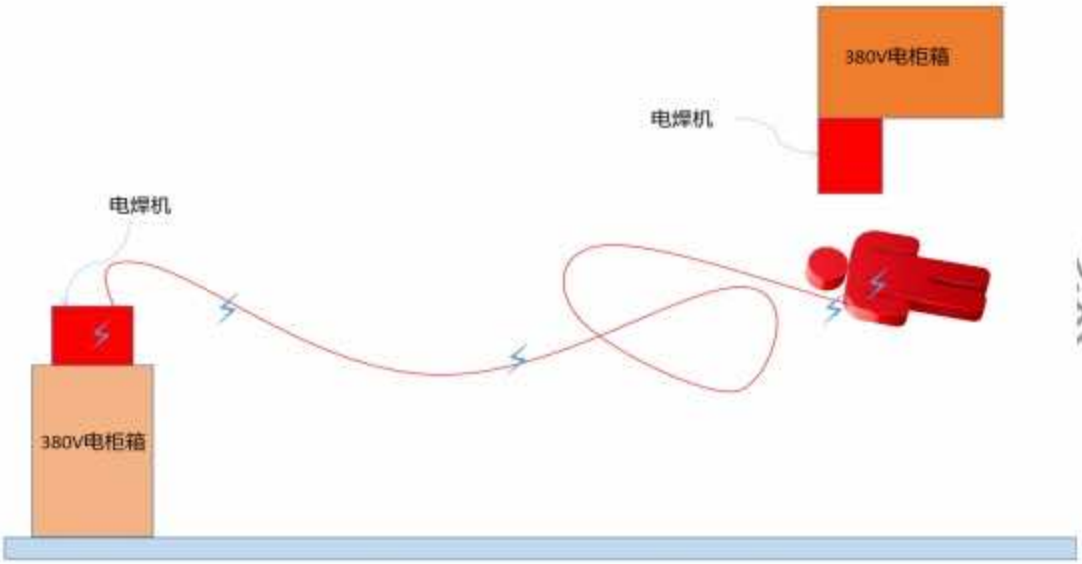


图 1　柳城县龙团页岩砖厂事故现场示意图



图 2　NB-251K 型逆变式气体保护焊接机



图 3　绿色电线裸露的导线接头

事故发生时，周某加右手握着绿色电源线裸露的导线接头，手掌有两处电击伤痕。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 19 日 16 时 30 分左右，柳城县龙团页岩砖厂的杂工梁某荣发现工厂管理员周某加倒在生产车间一处设备拆除作业现场的地面上。他立即叫来公司法人兼负责人全某，全某经观察后初步判断周某加因触电倒地，立即切断配电柜的电源，并自行驾车将周某加送往柳州市沙塘镇卫生院进行抢救，送医过程中车内人员对周某加进行心肺复苏。经卫生院抢救无效，周某加于 17 时 01 分被柳州市沙塘镇卫生院宣布死亡。死亡原因是触电导致。

（二）事故应急处置评估情况

事故发生后，全某电话向社冲乡政府报告了事故，接到社冲乡政府的事故报告后，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局、县自然资源和规划局和社冲乡人民政府等有关部门迅速派人赶赴现场，开展现场勘验、收集证据等事故调查和善后处理工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后处理工作有序有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者周某加，51岁，住址：广西融水苗族自治县安太乡三合村，身份号码：452229********4855，直接经济损失110万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

周某加在未切断电源、未佩戴任何绝缘防护用品的情况下，违规对临时用电线路进行拆除作业，右手直接触碰到裸露的带电导线接头，导致电流通过其身体形成回路，造成触电身亡。

（二）间接原因

1.柳城县龙团页岩砖厂现场安全管理缺失：企业临时用电作业结束后，未按规定及时切断电源并拆除临时线路，致使线路长期带电，留下事故隐患。

2.安全培训教育不到位：企业未对周某加等从业人员进行充分的安全生产教育和培训，未能保证其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。周某加缺乏基本的安全用电知识和风险辨识能力。

3.安全生产规章制度不健全：未制定临时用电等危险作业审批管理制度和安全操作规程，用电管理处于无序状态。

4.作业现场风险管控缺失：对临时用电这一危险作业未进行

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组

风险辨识，未落实审批、监护、技术交底等措施，作业过程缺乏有效监督。接线不规范、线头裸露等隐患长期存在。

5.隐患排查治理流于形式：未能及时发现并消除临时用电线路敷设不规范、完工后未及时断电拆除等生产安全事故隐患。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究的责任人员

周某加，安全意识淡薄，在未切断电源、未佩戴任何绝缘防护用品的情况下，违规对临时用电线路进行拆除作业，右手直接触碰到裸露的带电导线接头，导致触电引发事故，对事故的发生负有责任。因其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

柳城县龙团页岩砖厂，安全生产主体责任落实不到位，未按要求对从业人员开展岗位安全操作规程教育培训，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未能及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳城县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任人员

全某，柳城县龙团页岩砖厂的法人及主要负责人，督促检查本单位安全生产工作不到位，未实施本单位的安全生产教育和培训计划；未能及时发现并消除临时用电线路敷设不规范、完工后未及时断电拆除并且线头裸露的事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由柳城县应急管理局依法依规对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任

柳城县龙团页岩砖厂应认真汲取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，建立健全并严格执行各项安全生产规章

柳城县龙团页岩砖厂“1·11”一般触电事故调查组

制度和操作规程，特别是临时用电、高处作业等危险作业审批监护制度。强化特种作业人员管理，严禁无证上岗。全面开展从业人员安全教育培训和警示教育，提升全员安全意识和技能。深入开展隐患排查治理，尤其对电气线路、机械设备等进行全面检修。

（二）强化安全监管工作

行业主管部门要深刻汲取本起事故教训，举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》第三条“三管三必须”的要求，持续开展安全生产大排查大整治，防范化解安全风险，排查治理事故隐患，遏制各类生产安全事故发生；社冲乡人民政府要按照“属地管理”原则，严格履行安全监管职责，配合行业监管部门加强对辖区内企业安全生产的监督检查，发现隐患问题及时报告并督促整改，确保生产安全。

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组

柳城县龙团页岩砖厂“11·19”一般触电事故调查组