田阳百育符定忠稻谷烘干厂“8·1”

一般高处坠落事故调查报告

田阳区人民政府事故调查组

2025年9月3日

目　录

一、事故基本情况.....3
（一）相关企业基本情况.....3
（二）相关人员基本情况.....4
（三）事故建设厂房权属情况.....5
（四）事故发生单位安全管理机构情况.....5
二、事故发生经过、事故现场勘察情况.....5
（一）事故发生经过及救援过程.....5
(二)事故现场勘察情况.....7
三、事故人员伤亡和直接经济损失情况.....11
四、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息报告.....11
（二）事故善后处置情况.....11
（三）事故应急处置评估.....11
五、事故发生原因.....12
（一）直接原因.....12
（二）间接原因.....12
六、事故性质认定.....15
七、有关单位存在的其他问题.....16
（一）百色市田阳区绿之源米业有限公司.....16
（二）有关政府部门.....16
八、对相关人员处理建议.....16
（一）有关责任人员处理建议.....16
（二）其他建议.....17
九、事故主要教训.....18
十、事故防范和整改措施建议.....18

2025年8月1日15时46分许，在百色市田阳区百育镇工业园区符**稻谷烘干厂发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，田阳区委区人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，成立由田阳区应急管理局牵头，百色公安局田阳分局、区农业农村局、区工业和信息化局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区人民检察院、区司法局、区总工会、百育镇人民政府等单位组成参与的事故调查组，事故调查组邀请区纪委监委全程监督。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，按程序开展事故调查取证工作。经事故调查组现场勘查、调查取证、调阅资料、询问取证、技术分析等方式，查明了事故发生经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出对相关责任人员的处理和事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）相关企业基本情况

1.广西田阳地大光电科技有限公司（以下简称地大公司），成立于2012年9月11日，注册资本100万元，注册地为百色市田阳区城东工业园区。公司统一社会信用代码为91451021560042468，地址位于百色市田阳区百育镇工业园区324国道旁，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为覃凤萍，许可经营项目有光电照明产品、数码产品、电子

元器件、LED（发光二极管）产品的开发生产、应用及销售；通讯产品、五金交电、机电产品、建筑材料、纺织品、化工产品（危险化学品除外）、初级农产品灯具的销售等。

2.百色市田阳区绿之源米业有限公司（以下简称绿之源公司），成立于2025年6月24日，注册资本1000万元，注册地为百色市田阳区百育镇工业园区。公司统一社会信用代码为91451003MAEL5HC87U，地址位于百色市田阳区百育镇工业园区324国道旁，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为符**，许可经营项目有粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般经营项目有谷物种植、水果种植、初级农产品收购、食用农产品初加工、食用农产品批发、粮食收购等。营业期限为2025年6月24日至永久。

（二）相关人员基本情况

1.符**，女，35岁，身份证号码532627**********，户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州**县**乡**村民委***小组，为绿之源公司法定代表人，负责绿之源公司的生产经营管理。

2.符**，男，61岁，身份证号码532627**********，户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州**县**镇**村民委**小组**号，系绿之源公司符**父亲。

3.李**，男，47岁，身份证号码532627**********，户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州**县**乡**村民委员会****组。为符**租用绿之源公司地块建设钢结构厂房搭建铁皮彩钢瓦施工队包工头。

4.汪**，男，56岁，身份证号码532627**********，户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州**县**乡**村。系李**叫来搭建钢结构厂房彩钢瓦施工队工人，在本次事故中死亡。

（三）事故建设厂房权属情况

2025年6月13日，绿之源公司与地大公司签订土地租赁合同，地大公司将坐落于百色市田阳区百育镇工业园区内324国道旁的土地使用权出租给绿之源公司，出租场地面积31615平方米（约47.423亩），绿之源公司自行平整土地，并计划用于建设新鲜稻谷烘干生产线及配套厂房、车间、办公楼和其他工业产品加工生产，土地租赁期限自2025年6月16日至2035年9月15日。

2025年6月25日，符**以个人名义租用绿之源公司其中的13亩地块用于建设钢结构厂房，安装稻谷烘干设备，符定忠为稻谷烘干工厂实际负责人，并与李**于2025年7月9日签订了钢结构施工协议书的劳务分包协议，施工面积为5000平方米，材料由符**提供，劳务收费标准为：顶瓦30元/平方，墙瓦15元/平方。

（四）事故发生单位安全管理机构情况

绿之源公司租用地大公司后，并未实际开展建设施工工作，仅将土地转租给符**，并未成立安全管理机构，也未安排相关管理人员；符**租用绿之源公司13亩地块后，未办理营业执照，以作坊模式开展施工建设，未成立安全管理机构，安全管理仅以自己监管；李**为个人老板，没有建筑施工劳务分包资质，没有成立安全管理机构。

二、事故发生经过、事故现场勘查情况

（一）事故发生经过及救援过程

2025年7月9日，李**与符**签订协议后便从云南等地召集施工人员进行施工作业。

2025年8月1日15时许，汪**与其他7名工友根据日常工作安排，对符**

稻谷烘干厂在建钢结构厂房搭建彩钢瓦，上班后工人根据包工头李**的安排负责各自工作，李**和张**2人在钢结构棚下绑彩钢瓦，王**和王**2人在钢结构棚顶上用绳子吊彩钢瓦，王**、王**、陆**3人铺设彩钢瓦并钉螺丝，汪**独自1人使用角磨机在高度7.4米的钢结构棚顶檐边切割竖向山墙彩钢瓦（用于围挡收尘厂区）顶端凸出的部分（便于铺平顶瓦）。

8月1日15时40分许，王**、王**、王**、陆**、王**等5人在钢结构棚顶进行作业时突然听到有重物坠落声音，王**便叫在钢结构棚底绑彩钢瓦的李**去查看情况；李**绕过竖向墙瓦到达现场，看见汪**躺在地上，额头朝地面，安全帽后翻到后脑勺，身上穿戴的安全带安全挂绳只有半截，无扣头。李**

急忙将汪**扶起查看伤情，看到汪**的额头皮肤已经裂开流血，看到了头骨，额头的伤口大约有7～8厘米长，3～4厘米宽。李**立即招呼王**等人过来帮忙，其中李**搀扶着汪**，王**等人拿手巾擦拭汪**伤口上的灰尘和谷糠。


15时46分，李**拨打120急救电话；坠落约7分钟后汪**醒来恢复意识，10分钟后汪**逐渐能开口说话。汪**说全身麻，胸口闷，头痛。汪**醒来之后，李**叫张**过来替其抱着汪**，然后去寻找符**，未见其人，李**便打电话给符**，此时符**正在通话。其后符**打电话给李**，李**向其报告了汪**坠落事情。

坠落后约17分钟，符**赶到事故现场参与应急处置工作，同时120急救车也到达事故现场，120急救人员对汪**进行紧急抢救，并将汪**送往百色市田阳区人民医院进行救治。

2025年8月1日19时02分百色市田阳区人民医院宣布汪绍康死亡。

（二）事故现场勘察情况

事故现场环境：绿之源公司厂内出租给符**建设稻谷烘干厂房为钢结构，厂房南北长约40米，东西宽约75米，厂房面积约3000㎡，厂房内分为稻谷堆放区、烘干设备区、废料区、谷尘收集区等区域；

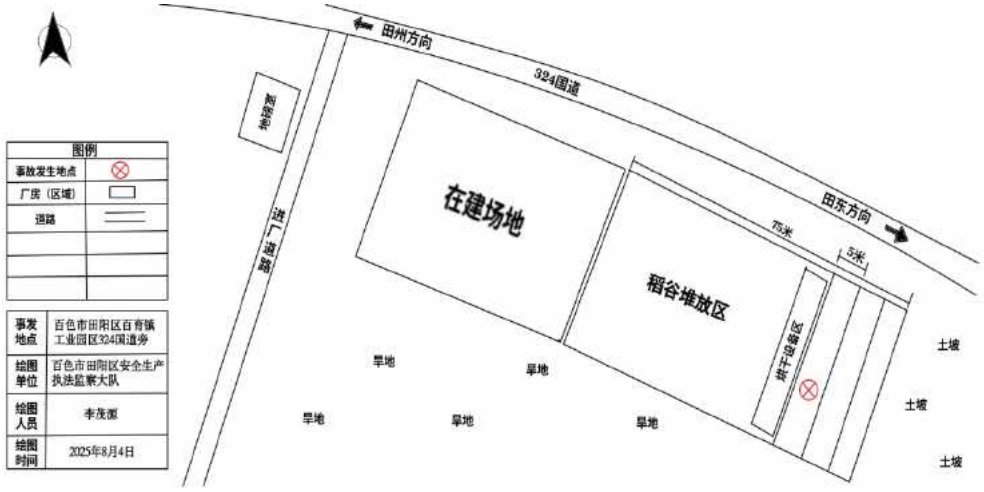

图一：事故现场平面示意图


事故发生点环境：事故发生点位于绿之源公司出租给符定忠建设钢结构稻谷烘干厂房内的谷尘收集区，谷尘收集区位于厂房内东边的位置，谷尘收集区南北长 40 米，东西宽 5 米，北边距 324 国道约 15 米，南边均为旱地，西边为烘干设备区及稻谷堆放区，东边约 10 米为土坡。据现场勘验，在事故发生地点处有一台角磨机、一顶红色安全帽和一块脚手架踩踏板[图二]。距离事故地点北边约 20 米处有一根缺失挂钩的橙色安全带[图三][图四]；安全绳由两股绳缠绕，其中一股断面平整，另一股断面较零散，长短不一，呈现“开花状”[图五]；事故地点上方的彩钢瓦顶棚横梁挂有安全带缺失的挂钩扣头部分[图六]。



图二：事故现场勘验照片



图三：事故现场勘验照片

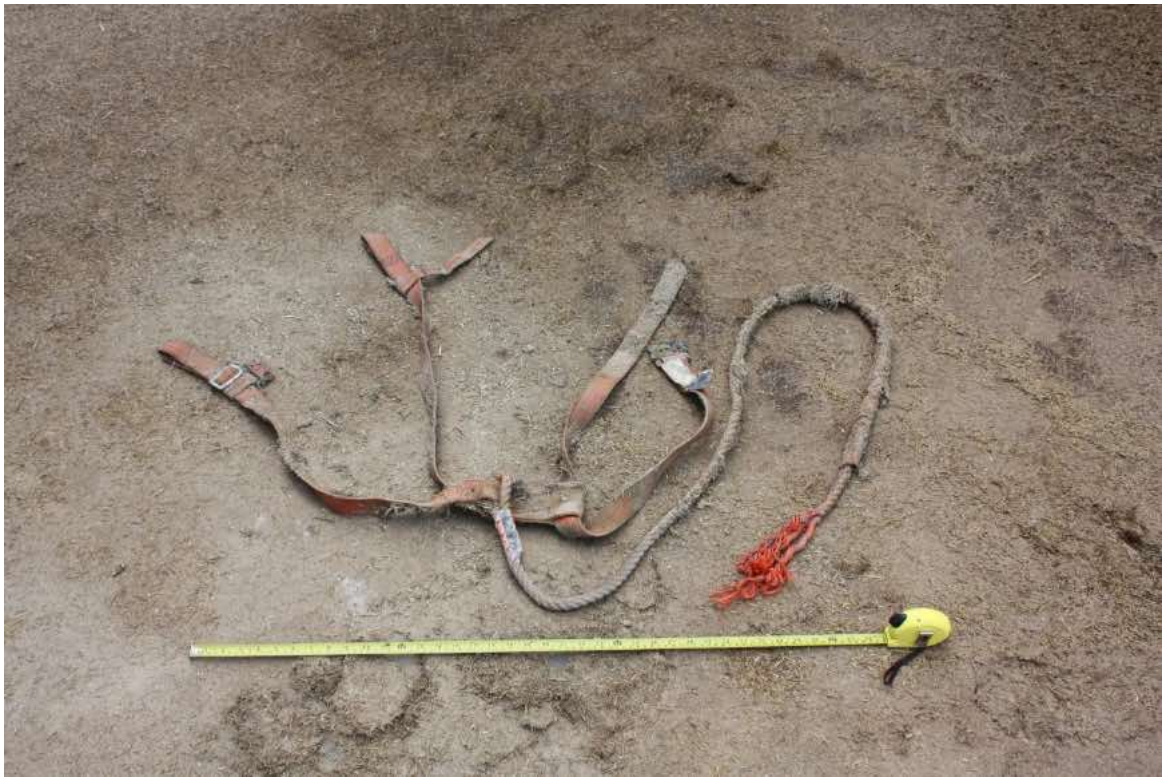

图四：事故现场勘验照片



图五：事故现场勘验照片



图六：事故现场勘验照片

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），经事故调查组核定，直接经济损失约120万元。

四、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告

2025年8月1日15时46分，现场人员李**发现事故后，拨打120急救电话；

2025年8月1日21时20分许百色市田阳区应急管理局接百色市公安局田阳分局转来信息称：百育镇一大米加工厂发生一

起事故，致一人死亡。其后，田阳区应急管理局按规定分别向田阳区委办、政府办和百色市应急管理局分别进行事故情况的书面汇报。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，在田阳区应急管理局、田阳区司法局、百育镇人民政府等部门的见证下，死者家属与符**、李**达成善后协议（符**垫付8万元，李**垫付7万元，共计15万元的善后处理费），同意事后通过司法途径开展理赔工作，并于2025年8月9日由死者家属将死者遗体运回老家处理后事。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，田阳区委区人民政府高度重视，各部门通力协作，靠前指挥。接到事故信息后，田阳区应急管理局、区工业和信息化局、百色市公安局田阳分局、百育镇人民政府等部门第一时间迅速赶到现场开展处置工作。事故处置及时，有序有效；田阳区人民政府和应急管理局及时向上级报告；善后工作及时组织协调，其后达成初步协议，事故未造成社会面不良影响。

五、事故发生原因

（一）直接原因

1.存在不安全的施工环境。在钢结构厂房棚顶未安全竣工之前，符**便开起稻谷烘干设备烘干稻谷，谷尘、空壳稻、秕谷随废气飘落在钢结构横梁檩条上，使施工人员在沿钢结构横梁檩条上爬行时易打滑坠落。

2.存在物的不安全状态。施工前汪**在厂房底边找来一块脚手架踩板（规格：40×70cm，四横钢片点焊四纵方形钢管），随身带到钢结构棚顶当临时作业平台，切割彩钢瓦前将前后两头用绳子捆绑，切割完一处后，解开绑绳，随后带上踩板和切割工具沿棚顶横梁移步至下一作业点，再摆放踩板并捆绑两头，循复前进，存在安全风险。

3.存在人的不安全行为。汪**安全意识淡薄，未充分辨识钢结构横梁檩条易打滑的情况。施工前，未搭设临时走道板[1]，完成一处切割作业后，冒险通过横梁前行换位继续切割，致使坠落。

（二）间接原因

1.符**稻谷烘干厂施工项目未批先建。施工项目没有开展立项，未取得规划许可[2]，建设面积达5000平方米，未取得施工许可[3][4]；符**违规将施工工程发包给不具备劳务承包资质的

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80—2016）5.2.8 屋面作业时应符合下列规定："2 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走"，6.4.1 悬挑式操作平台设置应符合下列规定：2 严禁将操作平台设置在临时设施上。

[2] 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

[3] 《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

[4] 《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款 工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

私人老板李**组织施工[5][6]。

2.符**未编制安全技术措施、制定项目建设施工方案[7]，未进行安全危险辨识[8]。

3.施工现场管理混乱。未经高处作业审批[9]，违规施工作业；符**、李**施工前未对施工区域进行隐患排查和风险研判，作业前未进行安全技术交底[10]；未安排人员对高处作业进行监护[11]；施工作业期间现场未设置相关安全警示、拉安全警戒线或设置隔离栏杆[12]。

4.未进行安全教育培训[13]。符**没有对劳务人员进行安全生

---

[5][] 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条 存在下列情形之一的，属于违法发包：第（一）款 建设单位将工程发包给个人的。

[6][] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第五条第一款 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。第十四条 禁止将承包的工程进行违法分包，下列行为，属于违法分包：第（一）款 分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的。

[7][] 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：第（三）款 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

[9][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80—2016）3.0.2 “高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。”

[10][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80—2016）3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

[11][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80—2016）3.0.12 应有专人对各类安全防护设施进行检查和维修保养，发现隐患应及时采取整改措施。

[12][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80—2016）3.0.4 应根据要求将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位，夜间应设红灯警示。4.1.3 建筑物外围边沿处，对没有设置外脚手架的工程，应设置防护栏杆；对有外脚手架的工程，应采用密目式安全立网全封闭。密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上，并应与脚手杆紧密连接。

[13][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应

产岗位操作和技能培训，李**没有对劳务者进行必要的安全生产教育和培训并做记录；违规安排不具资格人员上岗作业[14]，汪**未取得高处作业证，没有高处作业经验，作业前未经培训，缺乏高处作业安全技术知识。

5.劳动组织不合理。在李**组织施工，未完成钢结构棚顶施工的情况下，符**急于赶工，开起稻谷烘干设备，稻尘、空壳稻、秕稻积落在钢结构棚顶横梁檩条上，形成易滑的环境，不利于施工人员爬行。

6.施工现场安全检查不到位。符**未成立安全生产管理机构或配备专职安全员[15]，平时只是偶尔到现场进行检查，且检查无记录，对未按规范使用劳动保护用品的施工人员只是口头劝说，无惩戒警示，事故隐患整治不力。

7.安全投入不足。李**未为施工人员配备合格安全帽[16][17]，汪**所戴安全帽生产日期为2017年6月塑料帽，已超过使用年限；安全带未在规定时间进行抽样性能测试[18]，其所戴安全带

当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[14][] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[15][] 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第五条 建筑施工企业应当依法设置安全生产管理机构，在企业主要负责人的领导下开展本企业的安全生产管理工作。

[16][] 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ 184—2009 ）1.0.3 从事新建、改建、扩建和拆除等有关建筑活动的施工企业，应依据本标准为从业人员配备相应的劳动防护用品，使其免遭或减轻事故伤害和职业危害。

[17][] 《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》(建质[2007]255号)第四条 劳动保护用品的发放和管理，坚持“谁用工，谁负责”的原则。施工作业人员所在企业（包括总承包企业、专业承包企业、劳务企业等，下同）必须按国家规定免费发放劳动保护用品，更换已损坏或已到使用期限的劳动保护用品，不得收取或变相收取任何费用。

[18][] 《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468—2009）7.1.1 围杆作业安全带、坠落

生产于2022年6月18日，超过抽样性能测试时间。

8.未编制建设施工安全应急预案，并对施工人员进行应急知识安全培训[19]。

六、事故性质认定

经调查认定，田阳百育符稻谷烘干厂“8·1”一般高处坠落事故是一起因私人老板违规劳务发包，发包人、劳务承包人安全生产管理不到位，施工人员安全意识、安全技能薄弱导致的一般生产安全责任事故。**

七、有关单位存在的其他问题

（一）百色市田阳区绿之源米业有限公司

事故发生前，未向地块权属人地大公司征求意见，将本企业13亩地块转租给符定忠建设厂房，也未向属地政府、相关部门知会，致使存在安全监管漏洞。

（二）有关政府部门

1.地方党委人民政府、工业园区，对安全生产监管力度不足，对企业监督检查存在盲区。

2.田阳区农机中心，在田阳区人民政府常务会议审定同意绿之源公司日处理1000 吨粮食加工项目落户，交由区农机中心

悬挂安全带自购头之日起2年内应从同一批次中随机扣取2条按GB36095要求进行动态力学性能测试以及静态力学性能测试,如不合格,则停止使用该批次安全带。此后每年进行一次抽检。

[19][]《建设工程安全生产管理条例》第四十九条 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

做好项目服务工作，指导企业促进农业规模化生产的决定下，未加强对绿之源公司厂区内的检查指导工作，不清楚符定忠在绿之源公司厂区内租地建设厂中厂、安装设备，普及宣传相关法律法规不足，督促企业落实安全主体责任有待加强。

3.田阳区工业和信息化局，在对企业入驻园区的政策法规、标准规范和技术改造等方面有关安全生产宣传指导效果有所欠缺，在指导行业加强安全生产管理方面力度不够。

4.田阳区住房和城乡建设局，对辖区在建设建筑施工工程安全巡检查工作存在漏洞。

八、对相关人员处理建议

（一）有关责任人员处理建议

1.汪**，系事故施工人员，安全意识淡薄，未按相关规范搭设作业、移步平台开展高处切割彩钢瓦作业，未仔细观察作业环境，强行通过易滑钢结构横梁檩条前行换位，对本起事故负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免予追究其责任。

2.符**，系绿之源公司厂内租地建设稻谷烘干私人老板，在未取得规划许可、施工许可的情况下，违规将施工劳务分包给私人老板李**；未组织编制安全技术措施、制定项目建设施工方案，未成立项目安全管理机构、配备专业安全员，致使施工现场安全管理混乱，无人员检查施工现场； 未对特种作业人员资质审核，未对劳务施工人员进行安全教育培训，未对高处作业人员进行安全技术交底，急于赶工，使施工环境不良；未编

制建设施工安全应急预案，并对施工人员进行应急知识安全培训。对事故发生负有管理责任，建议移交百色市田阳区应急管理部门依法进行处理。

3.李**，系绿之源公司厂内符定忠租地建设稻谷烘干钢结构厂房的劳务承包人，违规承揽劳务分包工程；对安全生产投入资金不足，未给施工人员配备合格的劳保用品；对招用劳务人员文明施工、安全教育培训不到位；违规使用特种作业人员开展高处作业，对高处作业不安排专门进行监护；在施工区域未设置安全警示标志或封闭围栏施工，对事故发生负有管理责任，建议移交百色市田阳区应急管理部门依法进行处理。

（二）其他建议

1.建议由百色市田阳区安应委办对符**、李**进行约谈警示。

2.建议田阳区农机中心向田阳区人民政府作出事故说明。

3.建议百色市田阳区工业和信息化局向百色市田阳区人民政府作出事故说明。

4.建议田阳区住房和城乡建设局向百色市田阳区人民政府作出事故说明。

5.建议百育镇人民政府向百色市田阳区人民政府作出事故说明。

九、事故主要教训

事故暴露出辖区部分新施工项目未严格落实安全生产主体责任，安全生产投入不足，安全技术、施工方案不健全，制度不

完善，人员培训教育不到位，隐患排查治理不到位，负责人安全管理能力不足等问题。

十、事故防范和整改措施建议

1.各企业、施工项目要认真汲取事故教训，落实安全生产主体责任，保障安全生产资金投入的有效实施，健全完善安全生产管理规章制度、操作规程、施工方案，规范使用特种作业人员，加大对作业人员的安全教育培训力度，加强施工现场安全规范管理，规范安全隐患排查治理，强化员工安全意识、安全技能，提高高处作业人员安全意识，防范此类事故再次发生。

2.田阳区农机服务中心要进一步加强安全监管，树立安全防范意识，对落地项目要按照国家相关法规、标准指导企业完善相关手续，督促企业认真落实安全生产责任制及各项安全生产管理。

3.田阳区工业和信息化局要切实加强对安全生产工作的组织领导，规范新建企业入园审批备案制度，加强检查巡查人员力量，深入开展园区施工项目安全生产指导工作。

4.田阳区住房和城乡建设局要积极与相关部门对接，及时掌握新引进的建设项目建设情况，加强对建筑施工工程巡查检查。

5.属地田阳区百育镇党委人民政府要切实履行属地管理职责，要加大检查力度，加强安全生产宣传教育，加强项目施工作业现场隐患排查，及时制止各类违法违规作业行为，对违规施工项目要及时向相关行业管理部门通报情况，采取措施开展

联合治理，防范事故发生。

附件：参加事故调查人员名单

田阳百育百色市田阳区绿之源米业有限公司厂区
出租地“8·1”一般高处坠落事故调查组

参加事故调查人员名单

田阳百育百色市田阳区绿之源米业有限公司厂区“8·1”一般高处坠落事故调查报告参加调查人员名单

姓名	单位	签名	电话号码
罗奇霖	区应急局		
韦锟	区应急局		
徐利民	区农业农村局		
谭启用	区司法局		
农定合	区工信局		
谭杰仁	区人社局		
陆秀莲	区总工会		
何峰宇	区检察院		
黄文	区住建局		
罗文强	田阳区百育镇人民政府		
黄立志	百色市公安局田阳分局百育派出所		
梁颖	区应急管理综合行政执法大队		
黄魁	区应急局		
黄羽珊	区应急局		
杨孟	区应急管理综合行政执法大队		