# 田阳头塘田阳县银峰汽车服务有限责任公司场地内“11·21”一般车辆伤害事故调查报告

田阳区人民政府事故调查组

2026 年 3 月

# 目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）相关场地租赁情况.....- 2 -
（二）事故相关单位、车辆、人员基本情况.....- 3 -
（三）事故发生单位安全管理情况.....- 8 -
（四）事故发生经过.....- 14 -
（五）事故现场勘查情况和相关调查情况.....- 22 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 22 -
二、应急处置及评估情况.....- 22 -
（一）应急救援及处置情况.....- 22 -
（二）事故信息接报及响应情况.....- 23 -
（三）善后工作情况.....- 23 -
（四）应急处置评估情况.....- 23 -
三、事故原因分析.....- 24 -
（一）直接原因.....- 24 -
（二）间接原因.....- 24 -
四、其他单位存在的问题.....- 27 -
（一）其他企业存在的问题.....- 27 -
（二）地方党委政府和有关部门存在的其他问题.....- 27 -
五、对事故责任单位和责任人员的处理建议.....- 27 -
（一）有关责任单位处理建议.....- 27 -
（二）有关责任人员处理建议.....- 28 -
（三）其他建议.....- 29 -
六、事故主要教训.....- 29 -
七、事故防范和整改措施建议.....- 30 -

2025年11月21日17时44分许，百色银福机动车检测有限公司引车员在百色市田阳区头塘镇华侨四区田阳县银峰汽车服务有限责任公司大门往里约20米处的四间铁皮棚罗全斌轮胎店门前倒车作业时发生一起一般车辆伤害事故，造成1人抢救无效死亡。

事故发生后，田阳区委、区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，成立由田阳区应急管理局牵头，田阳区人民检察院，百色市公安局田阳分局，百色市公安局交通警察支队直属五大队，百色市交通运输行政执法支队田阳大队，区交通运输局、区市场监督管理局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区总工会、头塘镇人民政府等单位组成田阳头塘田阳县银峰汽车服务有限责任公司场地内“11·21”一般车辆伤害事故联合调查组开展事故调查工作，并邀请区纪委监委介入调查。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效、公平公正”的原则，按程序开展事故调查取证工作。经事故调查组现场勘查、调查取证、调阅资料、询问取证、视频分析、技术分析等方式，查明了事故发生经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出对相关责任单位、责任人员的处理和事故防范措施建议。

经调查认定，田阳头塘田阳县银峰汽车服务有限责任公司场地内“11·21”一般车辆伤害事故是一起因生产经营单位安全管理不到位，引车员驾驶机动车违规倒车，操作不当，轮

胎店从业人员违规站在驾驶员另一侧视线范围外指挥倒车，在未确认车辆是否制动情况下，盲目进入到前后两车尾部中间作业而发生的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）相关场地租赁情况

#### 1.原始场地租赁情况

广西百色华侨实业有限责任公司从1998年起将位于百色市田阳区头塘镇华侨四区面积约25亩的土地承包给本管理区职工曾*生(居民身份证号:452601**********)、韦*林(居民身份证号：452601**********)经营。

#### 2.田阳县银峰汽车服务有限责任公司场地租赁情况

2015年7月16日，百色华侨农场管理职工曾*生、韦*林将位于田阳县（现田阳区）头塘镇华侨四区25亩（约16667平方米）场地转租给田阳县银峰汽车修理厂(法定代表人为倪*艮)经营使用。租期为2015年10月10日至2045年10月9日止。2015年11月10日，经广西百色华侨实业有限责任公司批准，同意田阳县银峰汽车修理厂可以自主将部分场地进行转租。2015年11月18日，田阳县银峰汽车修理厂将位于田阳县头塘镇华侨四区约1600平方米场地租给倪*艮成立田阳县银峰汽车服务有限责任公司(法定代表人倪*艮)，用于汽车维修、停车场等经营使用。租期2015年11月18日至2030年11月17日止。2024年3月18日田阳县银峰汽车修理厂又将10000平方米场地租给田阳县银峰汽车服务有限责任公司，租期2024年3月18日至2034年3月17日止。

3. **百色银福机动车有限公司场地租赁情况**

2024 年 3 月 19 日，田阳县银峰汽车服务有限责任公司将位

于田阳区头塘镇华侨四区约 10000 平方米场地租给百色银福机动车检测有限公司，用于机动车检验检测等经营使用。租期 2024 年 3 月 18 日至 2034 年 3 月 17 日止。

**4.罗全斌轮胎店场地租赁情况**

2024 年 10 月份，田阳县银峰汽车服务有限责任公司法定代表人倪*艮与罗*斌初步达成场地租赁协议（尚未签订协议），将田阳县银峰汽车服务有限责任公司大门往里 20 米处约 156 平方米的四间铁皮棚租给罗全斌经营轮胎店，年租金为人民币 32800 元整，租期暂订两年。2024 年 10 月 29 日 10 时 31 分，罗*斌通过微信向倪*艮转账人民币 10000 元整预付场地租金，并在转账说明中备注“在银峰修理厂租四间铁棚订金”，事故发生时罗*斌尚未向倪*艮支付剩余的租金。

**（二）事故相关单位、车辆、人员基本情况**

**1.事故相关单位基本情况**

（1）百色银福机动车检测有限公司（以下简称银福检测公司）。该公司成立于 2024 年 4 月 24 日，统一社会信用代码 91451003MADJ66JP2T，住所位于田阳区头塘镇华侨四区，经营范围为机动车检验检测服务，法定代表人杨*彪，2024 年 9 月 23 日取得检验检测机构资质认定证书，有效期至 2030 年 9 月 22 日。

（2）罗全斌轮胎店。该店于 2025 年 1 月 20 日开始经营活

动，经营场所位于田阳县银峰汽车服务有限责任公司大门往里20米处的四间铁皮棚，主要从事轮胎租赁经营活动，事故发生时尚未办理营业执照及相关许可审批手续。轮胎店场地租用、店面投资均由罗*斌个人出资，黄*于负责轮胎店经营日常管理工作，实行计件工资制，租赁一个轮胎租金为人民币40元，实行五五分，罗*斌再无向黄*于支付工资。

（3）田阳县银峰汽车服务有限公司（以下简称银峰公司）。该公司成立于2015年12月25日，统一社会信用代码为91451021MA5KAHYD8Q，住所位于田阳区头塘镇华侨四区，经营范围为汽车销售、汽车配件、饰品、养护用品、润滑油批发零售，二类机动车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修)，二手车交易，汽车证照过户年检代办服务，机动车保险代理、道路清障拖车服务，停车场服务、吊车出租，酒店住宿、餐饮服务，预包装食品、烟酒类(不含散装酒)销售。公司法定代表人为倪*艮。

**2.事故相关车辆基本情况**

**（1）桂LA****重型半挂牵引车：**该车辆为涉事牵引桂LC***挂重型仓栅式半挂牵引车（动力车头），机动车所有人罗*傲，车辆品牌型号为解放牌CA4250**********，车辆类型为重型半挂牵引车，车辆识别代码为LFWSRXS**********，发动机号为52****03，车身颜色为黄色，车辆外廓尺寸为长6915mm，宽2495mm，高3910mm。整备质量8805kg，准牵引质量40000kg，车辆注册日期为2017年5月26日，最近机动车行驶证发证日期为2023年10月26日，强制

报废期为2032年5月26日，使用性质为货运，机动车检验有效期至2026年5月。

**（2）桂LC***挂重型仓栅式半挂车：**该车辆为涉事挂重型仓栅式半挂车，机动车所有人为杨锋，车辆品牌型号为瑞郓牌YRD**********，车辆类型为重型仓栅式半挂车，车身颜色为黄色，车辆外廓尺寸为长13000mm，宽2550mm，高3600mm。车辆总质量40000kg，整备质量7500kg，车辆核定载质量32500kg，车辆注册日期为2017年12月22日，最近机动车行驶证发证日期为2024年11月11日，强制报废期为2032年12月22日，使用性质为货运，机动车检验有效期至2026年12月。

**（3）桂L*****：**该车辆为停放在罗*斌轮胎店门前涉事作业车辆，机动车所有人为百色市予齐物流运输有限公司，车辆品牌型号为乘龙牌LZ*****7DB，车辆类型为重型半挂牵引车，车辆识别代码为LGGG4DY**********，发动机号为YC6K*****-50，车身颜色为黄色，车辆外廓尺寸为长6890m，宽2525mm，高3930mm。准牵引质量40000kg，车辆注册日期为2018年11月27日，最近机动车行驶证发证日期为2021年3月1日，强制报废期为2033年11月27日，使用性质为货运，机动车检验有效期至2026年11月。

**3.事故相关人员基本情况**

（1）黄*旬，男，56岁，壮族，初中文化，群众，户籍所在地为田阳区*镇*路*号，现住址为田阳区*镇*路*号，居民身份证号码为452622**********，系银福检测公司引车

员。负责定点引车到位，按检测工位信号或人员指令操纵受检机动车，为涉事桂LA****重型半挂牵引车牵引桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车的驾驶员，持有机动车驾驶证准驾型为A 2,有效期为2022年7月4日至长期。

（2）黄*于，男，壮族，37岁，户籍所在地为田阳区*镇*村*屯27号，生前居民身份证号为452622**********，系罗*斌轮胎店从业人员，持有机动车驾驶证准驾型为C 1，在本次事故中死亡。

（3）邓*成，男，59岁，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地为右江区*路*号，现住址为右江区*街*花园*栋*号，居民身份证号码为360111**********，系银福检测公司技术负责人兼授权签字人，受银福检测公司法定代表人杨*彪委托，全面负责银福检测公司日常管理工作。

（4）邓*春，男，52岁，汉族，高中文化，群众，户籍所在地为右江区*区*区*号，现住址是右江区*区*区*号，居民身份证号码为452601**********，系银福检测公司检测站站长兼安全管理员，负责检测站日常管理和安全管理工作，持有机动车驾驶证准驾型为A 2 E,有效期为2024年11月28日至长期。

（5）阮*，男，31岁，壮族，大专文化，群众，户籍所在地为田阳区*镇*路*号，现住址是田阳区*街*排*号，居民身份证号码为4452622**********，系银福检测公司打证员兼网络管理员，负责审核机动车受检完成的材料并上传至公安网。

（6）倪*艮，男，50岁，汉族，大专文化，群众，户籍所在地为江苏省江都市*镇*村第*组*号，现住址为田阳区*镇*路*巷*号，居民身份证号码为321088**********，系银峰公司法定代表人。

（7）农*莎，女，壮族，中专文化，群众，户籍所在地为德保县*乡*村*屯*号，现住址为田阳区*镇*路*小区，居民身份证号码为452625**********，系银峰公司业务接待员。负责接待客户车辆维修，记录和判断车辆故障情况并安排维修。

（8）罗*斌，男，壮族，中专文化，群众，户籍所在地为田阳区*镇*村*屯*号，现住址田阳区*城*栋*单元*室，居民身份证号为452622**********，系银峰公司大门往里20米处四间铁皮棚轮胎店经营者（投资人）。

（9）杨*，男，壮族，初中文化，群众，户籍所在地为田阳区*镇*村*屯*号，居民身份证号码为452622**********，为桂LC***挂重型仓栅式半挂车车主。

（10）李*红，女，汉族，大专文化，群众，户籍所在地为凌云县*镇*村*屯*号，现住址为田阳区*镇*小区*栋*单元*室，居民身份证号码为452628**********，为介绍涉事桂LC***挂重型仓栅式半挂车车主杨*到百色银福检测公司检测车辆中介人员。

**（三）事故发生单位安全管理情况**

1.百色银福机动车检测有限公司。成立有安全生产管理机构，备配有安全员；制定有安全生产管理制度和操作规程；建

立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等；构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。但安全生产主体责任落实不到位，管理漏洞，安全生产管理制度落实不到位，未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，**对新进员工三级安全教育培训学时不足且未经考核合格上岗作业，未对检测站驾驶车辆的引车员交通违法记录进行隐患排查整治**。

2.罗全斌轮胎店。不具备安全生产条件，违法经营，未按汽车维修经营业务条件配备经过专业培训的轮胎维修人员，安全生产资金投入不足，无相关安全防护措施，未划定安全作业区域和待维修车辆停放区域，未设置明显的安全警示标志，未制定管理制度和安全操作规程并上墙，未对从业人员开展安全教育培训并如实记录，现场安全管理混乱。

**（四）事故发生经过**

**1.事故发生前期**

2025年11月20日9时许，杨*电话告知李*红，有两台车需年检，李*红介绍到银峰公司维修整改，方便在银福检测公司检车。根据李*红介绍，2025年11月20日13时13分许，杨*驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引着桂LC***挂重型仓栅式半挂车到田阳区头塘镇华侨四区的银峰公司。经和银峰公司农*莎沟通维修工作后，驾驶车辆到维修车间停放，把车辆

钥匙放在驾驶室后离开银峰公司。[图1]

2025年11月20日至21日期间，在杨*知情同意下，银峰公司对桂LC***挂重型仓栅式半挂车更换了半月板、反光条及转向灯等零部件。因桂LC***挂重型仓栅式半挂车12个轮胎不符合检测要求，经杨*与罗全斌轮胎店黄日于沟通，在银峰公司更换完其它零部件后，将桂LC***挂重型仓栅式半挂车12个轮胎拆下，更换罗全斌轮胎店12个符合检测要求的轮胎安装到桂LC***挂重型仓栅式半挂车上。

2025年11月21日14时22分许，银福检测公司检测站站长邓*春驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引着桂LC***挂重型仓栅式半挂车从银峰公司场地开到银福检测公司检测站外检区通道等待上线检测。[图2]

2025年11月21日17时10分许，桂LC***挂重型仓栅式半挂车上线检测合格后，引车员黄*旬和银福检测公司检测站负责人邓*成、站长邓*春等人在环保检测区维修保养检测设备时，公司检测站总台阮*过来安排引车员黄*旬驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引着桂LC***挂重型仓栅式半挂车驶离检测台停放。

2025年11月21日17时34分许，银福检测公司外检员黄*源指挥引车员黄*旬驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引着桂C***挂重型仓栅式半挂车倒车驶出检测站外。[图3]




（图 1：2025 年 11 月 20 日 13 时 13 分许，杨*驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引桂 LC***挂重型仓栅式半挂车到银峰公司）




（图 2：邓*春驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引着桂 LC***挂重型仓栅式半挂车从银峰公司场地开到银福检测公司检测站外检区通道等待上线检测）




（图 3：外检员黄*源指挥黄少旬驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引桂 LC***挂重型仓栅式半挂车倒车驶出银福检测公司检测站外）

## 2.事故发生过程

根据银福检测公司和银峰公司 2025 年 11 月 21 日影像记录：

17 时 36 分 22 秒，黄*旬驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引着桂 LC***挂重型仓栅式半挂车从银福检测公司检测站驶出，进入银峰公司大门。

17 时 37 分 40 秒，黄*旬驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引着桂 LC***挂重型仓栅式半挂车到田阳县银峰汽车服务有限责任公司维修车间北侧停放，车头朝南。

17 时 42 分 49 秒，黄*旬驾驶桂 LA7622 重型半挂牵引车牵引着桂 LC***挂重型仓栅式半挂车从田阳县银峰汽车服务有限责任公司维修车间倒车驶向罗全斌轮胎店门前。


17 时 43 分 50 秒，黄*于在罗全斌轮胎店门前更换桂

L*****重型半挂牵引车轮胎，见到黄*旬驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引着桂 LC***挂重型仓栅式半挂车倒车时，挪开地上的风炮气管后便起身站在驾驶员黄*旬的另一侧视线范围外打手势指挥黄*旬倒车。[ 图 4] [ 图 5]

17 时 44 分 05 秒，黄*旬驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引桂 LC***挂重型仓栅式半挂车倒车暂停时，黄*于在未确认黄*旬制动熄火车辆情况下，进到桂 L*****重型半挂牵引车和桂 LC***挂重型仓栅式半挂车尾部中间作业。[ 图 6]

17 时 44 分许，黄*旬发现牵引车头和挂车未呈直线，在未察明车后情况，确认安全后重新驾驶桂 LA****重型半挂牵引车牵引着桂 LC****挂重型仓栅式半挂车倒车，桂 LC****挂重型仓栅式半挂车的车尾与桂 L*****重型半挂牵引车尾撞击，黄*于的头部和颈部被挤压在两车尾中间。[ 图 7]

17 时 44 分 17 秒，黄*旬在倒车过程中感觉有撞击，急忙制动车辆，下车查看情况，发现黄*于的头部和颈部被桂 LC***挂重型仓栅式半挂车和桂 L*****重型半挂牵引车挤压在中间，不省人事，上车将车辆往前开约 1 米的位置，使黄*于免受挤压，并下车用对讲机呼叫邓*春站长寻求救援。

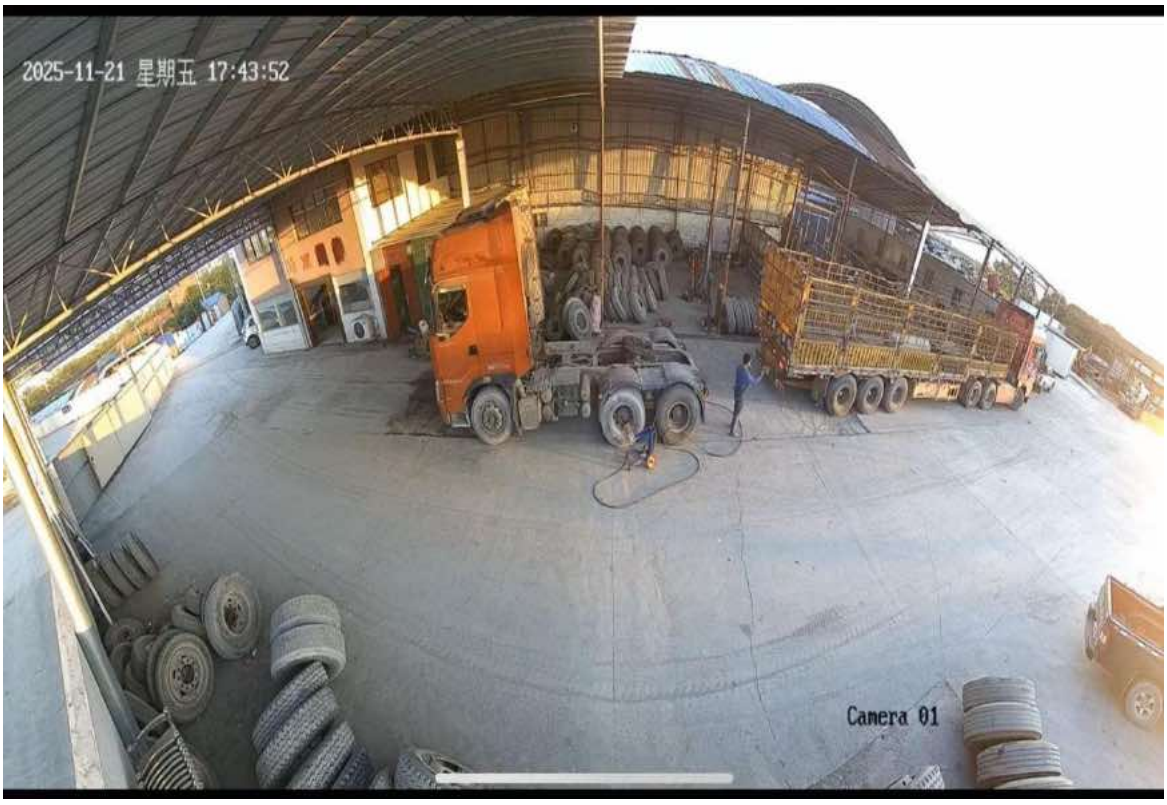



（图 4：黄*于站在驾驶员黄*旬的另一侧视线范围外打手势指挥黄*旬倒车）



（图 5：桂 LA****重型半挂牵引车驾驶室司机位置观察右后视镜视角）




（图 6：黄*于进到桂 L*****重型半挂牵引车和桂 LC***挂重型仓栅式半挂车尾部中间作业）

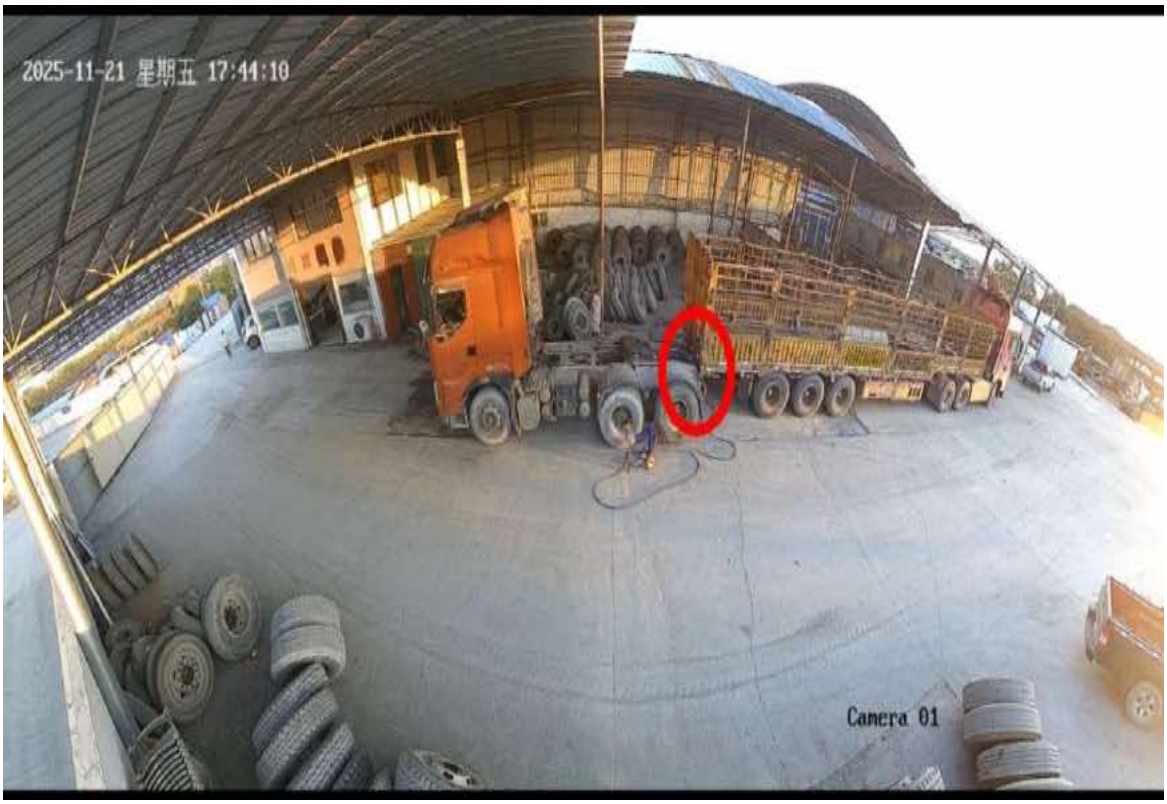


（图 7：黄*于的头部和颈部被挤压在两车尾中间）

## （五）事故现场勘查情况和相关调查情况

### 1. 事故现场勘查情况


事故现场环境：事故现场位于百色市田阳区头塘镇华侨四区银峰公司场地内。该公司场地呈多边形，东西最宽距离约96米，南北最长距离约120米，场地面积约8400㎡。东面自北向南分别为办公楼、罗全斌轮胎店（四间铁皮棚）、废旧回收站，南面为铁皮棚汽车维修车间，西面为停车区，北面为大门及围墙[图8]。

事故发生点环境：事故发生点位于银峰公司大门由北向南约20米处的罗全斌轮胎店门前约3米处的位置。事故中心点东侧约3米为罗全斌轮胎店，南侧约60米为银峰公司铁皮棚汽车维修车间，西侧约8米为银福检测公司围墙及罗全斌轮胎店轮胎暂放处，北侧约20米为银峰公司大门[图9]。


事故发生点停放桂L*****重型半挂牵引车（以下简称甲车）和桂LA****重型半挂牵引车牵引着桂LC***挂重型仓栅式半挂车（桂LA****牵引LC***挂状态下以下简称乙车）。甲车车头朝北，车尾朝南。乙车车头朝南，车厢尾部朝北，车厢无承载货物，乙车的车头与车厢未呈一条直线[图10]。甲车车尾与乙车车尾距离约1米[图11]，甲、乙两车处于静止状态，事故现场的甲、乙两车都未放置停车楔、三角木等防止车辆意外滑动的装置[图12]。

罗全斌轮胎店基本情况：该店位于银峰公司大门由北向南约20米处的四间开放式钢结构铁皮棚（由北向南第一间为一间砖结构一层小屋，该小屋作为罗全斌轮胎店的办公室及

小卖部使用），总面积为156㎡。店内堆放不同规格的轮胎，店门口由北向南第二根柱子下有6个用油漆标记“309”字样的旧轮胎，店门口由北向南第二根柱子西面约10米处有6个用油漆标记“309”字样旧轮胎[图13][图14]。涉事桂LC***挂重型仓栅式半挂车上的12个轮胎为黄*于检测前换上的新轮胎[图15]。店内未悬挂营业执照，无任何安全警示标志标语，无安全操作规程和安全管理制度上墙，无划分安全作业区域和待维修车辆停放区域，无任何安全防护措施，占用银峰公司大门公共通道经营[图16][图17]。

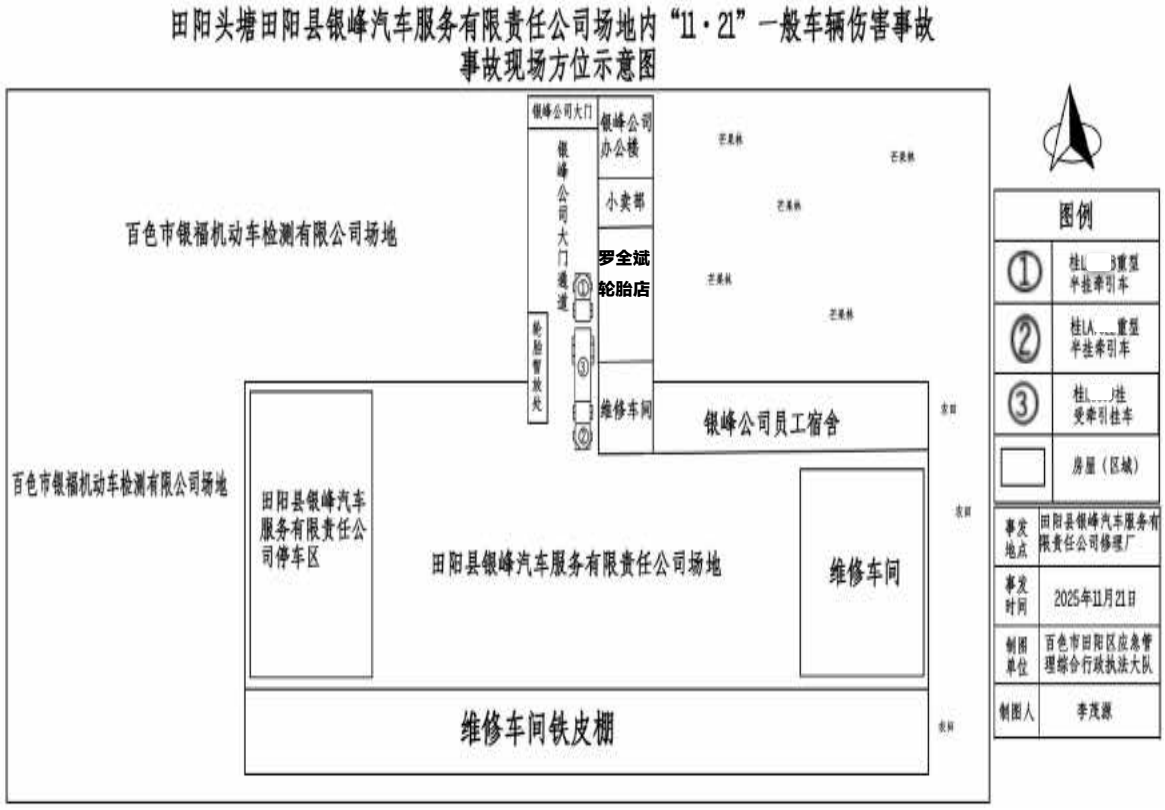


（图8：事故现场方位示意图）

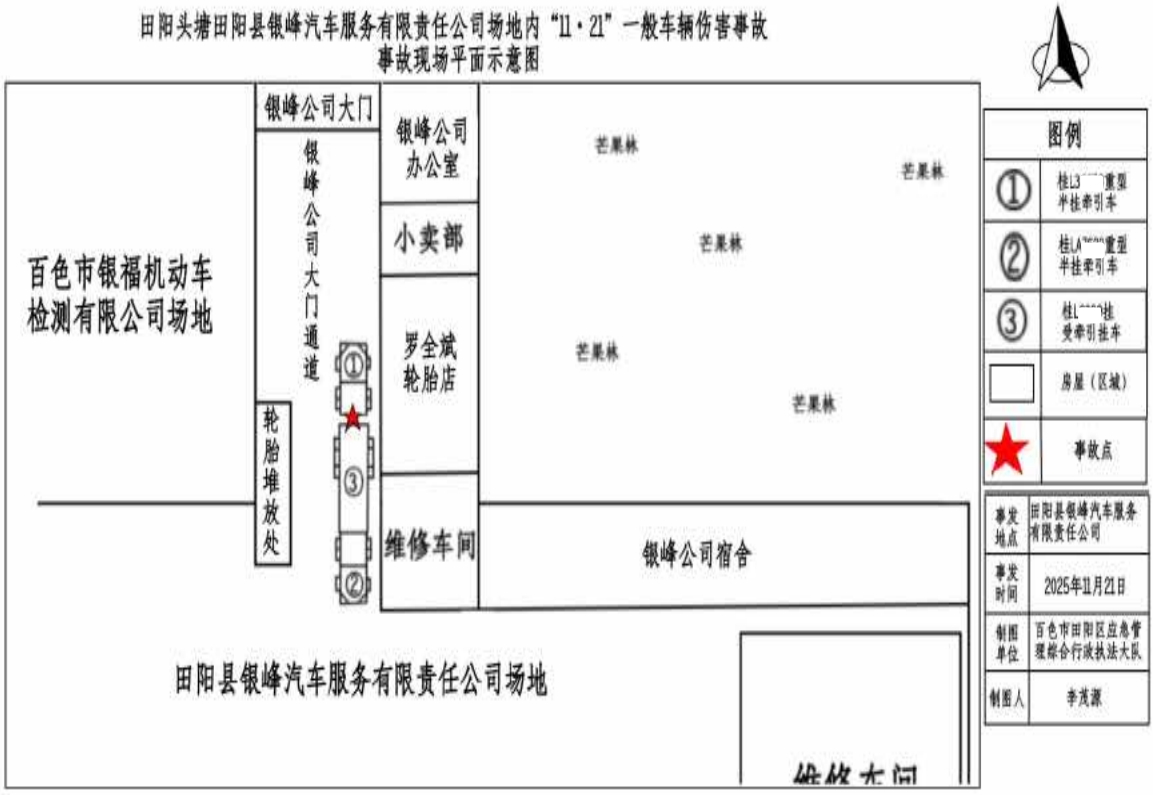


（图 9：事故现场平面示意图）



（图 10：桂 LA****重型半挂牵引车与桂 LC***挂重型仓栅式半挂车未呈一条直线）



（图 11：桂 L*****重型半挂牵引车和桂 LC***挂重型仓栅式半挂车距离约 1 米）



（图 12：甲、乙两车都未放置停车楔、三角木等防止车辆意外滑动装置）




（图 13：罗全斌轮胎店门口由北向南第二根柱子地面存放 6 个用油漆标记“309”字样旧轮胎，为桂 LC***挂重型仓栅式半挂车检测前拆下的旧轮胎）




（图 14：罗全斌轮胎店门口由北向南第二根柱子西边约十米处另有 6 个用油漆标记“309”字样旧轮胎，为桂 LC***挂重型仓栅式半挂车检

测前拆下的旧轮胎。）



（图 15：车主杨*向事故调查组人员确认事发时桂 LC***挂车上的轮胎为黄*于检测前换上的新轮胎）



（图 16：罗全斌轮胎店店内未悬挂营业执照，无任何安全警示标志标语，无任何安全操作规程和安全管理制度上墙）




（图 17：罗全斌轮胎店无划分安全作业区域和待维修车辆停放区域，

无任何安全防护措施，占用银峰公司大门公共通道经营）

**2. 驾驶员酒精及身体情况**

经调查，涉事驾驶员黄*旬事故当天上午八点至事发时间一直在公司上班，无饮酒，排除酒驾行为。事发前黄*旬无服用国家管制的精神药品或麻醉药品，无患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，无过度疲劳影响安全驾驶的行为。

**3.事故场地环境及天气情况**

根据现场视频所示，事发时段为白天，光线良好，不影响视线。地面为干燥水泥路面，倒车地面干燥，排除天气影响驾驶车辆。

**4.涉事车辆安全技术情况**

（1）桂LA****重型半挂牵引车。该车辆是本次事故涉事牵引桂LC***挂重型仓栅式半挂车的动力车头（乙车车头），检验有效期至2026年11月30日，事发时车辆转向系统、制动系统、行驶系统、各种灯照等使用正常。

（2）桂LC***挂重型仓栅式半挂车。该车辆是涉事挂重型仓栅式半挂车（乙车车尾），2025年11月21日发生事故前车辆检验检测合格（有车辆检验检测报告），车辆使用正常，事发生时桂LC***挂重型仓栅式半挂车未载有货物。

**5.公安机关调查情况**

百色市公安局田阳分局物证鉴定室出具《黄*于尸体检验意见书》（阳公刑技尸字〔2025〕第44号）、百色市公安局田阳分局头塘派出所出具《关于银峰修理厂安全事故情况说

明》，经过现场勘查、法医现场检验，证明黄*于在作业过程中不慎被车辆尾部挤压颈部导致颈椎骨折、脱位致中枢神经损伤死亡，排除刑事案件。

**6.相关佐证材料情况**

田阳区人民医院出具《田阳区急救中心院前急救病历卡》，表明黄*于在作业过程中不慎被车辆尾部挤压致重型颅脑损伤、颅骨骨折损毁当场死亡。

**（六）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成黄*于1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）》及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约120万元。

## 二、应急处置及评估情况

**（一）应急救援及处置情况**

2025年11月21日17时44分许，黄*旬下车查看情况，发现黄*于的头部和颈部被桂LC***挂重型仓栅式半挂车和桂L*****重型半挂牵引车挤压在中间，不省人事，急忙上车将车往前开约1米的位置，使黄*于免受挤压，并下车用对讲机呼叫银福检测公司检测站邓*春站长寻求救援。17时51分许，银峰公司业务员农*莎见状，立即拨打120急救电话。银福检测公司检测站相关人员得知事故发生后，及时赶到现场参与救援。18时10分许，田阳区人民医院120急救车到达事故现场对黄*

于开展急救工作。经医务人员在现场使用心电图机对黄*于进行心电图检查，确认已无生命体征，宣布黄*于抢救无效死亡。接到事故报告后，公安、应急、头塘镇人民政府等单位、部门相关领导和人员也陆续到达事故现场开展应急处置工作。

**（二）事故信息接报及响应情况**

接到事故报告后，田阳区应急管理局按照规定及时向区两办、市应急局上报事故情况，并将事故录入事故综合直报系统。

**（三）善后工作情况**

事故发生后，田阳区人民政府成立工作组及时组织相关企业和家属沟通协商。2025 年 11 月 24 日，在区人民政府工作组协调下，事故相关单位与死者家属达成初步善后协议。2025 年 11 月 25 日，死者家属将黄*于遗体送回玉凤镇老家安葬，善后工作结束。

**（四）应急处置评估情况**

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通及时、顺畅，政府和有关部门响应积极，能及时、准确上报事故信息，未造成不良后果。在应急处置和救援方面，政府组织力量积极参与善后处置，部门互相配合、共同参与、积极应对。事故应急处置和善后处理工作比较得当,事故危险状态迅速消除，事故后果没有进一步扩大，事故损失降到最低程度。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处

置不力造成不良社会影响。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因

1.银福检测公司引车员黄*旬，在驾驶机动车倒车前，未先察明车后情况，未确认安全后驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车[1]，操作不当，导致桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车的车尾与停放的桂L*****重型半挂牵引车的车尾发生撞击，将罗全斌轮胎店从业人员黄*于的头部和颈部挤压在两车尾部中间，致重型颅脑损伤、颅骨骨折损毁当场死亡。这是事故发生的直接原因之一。

2.黄*于在更换桂L*****重型半挂牵引车轮胎过程中，违规站在桂LA****重型半挂牵引车驾驶员黄*旬的另一侧视线范围外指挥倒车[2]，在未确认黄*旬驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车是否制动情况下，盲目进入到桂L*****重型半挂牵引车尾部作业，不慎被桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车的车尾与停放的桂L*****重型半挂牵引车的车尾挤压在中间，致重型颅脑损伤、颅骨骨折损毁当场死亡。这也是事故发生的直接原因之一。

---

[1] 《道路交通安全法实施条例》第五十条规定："机动车倒车时，应当查明车后情况，确认安全后倒车。....." 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387—2008）第6.4.11条规定：机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方可倒车。在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在车后驾驶员一侧指挥。

[2] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387—2008）第6.4.11条的规定：机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方可倒车。在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在车后驾驶员一侧指挥。

## （二）间接原因

1.百色银福机动车检测有限公司

一是管理漏洞，安全生产管理制度落实不到位[3]。公司制定有受检完成车辆停放在指定位置[4]，但检测公司内部审批制度执行不严格，未设置门卫对车辆进出登记放行，工作人员可随意驾驶受检车辆外出到检测公司检测站外的银峰公司场地内停放，造成大货车倒车未按规定安排人员指挥[5]，为事故发生埋下安全隐患。

二是未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[6]。黄*旬等从业人员长期在检测站范围外的银峰公司场地内违反公司规定停放，驾驶受检车辆，未按操作规范安全文明驾驶行为得不到及时纠正。

三是企业安全生产教育和培训不到位。对新进员工三级安全教育培训学时不足且未经考核合格上岗作业。截止事故发生时，公司、部门和班组（岗位）对新进员工阮*、廖*胜等

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。第四十四条第一款规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《百色银福机动车检测有限公司作业指导书》（QT01—2024）第十六章引车员操作规程第4点规定：送检车辆检测完成后，引车员将被检车辆停放在规定的停车位内，并将车辆熄火，将车钥匙归还给送检车主，最后完成安全检测人工记录表签字，并提交给业务大厅。

[5] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387—2008）第6.4.11条规定："……。在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在车后驾驶员一侧指挥。"

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

10人的安全教育培训学时分别为1学时、1学时、1学时，在安全教育培训学时不足且未经考核合格的情况下以上10人就上岗作业。公司、部门和班组（岗位）未对新进员工黄*旬开展三级安全教育培训并如实记录[7]。

2．罗全斌轮胎店

一是未依法办理营业执照，未到交通主管部门办理轮胎店经营相关手续，不具备安全生产条件，违法经营[8]。

二是轮胎店未按汽车维修业经营业务条件配备不少于1名经过专业培训的轮胎维修人员[9]。

三是安全生产资金投入不足[10]。轮胎店未采取相关安全防护措施，未划定安全作业区域和待维修车辆停放区域，未设置明显的安全警示标志[11]等，安全资金投入不足。

四是安全管理混乱。轮胎店未制定相关管理制度和安全操

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《生产经营单位安全培训规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）第四条第五项：未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《生产经营单位安全培训规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）第十三条第一款：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训学时不得少于24学时。

[8] 《无证无照经营查处办法》（国务院令第684号）第二条规定：任何单位或个人不得违反法律、法规、国务院决定的规定，从事无证无照经营。

[9] 《汽车维修业经营业务条件》（GB/T16739.2—2023）第2部分规定：汽车综合小修及专项维修业户第5.6“轮胎动平衡及修补”中第5.6.1规定：应配备不少于1名经过专业培训的轮胎维修人员。

[10] 《安全生产法》第二十三条第一款规定：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

作规程并上墙，未对从业人员开展安全生产教育培训并如实记录，占用银峰公司场地大门公共通道经营作业，现场安全管理混乱。

## 四、其他单位存在的问题

### （一）其他企业存在的问题

田阳县银峰汽车服务有限责任公司。未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期对承租单位开展安全生产检查，无相关检查记录[12]。

### （二）地方党委政府和有关部门存在的其他问题

1.头塘镇人民政府。对辖区内安全生产检查存在疏漏，未能排查发现生产经营单位存在的隐患问题。

2.区交通运输局、区市场监督管理局。对辖区内安全生产检查存在疏漏，未能排查发现生产经营单位存在的隐患问题。

## 五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

### （一）有关责任单位处理建议

1.百色银福机动车检测有限公司

管理漏洞，安全生产管理制度落实不到位。公司制定有受检完成车辆停放在指定位置，但检测公司内部审批制度执行不严格，未设置门卫对车辆进出登记放行，工作人员可随意驾驶受检车辆外出到检测公司检测站外的银峰公司场地内

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

停放；未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；对新进员工三级安全教育培训学时不足且未经考核合格上岗作业，导致引车员黄*旬违规驾驶车辆，操作不当发生事故，对本起事故发生负有重要责任。建议由百色市田阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚[13]。

2.罗全斌轮胎店

未依法办理营业执照，不具备安全生产条件，违法经营，未按汽车维修经营业务条件配备经过专业培训的轮胎维修人员，安全生产资金投入不足，未采取相关安全防护措施，未划定安全作业区域和待维修车辆停放区域，未设置明显的安全警示标志，未制定相关管理制度和安全操作规程并上墙，未对从业人员开展安全生产教育培训并如实记录，现场安全管理混乱，导致轮胎店从业人员违规指挥货车倒车，在作业过程中缺乏安全防护措施发生事故，对本起事故发生负有重要责任。建议由田阳区应急管理局依据相关法律法规规定进行行政处罚[14]。

---

13[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

14 [] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限

## （二）有关责任人员处理建议

1.邓*成，百色银福机动车检测有限公司负责人，负责公司经营管理全面工作。未认真履行安全生产管理工作职责，疏于管理,工作失职,对本次事故发生负有领导责任。建议由百色市田阳区应急管理局依法进行行政处罚[15]。

2.黄*旬，百色银福机动车检测有限公司引车员，在驾驶机动车倒车前，未先察明车后情况，未确认安全后违规驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车，操作不当，导致桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车的车尾与停放桂L*****重型半挂牵引车车尾发生撞击，将罗全斌轮胎店从业人员黄*于的头部和颈部挤压在两车尾部中间，发生事故，对本次事故发生负有直接责任。建议由百色银福机动车检测有限公司按公司内部管理规定进行处理。

3.黄*于，罗全斌轮胎店从业人员。在更换桂L*****重型半挂牵引车轮胎过程中，违规站在桂LA****重型半挂牵引车驾驶员另一侧视线范围外指挥倒车，在未确认黄少旬驾驶桂LA****重型半挂牵引车牵引桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车是否制动情况下，盲目进入到桂L*****重型半挂牵引车车尾作业，不慎被桂LC***挂重型仓栅式半挂车倒车的车尾

---

期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

15 [15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

与停放桂L*****重型半挂牵引车的车尾将头部和颈部挤压在两车尾部中间，导致事故发生，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

**（三）其他建议**

1.田阳县银峰汽车服务有限责任公司

田阳县银峰汽车服务有限责任公司未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未对承租单位开展安全生产检查，无相关检查记录。建议将该违法线索移交百色市田阳区应急管理局依法查处[16]。

2.建议头塘镇人民政府向田阳区人民政府作深刻检讨。

3.建议田阳区市场监督管理局、田阳区交通运输局分别向田阳区人民政府作深刻检讨。

## 六、事故主要教训

事故暴露出辖区内个别生产经营单位未落实安全生产主体责任，安全管理制度和安全操作规程落实不到位，安全生产投入不足，安全防护措施不到位，从业人员安全教育培训不到位，作业现场安全管理不到位，安全生产管理混乱等问题。

## 七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取田阳头塘田阳县银峰汽车服务有限责任公司场地内“11·21”一般车辆伤害事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议:

16 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（一）百色市银福机动车检测有限公司要加强对车辆停放和行驶秩序安全管理。

（二）罗全斌轮胎店要依法经营，加大安全生产投入和现场安全管理。

（三）市场监管、交通、交警等部门，要加强对机动车检测公司、汽车修理厂监督管理。

（四）严格落实属地监管责任，把安全生产工作放在突出的位置抓紧抓实。属地人民政府及区直相关部门要深刻汲取事故教训，认清当前安全生产的严峻形势，全面提升政府及有关部门的安全监管能力和水平。

（五）强化安全生产执法检查，加强沟通联系，打通信息壁垒。相关行业监管部门要依法履行职责，开展执法检查活动，聚焦重点行业、重点领域、重点企业、重点部位，全面加强风险隐患排查整治。属地人民政府及区直相关行业监管部门要加强沟通联系，密切配合，信息共享，发现非法违法行为要按照职责分工及时通报、移交给有关部门，形成联动机制，共同严厉打击各类非法违法行为。

（六）落实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产管理能力。各生产经营企业要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实抓好安全生产工作。

（七）加大宣传力度，提升全民安全生产意识。属地人民政府及区直行业监管部门要采取多种形式广泛开展安全生产知识宣传，增强群众的安全意识和警惕性。

附件：参加事故调查人员签名表

田阳头塘田阳县银峰汽车服务有限责任公司场地内“11·21”一般车辆伤害事故调查组

2026年3月10日