阳高县海泉农牧发展有限公司“5.17”一般高空坠落事故调查报告

阳高县政府事故调查组

2024年9月25日

目 录

报告开篇和事故性质认定.....1
一 、事故基本情况 2
（ 一 ）事故发生单位及相关单位概况 2
（ 二 ）事故发生单位安全管理情况 3
（ 三 ）事故发生经过 3
（ 四 ）事故现场情况 4
（ 五 ）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二 、事故应急处置及评估情况 6
（ 一 ）事故信息接报及响应情况 6
（ 二 ）事故现场应急处置及医疗善后情况 7
（ 三 ）事故应急处置评估.....8
三 、事故原因分析 8
（ 一 ）直接原因分析 8
（ 二 ）事故相关检验检测和鉴定情况 9
（ 三 ）其他可能因素排除 9
（ 四 ）间接原因分析 9
四、有关责任单位存在的主要问题 10
（ 一 ）事故单位 10
（ 二 ）有关监管部门.....11
五 、对事故责任人和事故单位的处理意见 **11**
（ 一 ）建议免于追究责任人员.....11
（ 二 ）建议移送司法部门责任人员.....12
（ 三 ）对有关公职人员的处理建议 12
（ 四 ）对责任单位的行政处罚建议 13
六、事故主要教训 14
七、事故整改和防范措施 15
（ 一 ）开展事故警示教育.....15
（ 二 ）狠抓安全专项整治.....15
（ 三 ）压实企业主体责任 16

阳高县海泉农牧发展有限公司“5.17”一般高空坠落事故调查报告

2024年5月17日15时40分，位于阳高县大白登镇四百户 村的阳高县海泉农牧发展有限公司发生一起高空坠落死亡1人 事故，直接经济损失约216万元。

事故发生后，县政府领导高度重视，及时作出重要批示，就事故救援、事故调查、事故性质认定、善后处置等工作提出了具体要求。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和大同市安全生产委员会《关于对阳高县“5.17”车辆伤害事故和“5.17”高空坠落事故挂牌督办的通知》(同安函〔2024〕8号)精神，经阳高县人民政府批准，2024年5月28日成立了由县人民政府办公室、县应急管理局、公安局、 人社局、县畜牧兽医服务中心、县总工会、大白登镇人民政府等 相关人员组成、并邀请县纪委监委、县检察院有关人员参加的“5.17”高空坠落事故调查组(简称事故调查组)。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则。通过现场勘查、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，“ 5.17”高空坠落事故是一起因施工单位不具备安全生产条件，员工盲目作业造成的生产安全责任事故，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

事故发生在阳高县海泉农牧发展有限公司院内牛舍通道遮阳网安装作业现场。该安装工程由王鹏飞个人承揽。安装材料由海泉牧业统一采购，王鹏飞以 15元/m^2 价格赚取安装费用(包括玻璃钢遮阳板拆除),工程量总计约 200 平米。

王鹏飞在大白登镇大白登村经营一家彩钢门市部，个人承揽畜牧养殖的厂房建设，没有施工资质，未领取营业执照。他平时领着七八个人干活，最多的时候有十一二个人，都是临时工，未签订劳动合同，口头协商报酬，有六个焊工工资为每日 260元-350元不等，其他杂工为每日 150元-200元不等，工资按日结算，每月预支，年底结清。

2相关单位情况

阳高县海泉农牧发展有限公司(以下简称海泉公司),成立于 2021 年 05月 19日，主要经营奶牛、肉牛养殖以及鲜奶销售， 统一社会信用代码为 91140221MAOLK21K04,地址位于山西省大同 市阳高县大白登镇四百户村，类型为有限责任公司(自然人独资),

法定代表人为张寨，注册资本3000万人民币，登记机关为阳高 县行政审批服务管理局。

该公司位于阳高县大白登镇四百户村南，占地约200亩，场 区由生产养殖区、饲料辅助区、办公生活区组成，现有奶牛肉牛 1800余头。

3.项目建设及运行情况

2024年3月，海泉公司与王鹏飞签订了牛棚建设和遮阳网 安装协议书，由王鹏飞负责雇佣人员进行安装施工，为海泉公司 建设牛棚并安装遮阳网。协议约定了承包费用、结算方式和安全 管理责任。

(二)事故发生单位安全管理情况

王鹏飞在大白登镇大白登村经营有一家彩钢制作门市，承揽牛棚等畜牧养殖建设工程。该单位没有相应的施工资质，未办理营业执照，临时雇佣人员从事钢结构制作和施工作业，未制定安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程，未按规定配备安全管理人员，未按规定对从业人员进行安全生产培训教育等，不具备安全生产的基本条件。

(三)事故发生经过

2024年5月17日15时许，王鹏飞安排工人高军、段小光、 王慧军三人到海泉公司施工。15时20分许三人来到海泉公司， 他们的主要工作任务是拆除牛棚通道屋顶的塑料纤维板，然后安 装遮阳网。高军和王慧军负责拆除纤维板，段小光负责遮阳网铺

设准备工作。海泉公司的装载机把三人送上了高约3米的屋顶。三人先把遮阳网在屋顶南侧拉开，高军、王慧军用电动扳手开始拆除作业，段小光整理遮阳网。拆除作业自西向东进行，间隔4-5米拆除一块纤维板。他们每人拆一块板，各拆各的。工作了大约15分钟，正当高军拆第三块板，王慧军在高军东面拆第四块的时候，在王慧军南面整理遮阳网的段小光听到“呼”的一声响，回头看时已经不见了王慧军，只见王慧军想要抓住屋面支撑没抓住掉了下去。段小光大声喊叫告诉高军王慧军掉下去了。高军、段小光急忙下到地面，同时电话通知了正在厂里办公的海泉公司厂长刘杰。段小光给王鹏飞也打了电话，高军拨打了120。刘杰赶到现场后，为了争取抢救时间，用轿车拉着伤者王慧军赶往医院期待与救护车会合。他们在海泉公司大门口遇见了王鹏飞，走到白登高速桥下面碰到了120救护车。他们将王慧军转至120救护车，一同赶往阳高县人民医院。16时20分，医生宣布王慧军经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于阳高县海泉农牧发展有限公司内东南区域的小牛舍与乳牛舍之间的通道上。通道的主要功能是将南边的乳牛牛舍和北边的小牛牛舍连接起来，便于通行。通道顶部将小牛舍屋檐与乳牛舍屋檐用塑料纤维板搭接，冬季采光保温，夏季拆下部分纤维板再铺设遮阳网通风散热。通道为东西向布置，全长54m，宽约3m。因乳牛舍与小牛舍高度不同，通道

顶北高南低，北边高 4.5m，南边高 3.0m。通道顶采用 3cm*8cm 方钢网格作支撑，网格尺寸 6m*1m，顶部铺设 3m*0.9m 塑料纤维板，纤维板与方钢用螺栓固定。通道顶自西向东已有 4 块纤维板被拆除，第 1-3 块板已放置在地面上，第 4 块板已被拆卸并平移至原来位置的西边屋顶。此处下方的混凝土地面上有一摊血迹，面积约为 30cm*30cm，距通道西端约 19m。

两座牛舍均为钢结构。南边的乳牛舍东西长 54m,南北跨度 11m，脊高 3.5m,檐高约 3m。北边的小牛舍东西长 54m,南北跨度 16m，脊高 7.5m,檐高约 4.5m。

事故现场未发现安全带、安全帽等用于高空作业的个人劳动防护用品。





（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者王慧军，男，身份证号：140221******4815。事故直接经济损失216万元，其中丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、赔偿费用共计110万元，事故罚款106万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月17日18时16分，阳高县应急管理局接到110报警中心关于本起事故的通报。事故简要情况是：5月17日15时40分，大白登镇四百户村海泉农牧发展有限公司在组织搭建

遮阳网过程中，1名工人从房顶不慎掉落。事故发生后，现场人 员立即拨打120并将伤者送往县人民医院抢救，16时20分伤者 经抢救无效死亡。接报后，县应急管理局经初步核实后立即向县 委县政府报告了事故情况。同时向市委市政府和上级应急管理部 门报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置及医疗善后情况

1.事故现场应急处置情况

县委县政府接到事故报告后，立即成立了由县应急、公安等部门和大白登镇人民政府有关负责人组成的“5.17”高空坠落事故应急处置组，主要领导指示要全力做好事故现场处置、伤员救治和家属安抚工作，县委常委常务副县长兰学欣坐镇一线指挥调度，县应急、公安等部门和大白登镇负责人立即赶赴现场进行了处置，安抚了死者家属，保护了事故现场，维护了现场秩序，没有次生灾害发生。事故现场处置平稳有序。

2.医疗救治情况

事故发生后，现场人员立即拨打120电话，阳高县人民医院 派出120急救车予以救助，伤者到达医院后，急诊医生给予了积 极施救。伤者终因伤情严重不治身亡。

3.善后情况

事故后，县有关部门和属地乡镇领导积极协调，做好善后安抚工作，事故单位与死者家属积极沟通，取得了家属谅解，于事故后的第三天即2024年5月20日双方达成了赔偿协议，死者家

属情绪稳定。


（三）事故应急处置评估

接到事故报告后，县有关部门根据事故特点，采取了有针对性的现场处置措施，应急处置积极有序，没有次生灾害和不良社情舆情影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故后，事故调查组工作人员对事故现场进行了认真勘查，对事故相关人员进行了询问，对死者伤情进行了医学鉴定，科学分析，综合判定造成这起事故的直接原因是：死者王慧军在高约3米的屋顶进行纤维屋面板拆除作业，在屋顶没有稳定立足点，本人也未采取必要的安全防护措施(未佩戴安全帽、安全带)的情况下冒险作业，在移动纤维板的过程中失去平衡坠落地面致头部严重受伤，经抢救无效死亡。

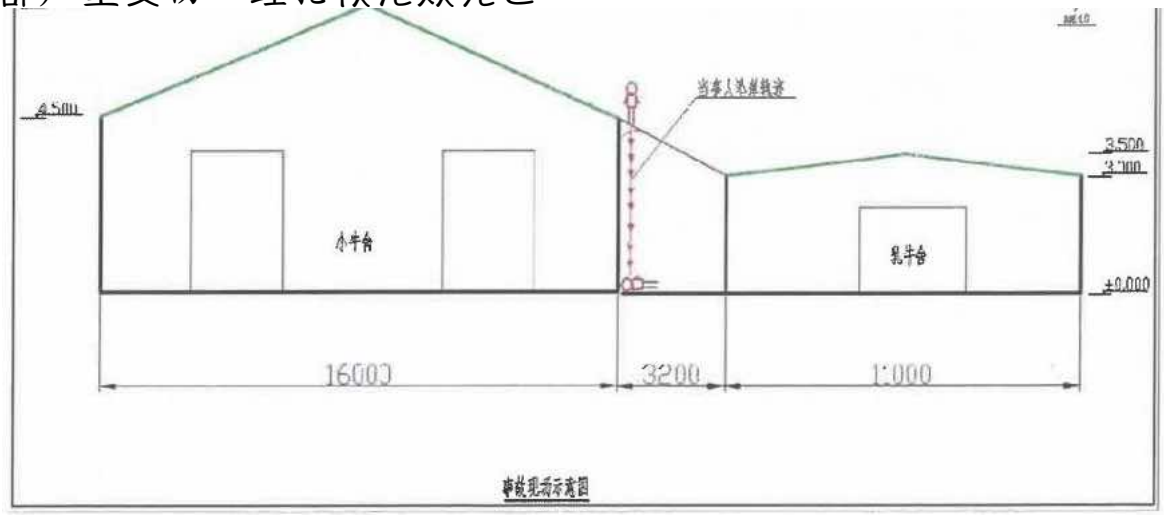

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查组工作人员会同有关专家对事故现场进行了认真勘查，对事故相关人员进行了询问，查实了事故现场从事高空作业的施工作业人员未佩戴安全带、安全帽，未采取必要的安全防护措施等证据。

大同市公安司法鉴定中心于2024年6月5日出具了(同）公(司)鉴(法尸)字〔2024〕14号死者尸体法医学鉴定书(附 件1),鉴定意见为死者损伤部位以头颈部为主，分布广泛，外 轻内重，分析符合高坠死亡。该中心持有山西省公安厅颁发的鉴 定机构资格证书，证书编号晋公字〔2022〕051号，鉴定项目范 围：法医类鉴定等。

阳高县气象局提供了事发时间事发地气象资料(附件2),该时段该区域天气晴朗，风向风力为西南风2级，没有不利于高 空作业的气象因素。

综合上述证据及对事故当事人的询问情况、事故单位现场检查情况等，事故调查组科学分析，综合判定了事故发生的原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问当事人和其他有关资料分析，排除了刑事案件和其他突发灾害事件的可能。

（四）间接原因分析

王某某包工队不具备安全生产基本条件，盲目组织施工作业；阳高县海泉农牧发展有限公司未按规定对承包单位的安全生产

工作进行统一协调管理。是造成事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.王某飞包工队无施工资质承揽畜牧养殖建设工程，在不具备安全生产基本条件的情况下，盲目组织施工作业。上述行为违反了《安全生产法》第四条[1]、二十条[2]、二十八条[3]、三十条[4]的规定，应对事故发生负责。

2.阳高县海泉农牧发展有限公司将建设工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未按规定对承包单位的安全生产工作进行统一协调管理，上述行为违反了《安全生产法》第四十九条[5]的规定，应对事故发生负责。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

(二)有关监管部门和地方党委政府

县畜牧服务中心、大白登镇人民政府有关工作人员安全责任意识不强，未认真履行岗位监管职责，致畜禽规模化养殖项目建设中存在的无资质施工、不具备安全生产条件施工作业的问题未能得到及时查处和纠正，上述行为违反了《安全生产法》第十条[6]、第六十五条[7]以及《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》(阳发〔2023〕25号)第五条[8]、第三十七条[9]的有关规定，应对事故发生负责。

五、对事故责任人和事故单位的处理意见

(一)建议免于追究责任人员

王慧军，男，身份证号：140221****4815,王鹏飞包工**

[6]《中华人民共和国安全生产法》第十条：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第六十五条：应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：(一)进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；(二)对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；(三)对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；(四)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

[8]《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第五条：负有安全生产监督管理职责的部门(以下简称行业监管部门)依照有关法律法规规定，履行相关行业领域的安全监管

职责，强化监管执法，依法查处违法违规行为。

[9]《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第三十七条：县农业农村局 1.负责农业农村领域工程建设安全监管和农村自建房指导和监督工作；2.负责种植业、畜牧业、渔业、屠宰行业的安全管理工作；3.负责农药、种子、饲料、兽药、果蔬等领域的安全管理工作，指导农村生物质能源综合开发利用的安全管理工作；4.负责全县农业机械的安全监管工作，会同行政审批服务管理部门做好拖拉机、联合收割机的安全技术检验、牌证管理和农业机械驾驶操作人员的培训、考核、发证等工作，负责指导农业作业安全，配合有关部门依法查处农用机动车辆无牌无证、违法载人等行为；5.负责动植物疫病防控工作。

队雇佣的施工人员，未取得高空作业资格证书，自我保护意识和技能差，在安全防护措施缺失的情况下冒险作业，违反了《安全生产法》第五十七[10]、五十八条[11]、五十九条[12]的规定，应对事故发生负责，因死亡不再追究。

（二）建议移送司法部门责任人员

王某某，身份证号（略），包工队负责人，未履行生产经营单位主要负责人安全管理职责，在不具备安全生产基本条件的情况下，盲目组织施工作业，应对事故发生负责。因涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法部门处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.师某，男，1968年9月出生，身份证号：（略），阳高县畜牧服务中心大白登镇片区负责人。安全责任意识不强，未按规定督促检查建设项目施工安全管理工作，致片区内畜禽规模化养殖项目建设中存在的无资质施工、不具备安全生产条件施工作业的问题未能得到及时查处和纠正，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

2.任某某，男，汉族，1987年8月出生，身份证号：（略），阳高县畜牧兽医服务中心副主任。未认真履行分管工作职责，未有效督促落实畜禽养殖建设项目安全监管工作，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

3.王某某，男，汉族，1975年10月出生，身份证号：（略），阳高县畜牧兽医服务中心主任。贯彻落实国家安全生产方针政策不到位，对全县畜禽养殖行业安全监管工作指导不力，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

4.刘某，男，汉族，1979年12月出生，身份证号：（略），大白登镇四百户村党支部书记、村委会主任。安全责任意识不强，未按规定督促落实本村安全生产监管工作，致属地内畜禽规模化养殖项目建设中存在的无资质施工、不具备安全生产条件施工作业的问题未能得到及时查处和纠正，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

5.董某某，男，汉族，1976年10月出生，身份证号：（略），大白登镇副镇长。未按规定督促落实畜禽养殖建设项目安全监管责任，对四百户村的相关工作监督指导不力，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

6.穆某某，女，汉族，1986年6月12日出生，身份证号：（略），大白登镇党委副书记、镇长。贯彻落实国家安全生产方针政策不到位，对属地安全监管工作指导不力，对事故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

（四）对责任单位的行政处罚建议

1.王某某包工队无资质承揽畜禽养殖建设工程，在不具备安全生产基本条件的情况下，非法从事建筑施工作业，违反了《安

全生产法》第四条[1]、二十条[2]、二十八条[3]、三十条[4]的规定，应对事故发生负责。建议依据《安全生产法》第一百一十四条第一款[13]的规定，由阳高县应急管理局对王鹏飞(包工队)处以罚款人民币五十五万元。

2.阳高县海泉农牧发展有限公司，将建设工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未按规定对承包单位的安全生产工作进行统一协调管理，违反了《安全生产法》第四十九条[5]的规定，应对事故发生负责。建议依据《安全生产法》第一百一十四条第一款[13]的规定，由阳高县应急管理局对阳高县海泉农牧发展有限公司处以罚款人民币五十一万元。

六、事故主要教训

2024年5月17日当天，我县发生了两起生产安全死亡事故，即“5.17”车辆伤害和“5.17”高空坠落事故，给我们的安全生产工作敲响了警钟。近年来，畜牧养殖业朝着规模化、设施化生产的方向发展，对安全生产工作提出了新的要求。有关监管部门没有坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的方针和原则，没有适应新形势的需要，措施不实，办法不多，致监管责任悬空。生产经营单位安全生产主体责任不落实，安全发展理念树的不牢，对规模化养殖设施建设的危险因素辨识不足，违法违规从事施工作业是造成5.17高空坠落事故的主要原因。因此要切实加强安全宣传教育，加大安全生产责任**追究力度，使各级各部门各单位牢固树立安全发展理念，进一步**

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

提高企业负责人和员工遵章守法的意识。县住建、农业(畜牧服务)、自然资源和规划、行政审批等部门要进一步加强对设施农业项目建设和运行的管理，细化工作任务，堵塞监管漏洞，坚决遏制类似事故再次发生。

七、事故整改和防范措施

（一）严格落实监管责任。

5.17事故的发生，反映出我县部分行业领域企业安全主体责任不落实，安全监管缺失等问题，为我们的安全生产工作敲响了警钟。各有关部门和单位要举一反三，深刻汲取事故教训，认真学习习近平总书记关于安全生产的指示批示精神，牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全发展理念，坚守安全生产底线。属地政府和各有关部门要按照《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》(阳发〔2023〕25号)的规定，切实履行安全生产属地监管和部门监管职责，对所辖企业和建设项目实施严格监管。

(二)狠抓行业专项整治

全县各有关部门和单位要深刻汲取“5.17”事故教训，结合“治本攻坚三年行动”,对所辖区域企业开展一次全面的事故隐患集中排查。一要加强乡镇、部门联动，及时摸清畜牧养殖行业建设项目的底数，形成齐抓共管的合力。要坚决打击无资质施工，挂靠、出借资质，非法分包等建筑施工违法行为，对不具备安全生产条件的施工项目和单位要坚决停产停建。二要细化完善设施

项目建设和运行的监管工作措施，落实监管责任，加强事中事后监管，扫除监管盲区。三要规范引导长期从事畜牧养殖设施施工的单位申请相关资质，保证畜牧养殖设施建设合法有序。四要加强对企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全培训教育，提高相关人员的安全意识和技能，杜绝盲目作业和违章操作。

（三）压实企业主体责任

包括阳高县海泉农牧发展有限公司在内的各规模化、设施化种植、养殖项目建设单位要按照《安全生产法》等法律法规的要求，对项目承包单位的安全生产工作实施统一协调管理，项目、工程发包时要严格审核施工单位资质，严禁将项目和工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位和个人。