李沧青银高速以东改造项目 4364-02 地块“8·3”一般其他伤害事故调查报告

李沧区政府事故调查组

2023年10月

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）涉事车辆及驾驶人情况.....1

（二）有关工程项目及运输车辆预约情况.....2

（三）相关单位概况.....3

（四）事故相关单位安全管理情况.....5

二、事故发生经过及事故救援情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）事故应急处置及评估情况.....7

（三）现场勘察及监控视频情况.....8

（四）现场模拟实验情况.....12

三、 事故原因分析.....12

（一）直接原因分析.....12

（二）间接原因分析.....13

四、有关责任单位存在的主要问题.....13

五、对有关单位责任人的处理建议.....13

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员.....13

（二）行政处罚建议.....13

（三）其他处理建议.....14

六、事故整改和防范措施.....14

2023年8月3日上午10时10分许，李沧青银高速以东改造项目4364-02 地块发生一起1名货车司机在货物捆绑作业中从车厢侧约1.5m处跌落的一般其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失188万余元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第342号)有关规定，经李沧区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，市住房城乡建设局、区总工会、区城市建设管理局、公安李沧分局、浮山路街道办事处等有关人员组成的李沧青银高速以东改造项目4364-02地块“8·3”一般其他伤害事故调查组(以下简称调查组)，并邀请区纪委监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、模拟实验和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起货车司机捆绑作业过程中未佩戴安全帽、操作不当意外跌落地面导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆及驾驶人情况

1．车辆情况

鲁GE0091，解放牌重型半挂牵引车，登记所有人为安丘市建明物流有限公司，购车出资人为曹学亮，曹学亮自行经营运输业务。牵引车整备质量7450KG，准牵引总质量38355KG，使用性质：货运，注册日期：2015年4月3日，发证日期：2021年10月19日，具有安丘市交通运输局颁发的道路运输证，编号：鲁交运管潍字370784812273号，有效期至2026年4月20日；鲁V659Y挂，巨运牌重型仓栅式半挂车，总质量40000KG，核定载质量34000KG，注册日期：2014年10月17日，发证日期：2021年3月22日。登记所有人为安丘大洋物流有限公司，购车出资人为曹学亮，曹学亮自行经营运输业务。

2．驾驶人员情况

郭佃琪，男，30岁，身份证号码：3707841993XXXXXXXX，住址：山东省安丘市兴安街道大山村79号。鲁GE0091驾驶员，2023年1月份被货车车主曹学亮雇佣。2013年12月30日初次领取驾驶证，2019年12月30日换领驾驶证，有效期至2029年12月30日；具有潍坊市交通运输局颁发的经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，有效期至2026年8月20日。其本人在本次事故中死亡。

（二）有关工程项目及运输车辆预约情况

青银高速以东改造项目4364-02地块17号至21号及地下车库（B-2），位于李沧区青银高速以东、九水路以南，共5个单体，总建筑面积为84921.57m^2。2021年5月12日取得《建设工程规

划许可证》（建字第370200202113025），2022年3月22日取得《建筑工程施工许可证》（建字第370200202203220201）。

17#、20#楼工程主体结构已施工完成，恒悦（天津）建筑工程有限公司对现场已经拆除的升降式脚手架材料进行退场，于2023年8月1日在“运满满”货运网络平台发布8月2日货物运输订单，曹学亮安排郭佃琪进行接单。8月2日恒悦（天津）建筑工程有限公司再次在“运满满”货运网络平台发布8月3日货物运输订单，郭佃琪进行接单。

（三）相关单位概况

1．涉事车辆所属公司：安丘市建明物流有限公司（以下简称安丘建明公司），成立日期：2016年2月17日，统一社会信用代码：91370784MA3C6GCU18，法定代表人：李建军，住所：山东省潍坊市安丘经济开发区温州街23号，经营范围：普通货物道路运输。具有安丘市行政审批服务局颁发的道路运输经营许可证，编号：鲁交运营许可潍字370784012727号，有效期至2025年6月2日。

2．建设单位：青岛昌明置业有限公司（以下简称昌明置业公司），成立日期：2017年8月14日，统一社会信用代码91370200MA3FD9DF70，法定代表人：王为军，住所：山东省青岛市李沧区万年泉路237-160号网点二层217-1室，经营范围：在位于青岛市李沧区青银高速东、石牛山路西、枣山路北4362-01地块，李沧区青银高速东、石牛山路西、枣山路北4362-02地

块，李沧区青银高速东、石牛山路西、枣山路北4364-02地块上进行房地产开发、经营等。

3．总包单位：中天建设集团有限公司（以下简称中天建设公司），成立日期：1988年4月3日；统一社会信用代码91330783147520019P，法定代表人：吴海涛，住所：浙江省东阳市吴宁东路65号，经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级等。具备建筑工程施工总承包特级资质，编号：D133032829，有效期至2023年12月31日。具有浙江省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（浙）JZ安许证字[2005]070085，有效期：2022年10月27日至2025年10月26日。2021年8月15与昌明置业公司签订《建筑工程施工合同》，设立了项目部，任命许峰为项目经理。

4．附着式升降脚手架专业分包单位：恒悦（天津）建筑工程有限公司（以下简称恒悦建筑公司），成立日期：2019年7月17日；统一社会信用代码：91120118MA06QPWL8R，法定代表人：郭小磊，住所：天津市河北区铁东路街张兴庄大道86号（意式工业园7号楼）B226-9号，经营范围：房屋建筑工程、道路桥梁工程、建筑工程机械设备、脚手架租赁等。具备建筑工程施工总承包三级、施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级等资质，编号：D212058735，有效期至2024年12月11日。具有天津市住房和城乡建设委员会颁发的安全生产许可证，编号：（津）JZ安许证字[2020]ZB0008662，有效期：2023年1月14日至

2026年1月14日。与中天建设公司签订了《集成式附着升降脚手架(全钢附着式升降脚手架)租赁合同》、《附着式升降脚手架安装（拆卸）合同》和安全管理协议。

5．监理单位: 青岛东盛建设咨询有限公司(以下简称东盛建设公司)，成立日期：2016年5月4日，统一社会信用代码：91370203MA3CA29K4X，法定代表人：安瑞，住所：青岛市市北区辽宁路127号14层1403，经营范围：建设工程监理、建设工程施工等。具备房屋建筑工程监理甲级资质等，有效期至2023年12月30日。2021年与昌明置业公司签订《建设工程监理合同》，设立了项目部，任命赵德鹏为总监、解志君为专监。

（四）事故相关单位安全管理情况

1．安丘建明公司

企业根据《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第4部分道路普通货物运输企业》（JT/T1180.4）建立了全员安全生产责任制、安全教育培训制度、安全生产隐患排查治理制度等各项安全生产规章制度；对挂靠车辆购车出资人及司机进行了安全生产教育培训。

2．中天建设公司项目部

制定了全员安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、危险作业旁站监控制度、外来临时人员和车辆管理制度等30余项安全生产规章制度及相关操作规程。其中《危险作业旁站监控制度》规定对危险作业进行定人旁站监控，做好旁

站记录，出现隐患第一时间处理。项目部对附着式升降脚手架相关作业进行了审批。2023年8月2日、8月3日对恒悦建筑公司雇佣的车辆及驾驶人员信息进行登记，并口头告知驾驶员在工地要注意安全；对相关装车吊装作业进行了审批，安排了现场监护人，对吊装前相关安全事项进行确认。

3．恒悦建筑公司

建立了工程部管理制度。编制了全钢附着式升降脚手架专项施工方案，并报监理审核通过。对附着式升降脚手架相关作业进行了报审。

4．东盛建设公司

项目部制定了安全管理制度，编制了监理规划和危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则。每日巡查现场安全管理施工情况并及时将巡查发现的问题以通知单等形式通知相关责任单位整改并一一复查。根据监理规划，单件起吊重量10KN及以上的需进行旁站，恒悦建筑公司退场脚手架材料单件重量不足10KN，不需要进行旁站。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年8月3日早7时，郭佃琪驾驶车牌号为鲁GE0091/鲁V659Y挂的车辆由项目工地大门进入施工现场，在17#楼-20#楼东侧道路停放装运附着式升降脚手架材料。 9时30分许，现场监护人项目安全员楼森韩离开吊装现场到27号楼调度预留洞

口封闭事宜，随后前往项目工地大门地磅处等待车辆过磅。9时55分许，郭佃琪在材料装载到最后一吊时，从驾驶室下来检查货物装载情况，安全帽留在驾驶室未佩戴，进行后部货物捆绑作业。10时10分许，恒悦建筑公司现场负责人邓春晨在17#、20#楼中间位置听到“哎呀”的一声，随后转身发现车箱顶上工人刘文斌、乔卫东向货车东侧尾部观望，邓春晨立即从车尾跑到车东侧进行查看，发现郭佃琪摔倒在东侧车尾部，随后立即拨打120急救电话。

（二）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及响应情况

11时30分许，李沧区总值班室接120报告后，区政府第一时间调度区应急局、李沧区公安分局等单位有关人员迅速赶到事故现场指导应急处置；市住房和城乡建设局接到市建筑施工安全监督站王粉生报告后也第一时间派有关人员赶往事故现场。李沧区应急局事发后按照事故信息报送要求，分别向市委总值班室、市政府总值班室、市应急指挥中心初报了事故信息。11时40分许，李沧区应急局按照直报规定，向省应急厅进行了事故直报，同时展开事故调查。

2．事故现场应急处置情况

2023年8月3日10时11分许，邓春晨在120指导下进行急救，中天建设公司项目安全负责人苟江涛、现场生产负责人楼叶锋先后赶到现场协助处置。10时23分许，120到达事故现场，立

即将郭佃琪送至青岛市第八人民医院进行抢救。10 时 35 分许，中天建设公司项目执行经理蔡克强分别向项目总监赵德鹏、分公司、市建筑施工安全监督站王粉生报告事故情况。邓春晨向恒悦建筑公司直属领导李亮报告事故情况。

3．医疗救治和善后情况

8 月 3 日 11 时 30 分许，郭佃琪送医后经抢救无效死亡，医学证明(推断)书显示郭佃琪死于重型脑挫裂伤。8 月 13 日，中天建设公司与死者家属达成赔偿协议，8 月 14 日支付赔偿款。

4．事故应急处置评估

事故发生后，李沧区政府、李沧区应急局和各相关部门应急响应迅速、处置措施得当，有效组织了应急救援和善后处置工作。在信息报送方面，事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，政府和相关部门应急响应迅速，能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情；在救援处置方面，各相关部门能够互相配合、共同参与、积极救援，现场处置措施得当，未发生次生事故；在善后处置方面，成立专项工作组，善始善终地做好伤者施救和死者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

（三）现场勘察及监控视频情况

事故发生地点位于 17#楼与 20#楼之间东侧临时道路上，车辆处于车头向北停放状态，道路西侧为 17#楼与 20#楼之间地下车库顶板，道路东侧为施工场区临时围挡墙，围挡距道路东边缘距

离为 2.3m 左右，坠落地点据车尾水平距离为 2m 左右（见图 1）。

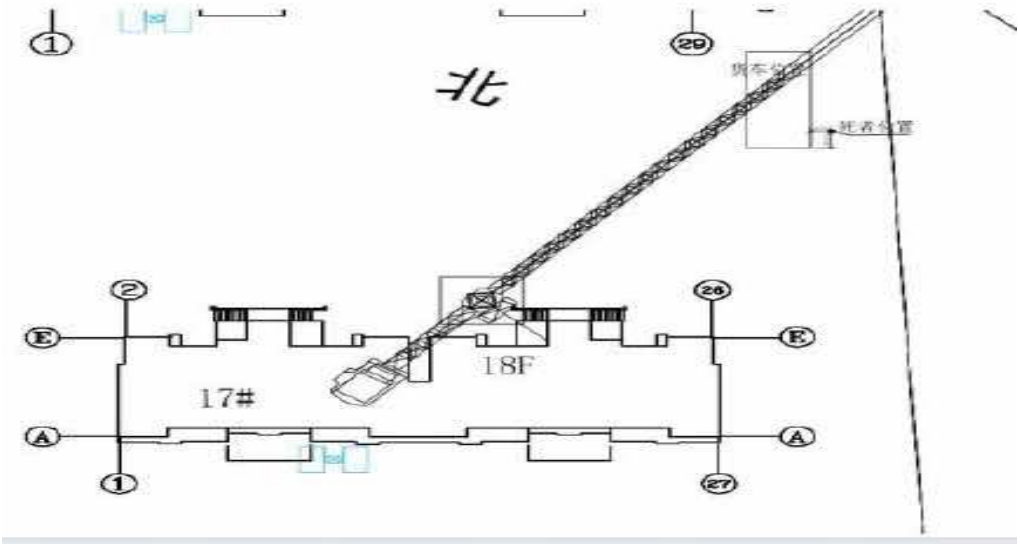


图 1 事故现场平面示意图

车厢栏杆距地面高度为 2m，车辆已装满附着式升降脚手架材料，材料固定牢固，材料总高度距地面 3.1m（见图 2），装载高度符合《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定。



图 2 车辆装载情况

死者位于车辆东侧 1.5m 左右、距车尾水平距离 2m 左右，仰面朝上，头朝西南、脚朝东北方向。该处有固定围挡的方管（3cm×3cm）及部分混凝土垃圾块，死者脚部位置一处固定围挡方管变形（图 3、4），周边无其它物品，现场有后脑磕伤留下的血迹。死者对应车厢位置有一条尚未完全固定的货物捆绑带（图 5）。驾驶室内有一安全帽。



图 3、4 围挡方管斜撑变形情况



图 5 货物捆绑带

2023年8月3日现场监控因工地停电无法使用，调查组调取了2023年8月2日装载货物时的现场监控视频，视频显示司机郭佃琪捆绑作业过程中曾多次踩踏距地1.1m高的车轮顶部和距地1.5m高的货车侧挡板进行捆绑（图6、7）。



图6、7 2023年8月2日监控视频截图

（四）现场模拟实验情况

根据8月2日监控提供的郭佃琪捆绑作业视频，技术组在事发现场进行模拟实验。将人体模特道具立于距车尾2m车厢东侧面，将其脚分别置于1.1m轮胎顶部、1.5m车厢底部踏步处、3.1m车厢顶部（图8、9、10），松开外力，让其自由坠落。



图 8、9、10 现场模拟实验

三次实验结果表明，人体模特道具从 1.5m 高度处跌落时，身体后仰摔落的位置、姿态与死者相近。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组经现场勘验、调查询问、查阅 2023 年 8 月 2 日装载货物视频、人体跌落模拟实验，综合分析认为：郭佃琪在捆绑作业过程中未佩戴安全帽，在车辆东侧后车轮附近脚踩车厢底部拉拽货物捆绑带时，不慎从车厢侧面距地约 1.5m 处跌落，头部着地导致死亡是该起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

中天建设公司项目部安全管理不力：

1．未严格落实外来临时人员和车辆管理制度，未向外来人员有效告知作业现场危险因素，仅告知要戴好安全帽、在工地内不要随意走动。

2．安全员未严格落实危险作业旁站监控制度，吊装作业过程中，未全程现场监督，未及时发现并制止货车司机郭佃琪未佩戴安全帽从事捆绑作业行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

中天建设公司项目部安全员未落实项目部《危险作业旁站监控制度》，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行危险作业应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

五、对有关单位责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

郭佃琪，男，群众，鲁GE0091驾驶员，未按要求佩戴安全帽，在捆绑作业过程中不慎从1.5m处跌落至地面，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）行政处罚建议

许峰，男，群众，中天建设公司青银高速以东改造项目4364-02地块项目经理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，作为项目经理未履行主要负责人对本单位的安全生产职责，对事故的发生负有主要领导责任。建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）其他处理建议

楼森韩，男，群众，中天建设公司青银高速以东改造项目4364-02地块项目安全员，落实现场安全管理措施不到位，建议中天建设公司按照公司内部规定进行处理。

六、事故整改和防范措施

（一）车辆所属公司应加强对货车司机的安全教育培训，加强安全管理，完善教育培训档案、车辆维修档案及技术档案。认真排查生产安全事故隐患，并采取措施予以消除。

（二）中天建设集团有限公司要以此事故为警示，举一反三，严格落实外来人员和车辆管理制度，加强外来人员和车辆管理，认真做好进场须知告知，加强对外来车辆驾驶人在货物捆绑、解绑等环节的监督和提醒，杜绝类似事故再次发生；要加强进入施工现场人员安全帽等劳动防护用品使用管理，为所有进场人员提供符合国家标准的安全帽，并督促正确佩戴使用；加强现场安全巡查，提升施工现场的安全管理水平，将安全管理的要求延伸至各个环节，尽量避免管理遗漏；对危险作业，应严格落实现场安全旁站相关管理制度。