田东县供水安全保障提升工程（平马沟生态环境提升工程子项）“4·7”物体打击事故调查报告

2023年4月7日19时15分许，位于平马镇油城路金合巷，在田东县供水安全保障提升工程（平马沟生态环境提升工程子项）施工工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)有关法律法规的规定，2023年4月10日，田东县人民政府依法成立了由县应急管理局、县住建局、县公安局、县总工会和县人社局组成的田东县供水安全保障提升工程(平马沟生态环境提升工程子项)“4·7”物体打击事故调查组(以下简称事故调查组),同时邀请县纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，对事故深入分析，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目参建单位情况

1.建设单位。*成立于1999年9月1日，法定代表人为*。公

司类型属有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所位于田东县平马镇朝阳路。经营范围有自来水供应，农业生产供水，机电泵站、水利渠道、自来水管道的施工及维修。

2.设计单位。*市政工程设计有限公司，成立于2003年12月24日，法定代表人为*。公司类型属有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所位于湖南省长沙市。经营范围有市政工程设计服务；建筑行业建筑工程、环保工程设计；房屋建筑工程、环保设施工程的施工；市政公用工程施工总承包；机电设备安装工程专业承包；大气污染治理；固体废物治理。

公司持有工程设计资质证书，业务范围为市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

3.施工单位。*股份有限公司成立于1999年4月13日，法定代表人为*。公司类型属股份有限公司（经营范围有一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）。

4.监理单位。*有限公司成立于1999年8月12日，法定代表

人为*。公司类型属股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），住所位于江西省南昌市。主要经营范围包括各类工程建设监理、咨询、标底编制、工程预、决算、招投标代理；工程项目管理；工程咨询；计算机软硬件、网络设备研发、销售、技术服务；计算机系统集成；住宿、餐饮。公司持有工程监理资质证书，资质等级为可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

5.**劳务单位。***劳务有限公司成立于2018年3月15日，法定代表人为*。公司类型属有限责任公司（自然人投资或控股），住所位于安徽省合肥市肥东县，经营范围包括建筑劳务分包；建筑工程、土石方工程、水利水电工程、地基工程、桩基基础工程、市政工程、公路、桥梁、土建工程、钢结构工程、消防工程、建筑安装工程、钢筋作业工程、模板作业工程、木工作业工程、混凝土工程、通信工程；机械设备租赁；建筑材料销售；室内外装修工程、园林景观绿化工程。公司持有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务不分等级。公司持有安全生产许可证，有效期至2024年9月30日，许可范围为建筑施工。

（二）事故现场情况

事故现场位于*金合巷，是项目工程建设的一个施工点，事故调查组到达现场后，相关当事人对事发现场作了指认，该施工段从油城路交汇处至*后门，施工现场沟槽两侧封闭围挡，道路（东西走向）中间开挖一条长约50米、宽1.5米、高1.5米沟槽。

涉事 PE 管材为 dn800 SDR17 PN1.0MPa，已连起焊接 4 根，长度为 24 米，重量 2 吨 PE 管材整体坠入沟槽内，事故发生时，PE 管材东端约 1 米处压住作业人员李宗俭。

（三）相关单位安全生产管理情况

1.*安全管理情况。*股份有限公司建立健全了安全生产责任制，施工项目部管理人员均按要求持证上岗，设立了安全生产管理机构，按施工人数和规模配备了专职安全管理人员和技术指导人员，组织制定了安全生产规章制度和操作规程，组织制定了安全教育培训计划并实施，编制了《施工组织设计》《专项施工方案》，开展了作业人员入场三级安全教育，定期检查了施工现场的安全生产情况，保证安全生产资金的投入，已履行了总包单位的管理职责。

2.*有限公司安全管理情况。*建设管理股份有限公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度。定期组织现场安全周检查，并定期组织召开安全周例会，定期组织建设单位、施工单位、分包单位进行专项安全检查，已履行了监理职责。

3.*有限公司安全管理情况。按照劳务施工合同商定制定劳务施工制度；落实带班人员相关管理人员执有执业资质；按定期或不定期开展施工工地隐患排查；协助建设单位、承包施工单位、政府相关管理部门开展专项检查；按设计要求进行实施安全管


理，已履行劳务施工管理责任。

二、事故发生经过及应急救援处置情况


（一）事故发生经过

2023 年 4 月 7 日，田东县供水安全保障提升工程（平马沟生态环境提升工程子项）在平马镇油城路金合巷财政局斜对面有一处雨水管道施工工作面，当天由*劳务有限公司员工*负责带班，安排李*和李*两人负责管道砂垫层铺设，安排王*、丁*和李*三人负责 PE 管焊接。

18:00时下班时间，朱*在巡视时，发现在金合巷南面沟槽旁边，摆放已焊接好的 PE 管材（4 根）东端 1 米处，压住一台手电钻的电源线，由于 PE 管体较重，无法取出电源线。于是朱*走到金穗市场工地，叫黄*将其挖掘机开往金合巷 PE 管压住手电钻电源线处协助，以便将手电钻取出。黄*将挖掘机向指定的方向开去，朱*走在挖掘机后面。当挖掘机行驶至金合巷，离 PE 管压住手电钻电源线约 5 米远时，李*当时站在 PE 管道与围挡间背对 PE 管道收拾他本人做工的现场工具，李*则站在已焊接好摆放在沟槽边的 PE 管压住手电钻的电源线，即蹲下面对 PE 管，背向沟槽，双手试图将被压住的手电钻电源线取出，PE 管突然向沟槽方向滚动，李*被 PE 管撞击后摔至沟槽内，管道同时掉入沟槽并压在李*身上。（见如下示意图）

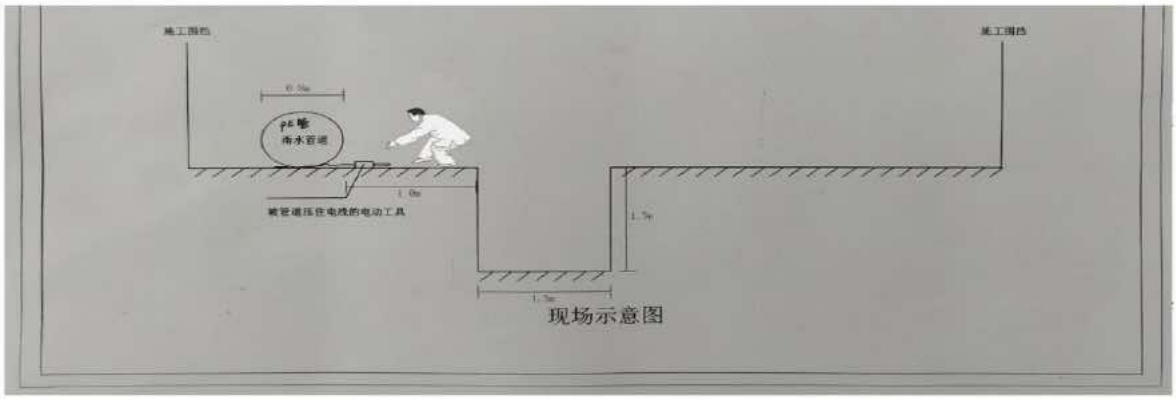

现场示意图

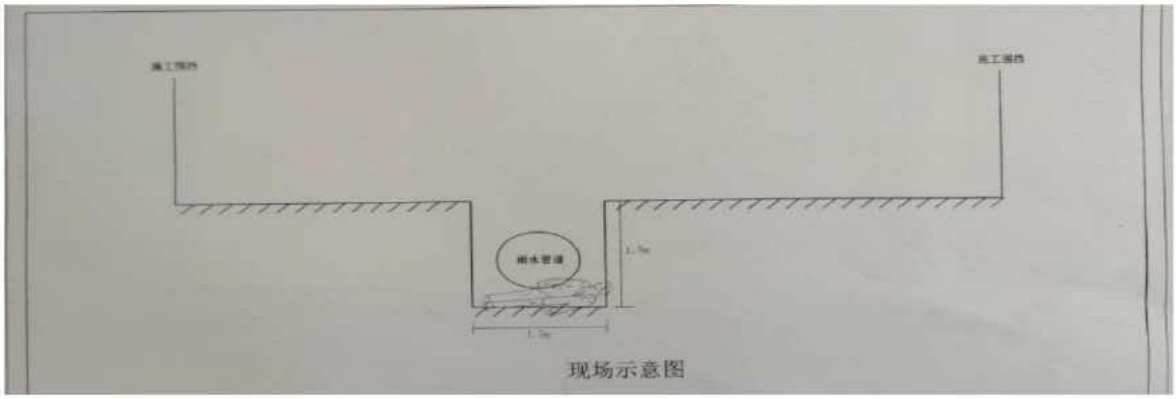

现场示意图

（二）事故救援及报告情况

发生事故后，李*发现即大喊呼救，并跳入沟槽试图将李*从压住的管道下拉出。朱*听到呼救后也立即赶到现场并跳入沟槽施救，但由于 PE 管道太重无法将人拉出，李*便试图使用吊带绑扎管道，使用挖掘机将管道吊起，但沟槽内无空间无法绑扎，朱*便叫已将挖掘机开到沟槽边的操作员黄*，用挖掘机直接把管道端头抬起，管道抬起后，朱*和李*将李*抬出，放到沟槽边路面平趟。随后，朱*让黄*拨打 120，19:20 左右，120 急救车到达现场，检查伤者李*还有生命体征，便立即将李*送至县人民医院抢救。在医院抢救过程中，施工分包单位通知李*家属从南宁赶往

田东县。20:53 经抢救无效后，*县人民医院医生宣布李*死亡。

接到事故报告后，平马镇人民政府、县公安局、县住建局和县应急局相关负责人，相继抵达现场，对事故原因展开核查。

（三）善后处理情况

2023 年 4 月 8 日凌晨约 02 点 30 分，家属把李*遗体送回南宁老家，2023 年 4 月 9 日，李*家属与*有限公司达成赔偿协议，善后处理结束。

（四）人员伤亡情况

*，男，46 岁，*金陵*村平畚坡人，*有限公司劳务人员，在事故中因胸部外伤致呼吸心跳骤停死亡。

（五）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经*有限公司统计，此次事故共造成直接经济损失 141.2105 万元。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

李*安全意识淡薄，在已是下班时间时，发现手电钻的电源线被现场摆放的 PE 管压住，在无现场管理人员情况下，擅自用手意图拉取被压的手电钻电线，致使 PE 管道失稳滚动，将其撞至沟槽底部，滚落至沟槽里的 PE 管道砸到其胸部，导致意外事故发生，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故性质

经对事故原因分析，该事故是一起因李*安全意识淡薄、危险认识不足，在收拾处理手电钻电线过程中，有不安全行为，导致安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的责任认定及处理建议

*有限公司，落实企业安全生产主体责任工作；落实企业安全教育培训制度，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，定期或不定期开展施工场地隐患排查；按设计要求进行安全施工；协助建设单位、施工承包单位政府相关管理部门开展施工安全专项检查，已履行了劳务施工安全职责，建议不予处罚。

（二）责任人员的责任认定及处理建议

李*，*有限公司劳务人员，安全意识淡薄，在收拾处理工具过程中对现场危险因素辨识不足，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

五、事故防范和整改措施

（一）污水治理提质工程施工点多，工期紧，施工项目参建单位要以生产现场为重点，认真落实安全防范措施，并加强对作业现场人、机、环、管进行监控管理，对作业项目要预先进行风险辨识管控，明确安全管理职责，落实安全防护措施，并规范开展安全检查，加大事故隐患整改力度。

（二）各参建单位要重视对施工人员的安全知识培训，特别是新入场工人上岗前安全教育培训和安全技术交底，要将安全知识内容做实做细，保证施工人员知悉自身在安全生产方面的权利和义务，熟悉有关安全生产规章制度，不断提高安全风险辨识和事故的防御能力。

（三）县住局要落实“管行业必须管安全”的要求，组织开展事故警示教育，进一步加大安全监管力度，要充分落实对施工单位的现场、制度、档案、机制等方面监管，督促企业加强现场监督管理，有效落实安全生产主体责任，要加大安全生产宣传教育、现场指导、监督检查及执法处罚力度，防范类似事故再次发生。

田东县供水安全保障提升工程

（平马沟生态环境提升工程子项）

“4·7”物体打击事故调查组

2023 年 5 月 29 日