陆川县古城镇楼脚村石嘴石场“10.26” 钢结构施工工程项目钢棚架坍塌事故调查报告

2022-01-07 17:10　来源：陆川县应急管理局

我要收藏 公共资源调[illegible]
【字体：大

2021年10月26日9时30分许，在陆川县古城镇楼脚村石嘴石场里面的钢结构施工工程项目发生一起钢棚架坍塌事故，造成8人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，县人民政府批准成立陆川县古城镇楼脚村石嘴石场“10.26”架子搭设工程施工项目架子坍塌事故调查组，事故调查组由县委常委、常务副县长梁建文担任组长，县纪委监委，县委政法委、县委督查室、古城镇人民政府，县应急管理局、公安局、人社局、住建局、自然资源局，县总工会等部门人员组成，同时聘请2名建筑施工行业专家和2名非煤矿山行业专家参加调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家评析等工作，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

建设单位：陆川县古城镇楼脚村石嘴石场（以下简称石嘴石场）

1、基本情况：统一社会信用代码：91450922065435013Q；类型：个人独资企业；经营范围：开采销售：建筑用花岗岩。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；投资人：胡礼辉；成立日期：2011年07月21日；住所：陆川县古城镇楼脚村；登记机关：陆川县市场监督管理局；核准日期：2021年12月12日。

2、持证情况：

①安全生产许可证（已过期）：编号：（桂K）FM安许证字[2018]0003号；单位名称：陆川县古城镇楼脚村石嘴石场；主要负责人：罗福金；单位地址：陆川县古城镇楼脚村；经济类型：个人独资企业；经营范围：建筑用花岗岩；露天开采；有效期：2018年06月06日至2021年06月05日；发证机关：广西壮族自治区[illegible]；发证时间：2018年06月06日。

②采矿许可证：证号：C4509222009027120004163；地址：陆川县古城镇楼脚村；矿山名称：陆川县古城镇楼脚村石嘴石场；经济类型：私营独资；开采方式：露天开采；生产规模：8.0万立方米/年；矿区面积：0.09平方公里；该石场的《采矿许可证》于2021年3月11日到期，新办理延续登记发证时间是2021年3月11日，有效期限：叁年壹拾月，自2021年3月11日至2025年1月13日；发证机关：陆川县自然资源局。

③爆破作业单位许可证：编号：4509001300013；单位名称：陆川县古城镇楼脚村石嘴石场；单位地址：陆川县古城镇楼脚村；法定代表人：罗福金；主要负责人：李壮志；有效期至2022年11月6日；签发机关：玉林市公安局；签发日期：2019年11月11日。

（二）事故相关人员基本情况

胡礼辉，系陆川县古城镇楼脚村石嘴石场主要负责人，男，汉族，1976年5月12日出生，身份证号：440881197605******，住址：广东省廉江市石[illegible]

林良冲，系钢结构施工工程项目承包商，男，汉族，1964年9月16日出生，身份证号码：440822196409******，住址：广东省廉江市石岭镇青塘村[illegible]

曾剑华，系钢结构施工工程项目现场管理员，男，汉族，1989年10月18日出生，身份证号：440881198910******，住址：广东省廉江市罗州街道龙[illegible]

蒋昱，系钢结构施工工程项目二级承包商，男，汉族，1990年1月20日出生，身份证号：431102199012******，住址：玉林市恒大城******。

韦谊城，系钢结构施工工程项目分包商，男，壮族，1977年8月12日出生，身份证号：452702197708******，住址：广西宜州市庆远镇苏村村*****

梁耀斌，系钢结构施工工程项目分包商，男，汉族，1997年7月18日出生，身份证号：452226199707******，住址：广西来宾市兴宾区凤凰镇龙岩
******。

（三）项目概况

2021年10月2日，石嘴石场（甲方）与林良冲（乙方）签订了《钢结构施工工程承包合同》：甲方将位于石场矿区内搭设钢棚架、架上铺设建筑用
再回填3-5cm厚石粉；用建筑用绿色安全网斜坡度围闭接口处。总工程约30万立方米体积的钢棚架设施以包工包料形式承包给乙方施工。承包施工单价为
乙方委托曾剑华作为钢棚架施工项目现场管理人员，管理费为2元/立方米。

2021年10月2日林良冲将钢结构施工工程项目以17元/立方米的价格转包给蒋昱，未签订书面合同。

2021年10月4日蒋昱将钢结构施工工程项目以9元/立方米的价格分包给韦谊城，未签订书面合同；2021年10月25日，蒋昱又将项目工程以9元/立方
给梁耀斌，也未签订书面合同。

2021年10月5日钢结构施工工程项目开始施工，截至10月25日已完成工程量的80%。


通过对石嘴石场有关人员的询问笔录、矿山专家现场勘查意见，查阅有关资料，调查组认为，石嘴石场在矿区实施钢结构施工工程的主要目的是规
源部开展的年度土地矿产卫片执法监督检查。主要依据有：

1、2021年3月11日，该石场《采矿许可证》到期；2021年3月12日县应急管理局依法对该石场收回企业安全生产许可证，要求该石场在未取得有效
之前不得生产。该石场从3月12日起至9月29日一直处于停产状态，因此该石场实施钢结构施工工程不是为采矿服务。

2、2021年9月22日，县应急管理局对石嘴石场下发了《关于对<陆川县古城镇楼脚村石嘴石场（扩建）安全设施设计>审查的批复》（陆应急字〔2
批复扩建安全设施设计范围为“ 采场的基建工作主要包括修建通往南面+85M标高削顶装运平台汽车运输道路、修建+85M标高至南面+120M标高挖掘机上山
标高形成削顶装运平台、在+70M标高形成宽度为30M以上的铲装平台；修排水沟、供配电系统的安装调试等，基建工程量约合14.91万立方M^2。”，该石场
需要搭建钢棚架，因此，该石场实施钢结构施工工程并不是为石场的基建工作服务的。

3、2021年10月29日，事故调查组工作人员对该石场主要负责人胡礼辉进行问话，问其“搭建该钢棚架的目的是什么？”，胡礼辉回答“搭建该钢
应付相关部门年度卫片检查”。

4、2021年10月29日，受事故调查组委托，玉林市非煤矿山专家组两名专家对该石场事故现场进行勘查，提出意见：“事故发生地点不在陆川县应
扩建安全设施涉及范围内（开采设计深度：+70m—143m标高），实在历史采空区中部超深开采部分（+70m标高以下面积约10000㎡），采取违规搭建脚手
石场与施工方签订的钢结构施工工程承包合同第一条（搭建钢棚架、架上铺设建筑用模板，模板上在回填3-5m厚石粉；用建筑用绿色安全网斜坡度围闭接
搭建主要是规避国家自然资源部开展的年度土地矿产卫片执法监督检查工作（检查时间为下半年）。”

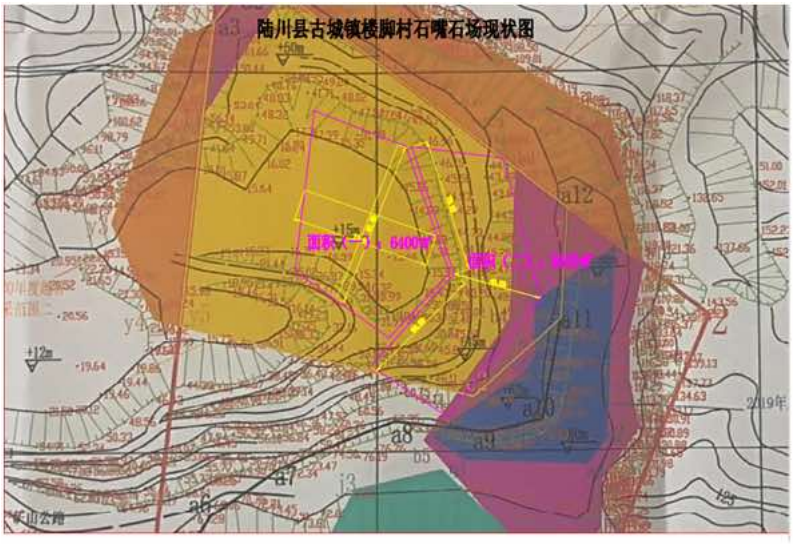

（四）事故发生经过

2021年10月26日上午7时30分，韦谊城带领的28个工人和梁耀斌带领的37个工人继续搭设未施工完成的扣件式钢棚架构作业平台。

9时30分左右，工人在继续搭设钢棚架和铺设红色胶合板且在红色胶合板上铺盖30mm-50mm厚的石粉时，已经搭设完成及正在搭设的钢棚架作业平台面往北面发生坍塌。

（五）事故人员伤亡和经济损失

事故造成8人受伤（其中1人重伤），作业平台坍塌面积约1.3万平方米。

1、受伤人员

（1）罗祖以，男，壮族，1988年1月20日出生，身份证号码：452227198801******，住址：广西融安县沙子乡古益村木舍屯******。

（2）姚崇贵，男，汉族，1991年10月20日出生，身份证号码：452226199110******，住址：广西来宾市兴宾区凤凰镇龙岩村民委龙岩村******。

（3）梁卫武，男，壮族，1982年9月23日出生，身份证号码：452702198209******，住址：广西河池市宜州区庆远镇岭坪村东训屯******。

（4）覃启旺，男，壮族，1975年9月8日出生，身份证号码：452722197509******，住址：广西宜州市北牙瑶族乡保良村板门屯******。

（5）韦邵达，男，壮族，1984年7月20日出生，身份证号码：452702198407******，住址：广西河池市宜州区北牙瑶族乡保良村板门屯******。

（6）韦祖贵，男，壮族，1986年12月22日，身份证号码：452227198612******，住址：广西融安县浮石镇长龙村三千屯******。

（7）黄光吉，男，壮族，1970年8月12日出生，身份证号码：452227197008******，住址：广西融安县沙子乡桐木村桐朝屯******。

（8）覃远桥，男，壮族，1981年10月26日出生，身份证号码：452227198110******，住址：广西融安县板桥乡中村村山脚屯******。

2、事故造成经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故直接经济损失约为200万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急救援情况

接到事故报告后，玉林市、陆川县高度重视，玉林市人民政府副市长党万坚，玉林市应急管理局长范一雄，县委书记梁伟，县委常委、常务副县长民政府副县长、公安局局长梁江等领导第一时间赶赴现场，紧急召开现场会，部署应急处置工作；县委、县政府启动应急预案，成立了事故处置工作领导个工作组，开展应急救援处置工作，全力搜救伤员。县公安局在现场设置警戒线，疏散无关人员，对施工单位负责人和相关人员进行控制，开展调查取证管理局调集县有关救援部门全力开展现场救援工作；县卫健局安排了医疗救援队对伤者进行救治。下午3时58分，通过仪器、搜救犬的反复搜寻、人员扒场地面坍塌区域已无被埋压人员，所有受伤人员都已送往医院救治。事故现场救援处置工作完成。

（二）善后处置工作

截至2021年11月25日，8名受伤人员，其中罗祖义在廉江市广医附属医院医治；姚崇贵在玉林市骨科医院医治；覃启旺、韦邵达已于11月5日出院，桥已于11月19日出院，梁卫武已于11月23日出院，韦祖贵已于11月25日出院。同时落实专人做好伤者家属情绪安抚、心理疏导、生活服务和赔付协调等妥员陪护家属做好食宿等生活保障。

（三）应急处置评估

此次事故应急救援处置得当，未发生次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置成功

三、部门履职情况

（一）古城镇人民政府：2021年6月21日、7月7日、7月23日、9月3日、9月25日分别召开党委、政府领导班子会议，研判分析、压实各分管行业安月21日、6月25日、8月2日、9月3日、9月25日、10月8日分别召开政府干部、各村委、各镇直单位例会，强调布置安全生产工作，制定了《关于印发古城“安全生产月”和“安全生产八桂行”活动方案的通知》《古城镇人民政府关于建党100周年大庆安全生产工作实施方案》《古城镇人民政府关于印发<古落实安全生产责任实施方案>的通知》等方案，2021年3月15日对石嘴石场下达了责令停止矿产资源违法行为通知书，4月27日、6月7日、6月24日、7月5日月2日、9月30日、10月21日到石嘴石场开展了例行检查。

（二）陆川县自然资源局：2021年6月16日、10月18日分别专题召开了全县矿山业主安全生产防范工作会议，制定了《关于做好在庆祝建党100周产的工作方案》，坚持定期检查和不定期检查相结合，加强对持证矿山日常巡查监管，严厉打击和查处违法开采矿产资源行为；2021年4月7日发函至县公自然资源局关于对已过期及不予延续和持证矿山停工整改予以告知的函》，请相关职能部门按各自职责做好相应工作，并按照《广西壮族自治区自然资源产资源勘查开采监督管理有关事项的通知》（桂自然资源规〔2020〕10号）文件要求，原则上每季度至少组织一次巡查，分别于2021年4月22日、5月18日月9日、8月30日、9月6日、9月23日、10月7日对石嘴石场进行巡查，督促该企业切实履行安全生产主体责任。

（三）陆川县应急管理局：今年以来共组织召开非煤矿山企业安全生产防范工作会议17次，组织开展了春节后复工复产检查、日常检查、汛期检查安全检查，转发上级相关文件12份，微信工作群告知企业加强安全生产管理5次。2021年3月11日，石嘴石场《采矿许可证》到期；3月12日，县应急管理局全生产许可证收回，下达了《现场处理措施决定书》，要求该石场停止生产，并向古城镇人民政府及县公安局、自然资源局等相关部门发出《关于已收回楼脚村石嘴石场安全生产许可证的告知函》（陆应急函〔2021〕2号），请相关职能部门按照管理权限和各自职能做好相关工作；7月8日县应急管理局转应急管理局关于注销陆川县古城镇楼脚村石嘴石场和陆川县古城北豆仙峰嶂脚石场安全生产许可的通知》的通知；8月25日，该石场取得新的《采矿许可聘请第三方对石场进行了安全设施设计和预评价，于9月15日向县应急管理局上报了《陆川县古城镇楼脚村石嘴石场（扩建）安全设施设计》《金属非金目安全设施设计审查申请表》；9月17日，县应急管理局组织自治区和玉林市专家组三位专家对该石场现场进行了“三同时”设施设计审查，经现场检查预评价得出结论该石场基本符合《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲的通知》的要求，同意该石场设计审查通县应急管理局对其批复扩建；9月29日，县应急管理局到该石场开展现场检查，未发现石嘴石场搭建钢棚架，也没有在建、开采行为。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查，该石场搭设的钢棚架结构平台无设计图纸未经安全计算，无搭设方案；架体搭设不符合JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全DB45/T618-2009《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》的要求，作业平台直接搭设在乱石上，立杆间距过宽，竖向、横向及水平方向

纵、横向扫地杆存在缺失。事故发生时，部分工人在平台顶面运送及铺设胶合板，部分工人用斗车运输石粉，因受力不均匀，整体稳定性差，架体无法承
导致整体失稳而坍塌，是造成此次事故的直接原因。





架子搭设位于古城镇楼脚村石嘴石场矿坑内，搭设面积约1.3万平方米，架体高度约10米。采用扣件式Φ48钢管满堂搭设，架体顶面铺设规格为1830mm×
合板的扣件式钢棚架构作业平台。

（二）间接原因

1、事故钢棚架的施工单位为私人承包商林良冲，无资质承接该钢棚架建设工程，安全生产管理不力，盲目组织冒险施工，是事故发生的间接原因
无建设图纸和施工方案的情况下，盲目组织冒险施工，安全技术措施存在严重漏洞，工程存在重大缺陷；二是无安全技术交底，施工质量差；三是未健全
产责任制，无安全生产规章制度和操作规程，无安全检查记录，隐患排查不到位.现场无任何安全警示标志、标识；四是安全生产培训教育不到位，大部
取得高空作业证便上岗作业。

2、事故钢棚架的业主单位陆川县古城镇楼脚村石嘴石场没有履行安全生产主体责任.对施工单位安全生产监督管理不力，是发生事故的间接原因之
全和落实安全生产责任制和安全生产规章制度；二是未委托有资质的单位进行设计论证专家出具施工意见，无正规设计图纸；三是将工程发包给不具备
人，施工过程中缺乏对施工单位的现场监管。

3、古城镇人民政府对辖区企业安全监管不到位。10月21日古城镇乡村建设综合服务中心工作人员伍世彬、戚茂良到该石场检查时发现该石场在未
设钢棚架，提出了四个存在问题“一是面积较大；二是脚架不够稳定；三是脚架之间的间隙大；四是作业面脚架支撑地面不平整。”，并下达了现场整改

石场业主按照《中华人民共和国安全生产法》的国家标准和行业标准有关规定依法限两天内整改完成，在作业操作中注意安全。但是未按照要求对该石场
有继续跟踪整改销号；未了解该石场搭设钢棚架的用途，不了解施工是否需要资质，未能及时制止该石场违规搭设钢棚架的行为；也未向县相关行业主管

4、县自然资源局作为行业监管部门，履行监管责任不到位。10月7日，县自然资源局工作人员李春光、吕富、周华峰、李群对该石场进行了巡查
“一是为生产期间做好警戒线，防止闲人进入；二是将集装房移动到安全的地方；三是严格按照应急部门的要求做好安全生产工作；四是对矿山周边边坡
进行检查。”经调查该石场于2021年10月5日已开始搭设钢棚架工作，10月7日县自然资源局执法人员对该石场检查时，居然没有发现并制止其在矿区内
的行为，安全检查不彻底、不到位，工作流于形式。

（四）事故性质

经事故调查组现场勘察、询问有关人员，查阅相关资料，召开事故调查组成员研究分析会,建筑施工专家意见，一致认定：该起事故是一起一般生
故。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规，对事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

（一）对涉事企业及其相关人员的处理建议

陆川县古城镇楼脚村石嘴石场，安全生产主体责任不落实，未委托有资质的单位进行施工图设计，也未进行施工图审查；将工程发包给不具备相应
违规建设，导致事故的发生。该企业违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者
安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安
议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检
问题的，应当及时督促整改。”，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单
法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”，建议县应急
陆川县古城镇楼脚村石嘴石场进行处罚。

胡礼辉，作为陆川县古城镇楼脚村石嘴石场法定代表人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的安全生产管理职责，未办理任何
建设，将工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未对事故钢棚架进行统一协调管理和安全检查，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人
生产法》第九十五条第（一）项的规定，“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门
处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”建议由县应急管理局依法对其进行处罚。

林良冲，作为钢结构施工工程项目私人承包商，无资质承揽该钢棚架建设工程，在没有设计和施工方案、不具备安全生产条件的情况下，盲目组
工，对施工现场安全生产管理保障不力，安全技术措施存在严重漏洞，导致事故的发生，对事故发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据有关法律法
理。

（二）对行政监管部门及其相关人员的处理建议

1、古城镇人民政府，作为属地管理单位，对古城镇楼脚村石嘴石场的安全生产主体责任情况监督不到位，对此起事故负有监管责任。调查组建议
人民政府向县委、县政府作出深刻书面检查，由县纪委监委对古城镇人民政府分管领导陈吉浪、古城镇乡村建设综合服务中心温元坤、伍世彬等有关责任
谈话。

2、县自然资源局，作为矿山资源行政审批监督管理部门，对古城镇楼脚村石嘴石场安全检查不到位，对此起事故负有监管责任，调查组建议：责
局向县委、县政府作出深刻书面检查，由县安委办对县自然资源局谢跃、自然资源服务中心李春光等有关责任人员给予警示谈话。

六、事故防范及整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作，落实企业安全生产主体责任，促进全县安全生产形势根本好转，提出以下防范措施：

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化安全生产工作。各镇各部门要深刻吸取“10.26”事故教训，牢固树立安全发展理念，强化安全生产底
意识，把安全生产工作摆在更加突出的位置。

（二）进一步落实属地监管职责和行业部门监管职责。各镇政府要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，压实安全生产提高工作的针对性、有效性，切实抓好安全生产工作。各负有安全生产监管职责的部门要勇于承担责任，以严而又严，实而又实，细而又细的要求，把实实抓好。要依照法定职责，加强现场监管，强化安全隐患的排查治理。

（三）进一步加强安全生产“打非治违”工作。各镇、各有关职能部门要认真履行职责 .建立完善信息联通、执法联动、问题联治的工作机制，消除补责任空白，制定切实可行的监督治理措施，深入开展建筑施工等行业“打非治违”工作，加强监管，从根本上解决建设工程领域存在的隐患和问题。

（四）进一步规范建筑施工作业行为。强化从业人员的安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全技本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，正确佩戴和使用劳动防护用品。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。强化分包代管、违法分包和转包，重点解决施工现场安全管理不到位、安全防护措施不到位、施工作业行为不规范等突出问题，有效抑制和减少事故的发生。

（五）立即组织开展安全生产大检查大整治行动。各镇各部门、各行业领域要深刻吸取此次事故的沉重教训，采取拉网式、解剖式、延伸式、拓安全生产检查督查方式方法，对前期开展的安全生产大检查大整治行动进行全面、彻底的“回头看”，要下真功，使狠劲、出重手，切实发现问题、解全生产的标准、要求落实到操作一线、管理一线、监管一线，努力减少一般事故 ，坚决遏制较大以上事故发生。

陆川县古城镇楼脚村石嘴石场

“10.26”钢结构施工工程项目钢棚架坍塌

事故调查组

2022年1月7日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体