贵港众兴氧化锌有限公司“6.28” 伤亡事故调查报告

2020-11-10 10:41 来源： 贵港市港北区应急管理局

2020年6月28日3时25分，贵港众兴氧化锌有限公司发生一起叉车翻车事故，造成1人死亡。直接经济损失约75余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了贵港众兴限公司“6.28”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区市场监督管理局、区工业和信息化局、贵城处、市公安局城东派出所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措

一、事故单位概况

贵港众兴氧化锌有限公司，类型有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘某雄，注册资本壹仟叁佰伍拾万圆整，成立日期2015年1月业期限长期，经营范围：次氧化锌生产、销售； 工业废弃物回收，工业废物循环利用及技术研发、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批开展经营活动。）

贵港众兴氧化锌有限公司成立于2014年，是一家以贵钢集团高炉布袋灰为原料，采用回转窑火法富集生产次氧化锌的企业。公司注册资金为13现有职工32人，其中高级技工6人。年处置高炉布袋除尘灰30000吨，电炉除尘灰13000吨。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

2020年6月27日20时，作业人员卿某峰、蒙某福、胡某领上岗，开始夜班作业。蒙某福驾驶叉车到原料库的物料袋旁边时，胡某领把物料袋的叉车的叉臂上，蒙某福操作叉车把物料袋从原料库吊运到配料间，卿某峰在配料间负责操作铲车把物料铲进配料斗。28日凌晨0时吃夜宵，休息2个续作业。3时10分左右，蒙某福从东南侧的原料库把物料吊运到配料斗附近转角时，由于弯道急，车辆速度快，叉车发生侧翻。在配料间作业的卿叉车侧翻的声音后，立即跑过来，看见叉车在转弯处侧翻，蒙某福被困在驾驶室里，无法动弹。安全帽摔出，滚落在车外1米的地方。物料袋从叉落，物料撒落在地面。

（二）事故救援处置情况

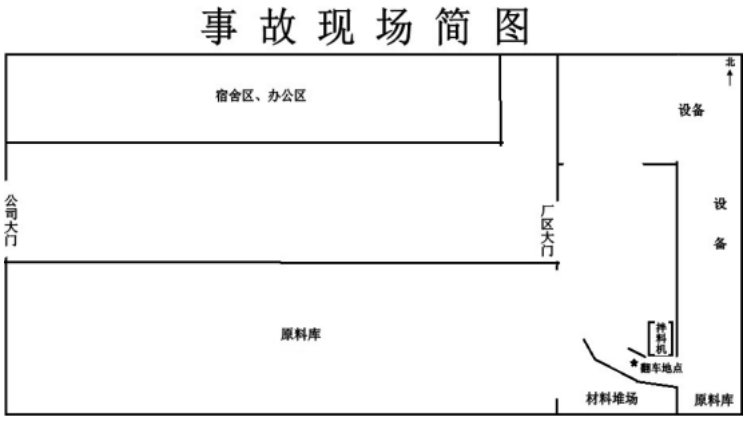


图1



图2



图3

事故发生后，卿某峰跑到原料库叫胡某领到现场后，看见蒙某福已经昏迷，呼吸微弱，嘴角有血迹，对呼叫没有反应，打120急救中心电话求公司主要负责人报告事故。同时，胡某领跑到宿舍叫来蒙某福的父亲和叔叔。众人赶到现场后，把蒙某福从叉车驾驶室内抬出来，放在地面上，进苏抢救。

4时0分许，120急救中心的医护人员到达事故现场，把蒙某福送到贵港市人民医院抢救，蒙某福伤势过重，经抢救无效死亡。

事故善后工作开展迅速，处置得当，对死者家属安抚及时，事故赔偿合理，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。蒙某福，男性，广西大化瑶族自治县人。2020年6月2日入职，从事配料工种，叉车司机。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约75万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下:

（一）直接原因

蒙某福安全意识淡薄，违反操作规程，驾驶叉车吊运重物过程中，超速行车，通过厂路急弯处不减速，造成叉车侧翻。

配料间夜间照明不足;生产车间道路不平，北高南低，路面湿滑。

（二）间接原因

贵港众兴氧化锌有限公司对安全生产不重视，没有落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产法定职责和义务，未开展事故隐患排查致事故发生。

1.安全生产主体责任不落实。未按规定建立安全生产责任制和规章制度，未依法配备专（兼）职安全生产管理人员。

2.未按规定进行安全生产教育和培训。主要负责人未经安全培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。蒙海福作业人员，未经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书上岗作业。单位从业人员缺乏本职工作所需的安全生不正确佩戴个人劳动防护用品，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能，不知道所从事工种可能遭受的职伤亡事故，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。

3.事故隐患未排查治理。贵港众兴氧化锌有限公司未按规定开展事故隐患排查治理工作，厂区及车间内安全警示标志缺失，生产场所地面不平滑，生产车间道路急转弯处无安全警示标识，夜间作业光照不足、作业场所昏暗，从业人员违反操作规程作业的不安全行为等隐患长期存在。

（二）事故性质

经调查认定，贵港众兴氧化锌有限公司“6.28”车辆伤害事故是一起生产安全责任一般事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1. 贵港众兴氧化锌有限公司。安全生产主体责任不落实，管理混乱，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条、第四条事故负有责任。

2.吴某辛。贵港众兴氧化锌有限公司主要负责人，未履行安全生产的法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定，对事任。

3.蒙某福。叉车司机，未按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，未取得国家统一格式的特种作业人员证书上岗操作叉车作意识淡薄，违反叉车安全作业规程，吊运重物超速行驶，通过急弯道路不减速，导致叉车侧翻，造成事故。对事故负直接责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1. 贵港众兴氧化锌有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。

2.吴某辛。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的罚款.

3.蒙某福。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在该起事故中死亡，建议免予追究其法律责任。

六、防范措施建议

贵港众兴氧化锌有限公司“6.28”伤亡事故的发生，暴露了当前部分生产经营单位在落实安全生产主体责任方面存在的严重问题，教训十分深以下事故防范和整改措施:

（一）建立健全安全管理制度。贵港众兴氧化锌有限公司要根据实际,制订各级人员的安全生产责任制。建立相应的安全检查制度、安全生产巡安全生产交接班制度、安全监督制度、安全生产奖惩制度等，防止安全管理的随意性，有效保障生产安全。

（二）建立完善安全管理组织机构。贵港众兴氧化锌有限公司应当设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。非安全管理强调“一岗双责”，各级负责安全的人员包括单位负责人及其副手或部门负责人、班组长、安全员、作业工人的安全职责。

（三）全面开展事故隐患排查治理。贵港众兴氧化锌有限公司要制定切实可行的事故隐患排查治理制度，全面开展事故隐患排查，治理可能导生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

（四）加强教育培训力度。贵港众兴氧化锌有限公司要严格按照国家相关法律、法规的规定，进一步完善安全生产教育和培训制度，加大对从安全教育培训力度，培训的内容不能千篇一律，要做到有针对性。根据不同岗位特点进行安全教育培训，严格执行安全教育培训制度，确保安全生培训全覆盖。

（五）强化安全监管。有关行业主管部门要对贵港众兴氧化锌有限公司的主要负责人进行约见警示谈话，切实履行安全监管责任，强化安全管企业落实安全生产主体责任，完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度，及时排查各类事故隐患，严防此类事故的再次发生。

贵港众兴氧化锌有限公司

“6.28”伤亡事故调查组

2020年10月23日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港北区人民政府

联系方式：0775-4258102

桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码：4508020001