广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）“5•30”高处坠落一般事故调查报告

发布时间：2026-07-24 15:05 来源：南宁市良庆区应急管理局

2026年5月30日，广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）工地（地址：良庆区华兴路以西、云村路以北），发生一起因高处坠落导致1人死
元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安
法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174号）
调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局副局长杜海墨任组长、城区
任副组长，城区应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、玉洞街道办等部门派员组成的广西兔宝宝家居生产基地项目(二期)
邀请良庆区人民检察院派人参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明事故
失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

一、基本概况

（一）工程概况

广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）工地（地址：良庆区华兴路以西、云村路以北），总建筑面积为78343.09平方米，其中地下室建
层、独立基础、框架剪力墙结构、建筑总高度为17.1米；1号厂房总建筑面积为15621.18平方米、独立基础、框架剪力墙结构、地上8层、建筑总
面积为40577.70平方米、桩基础、地上3层钢结构、建筑总高度为22.5米；3号厂房总建筑面积为13510.56平方米、独立基础、框架剪力墙结构、
米。该项目于2025年12月1日取得《建筑工程施工许可证》，于2026年3月6日变更核发（变更原因为施工单位变更项目负责人）。该工程项目建
司，监理单位为重庆市新桦顺建设工程管理有限公司，施工总包单位为广西华熙建设工程有限公司。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：广西兔宝宝家居有限公司，公司类型为其他有限责任公司，成立于2021年09月02日，持《营业执照》统一社会信用代码为9
册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区英岭路东侧、云村路北侧，法定代表人为王学文。经营范围为一般项目：家具制造；家具零配件
和维修服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工单位：广西华熙建设工程有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2022年07月15日，《营
91450100MABTUEB13H(1-1)，注册地址为上林县澄泰乡塘山路9号，法定代表人为郭中华。经营范围为许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；
等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D245342841，发证机关为广西壮族自治区住房和城乡建设厅，资质类别及等级为建筑工程施工总
月7日，持有《安全生产许可证》，编号为（桂）JZ安许证字〔2023〕005962，有效期2023年07月03日至2026年07月03日，发证机关为广西壮族自

3.监理单位：重庆市新桦顺建设工程管理有限公司，公司类型为有限责任公司，成立于2014年03月05日，《营业执照》统一社会信用代码为
为重庆市巴南区龙洲大道100号附46号，法定代表人为贺子新，登记机关为重庆市巴南区市场监督管理局 。持有《工程监理资质证书》，证书编
综合资质为可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。发证机关为中华
有效期至2028年04月27日。

（三）工程承包情况

2025年7月28日，广西兔宝宝家居有限公司与广西华熙建设工程有限公司签订《建设工程施工总承包合同》。

2025年5月20日广西兔宝宝家居有限公司与重庆市新桦顺建设工程管理有限公司签订《建设工程监理合同》。

（四）事故现场勘验情况

事故发生在广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）工地2号厂房（建设中）内，2号厂房设计为地上3层，建筑总高度22.5米。2号厂房现
（楼承板）铺设阶段，地上3层钢结构及压型钢板（楼承板）基本建设完毕，未浇筑水泥，1层地面为素土地面。第3层压型钢板（楼承板）距离地

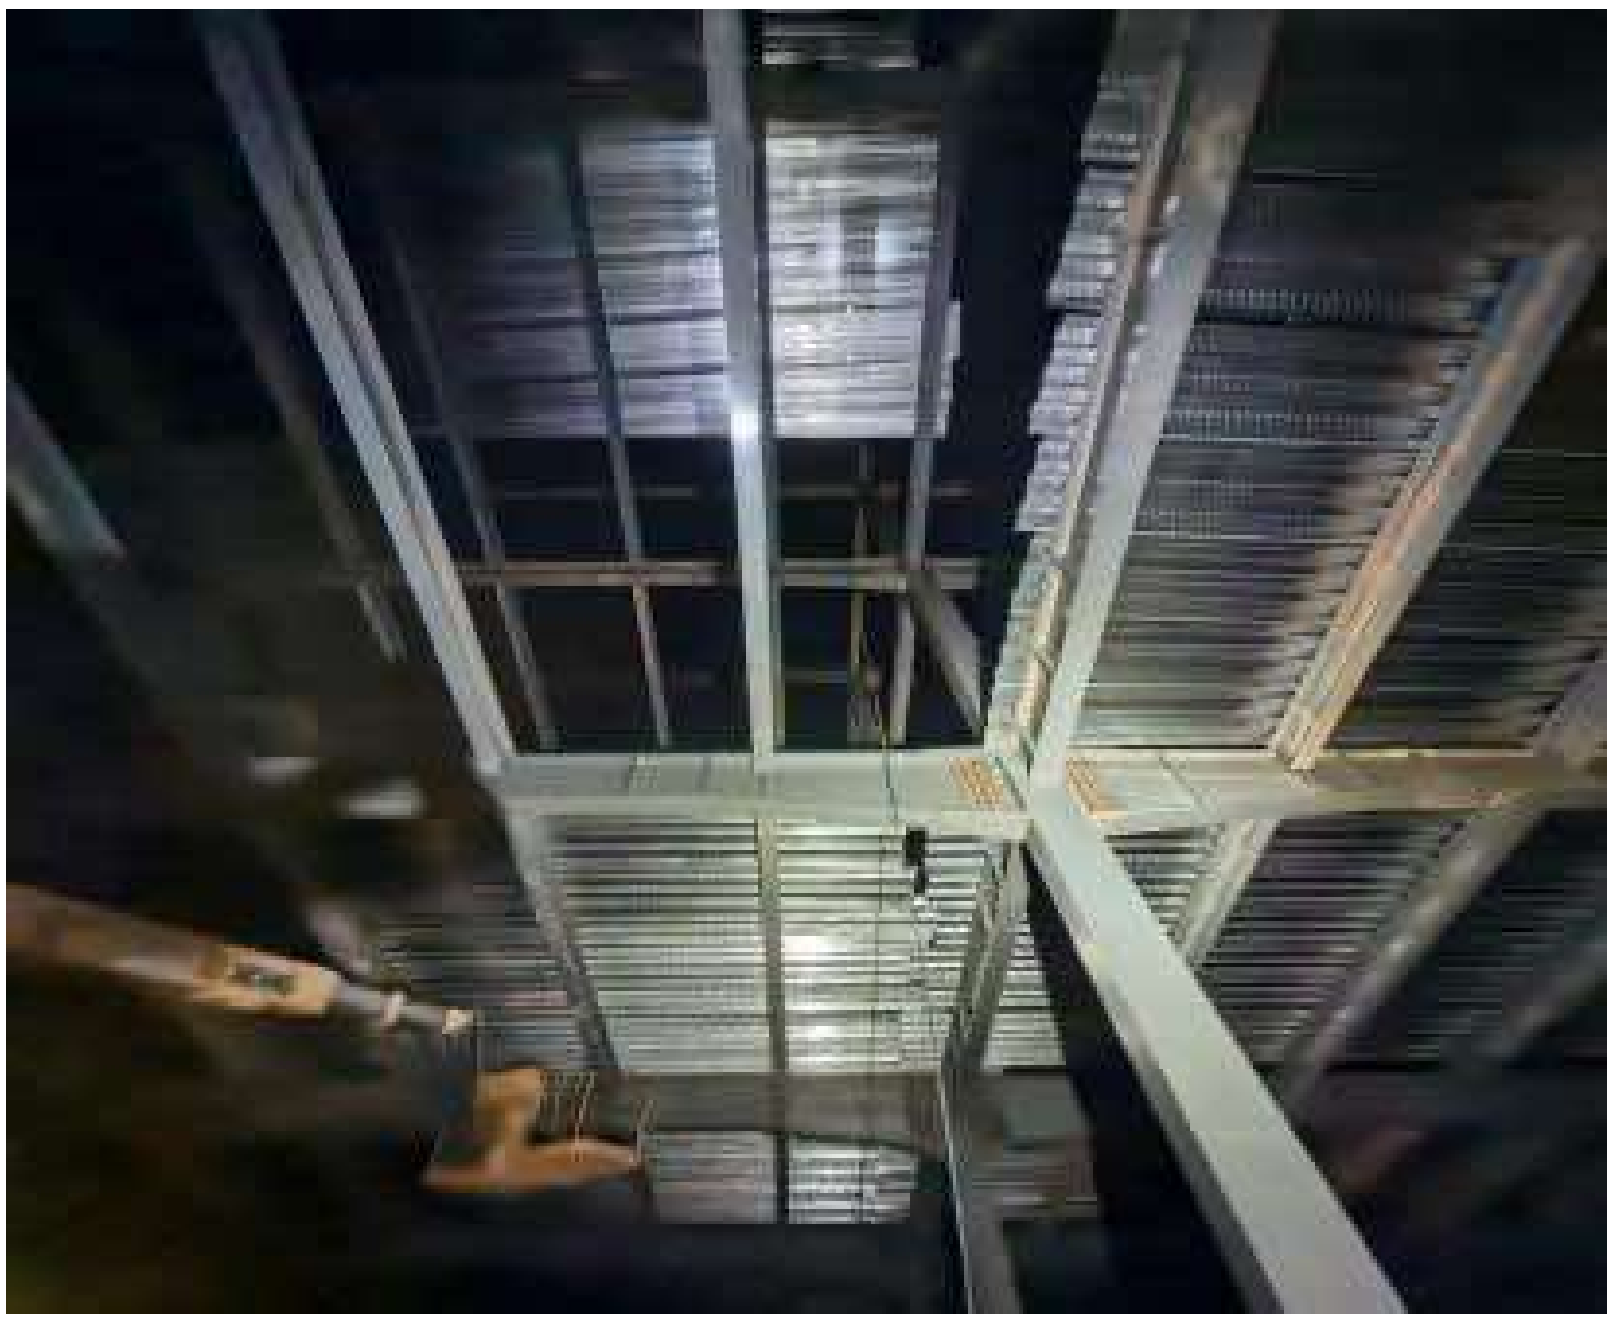

二、事故发生经过及救援情况

2026年5月30日，广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）工地，在进行钢结构整改施工作业，工人李修柏、韦桂伟、木留果沙（彝族）、吉
施工。18时05分左右工人安装楼承板过程中，李修柏（所处的作业位置距地面约14米高）不慎高处坠落，导致其死亡。

18时05分左右，李修柏在施工中不慎由作业处坠落至地面，随即工友拨打120急救报警。

18时30分左右，120急救来到现场抢救并确认李修柏已无生命体征。良庆公安分局法医现场鉴定李修柏已死亡，随即良庆公安分局法医与良庆区
勘验。

接到事故报告后，城区应急局、住建局、金象派出所、玉洞街道办等部门立即派员相继赶到事故现场指导开展事故救援、现场应急处置、
广西兔宝宝家居有限公司、广西华熙建设工程有限公司等涉事企业负责人也相继赶赴事故现场，参与事故现场救援处置和协调工作，配合做好安
问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

李修柏，男，43岁，广西桂平市人，2026年5月30日在广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）工地施工作业过程中不慎坠落，在事故中因
局良庆分局物证鉴定室出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：45010820260052）显示死于高坠。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约100万元。

四、事故发生原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

李修柏，男，汉族，广西桂平市人，安全防范意识淡薄，未按规定正确使用安全带，自我保护意识不强，在钢结构厂房整改施工作业过程
导致其死亡。

2.间接原因：

广西华熙建设工程有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患①，主要负责人未依法履行
工未达到安全培训规定学时，安全培训流于形式，盲目上岗②，未能督促员工严格执行安全管理规定③④。

（二）事故的性质

经调查认定，这起事故是一起因广西华熙建设工程有限公司企业安全主体责任落实不到位、安全管理缺失、施工人员缺乏安
故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.李修柏，男，汉族，广西桂平市人，安全防范意识淡薄，未按规定正确使用安全带，自我保护意识不强，在进行钢结构厂房整改施工作
而导致其死亡。对这起事故负有责任。鉴于李修柏在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.郭中华，男，汉族，安徽省濉溪县人，广西华熙建设工程有限公司法定代表人，未依法履行安全生产工作职责⑤，其行为违反了《中华
一条第三款的规定；督促检查安全生产工作落实不到位，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患⑥，其行为违反了《中华人民共和国安
规定，对这起事故负领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.广西华熙建设工程有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位，对进场施工人员进行安全生产教育培训流于
施工现场安全监督管理落实不到位，未及时发现并消除高处坠落生产安全事故隐患，对这起生产安全事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应
罚。

2.广西兔宝宝家居有限公司履行安全生产管理职责不到位，安全生产隐患排查治理不到位。建议由南宁市良庆区住房和城乡建设局依据有
处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案。

3.重庆市新桦顺建设工程管理有限公司履行监理工作职责不到位，监理人员监管不力，未按照监理合同的要求采取有效手段消除安全事故
和城乡建设局依据有关法律法规进行处理，并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案。

（三）其他处理建议

1.刘星，男，汉族，南宁市青秀区人，广西华熙建设工程有限公司派驻广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）项目经理，负责现场施工管
违规组织施工人员冒险作业，对事故发生负有责任。建议由广西华熙建设工程有限公司依规处理，并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理

2.邓崇俄，男，汉族，南宁市西乡塘区人，重庆市新桦顺建设工程管理有限公司派驻广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）总监理工程师
履行督促、检查安全生产工作不到位。建议由重庆市新桦顺建设工程管理有限公司依规处理，并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备

---

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时

②《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全
规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和
作业。”

③《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并
工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）：第16.1.5条：施工时，应为作业人员提供符合国家现行有关标准规定的合格劳动保护用品，并应
第16.1.7条：当高空作业的各项安全措施经检查不合格时，严禁高空作业。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本
生产安全事故隐患。”

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，制定
发生，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）广西华熙建设工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严格落实企业安全生产主体责任，要加强对施工现
场监管能力，特别是风险较大作业现场的管控；认真履行施工单位法定安全生产职责，**严格施工过程管控**，要深刻剖析本次事故发生的原因，特
一反三，采取切实可行的强有力措施，加强现场安全管理；督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提高一线管理人员管理
安全生产教育和培训直接上岗作业的行为；认真排查治理安全生产隐患，督促从业人员严格按照施工方案和操作规程作业；及时发现
故再次发生。

（二）广西兔宝宝家居有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取强有力措施，加强现场
从业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全生产隐患排查
实整改人员、措施、责任，制订整改责任清单。要认真履行安全生产管理职责，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）重庆市新桦顺建设工程管理有限公司要认真履行监理职责，按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程
训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大的部分工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的各类隐患要督促整
照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（四）南宁市良庆区住房和城乡建设局要加强对企业在建项目的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促施工单位的安全管
场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

（五）由南宁市良庆区住房和城乡建设局对广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）建设相关参建单位的主要负责人进行一次警示约谈，要求
故教训，举一反三，做好在建项目的安全管理工作,并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案。

广西兔宝宝家居生产基地项目（二期）“5·30”高处坠落一般事故调查组（代）

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府