# 湖北平安电工实业有限公司“8·4”一般机械伤害事故调查报告

湖北平安电工实业有限公司“8·4”

一般机械伤害事故调查组

2023年8月

# 目 录

一、基本情况.....2

（一）事故单位基本情况.....3

（二）事故现场勘验情况.....3

二、事故发生经过、信息报告、应急救援和善后工作情况.....4

（一）事故经过.....4

（二）救援工作.....5

（三）事故报告.....5

（四）善后工作.....5

三、事故伤亡及直接经济损失情况.....6

四、事故原因与性质认定.....6

（一）直接原因.....6

（二）管理原因.....7

（三）事故性质.....7

五、事故责任区分和处理建议.....8

（一）建议给予行政处罚的事故责任单位.....8

（二）建议给予行政处罚的事故责任人员.....8

（三）其他相关人员的处理建议.....9

（四）其他处理建议.....10

六、事故防范和整改措施.....10

2023年8月4日10时20分左右，位于阳逻开发区淘金山北8号湖北平安电工实业有限公司（以下简称平安电工）玻璃纤维制造部整经车间内，发生一起一般机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约160万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）和《武汉市人民政府办公厅关于贯彻落实〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的意见》（武政办〔2007〕98号文）的有关规定，2023年8月9日，经新洲区人民政府批准，成立了由区应急管理局为组长单位，区公安分局、区人社局、区总工会、区科经局、阳逻开发区管委会等为成员单位的湖北平安电工实业有限公司“8·4”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和对责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

## 一、基本情况


### （一）事故单位基本情况

**湖北平安电工实业有限公司；**类型：有限责任公司（自然人

投资或控股）；住所：武汉市新洲区阳逻经济开发区老屋村淘金山路北8号；法定代表人：潘某江；注册资本：贰仟陆佰陆拾捌万元整；成立时间：2015年07月28日；营业期限：长期；经营范围:电子元器件和机电绝缘材料研发、制造、销售，货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

**（二）事故现场勘验情况**

事发地点位于武汉市新洲区阳逻经济开发区老屋村淘金山路北8号湖北平安电工实业有限公司玻璃纤维制造部整经车间。主要是利用高速整经机将玻璃纤维纱经压纱、牵引、导纱，织成玻璃纤维布，玻璃纤维布在经轴上卷成筒状，再使用搬运工具将玻璃纤维布筒取下。整经车间内布置了两套整经产线，发生事故的是位于西侧的6#整经机，北侧靠墙位置摆放2套工具箱，墙面上张贴了《高速整经机操作规程》和《整经工岗位安全生产“四知卡”》告知牌。在车间西北方向是经轴摆放区域，西南方向和东南方向是其他物品摆放区域；靠西面的是事故整经设备，名称为玻璃纤维整经机头，型号为S351-B型，规格是800mm*900-1100mm，在事故整经设备旁边停放一台电动叉车，死者头朝西，脚朝东成平躺式，死者脚前方有一堆玻璃纤维丝；在事故玻璃纤维整经机头内

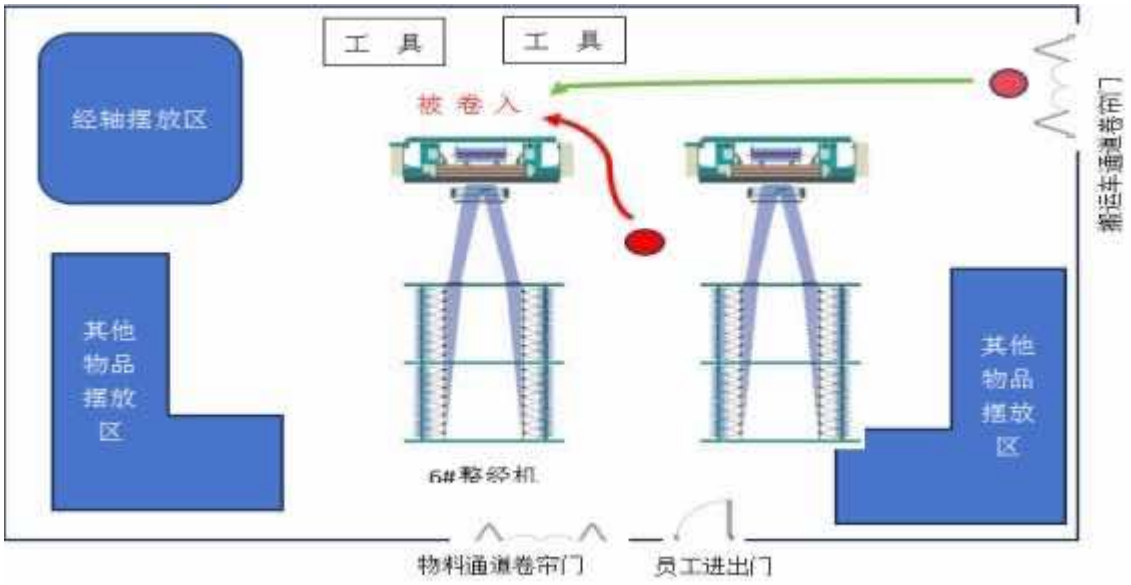


整经间布局图（红色为芦梅香行动路线，绿色为发现事故员工行动路线）

有一经轴，上面有被剪烂的玻璃纤维丝，玻璃纤维丝和地上有明显的血迹，在旁边地上有三把剪刀和1把工具刀。



发生事故的6#高速整经机（正面，红圈处为芦梅香被卷入部位）

## 二、事故发生经过、应急救援、信息报告和善后工作情况

经现场勘查、查阅现场监控录像和档案资料、调查询问相关人员，有关情况如下：

### （一）事故经过

2023年8月4日7时40分，玻璃纤维制造部全体员工参加早

会。8时，班组正常进行交接班，玻璃纤维制造部整经班班施某荣对设备进行巡查，并和余某对7#整经机更换品种（更换时间一般需要4至12小时），同时，先安排芦某香开8#整经机。9点30分左右，施某荣安排辅工尹某华改6#机要用的轴盘。10时左右，施某荣安排芦某香去将6#机开起来，芦某香开启6#机后，向施某荣报告，施某荣对芦某香说“毛羽会卡在红外停经的位置，要注意看一下”，芦某香回答“我知道了，好的”10时20分（监控显示），芦某香可能发现6#机经轴有异常，便伸左手至经轴内，左手迅速被经轴卷入，继而整个人被卷入经轴内，此时整经机仍在工作，玻璃纤维布一层层的包裹在芦某香身体上。10时24



芦梅香将手伸入经轴



芦梅香被卷入经轴内

分，整经机停止工作；10时28分，辅工尹某华推着电动叉车送备空轴零件经过6#整经机，发现整经机地上有两滩血迹，机器也没运行，但没看见有人卷入，于是便去喊施某荣，施某荣赶到6#机发现芦某香被卷入机器里。

**（二）救援工作**

事发后，施某荣立即喊叫其他工友。此时，尹某华和余某把裹在芦某香身上的纱剪断，并将其抱出来放在地面。10时30分，车间员工陆续赶过来参救援，玻纤制造部经理朱某伍和玻纤制造部整浆主管姚某兴给芦某香做人工呼吸和心肺复苏，其他在场员工拨打“110”“120”，大约10时50分，“120”“110”先后赶到现场，经“120”随车医护人员现场急救，于10时55分，宣布芦某香死亡。

（三）事故报告

8月4日10时30分左右,平安电工先后拨打“110”“120”电话。11时02分，新洲区应急管理局接阳逻开发区电话报告后，立即赶赴事故现场，经调查核实，12时40分左右，向市应急管理局和区委区政府报告了该起事故。

（四）善后工作

8月8日，平安电工与死者家属达成并签订《人民调解协议书》（新阳民调字〔2023〕第22号），遗体于8月17日在新洲区殡仪馆火化。

**三、事故伤亡及直接经济损失情况**

事故造成1人死亡，死者信息：芦某香，女，甘肃宕昌人，直接经济损失约160万元。

**四、事故原因与性质认定**

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员，并经专家分析有关情况如下：

（一）直接原因

芦某香违反设备安全操作规程，在未停机的情况下违规将手伸入转动的经轴内，致使身体被卷入经轴受到挤压，是导致此次事故发生的直接原因。

**（二）管理原因**

湖北平安电工安全生产主体责任不落实，主要体现在：

**1.安全生产责任制落实不到位。**未制定全员安全生产责任制度的考核标准、未建立全员安全生产责任制度的监督考核机制；

**2.员工安全教育培训不到位。**培训记录卡未经本人签字，培训试卷未批改打分，未根据岗位及工艺特点和安全风险、未结合岗位安全操作规程等内容开展安全教育培训，员工岗位安全意识和技能不足；

**3.现场安全警示不到位。**仅在整经间墙面上张贴了《高速整经机操作规程》和《整经工安全“四知卡”》，但在整经机具有较大风险的运转部位未按规定设置、张贴明显的安全警示标志；

**4.安全风险管控落实不到位。**在《危险源辨识与评价表》中已辨识出整经机岗位有人员卷入风险，控制计划中列出“加强培训、物理防护”的内容，但未按控制计划实施，风险管控措施未落实到位；

**5.员工违规作业行为查处不及时。**对岗位作业人员习惯性违章、违反操作规程的作业行为未能及时发现、制止，未能采取有效管控措施。

（三）事故性质

根据安全生产有关法律、法规的规定,经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

**五、事故责任区分和处理建议**

依据有关法律、法规和规定，事故调查组对事故有关单位和个人处理建议如下：

（一）芦某香因在事故中死亡免予追究责任

（二）建议对湖北平安电工实业有限公司及李某波和徐某实施行政处罚。

（三）对有关公职人员履职不到位的情况，建议由纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

（四）建议对姚某国和叶某按照企业相关管理规定进行处理。

**六、事故防范和整改措施**

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，提出如下整改和防范措施建议：

（一）事故责任单位要深刻汲取事故教训，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”理念，坚持以人为本、安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条红线，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全置于一切工作的首位，严格落实安全生产法律法规和规范制度。要举一反三，认真查找存在的安全管理缺陷，严格依法依规履职，坚决防范和杜绝生产安全事故

发生。

（二）事故责任单位要结合生产经营活动实际，建立健全全员安全生产责任制，明确岗位职责、责任范围、责任人员和考核标准，提高各类人员安全履职能力；完善相应的安全生产规章制度，明确安全行为准则，指引和约束安全行为规范；完善岗位安全操作规程，明确作业技术要求和作业程序，确保作业过程有章可循。要通过安全责任制和安全规章制度，规范安全管理，保障生产经营活动过程中安全有序进行。

（三）事故责任单位要依法建立并完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对生产经营活动过程中存在的危险因素识进行识别和防控，主要负责人和现场负责人要根据生产经营过程特点，经常性对安全生产状况进行检查。要通过完善生产安全事故隐患排查治理制度，明确从主要负责人到岗位作业人员的隐患排查职责，对生产经营过程中存在物的不安全状态、人的不安全行为进行常态化检查和排查，及时发现并消除事故隐患，坚决杜绝同类生产安全事故的发生。

（四）行业主管部门要牢固树立安全生产红线意识，认真贯彻执行国家安全生产有关法律、法规，严格按照“三管三必须”规定，切实加强工商贸行业领域安全生产监管工作，严格履行安全监管责任，要以当前开展的2023重大事故隐患专项排查整治行动为契机，及时组织全区工商贸行业领域安全生产专项检查督查和隐患排查治理工作，压实企业主体责任，狠

抓事前防范，强化现场安全措施。进一步提高工商贸行业领域从业人员安全防范意识和防范技能。

（五）属地街镇（开发区）要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，结合当前开展重大事故隐患专项排查整治行动，坚持“人民至上、生命至上”理念，对当前安全生产工作进行再部署、再检查、再落实，推进安全生产大检查，切实加强各类生产安全事故管控，确保全区安全生产形势稳定。