灵川县贰月八油茶餐馆“8·22”
一般触电事故调查报告

2025年9月3日，灵川县应急管理局接到死者家属实名举报：2025年8月22日9时30分左右，位于灵川县八里街开发区“七彩·江畔人家”1幢33-38号门面的灵川县贰月八油茶餐馆发生一起亡人事故，1名员工不慎触电死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2025年9月10日，灵川县人民政府批准成立了由县政府办副主任任组长，县应急管理局局长任常务副组长，县市场监管局、县应急管理局、县公安局、县科技工信和商贸局、县总工会、桂林灵川供电局、县人力资源和社会保障局和灵川镇人民政府等有关负责同志为成员的灵川县贰月八油茶餐馆“8·22”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，并邀请县纪委监委机关、县人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、照片分析、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措

施。

事故调查组调查认定灵川县贰月八油茶餐馆“8·22”一般触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.营业执照。名称：灵川县贰月八油茶餐馆；组成形式：个人经营；注册日期：2021年8月26日；类型：个体工商户；经营者：龙家旭；经营场所：灵川县八里街开发区“七彩·江畔人家”1幢33-38号门面；统一社会信用代码：92450323MA7B2GEQ6J1-1。经营范围包括许可项目：餐饮服务；食品销售；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.食品经营许可证。经营者名称：灵川县贰月八油茶餐馆；统一社会信用代码（身份证号码）：92450323MA7B2GEQ6J；法定代表人（负责人）：龙家旭；住所：灵川县八里街开发区“七彩·江畔人家”1幢33-38号门面；经营场所：灵川县八里街开发区“七彩·江畔人家”1幢33-38号门面；主体业态：餐饮服务经营者；经营项目：热食类食品制售；许可证编号：JY24503230057790；日常监督管理机构：灵川县市场监督管理局；日常监督管理人员：毛家勇、陈梁艳、黄玉斌、黄宇平；发证机关：灵川县市场监督管理局；签发人：阳

前荣；签发日期：2024年10月25日；有效期至：2026年9月13日。

（二）事故发生经过

2025年8月22日上午8时30分左右，灵川县贰月八油茶餐馆员工龚某某到店上班，做上班前准备工作。上午9时左右，龚某某在厨房搞卫生，使用全自动高压清洗水枪冲洗灶台时不慎触电倒地。9时20分左右，油茶店领班周某某等员工到店上班，发现龚某某不省人事，倒在厨房灶台旁地面上。

（三）事故现场情况


经调查，事故发生地点位于灵川县贰月八油茶餐馆厨房内，厨房内有1支全自动高压清洗水枪和1个猛火灶台，灶台附近设有不锈钢置物架和配电箱，地上铺有瓷砖，设有排水地沟盖板，另外地上有一双黑色拖鞋。




1.厨房内猛火灶、金属置物架图片



2.厨房内配电箱图片

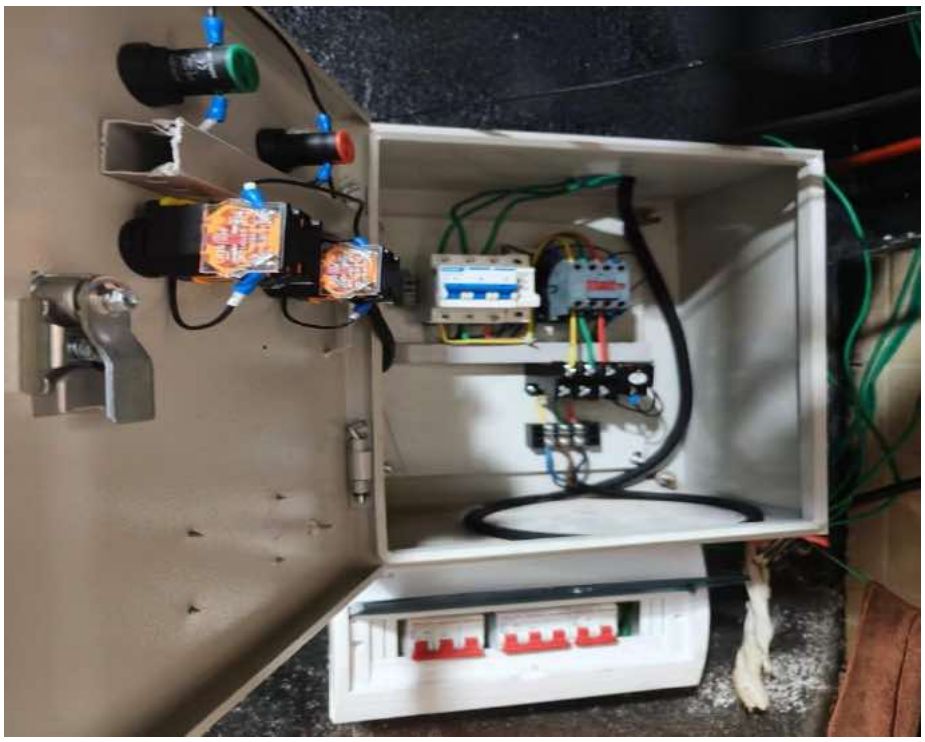

3.厨房内配电箱图片

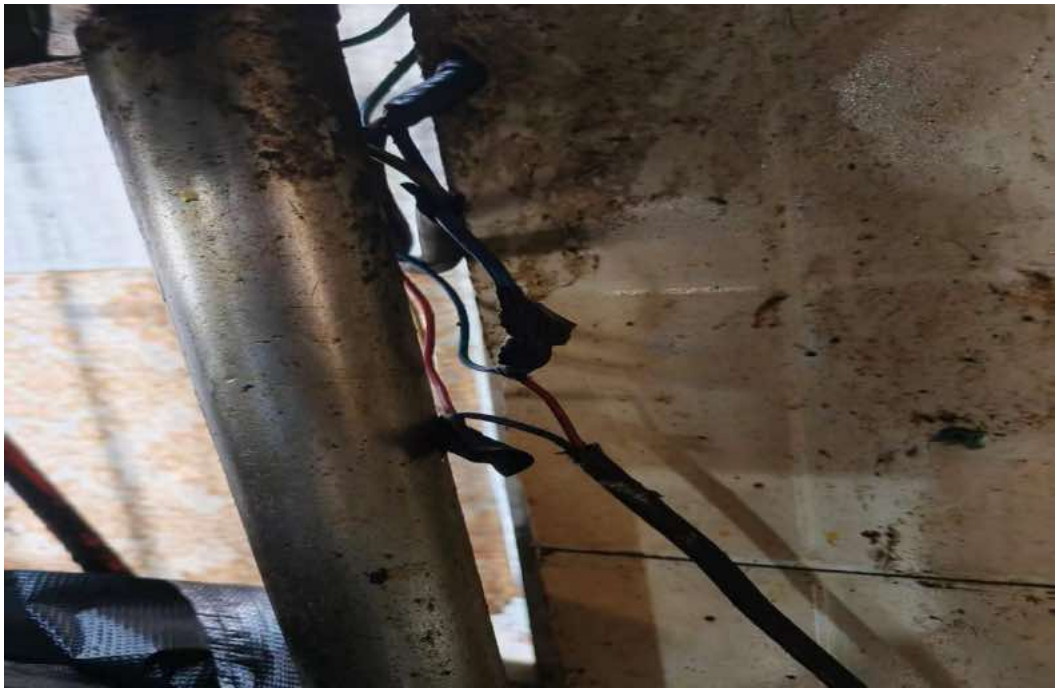

4.不锈钢置物架后的裸露电线线头



5.死者清洗作业用的高压水枪



6.死者清洗作业穿的拖鞋

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，根据灵川县中医医院出具的《灵川县中医医院死亡医学证明书》，认定死亡原因为猝死（电击伤）。死者：龚某某，男，26岁，身份证号：45**********，住址：广西灵川县粑粑厂村委。

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月22日9时35分左右，灵川县贰月八油茶餐馆领班周某某拨打120电话，并电话报告事故给油茶店老板韦某

某。

9时40分左右，灵川县中医医院120救护车及医生赶到现场抢救，10点左右宣布龚某某抢救无效死亡。

9时45分，灵川县公安局八里街派出所接到报警电话，赶赴现场进行处置。

10时左右，灵川镇政府有关领导及工作人员赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

店内员工周某某在事故发生后，立即把现场的电闸给断开，并叫其他员工对龚某某采取心脏按压等急救措施，9点40分120救护车赶到，医生查看伤者的情况并采取了现场急救措施，抢救约20分钟后，宣布龚某某死亡。

收到事故消息后，灵川镇政府、县公安局等部门先后赶到现场进行善后协调处置。灵川县贰月八油茶餐馆负责人在现场安抚死者家属，协商善后事宜。

（三）事故应急处置评估

调查组认为，店内有关人员和120医护人员急救措施得当；灵川县公安局现场勘察及时；灵川镇人民政府指导善后措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

死者在空间拥挤、潮湿并且有较多不锈钢置物架的厨房内用高压水枪进行清洗作业，脚穿拖鞋，无任何防范触电

的安全措施；高压水枪作业地点附近低压电线接头较多，只在接头处进行了简单的绝缘包裹；死者在作业过程中，双手赤手持高压水枪冲洗到简单包裹的电线接头处时，电线绝缘包裹处受高压水枪水柱的冲击力冲击，致使绝缘包裹处损坏，电线接头裸露，电流跟随持续输出的高压水柱输出到死者身上，导致触电身亡。

（二）事故间接原因分析

1.灵川县贰月八油茶餐馆未按规定正确迁移并安装配电箱，布线不合理，多条电线接头处只进行了简单的绝缘包裹，且多个接头均集中在一起，存在较大安全隐患；

2.灵川县贰月八油茶餐馆在低压配电系统中未设置剩余电流动作保护器；

3.灵川县贰月八油茶餐馆未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制；

4.灵川县贰月八油茶餐馆未组织制定并实施设备清洁作业等规章制度和操作规程；

5.灵川县贰月八油茶餐馆未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除设备清洁作业等现场生产安全事故隐患；

6.灵川县贰月八油茶餐馆未对员工进行设备清洁作业等安全生产教育和培训，无法保证员工具备必要的安全生产知识。

四、有关责任单位存在的主要问题

灵川县贰月八油茶餐馆存在未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制，未组织制定并实施设备清洁作业等规章制度和操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除清洁作业现场存在的低压配电系统中未设置剩余电流动作保护器，未按规定正确迁移并安装配电箱，布线不合理，多条电线接头处只进行了简单的绝缘包裹，且多个接头均集中在一起等安全隐患。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

事故调查组认为，灵川县贰月八油茶餐馆对“8·22”一般触电事故的发生负有责任。为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对该事故的有关责任人、责任单位提出以下处理建议:

（一）建议不再追究责任的人员

龚某某，店内员工，安全意识淡薄，在未对设备清洁作业现场进行风险辨识，不按安全生产相关规定进行清洁作业，鉴于其在本次事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故责任单位处理建议

灵川县贰月八油茶餐馆，未按规定建立健全并落实安全

生产全员责任制，未组织制定并实施设备清洁作业等规章制度和操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患

排查治理双重预防工作机制，未及时消除设备清洁作业现场等生产安全事故隐患，未对员工进行设备清洁作业等安全生产教育和培训，无法保证员工具备必要的安全生产知识，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[1]和**《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项**[2]的规定，对其给予行政处罚。

六、事故主要教训

灵川县贰月八油茶餐馆风险辨识和隐患排查治理不到位，未能正确识别相应的触电风险，未及时消除设备清洁作业现场生产安全事故隐患；未按规定建立健全并落实安全生产全员责任制；未组织制定并实施规章制度和操作规程；未对员工进行安全生产教育和培训，无法保证员工具备必要的安全生产知识。

七、事故整改和防范措施

（一）灵川县贰月八油茶餐馆要委托有资质的电气施工单位对店内电线布局和电源箱存在问题进行检查和整改，规范电线走向路径，使用合格的电器设备；

（二）灵川县贰月八油茶餐馆要按规定建立健全并落实安全生产全员责任制；

（三）灵川县贰月八油茶餐馆要按规定组织制定并实施

[1] 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2] 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 以下重伤，或者 300 万元以下 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万以下的罚款。

设备清洁作业等规章制度和操作规程;

（四）灵川县贰月八油茶餐馆要按规定建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，要及时消除设备清洁作业等现场生产安全事故隐患;

（五）灵川县贰月八油茶餐馆要按规定对员工进行设备清洁作业等安全生产教育和培训，要保证员工具备必要的安全生产知识。

灵川县人民政府事故调查组

2025 年 10 月 31 日