都安瑶族自治县永安镇安福村“8·29”触电事故调查报告

2025年8月29日，都安瑶族自治县永安镇安福村加波队发生一起触电事故，造成1人死亡。为查明事故原因，吸取事故教训，预防和遏制类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，自治县人民政府立即成立由自治县人民政府办公室副主任黄欣任组长，自治县应急、公安、住建、农业农村、人社、总工会、供电公司以及永安镇人民政府等单位人员组成的都安瑶族自治县永安镇安福村加波队“8·29”触电事故调查处理工作领导小组，开展调查工作。调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2025年8月29日14时30分。

（二）事故发生地点：都安瑶族自治县永安镇安福村加波队。

（三）事故类别：触电。

（四）事故伤亡：1人死亡。

（五）死者情况：韩*，男，身份证号码：45273019**********，户籍所在地：广西都安瑶族自治县，住址：广西都安瑶族自治县永安镇******。工作单位：无。

（六）事故现场情况

事故现场位于都安瑶族自治县永安镇安福村加波队韦*家马路对面的自留地。死者生前帮助韦*在其自留地的斜坡上搭建了一个铁皮棚，该铁皮棚一侧尺寸为5.05米（长）×5.33米（宽）×3.80米（高），另一侧尺寸为5.33米（长）×5.26米（宽）×3.56米（高），呈不规则的高低长方体。经现场测量，10kV吉隆线加坡支线路径位于铁皮棚后半段上方，呈三角排列穿越。在铁皮棚低处测量，A相线路距地面5.38米，距棚顶1.58米；B相线路（顶相）距地面6.40米，距棚顶2.60米；C相线路（触电点）距地面5.16米，距棚顶1.36米。在铁皮棚高处测量，A相线路距地面4.84米，距棚顶1.28米；B相线路（顶相）距地面5.82米，距棚顶2.26米；C相线路距地面4.73米，距棚顶1.36米。据现场人员描述，死者在施工作业结束后，因起身站立在铁皮棚上方，与上方10kV吉隆线加坡支线的安全距离不足，导致触电身亡。

（七）涉及事故的电力线路基本情况

1.线路建设情况:

35kV带河站10kV吉隆线属于《都安县农村电网建设（改造）工程项目10kV新建线路部分》工程，该工程由都安瑶族自治县水利电力局勘测设计室于2000年6月设计。永安镇安福村加波配电台区属于《都安瑶族自治县无电地区电力工程永安乡安福村加波配电台区》工程，由广西玉林水利电力勘测设计研究院于2009年7月设计。从原始设计方案可知，10kV吉隆线线路地形情况为丘陵占20%、山地占10%、高山大岭占15%、泥沼占55%，2000年建设时该线路位于偏远山区。加波台区线路地形为平地和山地，因该地区地处偏远，用电户较为分散，直至2009年前电源一直未覆盖该地区。10kV吉隆线加坡支线路径A、B、C相线路对地面最近距离分别为4.84米、5.82米和4.73米，符合《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T 5220-2021）11.0.2条：“在交通困难地区，导线与地面的最小距离4.5米”的规定。

2.线路维护情况:

广西电力投资集团都安供电有限公司下坳供电所7月份以来，先后于7月10日、7月14日、7月16日、8月23日、8月25日对35kV带河站10kV吉隆线进行巡检，符合《20kV及以下中低压配电运行标准》（Q/CSG 1205061-2024）“表B.1 配电线路、设备及设施定期巡视、检测周期”中郊区及农村地区对架

空线路、设备及通道的巡检每季度至少1次的规定。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过及事故救援。

2025年8月，永安镇安福村加波队的韦*计划在自家马路对面的空地上修建铁皮棚，用于停放自家车辆。由于2024年韦*为韩*修建二楼后尚未收到工钱，两人达成口头协议，由韦*购买材料，韩*负责施工。8月23日，韦*购买材料后，韩*于8月28日开始动工。8月29日14时30分，工程接近尾声时，韩*起身不慎触碰到上方的10kV吉隆线加坡支线，导致触电身亡。事故发生后，韦*立即组织梁**、韩*、韩*等村民将电线挑开，把韩*抱下来，并进行人工施救，使用泥土覆盖等土办法，同时拨打110和120电话。永安镇卫生院到达现场后，确认韩*已无生命体征，宣布死亡。

（二）事故报告及善后处置情况

接到事故报告后，永安镇党委、政府第一时间向自治县党委、政府报告，同时会同永安镇派出所、永安镇卫生院、永安镇安福村“两委”赶赴事故现场，组织干部群众开展善后处理工作。自治县党委、政府立即作出批示，指令自治县应急局组织电力、公安、司法等部门成立事故调查组，开展事故调查工作。8月30日，自治县应急局组织供电公司、农业农村、住建、公安、司法等部门到永安镇安福村指导善后处理工作。9月1日，经过

多方努力和协商，广西新电力投资集团都安供电有限公司向死者家属支付善后事宜款项16000元，韦*向家属支付善后事宜款项5000元。家属于当日下午5时对韩*进行入土安葬，善后处理工作结束。

三、事故调查情况

按照事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组对事故现场仔细勘查，进行了调查询问取证工作，收集和掌握了第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

事故发生在位于都安瑶族自治县永安镇安福村加波队韦*家马路对面。（详见图1至图2。）

现场勘察图

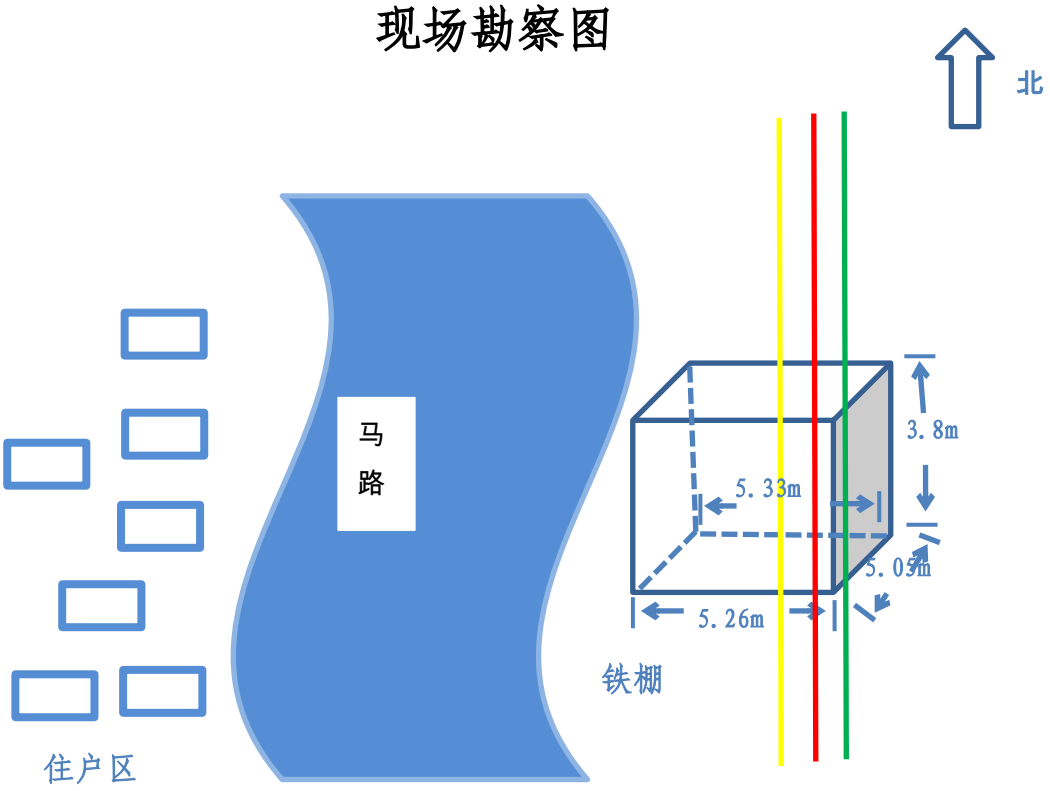


图 1　现场勘察图



图 2　事故现场图

经调取自治县公安局询问笔录，调取永安镇人民政府、永安镇安福村、广西新电力投资集团都安供电有限公司相关安全管理材料，永安镇安福村、永安镇人民政府、广西新电力投资集团都安供电有限公司等单位履职尽责，安全管理不存在缺位问题。

四、事故原因分析和性质

（一）事故原因

1.直接原因。

韦*作为铁棚建设的发起者和直接受益人，在35kV带河站10kV吉隆线坡凡支线11号至12号杆线路下方安排韩*建设铁棚，违反了《电力设施保护条例》第十五条第二款第（三）项‘任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物’的规定，是导致“8·29”触电事故的主要原因。

2.间接原因。

韩*作为成年人，在35kV带河站10kV吉隆线下从事铁棚施工活动，违反了《电力设施保护条例》第十五条第二款第（三）项“任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物”的规定，导致其在施工过程中触碰高压线，成为“8·29”触电事故的间接原因。

（二）事故性质认定

都安瑶族自治县永安镇安福村加波队“8·29”触电事故是一起因居民在电力设施保护区内违法建设建筑物而引发的生产安全事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）韦*：都安瑶族自治县永安镇安福村加波队村民，安排韩*在35kV带河站10kV吉隆线下进行铁棚施工，违反了《电力设施保护条例》第十五条第二款第（三）项“任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物”的规

定，同时违反《中华人民共和国刑法》第一百三十五条“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”的规定，对事故发生负有直接管理责任，建议由司法机关调查处理。

（二）韩*：都安瑶族自治县永安镇安福村加波队村民，作为成年人，在35kV带河站10kV吉隆线附近进行铁棚施工，违反了《电力设施保护条例》第十五条第二款第三项“任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建建筑物、构筑物”的规定，对事故发生负有直接责任。鉴于韩*在事故中死亡，不再追究其责任。

（三）广西新电力投资集团都安供电有限公司：根据《20kV及以下中低压配电运行标准》（Q/CSG 1205061-2024）的规定，郊区及农村地区对架空线路、设备及通道的巡检每季度至少1次。广西电力投资集团都安供电有限公司自7月份以来，分别于7月10日、7月14日、7月16日、8月23日、8月25日对35kV带河站10kV吉隆线进行了巡检，未发现该线路下方有违建行为，已履行职责，对事故发生无直接因果关系，不承担管理责任。

（四）永安镇安福村民委员会：永安镇安福村民委员会将电

力安全列为村两委的重要议程，并指定专人负责村务安全管理。8月28日的巡查检查中未发现违章建筑活动。村两委干部履行了职责，对事故发生没有直接因果关系，因此不承担管理责任。

六、事故防范和整改措施

（一）广西新电力投资集团都安供电有限公司应认真吸取事故教训，进一步落实企业安全生产责任制，加大架空线路安全监管力度，加强巡查检查，及时整改电力事故隐患，预防和遏制类似事故的发生。

（二）永安镇安福村民委员会应履行辖区监管职责，加强电力安全巡查，发现隐患立即报告，并提请镇政府和供电部门进行整改。

都安瑶族自治县永安镇安福村加波队

“8·29”触电事故调查组

2025年9月26日