贵港市港南区李**养殖场“7•11”一般触电事故的调查报告

2025-07-31 10:15　来源：港南区应急管理局

2025年7月11日19时左右，位于贵港市港南区新塘镇**村**屯***李**养殖场发生一起触电事故，造成一人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并根据港南区人民政府办公室《港南区关于成立贵港市港南区新塘镇**村**屯***李**养殖场触电一般事故调查组的通知》要求（以下简称“7·11”事故），由港南区应急局、区发展和改农业农村局、港南公安分局、区人社局、区总工会、新塘镇人民政府、新塘派出所等部门和单位抽调人员组成了调查组。事故调查组下设技术组、综合组，调查工作坚持《科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展对“7·11”事故进行调查。经过调查、聘请专家现场勘查等工事故发生的原因，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

贵港市港南区李**养殖场（个体工商户）于2025年2月26日成立，营业执照统一社会信用代码：92**********5Q（1-1），法定代**，公司注册住所设在广西贵港市港南区新塘镇*******号，该公司经营范围：许可项目：家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）死者基本情况

李**，男，3*岁，住港南区新塘镇********号，身份证号：4508**********37，系贵港市港南区李**养殖场经营者。

（三）贵港市港南区李**养殖场用电报装情况

2025年3月26日，李**到广西电网有限责任公司贵港供电局八塘供电所营业厅申请三相用电，该营业厅审核相关材料后予以受理，经片区勘查后，委托贵港农村电力服务有限公司进行具体施工，5月9日电表安装完毕。5月中旬，八塘供电所对李**养殖场的三相用电的立杆项目、电表收合格并送电。之后李**养殖场自行安装了配电箱出线线路。

二、事情发生经过和事故救援情况

（一）**事故发生及救援情况**:

2025年7月11日14时，位于新塘镇**村**屯李**养殖场，李**雇请梁*驰、李*波两人搭铁棚。19时许，梁*驰、李*波准备收工，走到养殖杂物的集装箱处时，发现李**趴在地上，梁*驰赶紧上前想拉李**起来，手有触电的感觉，发现李**已经没有反应。李*波立即拨打120急救电话求两人用人字梯、树枝条等工具把李**拖到附近安全的地方，轮流对李**进行心肺复苏抢救，直到半小时后120救护车到来。120急救人员对李**现场个小时，宣告李**抢救无效死亡。新塘派出所接警后也派人到现场开展调查。

（二）**专家现场勘查意见**:

1.经现场勘查和询问，入户配电箱出线至养殖场照明线路约 100米长，首端火线和零线固定在箱柜角铁处，由于该处照明线路安装时未采绝缘措施，由于电线舞动引起碰磨以及角铁未做护角等原因，导致火线绝缘皮破损，造成火线对角铁放电(见附图1、图2)，因角铁固定在箱柜上导电，最终导致李某田(死者)在工作中接触到箱柜时发生触电死亡。配电箱送出线路安装不规范，未采取防护措施导致电缆漏电，是本次事故的直接原

2.配电箱内费控开关出线侧设计不合理，使用总开关直接带线路负荷时，未考虑户外应用场所容易发生触电风险，未选择设置带有漏电保电用断路器。另外，由于配电箱费控开关额定电流In为225A，脱扣动作电流Ii为2250A(见图3)过载或断路动作电流太大，导致开关未跳闸。用户线计不合理，开关选型不合理，发生漏电时开关未跳闸，是本次事故的主要原因。

3.事故当晚，断开费控开关后，工人使用氖泡式验电笔对配电箱进线电缆最低处验电，发现验电笔氖泡灯仍亮（见图4），下面对此情析。由于氖泡式验电笔主要识别范围在70V-500V交流电压，在此电压范围内验电，电笔氖泡会被点亮。断开费控电源开关后，由于照明线路约1

交流线路存在电容效应，线路电量未释放完的情况下，电缆火线绝缘破损处仍会对角铁进行放电。角铁上进线绝缘子、进线电缆绝缘皮均被雨水打电缆缝隙间及导线最低点仍有水滴的情况下，角铁带电通过被雨水打湿的进线电缆绝缘皮进行传导，此时用验电笔仍能够检测到带电。此种情况说路电压虽然衰减，但残余电压仍高于70V，以致于验电笔的氖泡会被点亮。7月15日，专家现场勘查时，未发现进线电缆绝缘破损，使用万用表检据正常，使用验电笔测试该处氖泡未点亮。综上所述，未发现进线电缆存在漏电情况。



图1 配电箱接线实景图

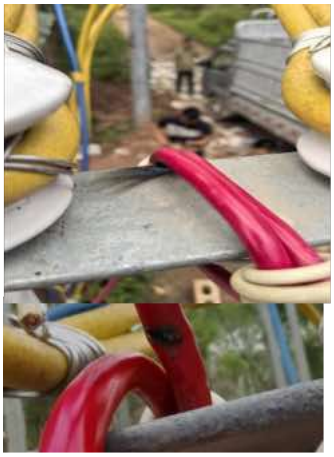


图2 配电箱接线实景图



图3 配电箱费控开关



图4 进线电缆验电图

三、事故发生的原因

经过对事故现场及有关人员的调查取证，结合专家现场勘查意见确认事故的原因:

（一）直接原因

1.李**养殖场配电箱出线，线路约100米长，首端火线和零线固定在集装箱角铁处，未采取防磨和绝缘措施，由于电线舞动引起碰磨及角角等原因，导致火线绝缘皮破损，造成火线对角铁放电，因角铁固定在箱柜上导致箱柜带电，李**在工作中接触到箱柜发生触电死亡。

2.李**养殖场用户线路（表后线）配电设计不合理，开关选型不合理，发生漏电时未跳闸，是本事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

李**安全意识淡薄，用电常识缺乏，配电箱送出线路安装不规范，且没有安装有漏电保护装置，发生漏电时不能跳闸断电，导致事故发生。

四、事故性质

李**作为贵港市港南区李**养殖场的经营者，安全意识淡薄，用电常识缺乏，导致事故发生。李**以上行为违反了《中华人民共和国安全第五十八条“从业人员应当掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力”的规定，对“7·11”事故的发任。调查组认为：“7·11”事故为一般生产安全责任事故，鉴于李**已经死亡，建议免予追究责任。

贵港市港南区新塘镇蒙大村南兴屯

山塘岭李**养殖场触电一般事故调查组

2025年7月24日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001