阳朔县福利镇洞心村委巢口村“8.3”电杆倾倒事故调查报告

2023年8月3日13时20分许，在福利镇洞心村委巢口村，桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程（新建10KV社门山站10KV线路）施工中，发生一起电杆倾倒事故，致1人死亡，1人受伤的一般安全生产事故，直接经济损失约190万元。

接到事故报告后，为迅速查清事故原因、分析事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，阳朔县人民政府迅速成立并下发了《阳朔县福利镇洞心村委巢口村“8.3”电杆倾倒事故调查组的通知》。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施的建议。

一、基本情况

（一）项目情况

桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程是广西国盛电力工程有限公司与江西省交通工

程建设有限公司签订合同承建，本次事故涉及110kV社门山变电站10kV出线至兴坪镇桂林至钟山段高速公路No4合同段工程总承包部项目临时用电第30#电杆，地址为广西阳朔县福利镇巢口村。

（二）事故单位基本情况及人员情况

1、广西国盛电力工程有限公司，法人代表文某，该企业成立于2014年6月24日注册资本贰仟万圆整，统一社会信用代码：91450322310289233E，资质证书号：D345046962，资质专业及等级：电力工程施工总承包叁级，注册地址：临桂区临桂镇西城北路9号时代枫林步行街8幢2层08室。桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程项目承包单位。

2、阳某某，男，44岁，桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程项目负责人。

3、蒋某某，男，31岁,桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程（新建10KV社门山站10KV线路）项目劳务承包人。

4、蒋某某，男，32岁，桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程（新建10KV社门山站10KV线路）项目现场施工负责人。

5、唐某某，男，26岁，桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程（新建10KV社门山站10KV线路）项目劳务工人。

6、廖某某，男，47岁，桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程（新建10KV社门山站10KV线路）项目劳务工人。

（三）合同签订情况

广西国盛电力工程有限公司与江西省交通工程集团建设有限公司签订了桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程项目，该合同工期为2023年2月10日至2023年8月9日（实际工期有所延后），工程包括：10KV高压主线路（240/30）22km，10KV高压主线路（120/16）7.5km,10KV高压支线路（70/8）3.5km,10KV中空断路器（ZW32-12FM/630-20）3台1250KVA欧式箱变1台，1000KVA欧式箱变1台，15台500KVA、3台500KVA、4台315KVA普通油浸式变压器以及电力设施勘测设计。


广西国盛电力工程有限公司和蒋某某签订了桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程（新建10KV社门山站10KV线路）项目劳务承包协议，合同计划2023年8月底前完成。

（四）事故单位安全生产管理情况

广西国盛电力工程有限公司建立了安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全技术措施管理制度、防护用品的使用管理制度、安全生产责任考核奖惩制度、职工伤亡事故报告等制度。但本单位项目负责人阳某某未对事故发生工程项目开展安全监管、检查，未制定施工相关操作规程，未对施工人

员进行安全教育培训，未及时消除生产安全事故隐患，未开展安全应急救援演练。

现场图:

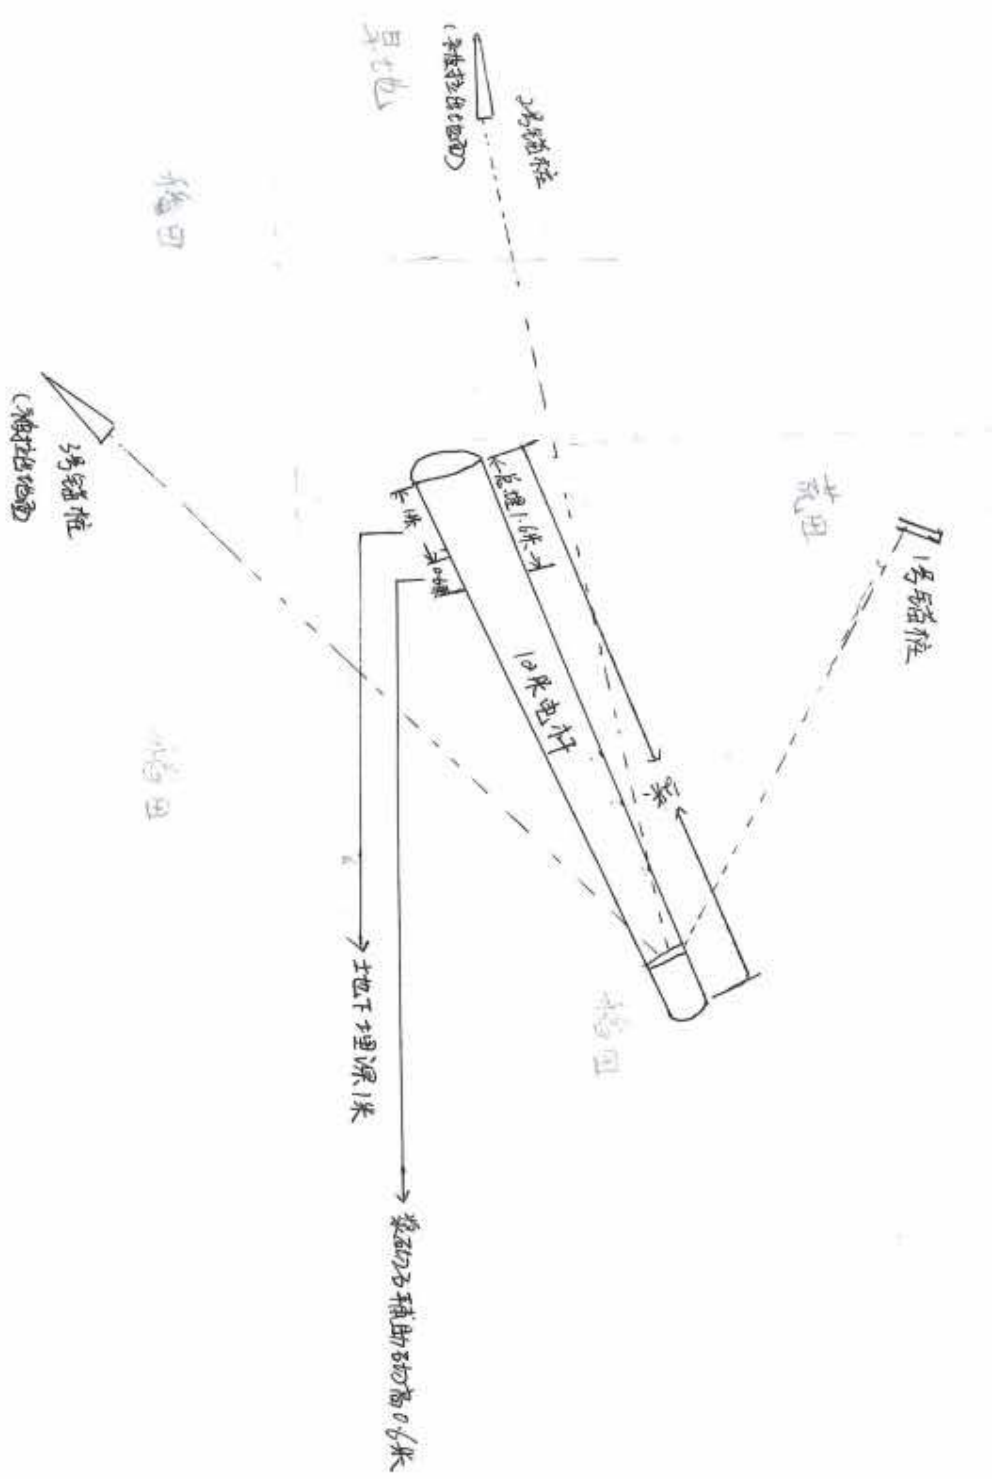

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年8月3日13点20分许，福利镇洞心村委巢口村桂贺高速桂林至钟山段No4合同段工程总承包部项目临时用电工程（新建10KV社门山站10KV线路）第30#电杆在敷设电线过程中倾倒，电线杆压倒2人，导致在电线杆上面架线作业的廖某某抢救无效死亡、唐某某受伤的一般安全生产事故。具体过程是: 蒋某某一组8人负责30#电杆电线敷设工作，10: 00开始施工，开始是蒙某某在电线杆上面作业，现场指挥员蒋某某觉得他动作较慢，就安排本事故受伤者唐某某上杆作业，并安排本事故死者廖某某上杆协助敷线，唐某某收紧电线，廖某某辅助。11时许当线收紧到一定程度后，蒋某某发现临时固定角桩有松动迹象，蒙某某用对讲机叫唐某某停止收紧电线的操作，唐某某和廖某某立即停止收紧电线，转入固定电线工作，在固定电线的过程中，电杆突然倒下。

（二）救援情况

事故发生后，县人民政府高度重视，县政府常务副县长韦普健到现场了解事故情况，福利镇人民政府、县公安局、县应急局、县交通局、供电公司和县人民医院等单位人员及时赶到事故现场开展事故救援和善后处理工作，并将事故情况逐级上报，各相关部门根据县人民政府指示立即开展事故调查取证工作。

三、事故伤亡、直接经济损失及善后处理情况

（一）此次事故造成一人死亡，一人受伤。

1.死者：廖某某，男，47岁，现场抢救无效后死亡。

2.伤者:唐某某,男,26岁,伤情:1.创伤性左肾破裂并肾周挫伤(脾脏已经切除)、2.左低骨翼粉碎性骨折。3.双侧坐耻骨骨折伴盆壁血肿。4.膀胱挫伤。5.腹腔积水。6.盆腔积液。7.中度贫血。8.低蛋白血症。9.低钙血症。10.凝血功能异常。11.血淀粉酶增高。12.左下颌骨骨折。13.左侧颧骨弓骨折。14.左侧眶外侧壁骨折。15.左额颞部头皮软组织挫伤。16.肠梗阻。17.心肌受损。

（二）直接经济损失及善后情况

1、广西国盛电力工程有限公司项目负责人阳某某协议赔付廖某某(死者)家属112万元,已赔付到账79万元,其余每月支付10万元。

2、阳某某、蒋某某、蒋某某垫付唐某某(伤者)医疗费用,现伤者在桂林南溪山医院进一步康复疗养。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、电杆埋深不足(按设计标准,12米电杆埋深应不少于2米,实际电杆埋深只有1.2米左右);2、装设的电杆临时拉线设备不合格,拉线锚埋在水田里及附近松软土地里,使用涤纶麻绳代替钢丝绳来作为拉线。导致施工人员在电杆上将电线收紧时,线路侧的张力将临时拉线的锚桩拉出、电杆倾倒,造成人员死亡;3、装设的电杆临时拉线角度不对,未能正常受力;4、临时拉线未有人员蹲守,观察拉线受力情况;5、作业人员登杆前,未进行作业检查,检查杆根杆深及拉线情况,

即盲目登杆作业。

（二）间接原因

广西国盛电力工程有限公司为赶工期在仅出具供电方案的情况下，未完成施工设计图纸审核即擅自开展立杆敷线工作，导致电杆安装不符合要求；再者就是现场安全管控不到位。

五、责任认定和处理建议

（一）广西国盛电力工程有限公司，在与蒋某某签订劳务承包协议后，施工设计图纸未经供电部门审核批复擅自开工，未对承包人员和施工人员安全进行有效监管，未落实企业安全主体责任，在施工中没有施工方案和操作规程，对施工现场没有进行安全隐患的排查及防范，未对施工人员进行安全教育培训，对工程存在的安全隐患认识不足，对事故的发生负有直接责任，建议由阳朔县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予广西国盛电力工程有限公司实施行政处罚。

（二）阳某某，广西国盛电力工程有限公司项目负责人。其主要负责安全生产管理职责履行不到位，对本单位安全生产规章制度和操作规程组织制定不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。在事故责任认定上，其对事故发生负有责任。建议阳朔县应急管理局对阳某某依据《中华人民共和国安全生产法》对其实施行政处罚。

六、防范措施及建议

为吸取事故的经验教训，防止类似事故的再次发生，保障人民群众生命财产安全，提出如下建议:

（一）各乡（镇）人民政府对辖区范围内的在建工程进行拉网式安全检查，对各项目主要负责人开展事故警示安全教育，对违法违规作业和无证上岗行为等安全隐患当场进行制止和责令整改，并对安全隐患进行督促整改和复查，杜绝生产安全事故的发生。

（二）广西国盛电力工程有限公司要认真汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，健全安全生产责任制和规章制度，制定安全生产教育和培训计划，制定安全生产费用提取和使用计划，建立安全生产隐患排查机制，制定生产安全事故应急救援预案，加强项目负责人和施工工人的安全警示教育，深刻汲取事故教训，提高安全生产管理水平，杜绝类似事故的发生。

（三）县工信和商贸局、阳朔供电局要督促全县各电力施工单位落实安全生产主体责任，建立完善安全管理各项规章制度，确保各项安全管理制度、事故防范措施执行到位。

阳朔县福利镇洞村村委巢口村“8.3”

事故调查组

2023年9月25日

组长：　　副组长：

成员：