索引号：	00001434-9/2024-00000269	发布机构：	区应急管理局
发文日期：	2024年06月28日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

嘉定南翔钱汇国际文化艺术品物流（上海）有限
“1•30”一般火灾事故调查报告

来源：区应急管理局　发布时间：2024-06-28　【字体：小 大】

2024年1月30日22时56分许，位于嘉定区南翔镇嘉好路230号内的钱汇国际文化艺术品物流（上海）有
火灾，未造成人员伤亡，过火面积约3300平方米，直接经济损失人民币552.71万元。

火灾发生后，市委、市政府高度重视，陈吉宁书记作出重要批示。市应急管理局、市消防救援总队、
府主要领导同志第一时间赶赴现场指挥救援。依据有关法律法规规定，嘉定区人民政府成立了由区领导任
理局、区消防救援支队、区公安分局、区建管委、区交通委、区规资局、区房管局、区总工会和南翔镇人
成的钱汇国际文化艺术品物流（上海）有限公司“1·30”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对本
工作。同时，邀请区监察委、区检察院参加，市应急管理局、市消防救援总队指导事故调查，调查过程中
机构及专家参与事故技术鉴定。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘
检测鉴定、资料调阅、人员问询等调查取证工作，查明了事故经过、发生原因、直接经济损失和有关单位
故性质和事故相关单位及相关人员的责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原
题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**嘉定南翔钱汇国际文化艺术品物流（上海）**

**有限公司“1·30”一般火灾事故是一起因企业消防安全主体责任未落实，导致电气线路短路引燃下方货物
并扩大成灾的一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）起火场所情况

嘉定区南翔镇嘉好路230号位于嘉好路以北、惠亚路以西，土地面积21138㎡，土地性质为国有（出让
工业，权利人为上海麒脉文体用品有限公司。该区域内有6幢单体建筑，其中4幢为钢混多层建筑、2幢为钢
总建筑面积为21050.09㎡，2009年4月取得房地产权证（沪房地嘉字（2009）第007887号），房地产权证
房屋类型均为“工厂”。6幢建筑于2008年12月取得建筑工程消防验收合格意见书（[2008]沪嘉公消（
号-0766号），其中：厂房1、厂房2申报的建筑类型为“其他”；厂房3、4、6申报的是“丁类生产厂房
“其他”；厂房5申报的是研发楼、建筑类型为“其他”。（见图1）



图 1 嘉好路 230 号厂房平面图

起火建筑为厂房3，为单层钢结构厂房，产证面积3299.04㎡，用作物流仓库。厂房3内部使用砖墙分隔中、北为3个仓储区，面积约1290㎡、967㎡、967㎡，分隔墙上偏东侧设置门洞，并用防火卷帘进行分隔；在建筑东墙上各设置1 扇电动卷帘门，用于日常进出货物。厂房3东墙外侧南端放置1个集装箱作为员工临时

厂房3内物品摆放情况：北部仓储区设置金属货架（货架高约1.5米）主要放置医疗用床、空调配件置金属货架（货架高约1.5米）主要存放不同种类的桶装化学品和纸箱、纸袋等包装耗材；南部仓储区未设堆垛形式放置于地面，由南向北第一跨区域由东向西依次堆放罐装动力清净增效剂（悦芯擎）、医疗床、二跨由东向西依次堆放树脂颗粒、木地板、桶装化学品、医疗床；第三跨为过道、第四跨由东向西依次堆树脂颗粒、空调配件。（见图2、图3）

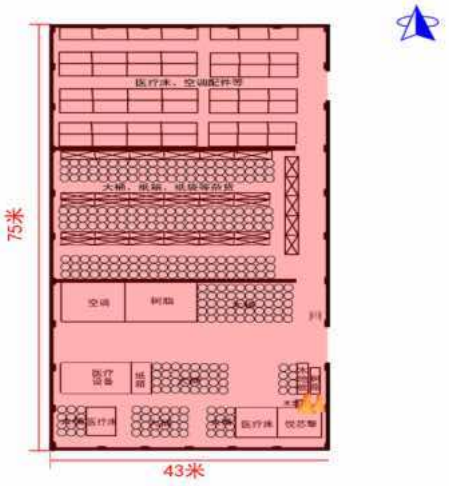


图 2 厂房 3 平面图

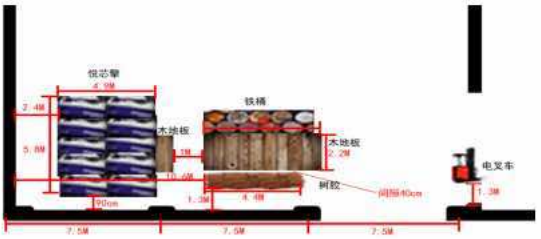


图 3 厂房 3 起火部位物品摆放示意图

厂房3内电气线路敷设情况：嘉好路230号厂区总配电间位于厂房1西北侧首层，从地下敷设电缆至厂电柜内，从配电柜内接出4路电线（主要为生产、照明、消防用电），沿配电柜上方“C型钢”由北向南敷

有4个配电箱，分别设置在东侧墙面由南向北第3、4、6、8根立柱上。（见图4）

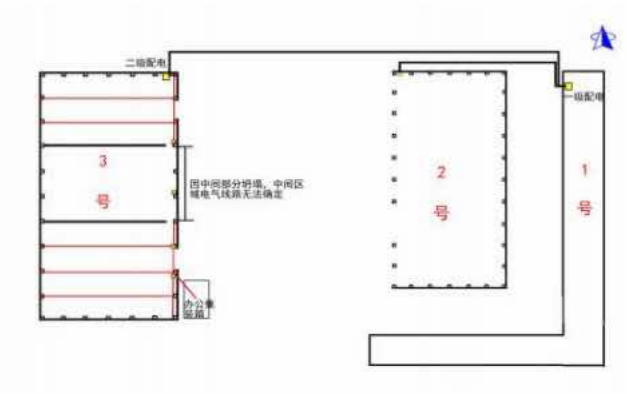


图4 厂房3电气线路图

厂房3内消防设施配置情况：厂房3内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统，配置有灭火器、消散指示标志。

（二）事故相关单位情况

1.钱汇国际文化艺术品物流（上海）有限公司（以下简称“钱汇公司”），统一社9131******770218663Y，起火建筑（厂房3）的承租人，成立于2004年12月，注册地为中国（上海）自由贸片区宏祥北路83弄1-42号20幢D区198室，法定代表人和主要负责人徐海红，主要经营道路货物运输（不含物运输代理、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、包装服务、装卸搬运等业务，可证（沪交运管许可临港字310090000467号）有效期至2026年7月5日。

2.上海宁罗投资管理有限公司（以下简称“宁罗公司”），统一社会信用代码：9131******6873303在厂区的二房东之一，向产权方租借有2号、3号厂房及中间空地（其中3号厂房转租给钱汇公司），成立册地为上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J1980室，法定代表人孙士英，实际控制人李海峰，经营范围包务咨询、企业管理、物业管理等。宁罗公司仅实际控制人李海峰一人，法定代表人孙士英是其妻子，孙士理，门卫孙钻成为李海峰夫妇的亲戚，原先由宁罗公司雇佣，2017年起承包嘉好路230号中间空地作为停车

3.上海麒脉文体用品有限公司（以下简称“麒脉公司”），统一社会信用代码：9131******7503483在厂区产权人（大房东），成立于2003年5月，注册地为上海沪宜公路1255号，法定代表人和实际控制人徐为自有房屋租赁等。麒脉公司仅徐建江夫妇及一名夜间值班员工，日常经营管理由徐建江一人负责。

（三）厂区承租经营情况

2007年7月5日，麒脉公司与宁罗公司签订租赁合同，将嘉好路230号土地出租给了宁罗公司，租期20

2011年，宁罗公司承租的全部嘉好路230号厂房变更为厂房2、厂房3及中间空地，其余4幢厂房归麒脉

宁罗公司再将厂房3租给钱汇公司，将厂房2的大部分租给上海万鲁通实业有限公司、上海源鸿物流有生前，宁罗公司另将厂房2的北侧约500㎡库位临时性租给钱汇公司使用），将中间空地作为停车场交由门营。

麒脉公司将厂房5、厂房6整栋和厂房1、厂房4的大部分租赁给上海冠芃置业有限公司，上海冠芃置业将厂房1一层再次转租给其他经营小商户，其它均用于公寓出租。

麒脉公司对厂房1、厂房4保留部分除自用外，其余出租给宁罗公司、钱汇公司用作办公用房及宾馆用作经营场所。

（四）火灾发现过程及处置情况

1.火灾发现过程。2024年1月30日22时56分许，嘉好路230号厂区门卫孙钻成（第一报警人）在门卫室火了”，随后到厂区内查看，发现厂房3东南侧有烟和明火出现，当即使用手机拨打“119”报警。

2.应急处置及灭火救援情况。孙钻成报警后，将停靠在厂房3建筑周边的车辆陆续驶离，停靠在厂房B4090C超的挂车因驾驶室内无钥匙，未能驶离。

1月30日22时56分，上海市应急联动中心接到报警，嘉定区嘉好路230号钱汇物流发生火灾。23时02分站到场，随后新城、江桥、戬浜、城南消防站相继到达现场实施救援。市、区应急管理部门和消防救援部预案，市应急联动中心结合灾情发展，迅速调集8个支队、22个消防站，共85辆消防车、500余名指战员赴防救援总队、支队两级全勤指挥部遂行出动，成立现场指挥部指挥现场火灾扑救。嘉定区公安、应急、气、医疗、环保、行业专家和工程机械等联动力量到场协助处置。整个救援过程坚持 “先控制、后消灭”分东、南、西、北四个战斗区段，采取设防堵截、疏散转移、全泡沫围攻等技战术措施，合力开展灭火救指战员连夜奋战，次日1时07分，火势得到有效控制，2时30分，明火被全部扑灭，8时06分，现场收残完毕

3.事故应急处置评估情况。事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后市应急管理局、市嘉定区委、区政府相关领导赶赴现场指导处置，全面分析研判可能发生的危害，紧急疏散周边群众与车辆影响检测，事故未对周边空气质量产生明显影响，第一时间采取关闸、吸附阻拦等措施减少了事故处置对急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起火灾事故未造成人员伤亡。经核算，直接财产损失445.31万元，灭火救援现场处置费用97.4万元费用10万元，直接经济损失目前统计为552.71万元。

（六）日常监督检查情况

2022年11月11日，南翔镇成立深化推进厂房仓库消防安全专项整治工作专班，开展隐患排查期间发问题隐患突出，2022年11月底镇专班报请区消防救援支队对该点位开展联合执法。2022年12月1日镇厂房仓防救援支队、公安派出所、城管中队多部门对该点位开展联合执法，现场对该厂区内所有人员进行清退，查封，镇城运中心派员对该厂区进行24小时巡查值守。该点位查封后，镇专班协同属地对该厂区存在的安情况，厂区内两幢仓库建筑完成增设自动喷淋、防火卷帘、防火墙，钢结构承重结构采用防火涂料保护，距的违章搭建2200平方米，恢复消防救援通道及防火间距功能，消除一旦发生火灾向周边建筑蔓延扩大风险

二、火灾事故原因及存在问题

（一）原因分析

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等，排除了故意纵火、自燃、遗留火种等引发火灾因

厂房3起火部位上方顶部“C”字钢内敷设有4路电线，其中1路有金属穿管保护，其余3路有导线残骸第3根立柱上的配电箱内共有5只小型断路器，用特斯拉计检测5只断路器连接螺丝，配电箱内最西侧断磁，证明有短路电流经过；经电力专家现场勘验，该断路器脱扣电流为40安培，连接导线为聚氯乙烯绝缘线，该断路器型号选用过大（应选用20安培以下）且使用非漏电型，电线短路后持续高温打火，无法及时

经现场勘验，在厂房3内东南侧发现7根有带熔痕铜导线，分别为3号铜芯线物证（距东墙2.2米，距号铜芯线物证（距东墙1米，距南墙7.6米）；5号铜芯线物证（距东墙4米，距南墙6.9米）；6号铜芯线米，距东墙6.2米）；7号铜芯线物证（距南墙8.2米，距东墙6.2米）；8号铜芯线物证（距南墙7.4，距东铜芯线物证（距东墙5.9米，距南墙8.4米）。经火灾物证鉴定中心鉴定4号铜芯线物证为一次短路熔痕；3号铜芯线物证为电热熔痕。证明物证所在位置处带电且存在故障，且物证所在位置下方堆放有纸板箱包装被高温短路喷溅熔珠引燃并阴燃的条件。

通过调取厂房3内部监控，发现“1-6”号监控摄像头（见图5）在22 时09分38 秒出现第一帧闪光；有亮光出现，持续1.48秒，期间亮光不时闪烁变化，符合电气故障特征。

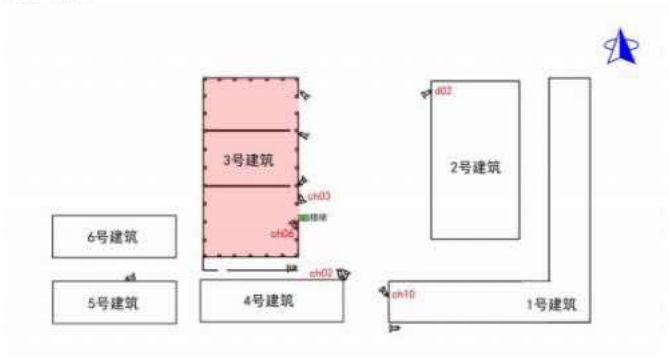


图 5 嘉好路 230 号园区视频方位图

综上，认定起火原因为电气线路短路引燃下方货物的纸板箱外包装并扩大成灾。

（二）存在的主要问题

1.钱汇公司作为起火建筑的承租方。一是违规将使用性质为丁类生产厂房的建筑作为丙类仓库使用。安全责任制，消防安全管理制度不全，缺乏针对性。未依法建立消防安全工作组织架构，主要负责人、安法取得相应岗位资格证书；提供的《消防安全责任制度》为前几年从网上下载，未对员工进行过消防安全负责人及相关员工对制度内容及消防安全日常检查情况不了解；未落实消防安全巡查工作，每日下班后仓过问，管理缺失。三是未落实仓库消防安全管理相关规定。在仓库内为电动叉车充电，未做到人员离库时存放违反仓库消防安全管理“五距”要求，在电气设备下方堆放可燃物品；对存放的货物未分级、分类、是可燃液体存放未设置防止液体流散设施，导致火灾蔓延扩大。四是应急准备不足，现场处置缺失。未制散预案，未组织开展消防演练，未按规定开展应急准备及应急处置，火灾发生后未有效组织初期火灾扑救。

2.宁罗公司作为起火建筑的出租方。一是违规将建筑性质为丁类生产厂房的建筑作为仓储出租。厂作为物流仓库使用，且存放的是丙类物品，未依法申请改变建筑使用性质，也未将出租的建筑按照仓库标是对承租单位的安全生产工作统一协调、管理缺失，消防安全日常管理缺失。未与承租单位签订过厂房出对承租人明确必要的消防安全责任；未制定安全生产、消防安全相关管理制度，未建立定期安全检查、隐关安全管理台账，未定期了解出租厂房的消防安全情况，未及时制止承租人危害消防安全的行为；未制定预案，未开展应急救援演练。三是火灾隐患排查整改不到位。虽在2023年3-4月间对厂房2、厂房3进行过消但对作为仓库使用并存放可燃材料的厂房3内设置配电箱及开关、承租单位未做到人员离库时拉闸断电的隐落实整改。

3.麒脉公司作为嘉好路230号土地和建筑的权利人。一是对场所内建筑使用性质改变的情况未依法申承租单位的安全生产工作统一协调、管理缺失，对场所的消防安全管理缺失。未与承租单位签订过厂房出根据实际情况以书面形式明确出租、承租各方的消防安全责任；未制定安全生产、消防安全相关管理制度全检查、隐患排查制度及相关安全管理台账，未定期对承租单位开展消防安全检查，未及时发现、督改承防安全隐患；未制定灭火和应急疏散预案，未开展应急救援演练。

4.属地政府。南翔镇人民政府虽然在前期工作中推动了火灾厂区拆除违章搭建等安全隐患的整治，但改变建筑使用性质问题未督促整改和上报。

三、有关责任人员及单位的处理情况

（一）移送司法机关

钱汇公司作为起火建筑的承租方和经营管理方，未落实消防安全责任制，未建立健全消防安全管理制消防安全工作组织架构，未对员工进行过消防安全教育培训，未落实消防安全巡查工作，未落实仓库消防定，未确定消防安全重点部位，未制定灭火和应急疏散预案，未组织开展消防演练，未按规定开展应急准建议对其相关责任人移送司法机关处理。

（二）行政处罚

1.钱汇公司。违规将使用性质为丁类生产厂房的建筑作为丙类仓库使用；未履行承租人的消防安全责安全责任制，消防安全管理制度不全，缺乏针对性；未落实仓库消防安全管理相关规定；应急准备不足，火灾发生后未有效组织初期火灾扑救。对事故发生负有责任。

2.宁罗公司。违规将建筑性质为丁类生产厂房的建筑作为仓储出租；对承租单位的安全生产工作统失，消防安全日常管理缺失；火灾隐患排查整改不到位。对事故发生负有责任。

3.麒脉公司。对场所内建筑使用性质改变的情况未依法申请变更；对承租单位的安全生产工作统一协对场所的消防安全管理缺失。对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法分别对钱汇公司、宁罗公司、麒脉公司给予行政处罚。

（三）追责问责

建议南翔镇人民政府向嘉定区人民政府作出书面检查。

四、事故主要教训

（一）对标最高标准、最好水平的安全理念不牢固。属地政府、各相关监管部门对上海作为全球超大响力认识不充分，思想上重视程度不够，精细化安全管理水平有待提高，“时时放心不下”防范化解重大紧迫感需进一步加强。

（二）企业消防安全主体责任不落实，违法违规行为突出。涉事3家企业均未按照《中华人民共和国人民共和国安全生产法》《上海市消防条例》等法律法规要求开展生产经营活动，企业消防安全主体责任法违规问题突出。麒脉公司对场所内建筑使用性质改变的情况未依法申请变更；宁罗公司对承租单位的安协调、管理缺失，对火灾隐患排查整改不到位；钱汇公司未落实仓库消防安全管理规定，未做到人员离库时

（三）物流仓储企业日常管理不规范。钱汇公司作为一家主营物流仓储及货物运输代理的企业，未按度和业务操作规程，管理台账和档案不健全，未对装卸货物的运输车辆信息进行审核登记，对仓库存放货健全，未审核登记仓库存放货物的性质、保管要求等信息，对存放的货物未分级、分类、分区管理，致使提供仓库内存储货物的有效信息，不掌握仓库存放的货物中有不适合用水扑救、在高温下与空气形成具爆火时可能引发产生危害性气体或蒸气的情况，严重影响了灭火救援组织工作。

（四）开展督促指导、监督检查的工作不完善，隐患排查整治工作不深入。在深化推进厂房仓库消防作中发现嘉好路230号场所存在消防安全隐患并督促进行了整改，但未指出厂房实际使用情况与备案时确定以及作为仓库使用并存放可燃材料的厂房3内设置配电箱及开关的问题，致使火灾隐患未能彻底整改。前期治不深入不扎实，跟踪复核不细致、整治质效不明显。

五、事故整改和防范措施建议

（一）认真履行属地及行业安全管理职责。各级、各部门要清醒认识到当前复杂严峻的安全形势，事、消防无小事”，保持“时时放心不下”的忧患意识，深刻汲取事故教训，以奋发有为的精气神落实超常规发现问题的强烈意愿和能力水平，提高风险隐患排查整改质效。属地政府要牢固树立安全发展理念，加强的领导，联合消防、建管等部门共同加强巡查工作，对不符合消防安全条件的生产经营场所予以严厉打击部门要严格履行职责，积极指导支持属地对发现问题隐患的彻底整改，不断构筑与上海超大城市定位相匹系。

（二）严格落实企业消防安全主体责任。钱汇公司、宁罗公司、麒脉公司要严格遵守消防安全管理标准，建立健全并落实消防安全责任制及管理制度，明确消防责任人，建立消防安全工作组织架构，制定程，定期开展消防演练，要加大消防教育培训力度，提升从业人员的消防安全意识，有效履行各自消防任，做到隐患自查自改、应改尽改。

（三）强化对仓储物流行业的各方监管职责。针对仓储物流企业异地注册经营，内部管理不规范，安的情况，区经委、区商务委、区交通委等部门要严格落实市安委会《关于进一步落实“管行业必须管安全全管生产经营必须管安全”责任体系的意见》以及行业领域监管职责清单要求，建立健全全链条监管机制点行业领域“一件事”牵头部门责任清单，牵头街镇对物流仓储企业集中的各类园区和区域开展全覆盖排查方、承租方、经营管理方等各方安全责任，确保消防设施完好可用，健全完善货物出入库登记管理、应急理制度，切实消除监管盲区。

（四）全面排查治理安全事故隐患。各有关单位、属地政府要深刻吸取此次事故教训，梳理重点监管责任措施，全面深化厂房仓库专项整治行动，重点整治违规改建、违规使用的情况。要提高执法精确性和改变厂房火灾危险性类别使用、电气线路敷设和电气设备管理等安全条件不符合规范要求的行为实施监管各类违法违规行为；要建立健全安全风险防范长效机制和区域协作配合机制，对违法企业采取联合惩戒等消除各类安全隐患，避免同类事故的再次发生。

嘉定区生产安全事故调查组

2024年6月28日

嘉定南翔钱汇国际文化艺术品物流（上海）有限公司“1·30”一般火灾事故调查报告.pdf