language

大新桃城大新县新胜水泥砖厂“5•21”一般其他伤害事故调查报告

2025-12-26 17:25　来源：大新县应急管理局

【字体：大 中 小】

大新桃城大新县新胜水泥砖厂“5·21”一般

其他伤害事故调查报告

2025年5月21日07时30分许，在大新县桃城镇新振社区外屯逐梅新胜水泥砖厂发生一起人员被石粉掩埋事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求各有关部门做好家属安抚，妥善处理善后事宜，按规定开展事故调查处理。县公安局、应急管理镇政府等有关负责同志赶赴现场处置，核实事故信息，做好事故现场勘察和保护，组织协调善后事宜等工作。

同日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，大新县人民政府新桃城大新县新胜水泥砖厂“5·21”一般其他伤害事故调查调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县委常委、提名副县长候选人农好伟同志成员由县政府办、应急管理局、工信局、公安局治安大队、自然资源局、人社局、住建局、市场监管局、总工会和桃城镇人民政府有关单位负责同邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、调查询问、综合明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，该事故是因料仓内石粉板结形成结拱，作业人员在处置堵仓过程中对潜在危险认识不足，处置不当，结拱的石粉突然塌落业的人员被掩埋窒息死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本概况

大新县新胜水泥砖厂（以下简称新胜砖厂）。字号：新胜；统一社会信用代码：92451424MAC9NLXXXX；类型：个体工商户；经营者：麻成形式：个人经营；成立日期：2023年2月17日；核准日期：2023年11月14日；登记机关：大新县市场监督管理局桃城市场监督管理所；主管登记新县市场监督管理局；经营期限：长期；经营状态：存续；经营场所：大新县桃城镇新振社区外屯逐梅（县财政局后面）；经营范围：一般项目：制造；水泥制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

新胜砖厂仅搭设一简易遮阳铁棚，有广西南宁神塔机械设备有限公司生产的制砖机一台，铭牌名称为QTY5-15砌块成型机。该制砖机成型秒；装机容量为37KW；成型块数为5块；主机重量7000KG；砌块规格390*190*190。新胜砖厂根据场地容量和订单销售情况开展生产经营活动，新营者是麻某烈，有员工赵某胜、赵某珍2人（赵某胜、赵某珍是夫妻关系），劳动报酬为计件，按每模板（5块砖）砖1元计，劳动报酬不定期结算。



图1 新胜砖厂位置示意图

（二）事故发生单位安全管理情况

新胜砖厂为个体工商户，组成形式为个人经营，未制定安全生产规章制度、全员安全生产责任制、岗位操作规程；未构建安全风险分级管控查治理双重预防机制，未开展隐患排查治理工作；未对从业人员进行安全教育培训，员工安全意识淡薄，缺乏必要的安全生产知识和安全操作技能专（兼）职安全管理人员，经营者不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（三）新胜砖厂生产工艺情况

新胜砖厂外购石粉、水泥等原料用于生产。其生产工艺为石粉→料仓→带式输送机→石粉提升斗→人工混入水泥→石粉提升斗提至搅拌注水搅拌→带式输送机→砌块成型机→成品。

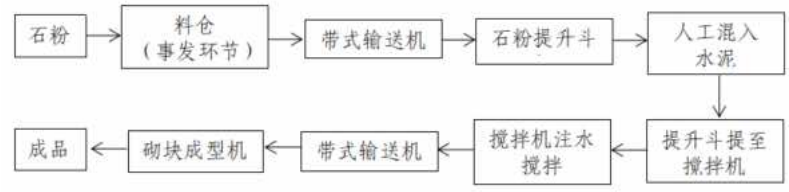


图2 新胜砖厂生产工艺流程图

（四）事故发生经过

2025年5月21日7时许，赵某胜、赵某珍先后到新胜砖厂开始做工，在制好几板砖后，发现料仓内石粉未流动下落到带式输送机上，赵某珍随关停，后赵某胜到料仓下料口处查看并试图使用钢筋疏通石粉，赵某胜使用钢筋在下料口处向上捅动料仓内的石粉，赵某珍在料仓上方同样使用钢粉，两人均未能成功疏通料仓内石粉堵塞的问题。这时，麻某烈来到砖厂看到机器都停下了，就询问是否石粉堵住了，得到肯定答复后，其表示要淋石粉疏通。麻某烈接好水管后就拿着水管来到料仓旁边给石粉淋水，大约淋了10分钟，麻某烈叫赵某珍去启动机器看看是否正常疏通了，赵某珍后发现石粉仍未下落到带式输送机上，就关掉了机器。就在赵某珍抬头告诉麻某烈石粉没疏通时，料仓内石粉突然塌落，站在石粉上方的麻某烈瞬石粉掩埋。

（五）事故现场情况

事故现场位于大新县桃城镇新振社区外屯逐梅，新胜砖厂靠近入口右侧的石粉料仓内，该石粉料仓是露天设置，经地面开挖，四周使用水泥建成，结构底部为锥形，料仓长约4.2米，宽约4米，深约3.6米。事发前料仓装满石粉，容量约40-45吨，事发后料仓底部完整无垮塌。



图3 事故现场示意图



图4 事故现场石粉带式输送机

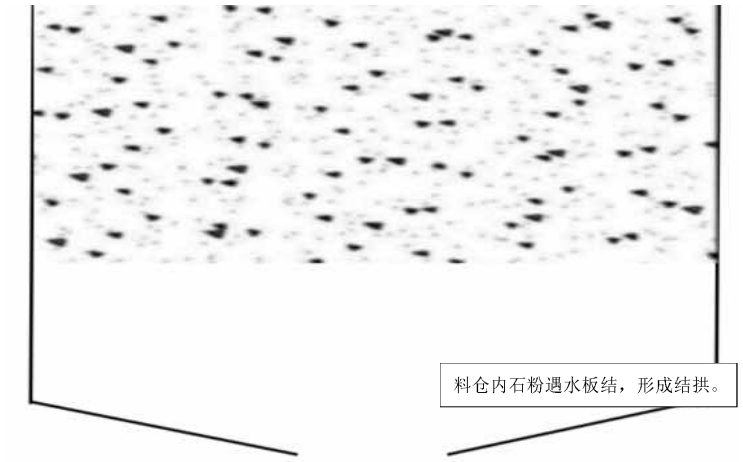


图5 事故料仓剖面图



图6 人工混入水泥作业平台



人工倒入水泥后，提升机提至搅拌机。

图7 石粉水泥提升斗



图8 新胜砖厂生产经营场所图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，无人员受伤。死者麻某烈，男，户籍地址：大新县龙门乡武安村六干屯X号，身份证号码：452130198403O4XXXX，是新营者。由于死者麻某烈是新胜砖厂经营者，不涉及事故赔偿事项。经查，家属支付的事故抢救医疗费用为155.29元。

（七）其他情况

根据大新县气象局自动气象监测显示，2025年5月20日00时至21日07时，大新县桃城镇累计雨量为1.5毫米（小雨量级）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，新胜砖厂未按规定向政府职能部门报告，参与救援的群众拨打120急救电话求助。07时59分，到达现场的120医疗救护人员向1援机构报警，大新县消防救援大队接警后将事故信息同步报县委办、县政府办。事故接报后，县公安机关、应急管理局、桃城镇人民政府有关负责现场开展应急处置工作，核查事故情况，做好事故现场勘查和保护工作。县应急管理局按照事故报告规定向县委、县政府和上级应急管理部门报告息，并安排专人负责后续事故信息的接收、流转与报送工作，同时向县纪委监委、县委政法委报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

赵某胜、赵某珍发现麻某烈被石粉覆盖掩埋后自知无力救援，向周边其他砖厂的群众寻求帮助，众人使用铁锹、锄头等工具挖开石粉组织救09分，消防救援人员投入救援，后在使用勾机帮助下，于08时26分在料仓内发现被掩埋的麻某烈，09时将其救出。

（三）医疗救治和善后情况

08时26分，麻某烈被发现后，在现场等候的医护人员随即给予吸氧、输液等规范治疗。09时01分，经医护人员判定麻某烈已无生命体征，宣亡。

医护人员和现场工作人员将麻某烈病情及抢救经过明确告知家属，其家属表示理解，并对整个抢救救援过程无异议，自行将遗体运回老家安未造成其他社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员和附近群众立即开展自救互救，消防救援人员及时出警救援，现场处置过程较为得当。接到事故报告后，县公安局机管理局、桃城镇政府等有关领导和工作人员先后赶到事故现场处置，协助家属做好善后工作，事故未造成不良社会影响。经评估，政府职能部门应时、迅速，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：麻某烈站在料仓石粉上方疏通堵仓，结拱的石粉瞬间塌落，导致其被石粉掩埋窒息死亡。

直接原因分析:

1.料仓内的石粉经一定时间存储，加之天气环境因素影响，受石粉附着力和摩擦力的作用以及石粉与料仓之间相互挤压、摩擦、湿度、温度等叠加作用下，使石粉粘结板结，形成结拱。

2.料仓未正常落料后，赵某胜使用钢筋在下料口处往上捅动处理堵仓，但未能疏通，此时料仓内已形成较大结拱。

3.麻某烈站在料仓石粉上方用水冲淋石粉，结拱的石粉经水流渗透和自身重力作用下塌落。

（二）其他可能因素排除

1.大新县公安局桃城派出所出具的死亡证明，排除他杀。

2.大新县人民医院急诊病历记录和《居民死亡医学证明（推断）书》给出的直接死亡原因是：窒息。引起直接死亡的疾病或情况是：塌方、坠其他物质引起对呼吸的威胁。

（三）间接原因分析

一是未制定安全管理制度和堵仓处置操作规程，员工在处理疏通堵仓时无章可循。

二是未对料仓进行风险辨识和作业环境风险告知，员工对作业场所潜在的安全风险认识不足。

三是生产设施设备安全防护缺失，料仓未设置防止人员坠落和堵仓破拱装置。

四是未对员工进行安全教育培训，员工缺乏必要的安全生产知识和操作技能，处理料仓堵仓方式方法不当，不适应工作岗位要求。

四、有关责任单位存在的主要问题

新胜砖厂主体责任不落实，未制定安全生产规章制度、安全生产责任制、操作规程；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制隐患排查治理工作；未对从业人员进行安全教育培训，员工安全意识淡薄，缺乏必要的安全生产知识和安全操作技能；未配备专（兼）职安全管理营者不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患。违反了《共和国安全生产法》第四条第一款、第五条、第二十条、第二十一条、第二十七条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

新胜砖厂从事生产经营活动未落实安全生产主体责任，未制定安全生产规章制度、操作规程；未开展隐患排查治理工作；未对从业人员进行培训，对事故发生负有责任。新胜砖厂是个体工商户，组成形式为个人经营，经营者麻某烈，其违反安全生产法律法规的行为实际即是新胜砖厂为，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究新胜（麻某烈）责任。

六、其他处理建议

此次事故涉及的意外保险投保与理赔及其他民事法律问题，建议当事各方依据投保合同约定协商或其他法律途径解决。

七、事故主要教训

一是安全生产主体责任不落实。个体工商户以及小作坊经营主体因规模小、资金有限、缺乏安全生产意识，安全管理基础薄弱，只管经营盈安全的问题仍然存在。

二是安全监督检查有缺漏。负有安全生产监督管理职责的部门和属地乡镇政府未能对个体工商户、小经营作坊等经营主体进行全覆盖安全检管理有缺漏。

八、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取事故教训，严格落实主体责任。

各生产经营主体要深刻吸取此次事故教训，严格落实主体责任，建立健全安全生产管理制度和操作规程；落实安全教育培训，保证从业人员的安全生产知识，熟悉有关安全管理制度和操作规程，了解、掌握本岗位的安全风险、应急处置措施和操作技能；根据生产经营工艺需要，配备相术、安全管理人员；加强生产作业现场的安全管理，杜绝“三违”行为的发生；落实安全风险管控和隐患排查治理，采取有效技术和管理措施，及时除事故隐患。

（二）加强安全生产监督管理，切实消除安全隐患。

负有安全生产监督管理职责的部门要坚决扛起防范遏制安全事故监管的责任，进一步加强事前事中事后监管职责，按照法律法规和“三定”的监管职责和监管事项，靠前监管，主动作为，依法对各类市场主体进行监管。要从用地审批、行业规划、产品质量、过程监管等方面形成监管合全隐患问题消除在源头状态。

（三）强化属地监管责任，全面排查安全隐患。

各乡镇要严格落实属地管理责任，对辖区内的制砖厂、制砂厂、木片加工厂等经营主体进行全面的安全隐患排查，建立管理台账，制定隐患促生产经营主体落实整改；要强化与职能部门的沟通协调，加强行业监管与属地管理相结合，构建协同监管格局，及时查处各类违法违规行为，做覆盖，杜绝监管盲区，遏制类似事故的发生。