温岭经济开发区浙江钢泰钢结构（集团）有限公司“5·22”一般物体打击事故调查报告

温岭市政府事故调查组

2026 年 7 月 7 日

目录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位概况 1
（二）承包情况 2
（三）事故相关单位安全管理情况 3
（四）事故发生经过 3
（五）事故现场情况 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故现场应急处置情况 6
（二）善后情况 6
（三）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析及事故性质 7
（一）事故直接原因分析 7
（二）其他可能因素排除 7
（三）事故性质认定 7
四、 存在的主要问题 8
（一） 和盛公司 8
（二） 钢泰公司 8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 8

（二）事故涉及的有关单位和其他人员 8
六、事故整改和防范措施 9

2026年5月22日02时58分许，温岭经济开发区东部新区碧海街9号浙江钢泰钢结构（集团）有限公司（以下简称“钢泰公司”）发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失144.8万元。

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（493号令）和温岭市人民政府《关于授权市应急管理局组织生产安全事故调查的通知》（温政发〔2019〕6号）的相关规定，2026年5月25日，温岭市人民政府成立了市应急管理局牵头，市市场监督管理局、市公安局、市总工会、市经信局和温岭经济开发区管理委员会等单位有关人员参加的事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，温岭经济开发区钢泰钢结构（集团）有限公司“5·22”一般物体打击事故是一起因企业现场安全管理不到位，作业人员未保持安全站位，被钢梁侧翻砸到，造成人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：台州市和盛建筑劳务有限公司（以下简称“和盛公司”），成立于2022年01月12日，注册地位于浙江省

台州市温岭市滨海镇五星村北昌路12号（自主申报），法定代表人为邵雪志。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.钢泰公司，成立于2003年03月20日，注册地位于浙江省台州市温岭市东部新区碧海街9号（一照多址），法定代表人为林福明。经营范围包括一般项目：金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；特种设备销售；金属材料销售；通用设备修理；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口；有色金属压延加工；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）承包情况

2025年8月1日，钢泰公司与和盛公司签订劳务承包协议，合同日期2025年8月1日至2027年7月30日,制作范围包含钢结构一次组U型，内隔板焊接，箱体盖板，打底，二次加工，拼接，焊接，二次火焰矫正、抛丸、打磨转成品场地等工序。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.和盛公司，已建立安全生产责任制。未建立隐患排查治理制度，但是有定期排查及消除安全隐患记录。已制定操作规程（抛丸机工艺流程，见图1），但是行车安全操作规程未明确摘钩时人员站位及摘钩安全事项等关键要素。制定安全生产教育和培训制度，定期对员工进行安全教育培训。

2.钢泰公司，已建立安全生产规章制度、操作规程，已建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期对员工进行安全教育培训，与和盛公司签订了安全管理协议，定期对和盛公司进行安全生产检查，未及时发现和盛公司吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理情况。



图1：抛丸机工艺流程图

（四）事故发生经过

2026年5月22日02时57分41秒，和盛公司抛丸工王进广站在抛丸区钢梁堆放处西侧采用起重机吊装钢梁并用手调整钢梁位置作业。

02时57分57秒，抛丸工王进广进入抛丸区钢梁堆放处自南向北第2根至第3根钢梁之间，02时58分05秒王进广进行摘钩，02时58分15秒摘钩即将完成时第三根钢梁突然倾翻，将王进广挤压在第2根至第3根钢梁之间。

（五）事故现场情况

事故发生于钢泰公司生产厂房内抛丸区钢梁堆放处（见图2），厂房长369米，宽度224米，占地面积82656m^2，共一层。



图2：取钩作业

涉事起重机为电动单梁起重机于2022年4月18号投入使用，设计使用年限为20年，额定起重量10t，跨度25.7米，起升高度9米，起升速度7m/min，工作级别A3，大车运行速度20m/min，小车运行速度20m/min。于2022年4月18日在温岭市市场监督管理局登记，2026年2月9日经台州市特种设备检验检测研究院检验合格，于2028年3月到期复检。

该区域钢梁按腹板竖直、上下翼缘水平平卧方式摆放（见图3）。涉事钢梁长12.08m，宽度0.9米，重量约为2.32吨，为H型钢梁。

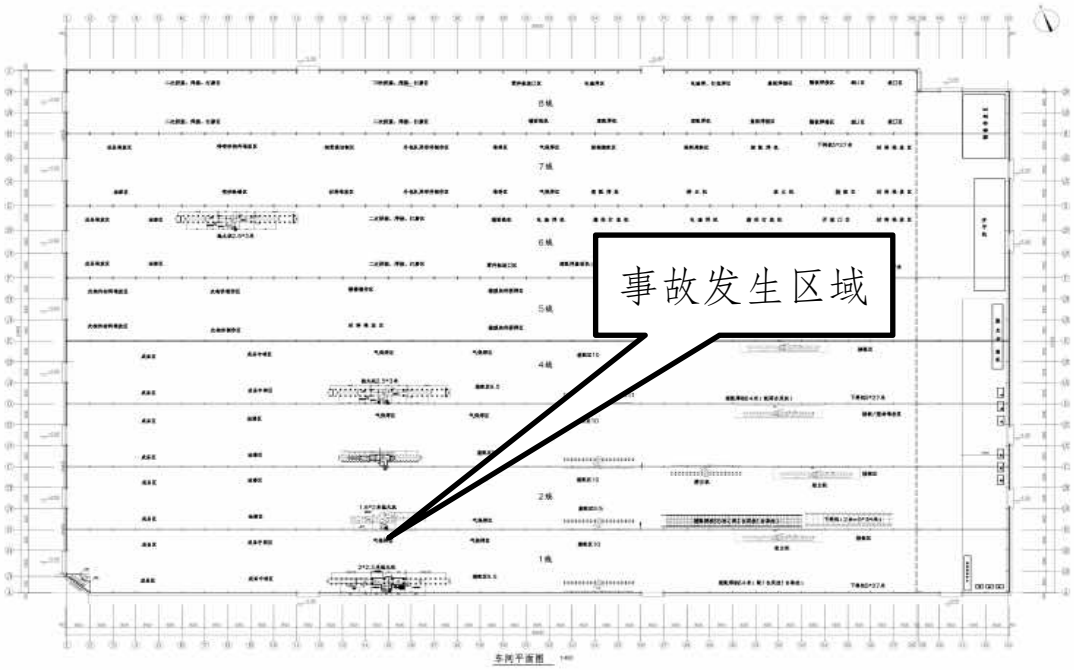


图 3：厂房平面图



图 4：钢梁摆放方式

（六）人员伤亡和直接经济损失情况