伊川县彭婆镇洛阳顺祥机械有限公司“2.20”一般机械故调查报告

来源：县应急局　发布时间：2024-08-15

伊川县彭婆镇
洛阳顺祥机械有限公司“2·20”一般机械伤害事故调查报告

（网上公示稿）

2024年2月20日下午15时20分许，彭婆镇朱村工业园区洛阳顺祥机械有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等有关法律法规规定，依据《伊川县人民政府县域内一般安全事故调查处理授权（委托）书》，成立由应急管理局牵头、县公安局、县总工会、彭婆镇政府等部门组成的伊川县彭婆镇洛阳顺祥机械有限公司“2·20”一般机械伤害事故联合调查组，对该起事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，伊川县彭婆镇洛阳顺祥机械有限公司“2·20”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.洛阳顺祥机械有限公司，位于彭婆镇朱村工业园区，成立于2017年3月13日，统一社会信用代码：91410329MA40MG7G3N，公司法人：张某梁，注册资金：1500万元，经营范围：发动机壳体、重型机械配件、重型汽车配件、高铁配件的铸造及加工。所用车间为租赁润田肥业有限公司东南角一厂房。

2.河南玺亨人力资源服务有限公司，位于洛阳市洛龙区长厦门街32号863创智广场2幢4楼411－413室，成立于2019年12月26日，公司法人：张某，统一社会信用代码：91410300MA47XN7598，许可项目:劳务派遣服务，职业中介活动，文物保护工程施工，公路工程监理，建筑劳务分包，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装。该公司2023年4月份与洛阳顺祥机械有限公司签订劳务派遣合同，2024年1月份派遣劳务员工35人，2月份派遣劳务员工47人。

（二）事故发生单位安全管理情况

洛阳顺祥机械有限公司，设置有安全管理机构和安全管理人员，在调查中发现该企业安全管理人员李某闪、郭某元、候某科3人安全生产知识和管理能力考核合格证（有效期为2020年11月11日至2023年11月10日），已过期未重新办理，且在实际工作中3名安全管理人员未切实履行安全管理职责，企业安全管理流于形式，形同虚设，未真正发挥作用。

（三）事故发生经过


2024年2月20日下午15时20分许，洛阳顺祥机械有限公司车间造型工陈某利启动混砂机准备开始混砂，开机后

听到声音不对立马把混砂机关停，跑到混砂机工作台上去查看，发现维修工梁某坡头朝南脸朝东侧躺在混砂机内。

（四）事故现场情况

洛阳顺祥机械有限公司车间长 90 米，宽 50 米，车间内由北向南分为原料储存区、熔炼区、浇铸区、造型区、混砂区等工作区域。混砂区在车间东南侧，共有 3 台混砂机，并列设置在地坑（深 1.3 米）上面的平台(东边宽 3.4 米，西边宽 4.7 米）上，混砂机高 1.5 米，北侧和中间的混砂机控制开关位于混砂机北侧 2 米处，事故发生位置在车间混砂机区最北侧的混砂机内。

事故现场示意图

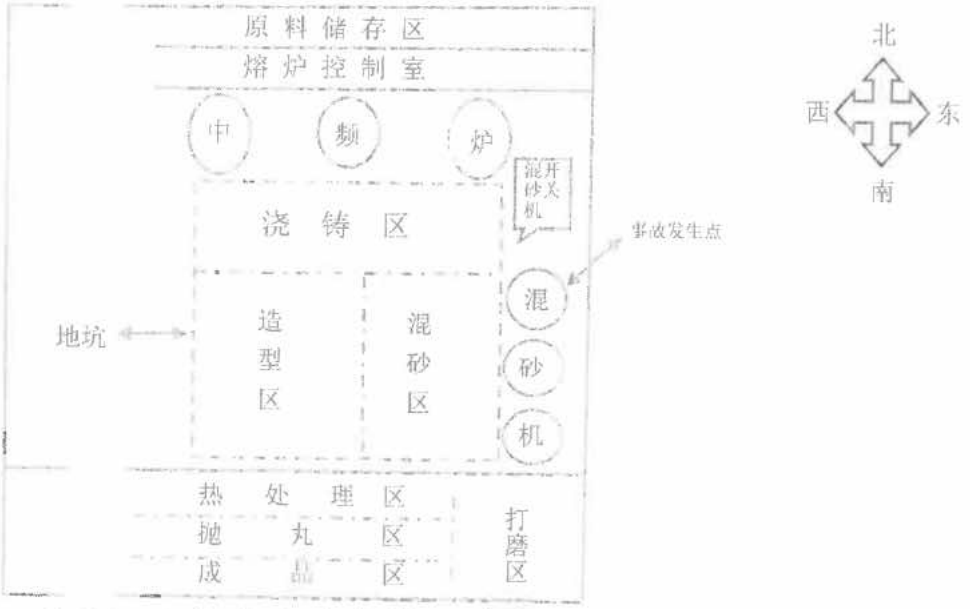

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者：梁某坡，男，62 岁，伊川县水寨镇银张村人，隶属于河南玺亨人力资源服务有限公司劳务派遣员工。事故造成直接经济损失约 150 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，造型班班长申某卫立即向车间主任李某闪汇报，李某闪向公司党支部副书记宋某民汇报后，立即启动应急预案，宋某民当时不在公司，当即安排办公室工作人员师某华前往现场全力抢救伤者并随时汇报情况，师某华到达现场了解情况后向公司董事长侯某强汇报事故情况，董事长要求师某华按照程序向镇政府及县应急管理局上报事故基本情况。2月22日经请示县政府，成立事故联合调查组展开调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

造型班班长申某卫赶到现场后，立即叫来电工张某成，张某成赶到后两人发现梁某坡侧躺在混砂机内，因不清楚伤者的情况，没敢挪动梁某坡。15时23分申红卫拨打120急救电话和110报警电话，并逐级向公司上报事故情况，镇政府及县应急局接到事故信息后，安排人员赶赴现场指导救援及善后处理工作。

（三）医疗救治和善后情况

15时37分许，120急救人员赶到现场进行抢救，经过14分钟左右抢救无效梁某坡死亡。

事后，彭婆镇政府积极组织协调洛阳顺祥机械有限公司、河南玺亨人力资源服务有限公司与死者家属多次协商沟通，三方于2024年2月24日签订了赔偿协议书（死亡赔偿一次性110万元）。目前赔偿款已赔付到位，善后事宜已处理完毕，死者家属情绪稳，本次事故未造成社会影响的事件发生。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业第一时间启动应急预案，及时拨打120、110电话进行救援，同时能够按照事故信息上报程序及时上报，经调查组评估本次事故处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.维修工梁某坡：在维修机械设备时未按公司要求履行维修报批手续；违反公司机电班操作规程第八条“停电取线，专人看护，挂禁止送电送气牌子”等规定，独自1人维修；且在维修时未与当班的造型工人对接即进入混砂机中进行维修。

2.造型工陈某利：在工作时不知道梁某坡正在混砂机内维修的情况下启动混砂机。

（二）间接原因

洛阳顺祥机械有限公司安全生产主体责任履行缺失，机械维修未按规定执行；安全教育培训不到位，安全管理机构形同虚设，未切实履行安全管理职责，安全管理混乱，是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

洛阳顺祥机械有限公司，安全生产主体责任履行缺失，机械维修随意未严格按规定执行；安全教育培训不到位，安全管理机构形同虚设，未切实履行安全管理职责，安全管理混乱。

（二）行业监管部门

伊川县应急管理局，作为全县工贸行业监督管理部门，节后复工复产期间监督检查不到位，导致企业安全管理机构

未按法律法规要求履职尽责。

（三）属地党委政府

彭婆镇人民政府，未切实履行地方政府监管责任，对该企业未纳入重点监管对象，在日常管理工作中不深入不细致，未能及时发现企业存在的安全管理漏洞。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，对事故责任单位和相关责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免于追责人员（1人）

梁某坡，男，62岁，洛阳顺祥机械有限公司机修工，安全意识淡薄，缺乏个人安全防护意识，未履行维修报批手续，违反操作规程，维修时未与当班的造型工人对接。对该事故的发生负有直接责任。鉴于本人在事故中已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追责的人员（5人）

1.张某梁，男，53岁，洛阳顺祥机械有限公司法人，作为企业的主要负责人未切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致事故的发生，对该起事故负有领导责任，建议伊川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之（一）规定给予行政处罚。

2.李某闪，女，37岁，洛阳顺祥机械有限公司车间主任及安全管理人员，作为该企业的车间主任和安全管理人员未

切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致事故的发生，对该起事故负有领导责任。建议伊川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

3.陈某利，男，48岁，洛阳顺祥机械有限公司造型车间操作工，在不知道梁占坡正在混砂机内维修的情况下启动混砂机开始工作，导致机修工梁占坡死亡。建议洛阳顺祥机械有限公司给予其解除劳务合同处理。

4.高某飞，男，42岁，伊川县彭婆镇人民政府应急办主任，未切实履行地方政府的管理职责，在日常管理工作中不深入不细致。建议其向彭婆镇政府作出深刻检查。

5.李某辉，男，40岁，伊川县应急管理局工矿商贸监督管理股股长，节后复工复产督促指导不到位，日常检查中未能及时发现该企业履行安全生产主体责任缺失问题。建议其向伊川县应急管理局党委作出深刻检查。

（三）建议追责单位（3个）

1.洛阳顺祥机械有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度不健全。安全生产教育培训不到位，安全管理机构形同虚设，未切实履行安全管理职责，安全管理混乱。建议伊川县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之（一）规定给予洛阳顺祥机械有限公司行政处罚。

2.伊川县彭婆镇人民政府，对辖区内洛阳顺祥机械有限公司的安全管理不认真、不细致，未及时督促企业认真履行安全生产主体责任。建议其向县政府写出书面检查并通报批评。

3.伊川县应急管理局，日常监督管理不到位，未及时发现企业主要负责人、安全管理人员、管理机构在履职尽责等方面存在的问题。建议向县政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

1.企业未落实安全生产主体责任，安全生产管理制度不健全，重效益轻安全，安全生产教育培训不到位，隐患排查不深入不细致。

2.地方政府及行业监管部门，督促指导企业落实主体责任不到位，日常安全监管、督促指导、宣传教育不到位。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取"2·20"事故教训，切实加强工贸行业安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）强化全县工贸行业安全专项整治

行业监督管理部门要认真总结事故教训，严格按照"四不放过"和"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"的要求，强化工贸行业安全专项整治，深入排查治理各类事故隐患，坚决将事故隐患消除在萌芽状态。

（二）强化企业安全生产主体责任落实

企业要严格落实安全生产主体责任，把本次事故列入单位安全警示教育内容，引以为戒、举一反三，用身边的事故教训教育身边人、警醒身边人，使全体员工时刻警钟长鸣。一要建立健全安全生产规章制度，严格安全操作规程，全面落实全员安全生产责任制。二要认真开展安全生产教育培训，提高员工的安全意识和防范能力，杜绝不安全因素，减少事故发生。三要严格落实双重预防工作机制，加强作业现

场的日常巡查管理，督促从业人员依法依规安全作业，确保隐患排查治理到位，从源头上防范化解安全风险，防止风险演变引发事故。

（三）严格落实属地管理职责，强化安全责任

各乡镇（街道）政府要全面落实地方政府管理责任，加强安全生产工作管理，建立隐患排查治理台账，实现闭环管理。对安全生产违法违规行为要及时发现、及时处置、及时上报，确保安全稳定。