平桂西湾前进公司“5•15”一般 高处坠落事故调查报告

2024-06-25 08:48 来源：贺州市平桂区应急管理局

平桂西湾前进公司“5·15”一般

高处坠落事故调查报告

2024年5月15日，贺州市前进石业有限公司厂房内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全
例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂西湾前进公司“5·15”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、市公安
分局、区经贸局、区总工会、高新区管委、西湾街道派员参加，全面负责事故调查工作。同时邀请平桂区纪委监委机关派员参与事故调查工作。事
组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原
定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）贺州市前进石业有限公司基本情况

1.贺州市前进石业有限公司（以下简称“前进公司”）厂址位于贺州高新区石梯安置区D地块。该公司统一社会信用代码91451103MA5QFGMC3
为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人李*才，经营范围主要为非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工等。

2.经查，前进公司实际由李*前投资和管理。李*才为李*前之子，不参与前进公司的管理。

3.前进公司厂房属于新建项目，主体框架已经建设完成，内部水电、机械设备、装修装饰等均未安装。

（二）贺州市平桂区祥珂机电经营部基本情况

1.贺州市平桂区祥珂机电经营部位于贺州市平桂区黄田镇东水村五拱水十四组528号，统一社会信用代码为92451103MABYKJQ719，组成形式为
营，类型为个体工商户，经营者罗*照，注册日期为2022年9月30日，经营范围为泵及真空设备销售；塑料制品销售；配电开关控制设备销售；五金
售。

2.经调查，个体工商户罗*照长期在西湾、望高等附近区域各个厂区从事机电维修、电线拉设等工作。截止事故发生时，罗*照在附近区域承
厂区的电线拉设、安装等工作。

3.经查询国家特种作业证查询平台，没有查询到罗*照持有电工、焊接、高处作业等特种作业证件信息，不具备电工、焊接、高处作业所需的
产条件。

（三）劳务承揽情况

1.2023年年底，李*前与罗*照在前进公司厂房达成口头协议，将前进公司厂房的电缆线安装项目发包给罗*照，李*前负责购买所需材料，罗
安排人员安装厂内电缆电线，劳务费2万元。同时，李*前要求罗*照在安装电缆线的时候要确保安全，要求租用登高车进行施工，并另外增加3千元
用设备费用。

2.2024年4月23日，罗*照带领其儿子罗*宇进入前进公司厂房内，在行吊承重钢梁上方先行焊接了瓷瓶绝缘子支架（以下简称“支架”，支架
厘米），便于日后拉设电缆线。

3.2024年5月15日，罗*照雇佣何*祥、何*连、蔡*祯、罗*宇4人到前进公司厂房拉设电缆线。

（四）现场勘查和调查情况

1.前进公司厂房内的钢梁、横梁、行吊等主体结构已由有专业施工资质的单位安装完成。行吊承重钢梁高度12米，宽度0.35米。预拉设的电
该钢梁上方通过。

2.预拉设的电缆线为型号BLV400（横截面直径为30.1毫米）的铝芯聚氯乙烯绝缘电缆，重量为1390kg/km。

3.2024年5月15日，罗*照等人当日的工作主要是将电缆线通过滑轮绳吊的方式，将电缆线吊上12米高处的钢梁上，再将电缆线固定在支架上。

4.事故发生前，罗*照戴好安全带站在12米高处的钢梁上，将安全带的挂钩扣在支架上，同时用于吊电缆线的滑轮也扣在支架上。

5.经现场勘查，由罗*照焊接好的支架仅有两处焊点，位于支架下部脚板，该脚板长度19厘米、宽度4.5厘米、厚度3毫米。高处作业时，罗
佩戴安全帽。

（五）现场图片



二、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2024年5月15日8时许，罗*照带领何*祥、何*连、蔡*祯、罗*宇共5人进入前进公司厂房，几人先把成捆的电缆线拆解并铺在地面，以方便
业。10时许，罗*照、何*祥两人穿戴好安全带攀爬上12米高处的行吊承重钢梁上（均没有佩戴安全帽），罗*照负责将电缆线固定在支架上，何*祥
吊上负责向罗*照传递工具。地面人员3人，何*连负责将工具向上传递给何*祥；蔡*祯、罗*宇两人负责将绳子捆绑住电缆线，然后通过上方滑轮并
子，将电缆线吊送至行吊承重钢梁处。11时10分，罗*照将自身安全带挂钩以及滑轮挂钩扣在同一个支架上进行作业。在下方人员拉动绳子吊送电缆
该支架突然脱落，罗*照连同电缆线、支架坠落至地面。地面人员立即拨打了120急救电话。120医务人员到达现场后对罗*照进行现场抢救，于12时
布罗*照抢救无效死亡，死亡原因为呼吸心跳骤停。


（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者罗*照，男，55岁，身份证号码441422******055118，广东省大埔县枫朗镇人。

这起事故共造成直接经济损失120万元。

三、事故原因分析和事故性质认定

脱落，罗*照随之坠落地面后死亡。

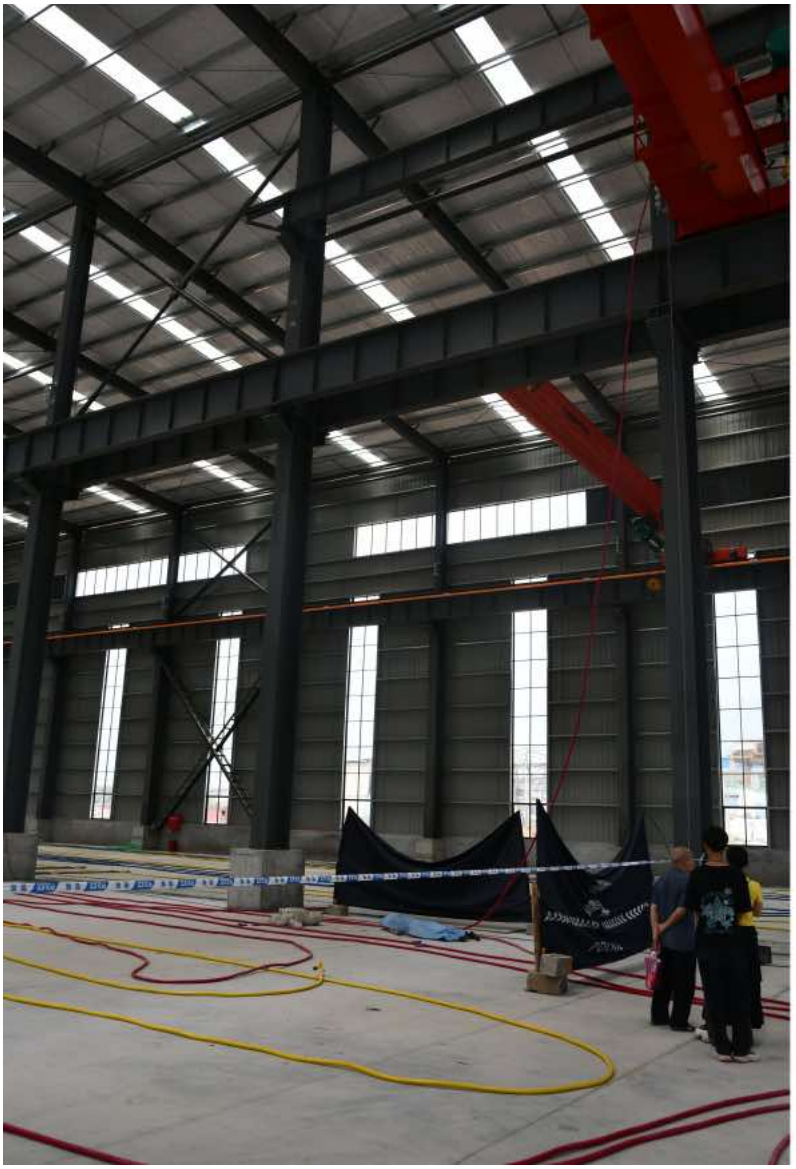

（二）事故间接原因

1.罗*照未取得相应特种作
证，无证从事焊接作业和高处作

2.罗*照不具备必要的安全
识，违规将自身安全带挂钩以及
钩扣在同一个支架上，未按规定
全帽。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂西湾
司“5·15”一般高处坠落事故责
业人员无证上岗、违规作业而造
产安全责任事故。

四、处理建议

**（一）对事故主体责任单
员的处理建议**

贺州市平桂区祥珂机电经
人经营者罗*照，前进公司电缆线
目劳务承揽者，安全意识薄弱，
岗作业，对事故的发生负直接责
于罗*照在事故中死亡，建议免予
究。

**（二）对事故涉及的单位
的处理建议**

1.贺州市前进石业有限公
厂房电缆线安装项目发包给不具
条件的单位。建议由平桂区应急
依据安全生产法律、法规规定，
予行政处罚。

2.李*前，前进公司主要负责人，将厂房电缆线安装项目发包给不具备安全条件的单位。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定对其给予行政处罚。

（三）行刑衔接处理建议

经事故调查组讨论决定，事故主体责任人员已在事故中死亡，建议不再移交公安机关处理。

五、整改防范措施建议

（一）贺州市前进石业有限公司，应严格遵守安全生产有关规定，不得将生产经营项目、场所、设施发包给不具备安全生产条件的单位或个人，时应建立健全安全生产规章制度、安全生产责任制和操作规程，严格按照生产经营单位安全培训规定，对从业人员进行岗位安全操作规程和安全技术的教育和培训。严格落实安全隐患排查治理规定，加强日常检查及安全管理工作。主要负责人、安全管理人员应当依法履行《安全生产法》规定的管理职责。

（二）贺州高新区管委、行业主管部门及西湾街道办事处，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向各自管理企业进行通报。要严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实主体责任，完善安全生产管理制度及操作规程，并要求企业加强对从业人员的安全生产教育和培训，以提高从业人员和管理人员的素质，确保企业的安全生产。

平桂西湾前进公司“5·15”

一般高处坠落事故调查组

2024年6月11日

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013