萧山北干杭政储出【2025】37号地块住宅项目“1·14”一般高处坠落事故调查报告

2026年1月14日，萧山北干杭政储出【2025】37号地块住宅项目发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失185万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，受萧山区人民政府委托，2026年1月14日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会等有关部门参加的萧山北干杭政储出【2025】37号地块住宅项目“1·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山北干杭政储出【2025】37号地块住宅项目“1·14”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：杭政储出【2025】37号地块住宅项目。

工程地点：萧山区东至金鸡路，南至恒枫路，西至四甲河绿化带，北至前解放河绿化带（见图1）。

工程立项批准文号：2505-330109-99-01-447493。

工程承包范围：发包人所提供施工图纸范围内的土建、安装、景观工程等。

合同工期：总工期683日历天。

合同价款：暂定总价29227.9717万元。

建设单位：杭州浙咏置业有限公司。

施工总承包单位：浙江宝华控股集团有限公司。

脚手架专业分包单位：西安兴华智安建筑工程有限公司。

监理单位：浙江建安工程管理有限公司。



图1　工程地理位置

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：杭州浙咏置业有限公司（以下简称浙咏置业），统一社会信用代码：91330****A2KEL7H69，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：叶*标，注册资本：320000万元，成立日期：2021年03月18日，营业期限：2021年03月18日至无固定期限，住所：浙江省杭州市萧山区北干街道萧山经济开发区启迪路198号2幢B2-303-345室。经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

2.施工总承包单位：浙江宝华控股集团有限公司（以下简称宝华控股），统一社会信用代码：9133000****4075962，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：张*华，注册资本：30000万元，成立日期：2000年11月29日，营业期限：2000年11月29日至无固定期限，住所：浙江省杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西4幢16-17层。经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程等（以营业执照为准）。企业资质：建筑工程施工总承包壹级。持有安全生产许可证。

3.脚手架专业分包单位：西安兴华智安建筑工程有限公司（以下简称兴华智安），统一社会信用代码：916101****BNK8LK6K，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表

人：单*锋，注册资本：200 万元，成立日期：2022 年 05 月 24 日，营业期限：2022 年 05 月 24 日至无固定期限，住所：陕西省西安市雁塔区太白南路紫薇尚层西区*幢*室。经营范围：一般项目：对外承包工程等。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业等（以营业执照为准）。企业资质：二级模板脚手架专业承包不分等级。

4.监理单位：浙江建安工程管理有限公司（以下简称建安管理），统一社会信用代码：9133000****3607713，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：陈*元，注册资本：2000 万元，成立日期：2005 年 04 月 28 日，营业期限：2005 年 04 月 28 日至无固定期限，住所：浙江省杭州市西湖区双龙街 199 号 5#楼一层 191-195 室。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；人防工程设计；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。一般项目：工程管理服务；社会稳定风险评估等（以营业执照为准）。企业资质：房屋建筑工程监理甲级。

（三）合同签订情况

2025 年 5 月 20 日，浙咏置业与宝华控股签订了《杭政储出【2025】37 号地块住宅项目总承包施工合同》，约定了工程承包范围、工期、合同价款等内容。

2025 年 5 月 29 日，浙咏置业与建安管理签订了《杭政储出【2025】37 号地块住宅项目工程监理合同》，约定了监理范围、监理费、监理服务期等内容。

2025年8月1日，宝华控股与兴华智安签订了《脚手架分包合同》，约定了宝华控股将杭政储出【2025】37号地块住宅项目工程的脚手架分项工程分包给兴华智安，明确了承包范围、承包方式、工作内容等。8月5日，双方签订了《总分包（安全）管理协议》，约定了各自的安全生产管理职责。

（四）死者情况

刘*，男，住址：贵州省水城县，公民身份号码：520221****2574。2025年8月12日，兴华智安与刘*签订了《浙江省建设领域简易劳动合同》，劳动合同期限自2025年8月12日起至架子工工作（任务）完成时终止，工作岗位为杭政储出【2025】37号地块住宅项目架子工。持有建筑施工特种作业操作资格证书，操作类别：建筑架子工（附着升降脚手架）。

二、事故经过及应急处置情况

2026年1月14日6时许，兴华智安架子班班组长黄*召集工人召开晨会，布置当天脚手架拆除作业内容及交代注意事项。会后，刘*根据黄*安排，单独前往工地9号楼西南角3层进行脚手架拆除作业。7时40分许，刘*在9号楼西南角3层脚手架上拆除立杆时，从脚手架外侧坠落（见图2）。此时，正在9号楼北侧地面监工的黄*听到西南角有响声，遂立即前往查看，其在发现刘*躺在地上后，立即联系了宝华控股现场负责人严*峰，并组织人员将刘*抬至工地东门口，而后严*峰驾驶自己车辆将刘*送往浙二医院博奥院区进行抢救，后经抢救无效死亡。

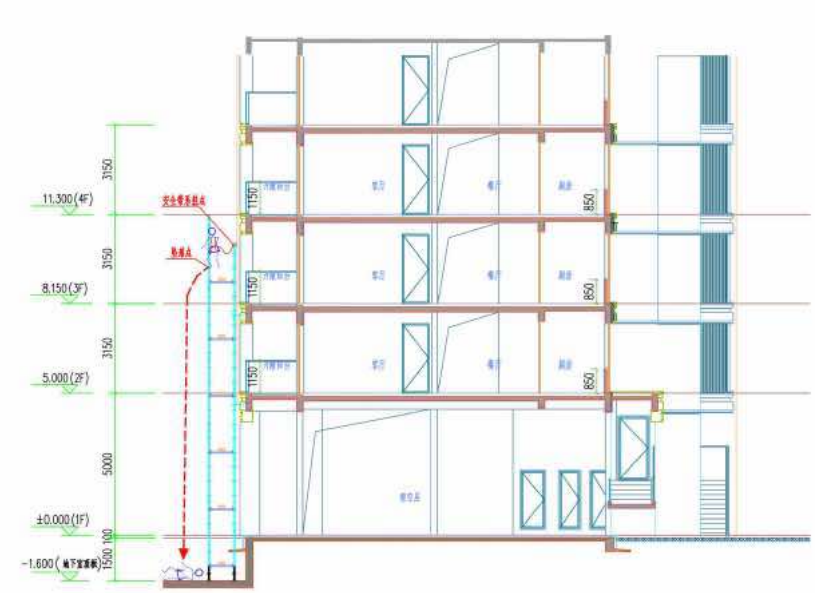


图 2　坠落经过示意图

三、应急处置评估

事故发生后，严*峰立即将刘*送往医院抢救，尽到了一定的紧急救助责任。

四、现场勘验情况

2026 年 1 月 15 日，联合调查组对事故现场进行了勘验，具体情况如下：本起事故发生于杭政储出【2025】37 号地块住宅项目 9 号楼，所涉脚手架为承插型盘扣式钢管脚手架。事发时，该楼西南角 3 层脚手架外部的安全防护网已拆除。刘*作业位置距地面高度约 9.5 米（见图 3），其所系安全带为全身式安全带。

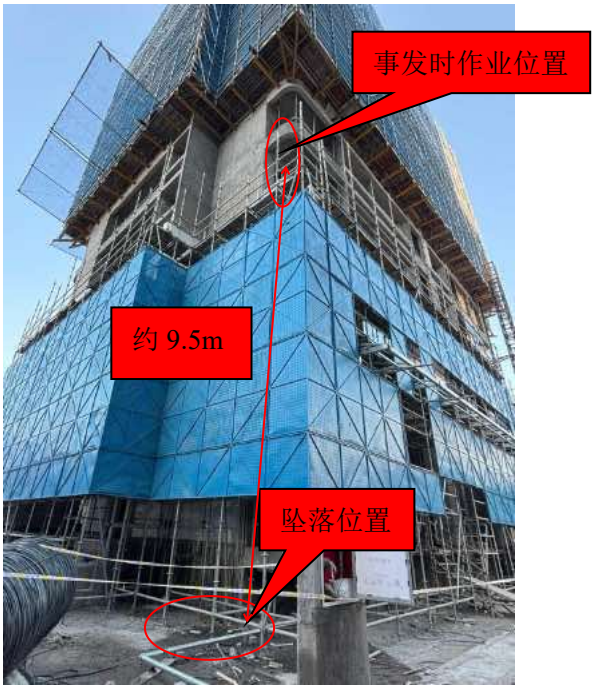


图 3　坠落面高度

五、事故原因分析

事发时现场无监控及直接目击者，根据现场勘察、调查询问等情况综合分析：刘*未遵守兴华智安《架子工操作规程（安全要点）》第 1 条、第 11 条[1]的规定，在安全带未高挂低用、挂点未固定牢固的情况下，违规站上脚手架水平杆进行拆除作业，不慎踩滑坠落地面，导致事故发生。

六、相关责任单位存在的主要问题

（一）兴华智安，安全生产主体责任落实不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未在安全技术交底中告知脚手架拆除作业中架面高度不够时可采取的应急措施，未及时

[1] 兴华智安《架子工操作规程（安全要点）》第 1 条、第 11 条：1.架子工应体检合格、持证上岗，应正确使用安全帽、安全带等劳动保护用品，安全带应坚固可靠（无挂点时应设安全母绳），高挂低用，作业中应穿防滑鞋，立足点应牢固、可靠，禁止翻越到护栏外面。11.拆下的材料不得集中堆放在架子上，严禁站在横杆上操作，禁止往下抛掷。

发现并消除脚手架拆除作业中存在的事故隐患，未向从业人员提供符合标准的防滑鞋。

（二）宝华控股，施工总承包管理职责履行不到位，未及时发现并督促分包单位消除脚手架拆除作业中存在的事故隐患。

（三）建安管理，监理职责履行不到位，未及时发现并督促施工单位消除脚手架拆除作业中存在的事故隐患。

七、履职情况

区住建局为杭政储出【2025】37号地块住宅项目的行业主管部门。2025年6月10日，该项目取得施工许可证。6月13日，区住建局工程质量安全监督站工作人员到现场组织质量安全交底。在后续施工中，该站共开展了4次日常检查，并针对发现的问题下达了4份《责令改正通知书》，目前所有问题均已整改完毕。此外，该站还对项目基桩、混凝土强度进行了2次监督检测，检测结果均为合格。

八、对相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

刘*，安全意识淡薄，未遵守兴华智安《架子工操作规程（安全要点）》第1条、第11条的规定，在安全带未正确使用的情况下，违规站上脚手架水平杆进行拆除作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议进行行政处罚的单位和人员

1.兴华智安，安全生产主体责任落实不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未在安全技术交底中告知脚

手架拆除作业中架面高度不够时可采取的应急措施，未及时发现并消除脚手架拆除作业中存在的事故隐患，未向从业人员提供符合标准的防滑鞋，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]、第四十四条第一款[3]和第四十五条[4]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]的规定，予以行政处罚。

2.宝华控股，施工总承包管理职责履行不到位，未及时发现并督促分包单位消除脚手架拆除作业中存在的事故隐患，建议由区住建局根据相关法律法规对其进行信用扣分。

3.建安管理，监理职责履行不到位，未及时发现并督促施工单位消除脚手架拆除作业中存在的事故隐患，建议区住建局依据相关法律法规对其进行信用扣分。

4.单*锋，兴华智安法定代表人，生产经营单位主要负责人职责履行不到位，实施本单位安全生产操作规程不到位，组织本单位安全生产教育和培训不到位，落实隐患排查治理制度不到位，未及时消除生产安全事故隐患，涉嫌违反《中华人民共和国

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[6]的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，予以行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）兴华智安，要深刻吸取本起事故教训，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查和消除生产安全事故隐患；要加强从业人员的安全生产教育培训和安全技术交底，确保从业人员具备必要的安全生产知识；要加强作业现场的安全管理，教育和督促从业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，以及正确佩戴、使用劳动防护用品，杜绝类似事故发生。

（二）宝华控股，要认真履行施工总承包管理职责，加强对作业现场相关单位的统一协调管理，督促分包单位严格按照施工方案、操作规程进行施工作业并落实各项安全措施，确保生产安全。

（三）建安管理，要切实履行建设工程安全监理职责，对施工单位进行针对性安全技术交底；要加强施工项目安全生产巡查检查，及时发现事故隐患，并督促施工单位落实整改，切实为安全施工把好关。

（四）北干街道办事处，要深刻吸取事故教训，立即在辖区

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

内通报事故情况和警示教训，强化警示教育作用；要针对事故暴露出的问题，部署开展辖区内建筑工地安全生产检查，全面深入排查各类事故隐患，建立隐患台账，明确整改时限，实行闭环管理，切实防范事故发生。

（五）区住建局，要将本起事故在行业内进行通报，督促施工、监理单位对在建工地进行全面风险辨识，特别要加强脚手架搭设拆除过程中的风险辨识和安全管理，落实安全生产主体责任，开展常态化隐患排查，及时消除事故隐患，确保生产安全。

萧山北干杭政储出【2025】37号地块住宅项目“1·14”一般高处坠落事故调查组

2026年2月6日