

行政执法事后公开

索引号:	11371103749850971 2/2024-00587	公开方式:	主动公开
发布机构:	岚山区应急管理局	组配分类:	行政执法事后公开
标题:	岚山区安东卫街道办事处日照银通金属材料有限公司“12·20”一般受伤事故调查报告		

岚山区安东卫街道办事处日照银通金属材料有限公司“12•20”一般受伤事

发布日期： 2024-02-19 16:14　　信息来源：岚山区应急管理局　　浏览次数： 449

岚山区安东卫街道办事处日照银通金属材料有限公司“12·20”一般受伤事故调查报告

2023年12月20日18时30分许，日照银通金属材料有限公司两名作业人员在车间西侧使用自行剪叉式升降平台对4号行车进行电机维修作业时发生不同程度受伤，直接经济损失约30余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故调查报告和处理办法27日，经岚山区人民政府批准，成立了由区应急局、区工信局、区总工会、区公安分局、区国资局、安东卫街道办事处等部门单位组成的日照银通金属查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委参与事故调查工作，事故调查组依法依规对该起事故进行调查，事故调查聘请了工贸行业的安全生产

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故接原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，建议。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.日照银通金属材料有限公司（以下简称银通公司）成立于2023年10月08日，注册地址位于山东省日照市岚山区安东卫街道金属表面处理生态产委。经营范围包括一般项目：有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造面处理；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；环境保护专用设备制造；仪器仪表制造；真空镀膜加工；防腐材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

日照银通金属材料有限公司租赁日照鑫百镀科技有限公司的A5厂房及热镀生产线，用于进行热镀锌生产。

2.日照鑫百镀科技有限公司（以下简称鑫百镀公司）成立于2019年06月03日，注册地位于日照市岚山区金属表面处理生态产业园内，法定代表人为目：货物进出口；技术进出口；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化品）；金属结构制造；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；物业管理；园区管理服务。凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；污水处理及其再生利用。

日照鑫百镀科技有限公司是日照金属表面处理生态产业园的运营管理单位，将A5厂房及热镀生产线租赁给日照银通金属材料有限公司，为岚山区司。

（二）事故发生地点情况

事故发生地点位于银通公司车间西侧，发生事故的自行剪叉式升降平台位于下料区域，距离车间西墙约11米；北侧是用围挡圈起来的物品放置区；

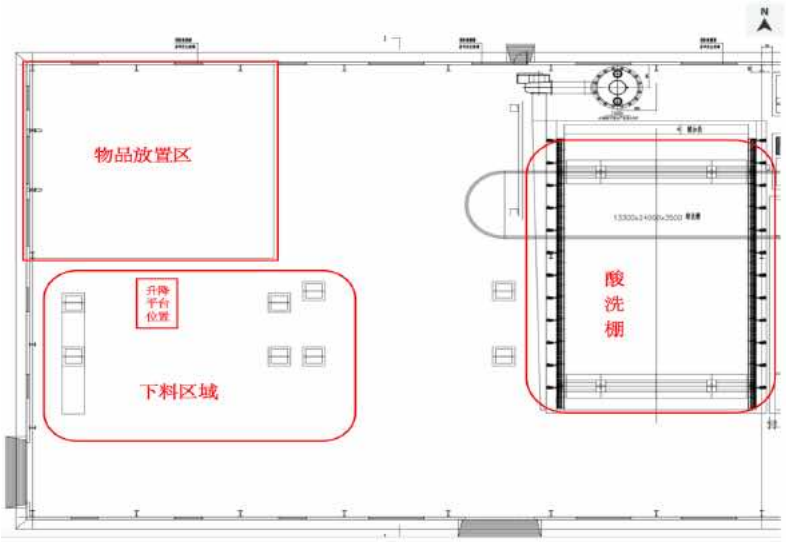


图1 事故发生地点示意图

（三）事故现场勘查情况

事故调查组于2023年12月21日至12月22日对事故发生现场进行勘查，勘察结果如下：

发生事故的自行剪叉式升降平台（以下简称升降平台）所属银通公司，型号为140XEN；出厂日期为202年9月；安全作业承载能力320KG、工米、总长2.48米、总宽1.15米、总高2.64米、作业平台尺寸2.27米×1.14米。

倾倒的升降平台起升高度约9.3米，车轮下方有钢筋、北侧有废旧电机、东北侧有钢筋卷（见图2）。车间西墙的彩钢瓦和玻璃是2名受伤人员撞击员落地位置（见图3）。



图2 升降平台周边示意图



图3 受伤人员撞击位置和落地位置

（四）业务承包合同、安全生产管理协议等相关情况

1.鑫百镀公司与银通公司于2023年10月18日签订了《日照鑫百镀科技有限公司A5#厂房及热镀锌生产线承包协议》，协议的主要内容是将A5#厂房公司，合同期限自2023年11月1日起至2033年10月31日止。

2.鑫百镀公司与银通公司于2023年9月20日签订了《入住企业安全生产协议书》。

3.鑫百镀公司与银通公司于2023年11月24日签订了《安全生产管理协议》，协议中明确了甲乙双方各自的安全职责。

（五）事故相关人员情况

1.高某明，男，汉族，48岁，身份证号3728021975****351X；家庭住址：日照市岚山区安东卫街道办事处仁家村，伤者在日照市人民医院接受治疗

2.聂某军，男，汉族，39岁，身份证号3709821984****1337；家庭住址：山东省新泰市羊流镇西王庄村中心大街302号，伤者在日照市岚山区人民医

（六）伤者救治情况


2023年12月20日18时35分许，银通公司安全员李某泽拨打120急救电话，银通公司立即组织进行事故救援。18时50分许120救护车辆到达现场后将人民医院进行救治，经岚山区人民医院诊断，聂某军留在岚山区人民医院治疗，高某明转院至日照市人民医院进行治疗。

（八）教育培训情况

1.高某明：银通公司提供了公司级、车间级、班组级安全教育考试试卷，其中公司级试卷考试未体现职工姓名和考试时间，车间级、班组级试卷未工三级安全教育培训记录中教育时间、教育人、教育学时均未填写。

2.聂某军：2023年12月18日上午由银通公司安全员李某泽对其进行了4学时安全教育培训，下午进行了安全考试。

（九）事故相关工序的作业实施步骤

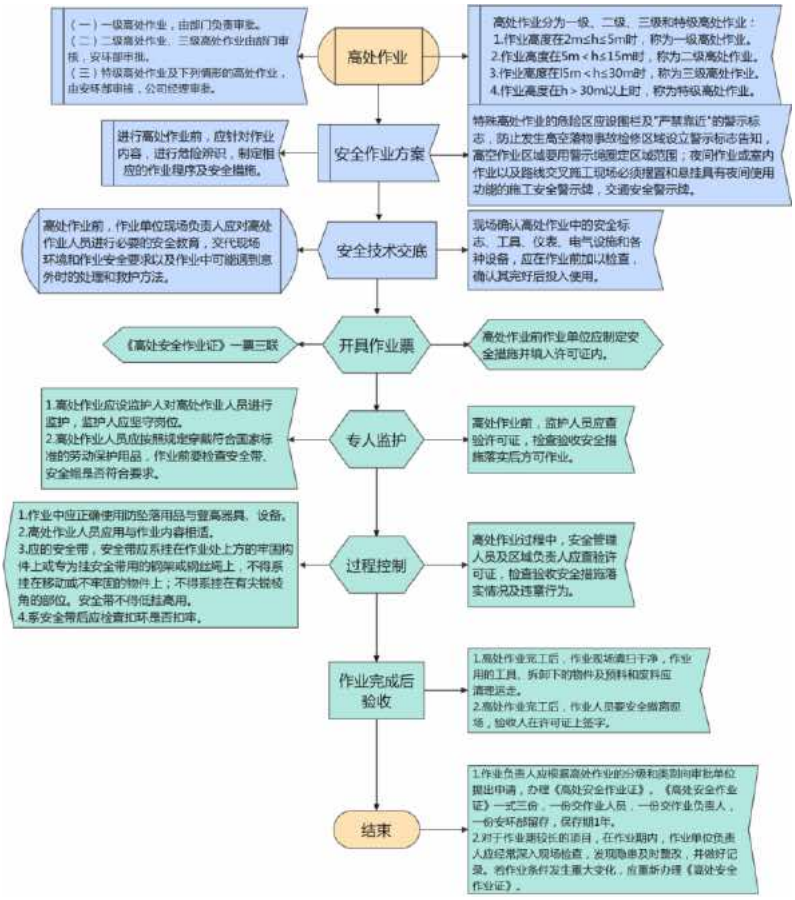

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年12月20日18时许，银通公司电工高某明收到通知“4号行车异响，需要查看”，随后高某明与聂某军一起前往4号行车处进行查看，因需要车间外的升降平台自车间中门进入行驶至4号行车北侧电机下方，18时28分许，由聂某军操纵升降平台与高某明一起乘坐升降平台起升至4#行车北侧电机至约9.3米左右，聂某军按下升降平台上的急停按钮锁住升降平台，随即准备蹲下拿工具干活，这时升降平台突然往西倾倒，聂某军与高某明随升降平台到临近车间西墙的挂件支架停止倾倒，聂某军与高某明被惯性甩出撞到车间西墙的彩钢瓦与玻璃上，然后跌落至地面。

（二）事故救援情况

事故发生后，班长卞某峰、现场负责人姜某波、安全员李某泽陆续赶到现场组织救援工作，18时35分许，银通公司安全员李某泽拨打120急救电话故救援。18时50分许120救护车辆到达现场后将两名伤者送往日照市岚山区人民医院进行救治。

三、人员受伤及事故报告情况

（一）人员受伤情况

1.高某明，男，汉族，48岁，身份证号3728021975****351X；家庭住址：日照市岚山区安东卫街道办事处仁家村，伤者经在日照市人民医院接受治

2.聂某军，男，汉族，39岁，身份证号3709821984****1337；家庭住址：山东省新泰市羊流镇西王庄村中心大街302号，伤者在日照市岚山区人民医

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员高某明、聂某军未系安全带，且在升降平台下方存有钢筋等杂物的情况下上升升降平台导致升降平台倾翻造成人员跌落，是导致事故发生

（二）间接原因分析

1.企业安全生产主体责任落实不到位。企业未牢固树立安全生产红线意识和底线思维，思想认识不到位，安全生产全员责任制不清晰、安全管理制准制定不完善。

2.危险作业管理以及作业过程中的风险管控不到位。未能严格落实危险作业审批手续，未有效制定安全管控措施，未对作业周边环境进行安全确认管理、管控。

3.教育培训和现场安全管理存在短缺。企业未按规定对自行剪叉式升降平台作业人员进行专项教育培训，未及时发现、制止作业现场的违规行为。

五、有关监管情况

（一）区属国有企业监管情况

区园区发展有限公司安全生产主体责任落实不到位。作为区属国有企业，能够按照省市区安全生产会议精神以及上级总体部署要求，对园区内企业和安全培训。但对上级有关会议精神传达不及时，对园区内企业进行招商引资时未对入园企业的安全资料、资质进行认真审核把关，导致所入园企业的安落实企业安全生产主体责任不到位，未按照安全生产法律法规的要求，对园区内的有关生产经营单位进行统一协调、监督管理，日常监督管理不到位，存

（二）有关职能部门监管情况

1.岚山区工业和信息化局：履行安全生产“三管三必须”责任不强，对工业企业的安全生产督导检查整改落实次数频率不高，未有针对性地对事故导检查不深入、不彻底。

2.岚山区国有资产管理局：未依法履行国有资产出资人职责，对园区公司以及所属全资子公司国有资产监督不到位，履行安全生产“三管三必须”有企业的日常安全生产督导不到位，责任落实不到位。

3.岚山区应急管理局：作为行业直接监管部门，依法按照年初制定的执法检查计划有序开展全过程执法，执法有记录、有依据、有清单、有痕迹任。但对新建企业重帮扶、轻执法，尤其对国有企业所属企业执法力度不够。

（三）属地党委和政府监管情况

安东卫街道办事处：针对所辖区域存在的问题，及时召开事故警示会，多措并举、常抓不懈，研究整改措施，解决实际问题，坚持“四个强化”，全生产工作，日常监管执法有记录、有台账。但对辖区内鑫百镀工业园安全生产帮扶检查相对较少。

六、对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（一）责任人员

1.高某明，男，群众，银通公司从业人员。安全意识淡薄，违反安全生产操作规程进行作业，对事故的发生负有直接责任。其行为违反了《中华人十七条[①]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[②]的规定，建议由银通有限公司给予批评教育，按照内部有关规定进行处理，将处理报备。

2.聂某军，男，群众，外来临时聘用人员。安全意识淡薄，违反安全生产操作规程进行作业，对事故的发生负有直接责任。其行为违反了《中华人十七条[①]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[②]的规定，建议由聘用单位给予批评教育，按照有关规定进行处理，将处理结果上报。

3.卞某峰，男，群众，银通公司当班班长。履行安全生产管理职责不到位，对班组作业现场的安全检查督促不到位，对事故发生负有责任，建议由民共和国安全生产法》第九十六条[③]的规定，对其处二万元的罚款。

4.姜某波，男，群众，银通公司生产、工艺副总。作为负责生产、工艺的第一责任人，履行安全生产三个必须不到位，对生产、工艺存在的安全隐任，建议由岚山区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[③]的规定，对其处二万元的罚款。

5.王某委，男，群众，银通公司法人代表、总经理。履行安全生产管理职责不到位，对从业人员的安全生产教育培训以及日常管理不到位，对事故岚山区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[③]的规定，对其处二万元的罚款。

（二）责任单位

1.银通公司履行企业安全生产主体责任不到位，未按规定对移动升降机安全操作进行专门的安全生产教育和培训，未及时发现并消除设备存在的生业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对本起事故负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一

款的行政处罚。

（三）属地党委、政府和有关职能部门

建议对区属国有企业岚山区园区发展有限公司、行业主管部门岚山区工业和信息化局、行业监管部门岚山区国资局、行业直接监管部门岚山区应急道办事处党工委、办事处交由区纪委、监委进行处理。

七、事故暴露出的问题

1.企业安全生产主体责任落实不到位。企业各级管理人员均没有牢固树立安全生产红线意识和底线思维，思想认识不到位，未严格履行全员安全度、安全操作规程、作业标准形同虚设，未严格落实。

2.危险作业管理不到位。未能严格落实危险作业审批手续，银通公司管理人员不了解现场正在进行的危险作业，未对危险作业进行有效的管理、管

3.作业过程中的风险管控不到位。作业前未对作业条件进行风险辨识及分析，未有效制定安全管控措施，未对作业周边环境进行安全确认，作业人

4.教育培训不到位。安全教育培训工作不到位。企业未对相关作业人员进行自行剪叉式升降平台安全操作的相关教育培训。

5.现场安全管理存在漏洞。企业相关人员未能及时发现、制止作业现场存在的违章作业行为。

八、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建

（一）银通公司要深刻汲取本次事故教训，立即组织开展全员安全警示教育，切实增强员工的安全风险防范意识，消除员工侥幸、麻痹心理作业的

（二）银通公司要进一步加强对作业现场的风险辨识管控和危险作业力度，严格落实危险作业审批手续，组织公司有关职能部门对所有现场、项目识，完善相应管控措施，及时消除作业现场存在的安全隐患，确保“三违”行为不发生。

（三）银通公司要严格落实企业安全生产主体责任，切实履行各部门安全生产职责，完善、细化和制定各项作业标准、岗位操作规程和安全管理制一线作业人员的教育培训力度，提升一线作业人员安全风险防范意识。

（四）银通公司要立即组织开展一次全员参与的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能培训，掌握、熟知应急预案内容、职责、应急处置

（五）园区公司和鑫百镀公司要进一步加强对承包（承租）单位安全生产工作的统一协调、管理，加大对承包（承租）单位作业现场监督检查以及资料的审核关，确保各项安全措施落实到位，杜绝类似事故的发生。

（六）属地党委、政府和有关职能部门要加大对有关企业的执法检查、督导力度，强化执法效能。

日照银通金属材料有限公司“12·20”一般受伤事故调查组

2024年2月18日

扫一扫在手机打开当前页

上一篇：日照泰东环保科技有限公司“6·26”事故调查报告

版权所有：日照市岚山区人民政府主办 电话：0633-2618700 地址：日照市岚山区岚山中路1号

鲁ICP备18048009号 鲁公网安备 37110302000106号 网站标识码：3711030001 网站地图 技术支持： 至信科技

本站提供信息仅供参考，不作为法律依据，确切内容以正式文件及实际业务为准

岚山发布

政府网站找错