河池市禾新科技有限公司“5•4”一般灼烫事故调查报告

2024年5月4日凌晨02时31分左右，位于河池市工业园区大任产业园的河池市禾新科技有限公司（以下简称禾新公司）发生一起碱熔釜喷料灼烫事故，造成1人重伤，经医院全力抢救，于2024年5月6日19时30分左右抢救无效死亡，直接经济损失1957955.48元。

事故发生后，河池市应急管理局、市工业园区管委会和金城江区党委、政府领导高度重视，并作出重要批示，要求全力抢救伤员，严查原因、严肃处理、严格要求，坚决防止此类事故再度发生。河池市应急管理局副局长韦继兵、河池市工业园区管委会副主任韦盛云、河池市工业园区安全生产监督管理局局长韦裕文、金城江区应急管理局副局长潘重臣等接到事故报告后，到医院核实情况并组织协调专家等各方力量对伤者全力抢救，亲赴事故现场，指导事故处置和善后处理工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，金城江区人民政府于2024年5月8日批准成立了由金城江区应急管理局、河池市工业园区安全生产监督管理局、金城江区工信和商务局、金城江区人力资源和社会保障、金城江区总工会、河池市公安局东江派出所和金城江区人民政府负责同志和有关人员组

成的禾新公司“5•4”灼烫事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请金城江区纪委监委派员参加，同时聘请化工安全、设计、生产等方面的有关专家组成专家组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查组认定，河池市禾新科技有限公司“5•4”灼烫事故是一起在给碱熔釜加热水过程中员工违章操作造成喷料的一般生产安全事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

禾新公司成立于2022年04月01日，位于广西壮族自治区河池市金城江区大任产业园大任路008号，法定代表人陈列明，注册资本1500万元，经济性质为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91451202MAA7KG3W5X，经营范围为一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品)；生物化工产品技术研发；石墨烯材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品)；染料销售；颜料销售；合成材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；专用化学产品制造(不含危险化学品)；环保咨询服务；新材料技术推广服务；电子专用材料

研发;安全咨询服务；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推厂；涂料销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；颜料制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；染料制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，营业期限为2022年04月01日至长期。

禾新公司公司由法人股东柏柯创业投资(常州)有限公司占股55%和自然人股东倪佳立占股33.333%、陈列明占股10%、顾秀敖占股1.667%构成。禾新公司总经理陈列明负责全面工作；公司副总经理顾秀敖，主管安全环保工作；李旭东主管财务物流采购工作。公司下设综合办、生产部、财务部、安环部、质管部等职能部门，现有职工50人，高级工程师1人，中级工程师2人，其中大学本科学历8人，大专学历9人，高中学历8人，初中学历15人。

禾新公司租赁河池市大任产业园药融园内GMP原料药车间三进行建设，其结构形式是钢筋砼框架结构,共四层,局部五层,占地面积 2272.7m^2,建筑面积 6856m^2，每个防火分区面积均小于2000m^2。厂房分左、中、右三段。中间段为辅助区，长23m，分5层，设4个疏散楼梯间，设有防爆货梯、烟井、风井、电井，每层设货厅及中转间，一层布置有真空泵组:二层布置有电加热导热油炉、热风循环系统，三层布置有双锥干燥机。左右两段均为生产区，均为四层，每个生产区设1个疏散楼梯间。对硝基苯甲酸(PNTA)生产线、对基苯磺酰胺盐酸盐(PHSF·HC1)生产线布

置在西南侧生产区一层和二层，1-(4 苯氧基苯氧基)-2-丙醇(PPP)生产线、6GD 生产线布置在东北侧生产区一层到三层，对氨基苯甲酸异辛酯(EHAB)生产线布置在西南侧生产区三层和四层，间三氟甲基苯酚生产线、光刻胶生产线布置东北侧生产区三层和四层。辅助区与生产区之间设通道连通，连接处设防护斗门及甲级防火门。厂房东南侧为室外设备区，布置石油醚回收槽、甲苯回收槽等室外工艺设备及中间罐组。厂房的四周设有安全出口及消防救援窗。车间四周设置环形车道，路面宽度为导 6m~8m，转弯半径为 12m，路面上净空高度不低于 5m。

（二）事故装置基本情况。

事故装置。事故装置为 6GD 生产线的碱熔釜装置（企业编号为 R01-304 反应釜），位于禾新公司生产车间三楼东北侧。R01-304 釜是用于将磺化物化合物在强碱作用下生成酚钠（钾）的设备，配置有热水计量罐、碱熔冷凝器、碱熔气液分离器、碱熔尾气塔、碱熔水泵、碱熔水收集槽、碱熔风机、稀释中和釜。

事故装置生产工艺。在碱熔釜中加入水，启动搅拌，加入的 KOH 及 Na0H，开夹套导热油升温至 240~242℃，开始慢慢而均匀地加入折干磺化产物，控制物料温度不得低于 240℃，约 2h 加完，完成后于 240℃保温 3h，取样测终点，观看物料粘杆、厚度、颜色、脆度等情况，并参考化验分析 Na_2S0_3 含量数据来判断反应终点。停止保温，缓慢均匀地喷入 90℃~100℃热水进行降温，约 1h 加完，当物料温度降至 150℃时，停止加水，准备放料。碱熔釜气体由上升管进入冷凝器冷却，冷凝液回流回釜，

不凝气体经风机抽出通过碱熔尾气塔排空。

（三）事故企业建设项目有关情况

1.项目有关手续办理情况

2022 年 1 月 13 日，项目取得《9000 吨/年医药中间体及 400 吨/年高性能光刻胶系列产品项目入园开展前期工作的批复》（河工管函〔2022〕16 号）。

2022 年 4 月 18 日,禾新公司 9000 吨／年医药中间体及 400 吨／年高性能光刻胶系列产品项目经河池市工业园区备案,并取得投资项目备案证明项目代码:2204-451209-89-05-371274。禾新公司租赁河池市大任产业园药融园内 GMP 原料药车间三进行建设，分两期实施，其中一期项目主要建设内容为:建设年产 3000 吨对硝基苯甲酸、年产 500 吨对肼基苯磺酰胺盐酸盐、年产 300 吨对氨基苯甲酸异辛酯、年产 300 吨 1-(4-苯氧基苯氧基)-2-丙醇、年产 300 吨 6GD、年产 600 吨间三氟甲基苯酚等生产线；二期项目主要建设内容为:建设年产 400 吨高性能光刻胶系列产品、年产 2000 吨对硝基苯甲酸、年产 500 吨对肼基苯磺酰胺盐酸盐、年产 300 吨对氨基苯甲酸异辛酯、年产 300 吨 1-(4-苯氧基苯氧基)-2-丙醇、年产 300 吨 6GD、年产 600 吨间三氟甲基苯酚等生产线。项目总投资 10500 万元，占地面积 2272.7m^2。

2023 年 3 月 22 日，项目取得《河池市生态环境局关于 9000 吨/年医药中间体及 400 吨/年高性能光刻胶系列产品项目(一期、二期)环境影响报告书的批复》(河环审〔2023〕18 号)。

2023 年 4 月 19 日，禾新公司按照《建设项目安全设施“三

同时”监督管理办法》（原国家安监总局令第36号）的规定,组织专家组对广西安生安全技术有限公司编制的《禾新公司9000吨/年医药中间体及400吨/年高性能光刻胶系列产品项目(一期)安全预评价报告》进行审查并通过。

2023年6月30日，由禾公司按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安监总局令第36号）的规定,组织专家组对广西北投化工规划设计院有限公司编制的《禾新公司9000吨/年医药中间体及400吨/年高性能光刻胶系列产品项目(一期)(6GD和PPP装置)安全设施设计专篇》进行审查并通过。

2023年12月5日，项目取得河池市工业园区管理委员会出具的《特殊建设工程消防验收意见书》（河工管消验字〔2023〕第0004号）。

2.有关建设情况

禾新公司9000吨/年医药中间体及400吨高性能光刻胶系列产品项目一期中的年产300吨6GD生产线，于2023年5月正式开工建设，施工单位为襄阳能求动力设备科技服务有限公司，监理单位为广西大通建设监理咨询公司管理有限公司。

2022年11月22日，禾新公司与襄阳能求动力设备科技服务有限公司签订了建筑工程施工合同，并于2023年2月8日开始进场开始施工作业。

2023年5月12日，禾新公司与广西大通建设监理咨询公司管理有限公司签订了项目监管协议合同，并于2023年5月12日开始进场开始监管。

2023年6月30日，完成了年产300吨6GD生产线及相关公辅设施的安装。

2023年7月30日，完成对设备及管道试压、吹扫、气密单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备工作。

2023年7月30日，建筑工程监理工作结束，监理单位离场。

2023年7月31日，完成《禾新公司9000吨/年医药中间体及400吨/年高性能光刻胶系列产品项目一期年产300吨6GD生产线《试生产方案》的编制，2023年11月23日，通过专家组审查及试生产条件确认。

2023年8月开始，禾新公司年产300吨6GD生产线设备开始调试和试车。

2023年8月30日，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同组织对年产300吨6GD生产线设备设施的安装施工情况进行了工程中间交接。

2023年11月25日，禾新公司年产300吨6GD生产线开始进行试生产。

目前，禾新公司年产300吨6GD生产线的竣工验收工作正在进行当中。

3.事故涉及的主要危险物料

氢氧化钠、氢氧化钾、中间体磺化物等。

二、事故发生经过、应急处置和现场勘察情况

（一）事故发生经过、应急处置和事故报告情况。

2024年5月4日凌晨02时31分左右，6GD岗位三楼R01-304

碱熔釜（反应釜）发生喷料，导致在岗员工（当班班长）李怀星被喷料灼烫受伤。

02 时 31 分~38 分，车间员工覃伟学听到疑是爆炸的异响，即刻赶到三楼检查，发现李怀星正趴在护栏边，身上铺满喷溅的物料，随时有坠落的危险，覃伟学立即拉着李怀星衣领，把他拉到车间中间安全位置，经查验，看见李怀星头部受伤，随后做初步处置。

02 时 38 分，车间员工覃伟学向车间管理人员汇报后，车间管理人员立即赶赴现场。

02 时 50 分，车间管理人员到达现场后紧急疏散现场操作人员，及时组织抢救伤员送往河池市第三人民医院进行救治，同时电话报告公司主要负责人陈列明和分管安全负责人顾秀敖，并立即对现场采取应急处置措施，待 DCS 监控 R01-304 碱熔釜（反应釜）达到安全状态，停止 R01-304 碱熔釜（反应釜）搅拌。

02 时 50 分左右，公司总经理陈列明接到车间管理人员汇报事故情况后，立即安排公司副总经理顾秀敖到河池市第三人民医院做好对接工作，不惜一切代价抢救伤员，并且立即从浙江绍兴开车返回金城江区组织开展善后处置。

03 时 30 分左右，伤者送达河池市第三人民医院住院部急诊室诊断，然后直接转到重症室急救。

07 时 40 分左右，现场管理人员安排员工进场进行清洗作业，收集现场喷出来的物料。

09 时 25 分，禾新公司电话向河池市工业园区管理委员会报

告事故情况。

11时许，金城江区应急管理局接到河池市工业园区安全生产监督管理局报告禾新公司事故情况。接报后，金城江区应急管理局会同河池市工业园区管理委员会、河池市工业园区安全生产监督管理局立即赶赴医院了解伤者情况，并组织协调专家等各方力量对伤者全力抢救，并向市应急管理局报告事故情况。

11时53分，河池市工业园区管理委员会、市应急管理局、金城江区应急管理局、市工业园区安全生产监督管理局赶赴事故现场协调处置。

16时10分左右，河池市应急管理局副局长韦继兵赶赴事故现场理解情况，并组织协调应急处置工作。

2024年5月6日19时30分左右，伤者李怀星经医院全力抢救无效死亡。

（二）现场勘查情况

1.R01-304碱熔釜（反应釜）设备现场图



卡扣螺栓断裂后弹出的釜盖

R01-304 碱熔釜（反应釜）釜盖断裂的卡扣螺栓




R01-304 碱熔釜（反应釜）釜盖卡扣子






事故发生现场另一个碱熔釜照片

2.R01-304 碱熔釜（反应釜）设备温度趋势图

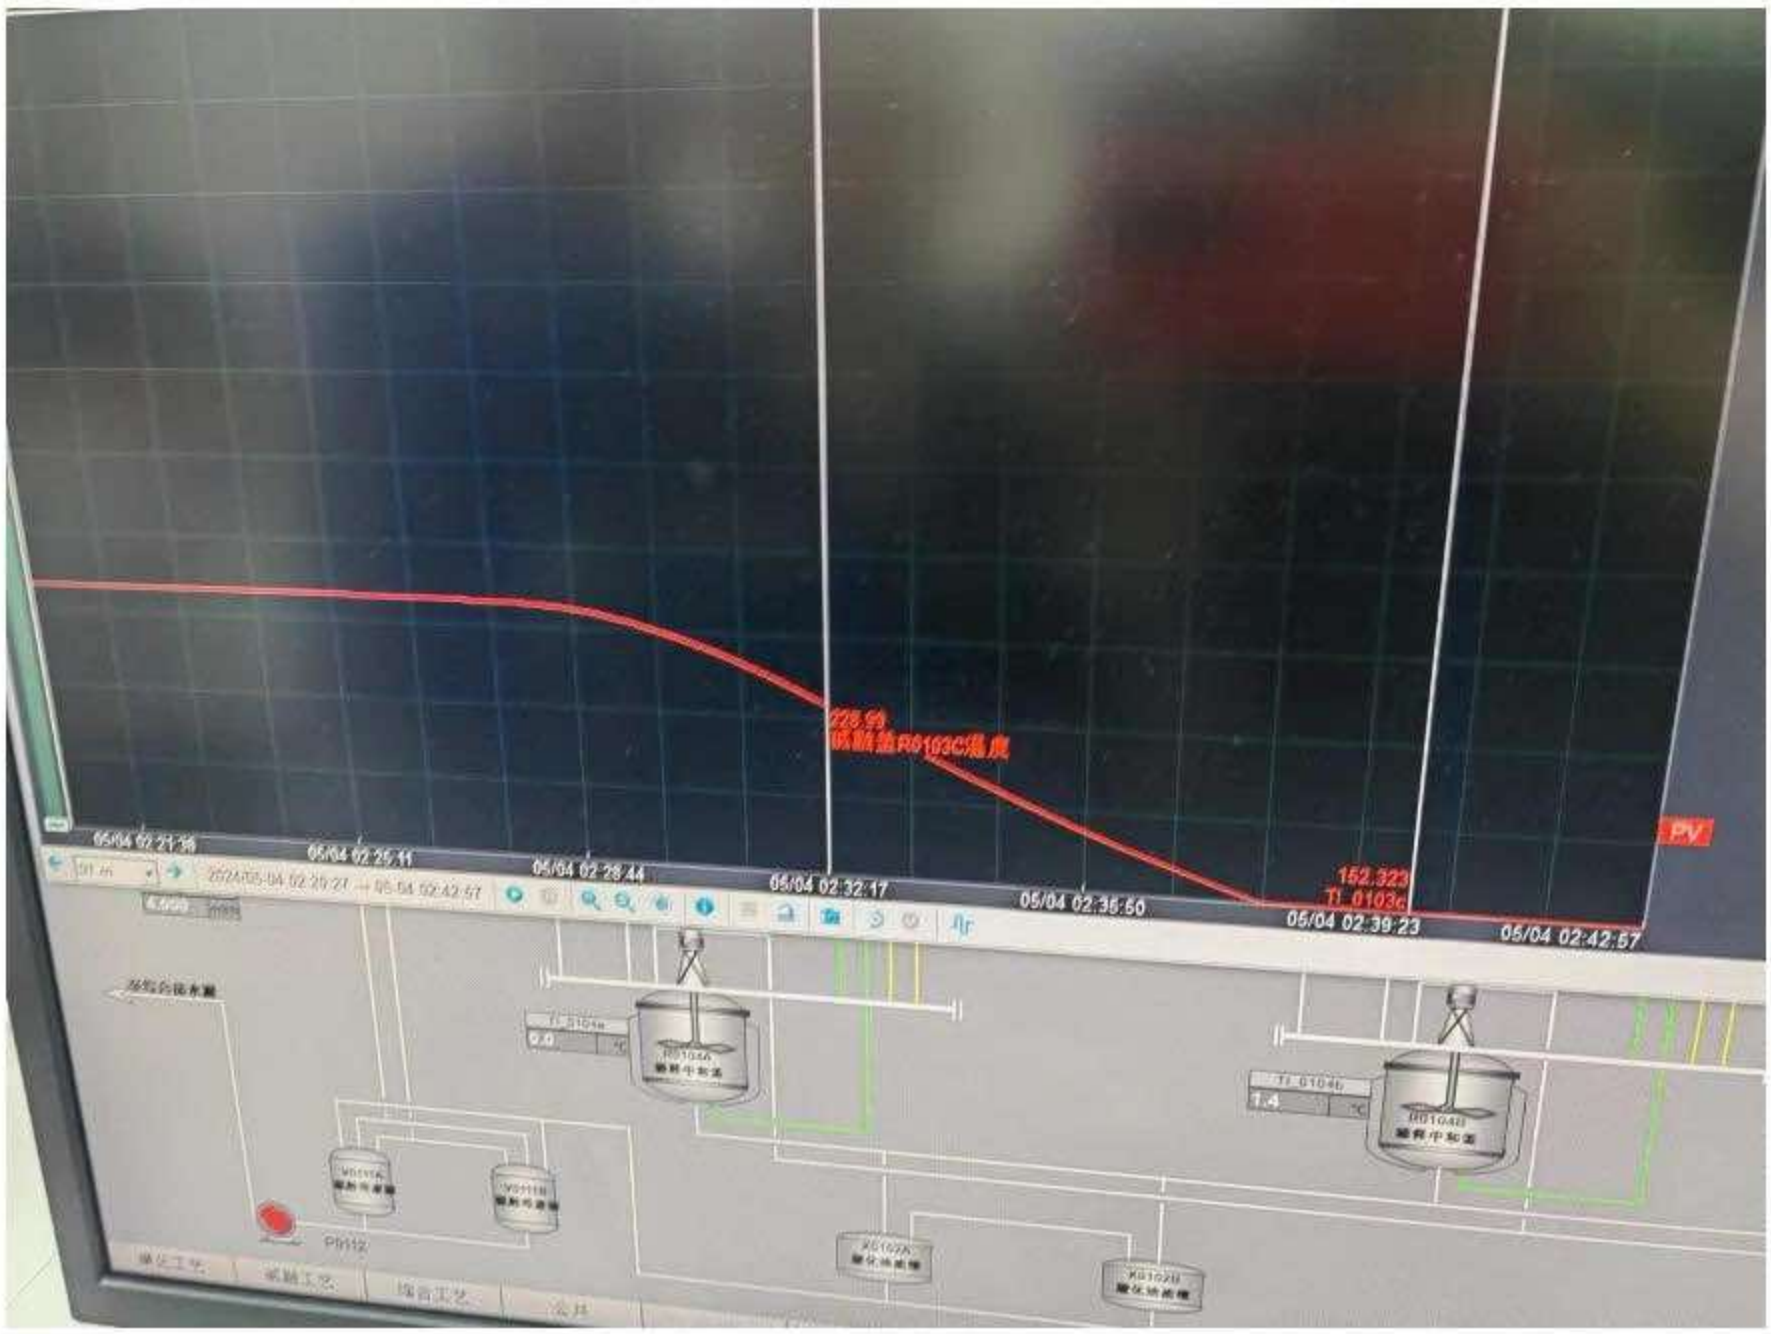

（注：DCS 显示，5 月 4 日凌晨 R01-304 碱熔釜（反应釜）02：26~02：36，10 分钟温度从 262 度下降到 185 度（其中 02:26~02:32，6 分钟温度从 262 度下降到 228 度），其中 02：31 之后温度急剧下降，平均每分钟下降近 12 度，由此判断可能导致 R01-304 碱熔釜（反应釜）在 02：31~02：32 发生喷料）。

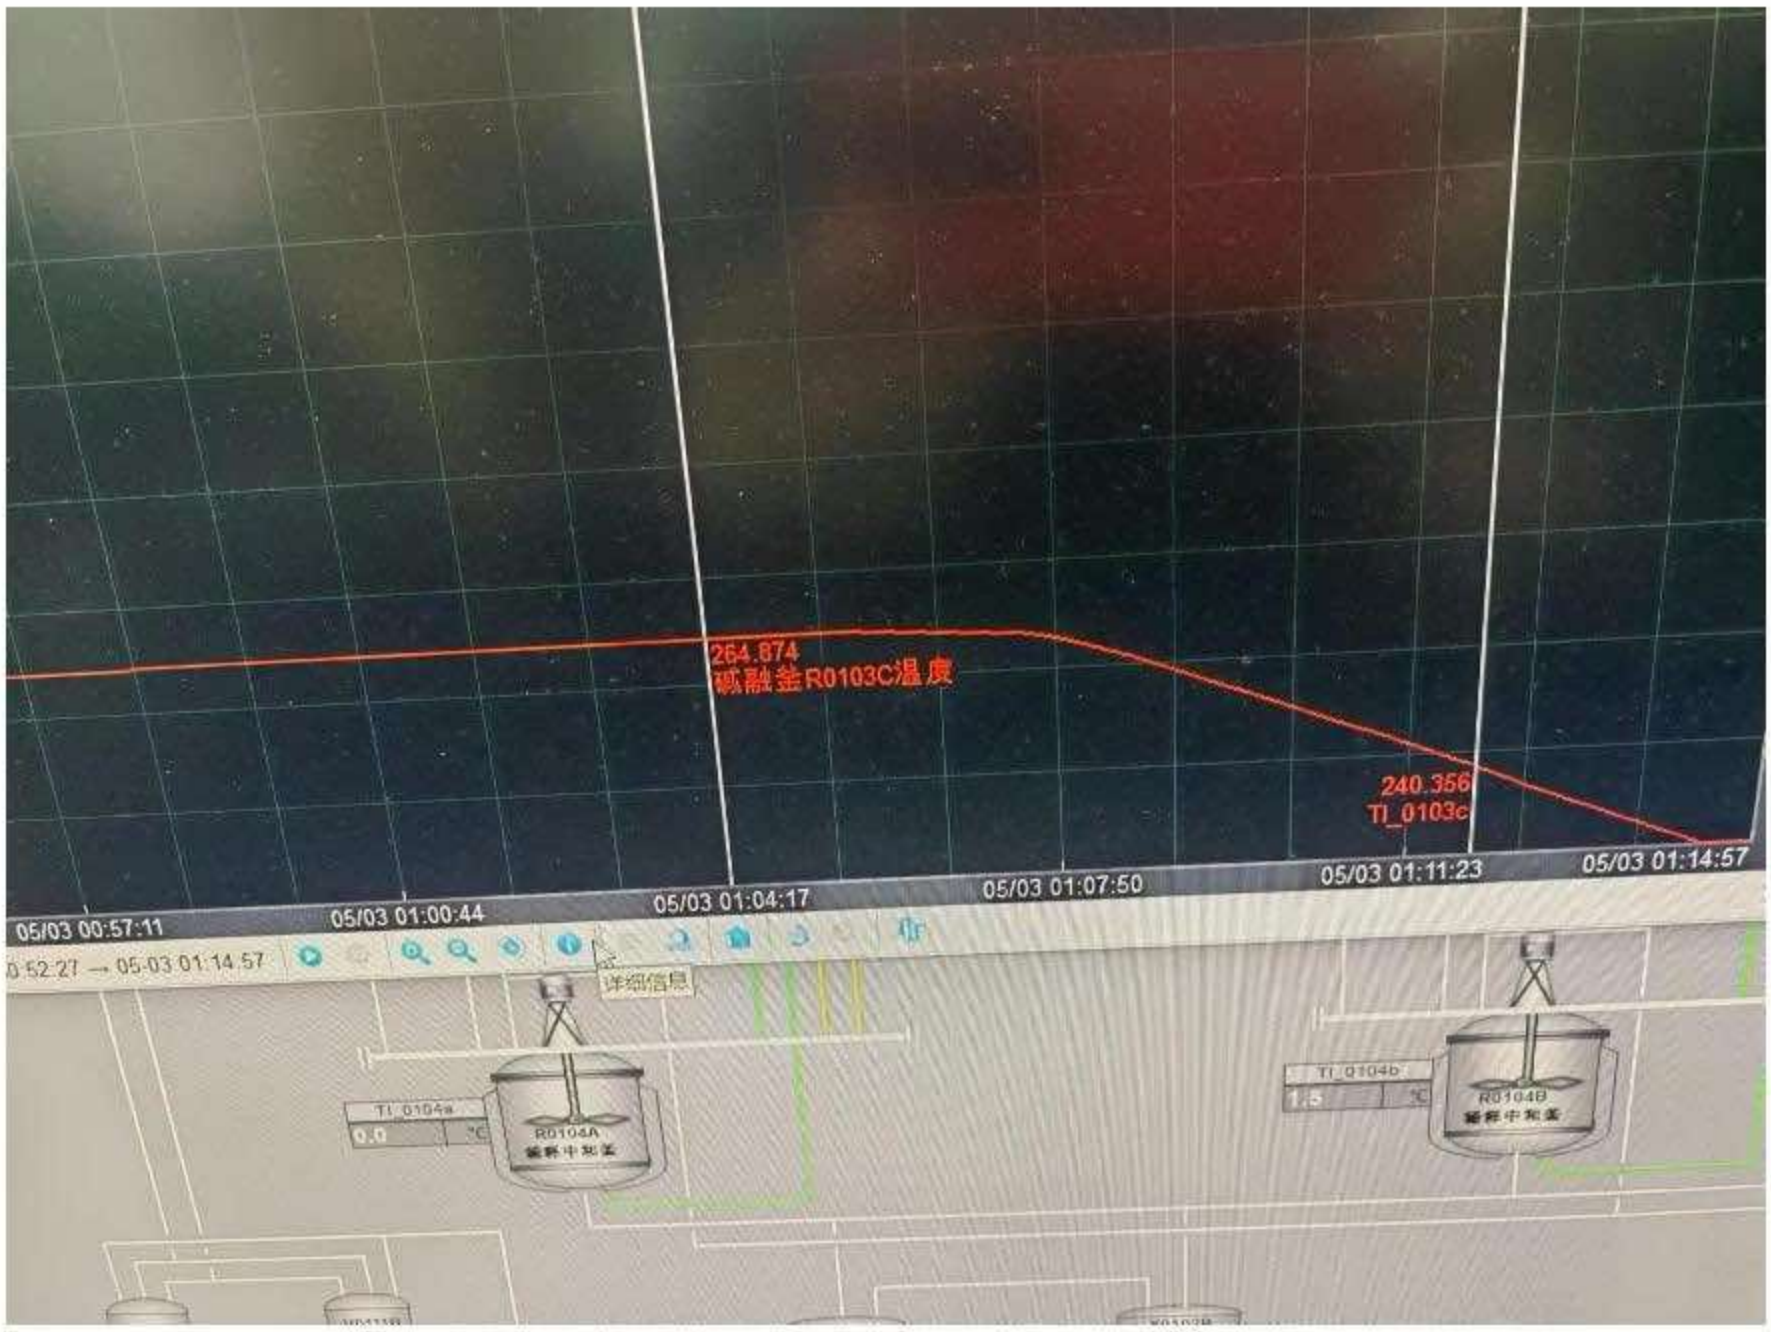

（注：DCS 显示 R01-304 碱熔釜（反应釜）5 月 3 日凌晨 01：04~01：14 温度变化趋势）

3.R01-304 碱熔釜（反应釜）压力表安装情况




（注：现场勘验发现 6GD 生产线 R01-304 碱熔釜没有安装有压力检测仪表。）

4.R01-304 碱熔釜（反应釜）碱熔釜控制情况




（注：导热油管路上未见安装釜温调节阀组）

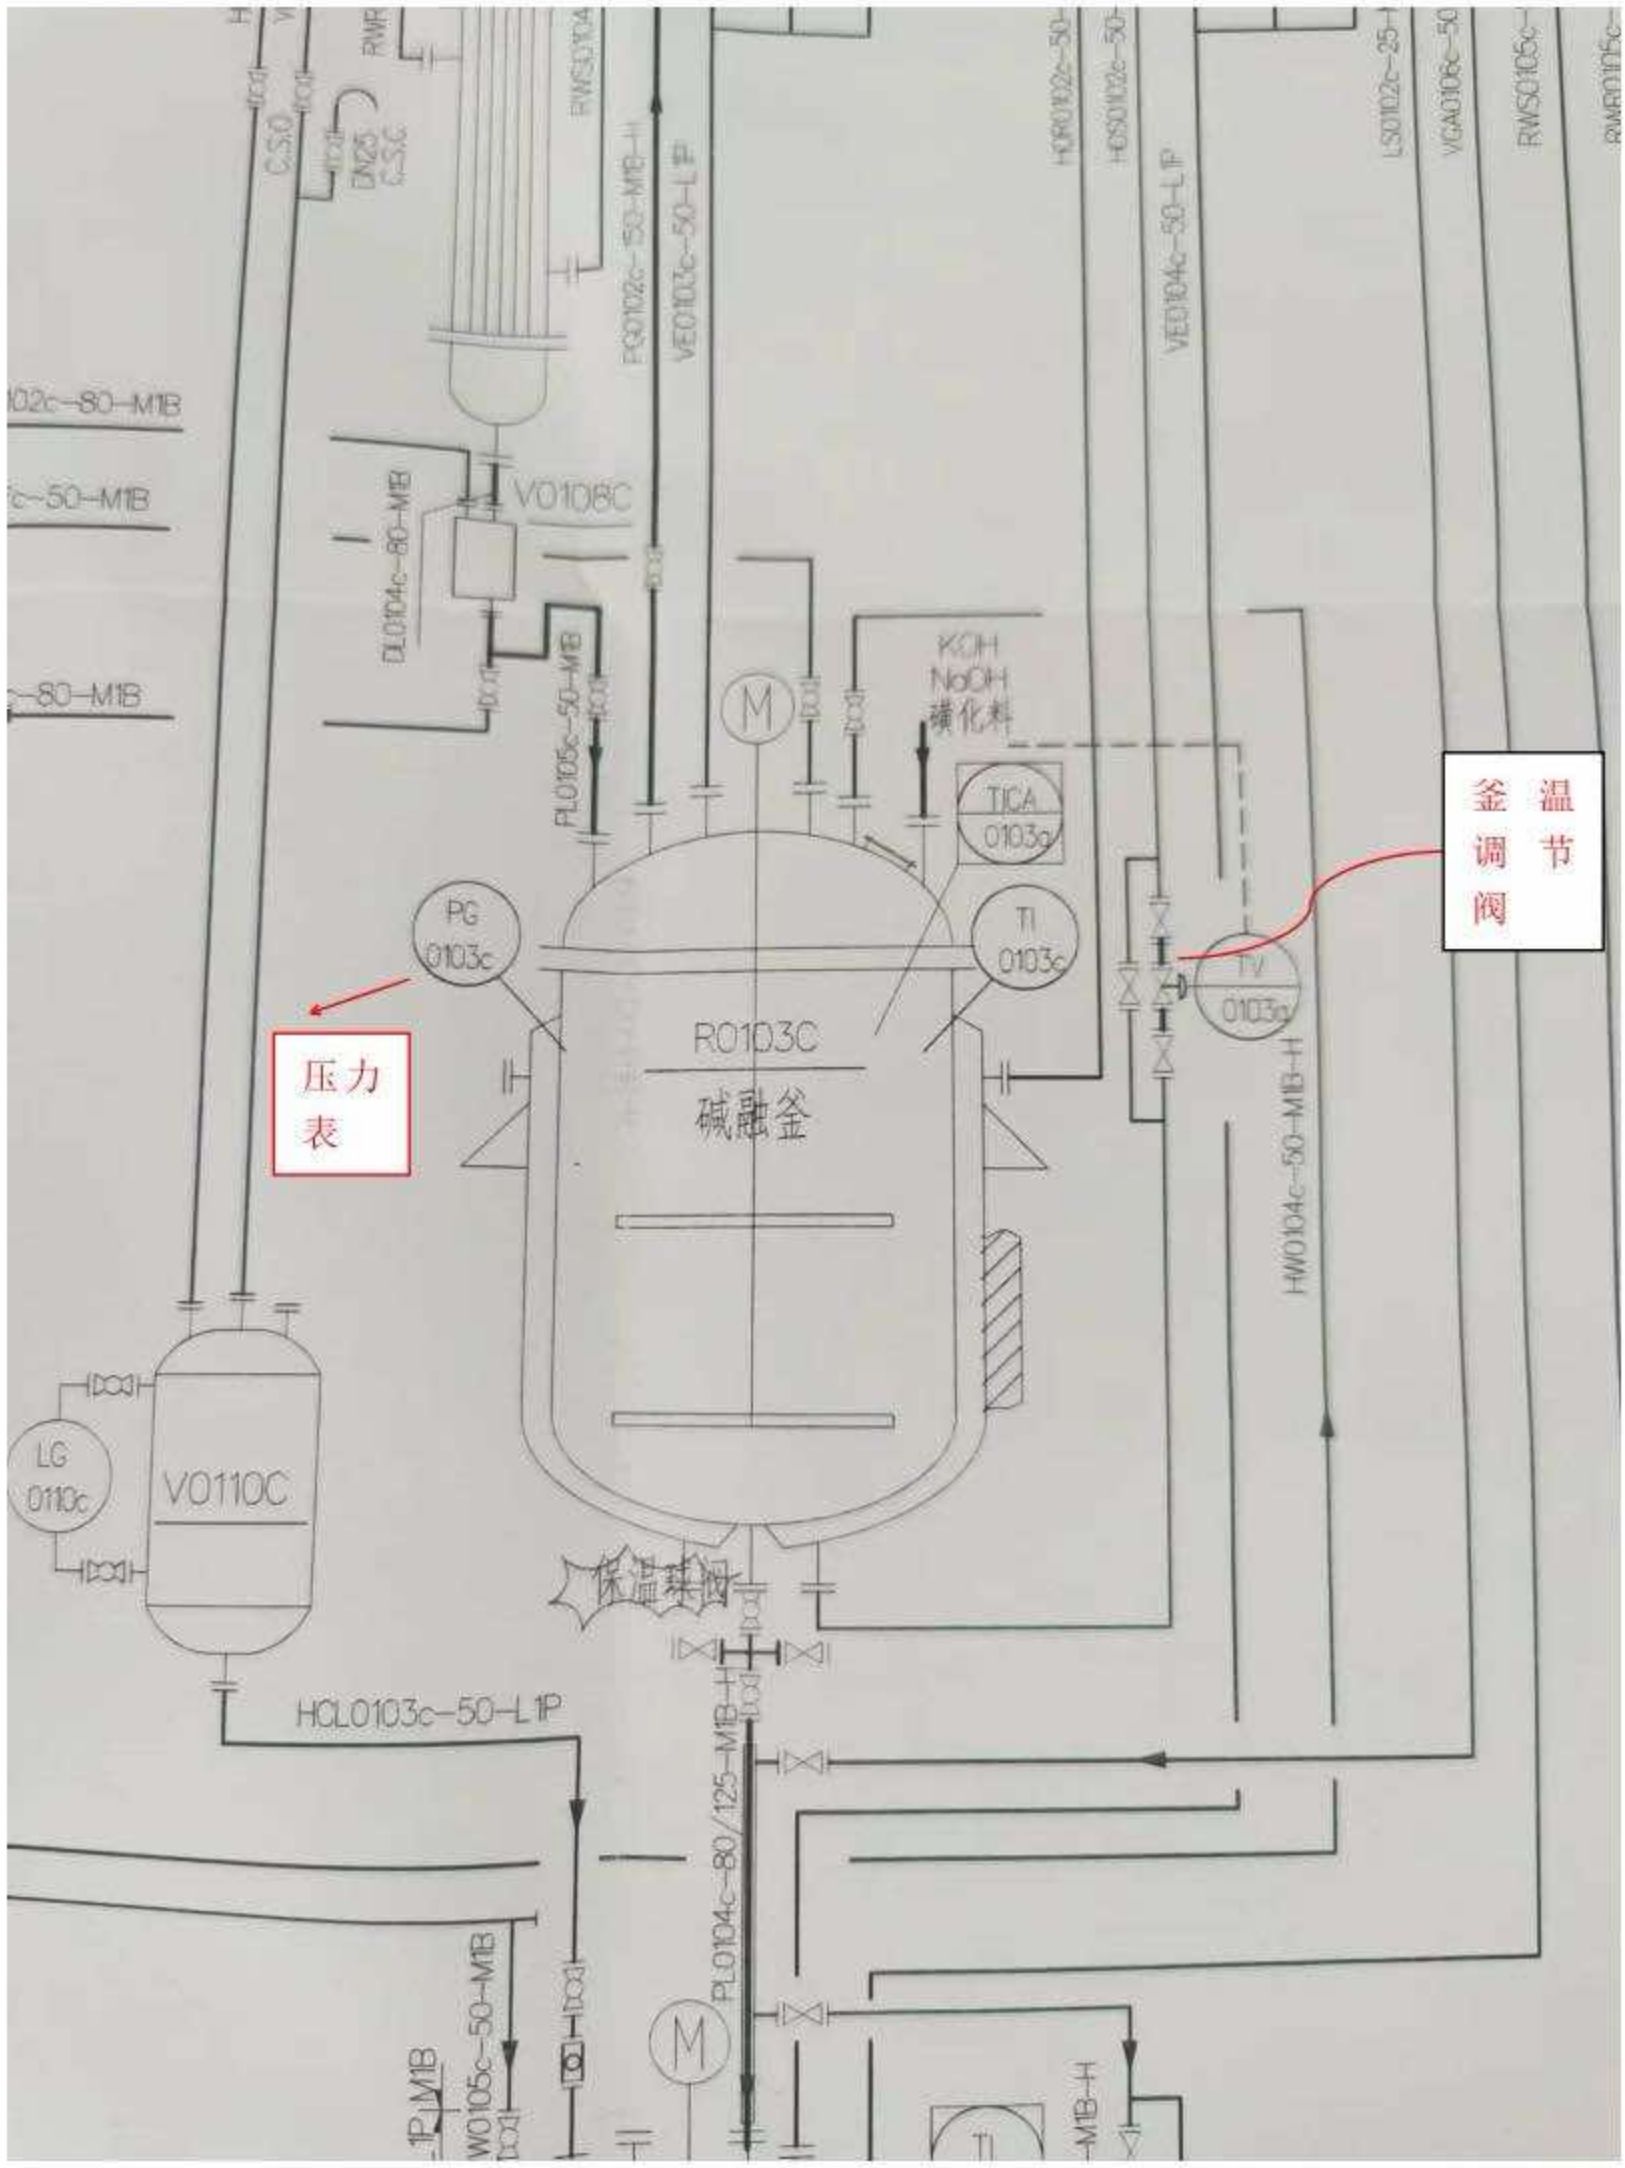

（注：安全设计专篇管道及仪表流程图有关于釜温调节阀组的标注）

		线监控。	
（三）	抽滤、离心分离节点		
	无		
（四）	碱融节点		已采纳
5	N2-04.3	建议碱融釜温度增加报警功能。	已采纳
6	N2-04.3	建议碱融釜导热油进油管路上增加调节阀组，并与釜温联锁，根据釜温调节导热油流量。	已采纳
7	N2-04.5	建议碱融釜增设压力仪表。	已采纳
8	N2-04.8	建议碱融冷凝器的冷冻水回水管路上设置在线监测的温度，温度高时，及时调整冷冻盐水用量。	已采纳
9	N2-04.9	定期对碱融冷凝器进行检查维护，防止出现内漏引发事故。	已采纳
（五）	稀释中和节点		
	无		
（六）	熔融分层节点		
10	N2-06.3	建议分层釜温度增加报警功能，温度过高时报警。	已采纳
11	N2-06.5	建议分层釜增加压力仪表，在线监测分层釜压力，压力高时报警。	已采纳
12	N2-06.13	定期对分层冷凝器进行检查维护，防止出现内漏引发事故。	已采纳
（七）	缩合节点		
13	N2-07.3	建议缩合釜温度增加报警功能，温度过高时报警	已采纳
14	N2-07.5	建议缩合釜增加压力仪表。	已采纳
（八）	中和节点		
15	N2-08.10	建议中和尾气冷凝器E0104冷凝出口管道CS0116-50-M1B改为接入缩合水收集罐。或单独设置一个接收罐收集中和尾气冷凝器E0104出来的冷凝液。	已采纳
（九）	压滤节点		
	无		
（十）	重结晶节点		
16	无		
（十一）	脱溶节点		
17	N2-11.3	建议脱溶釜温度增加报警功能，温度过高时报警。	已采纳
18	N2-11.9	建议脱溶冷凝器的循环冷却水回水管路上设置在线监测的温度，温度高时，及时调整冷却水用量。	已采纳

（注：安全设计专篇第90页关于《禾新公司9000吨/年医药中间体及400吨/年高性能光刻胶系列产品项目(一期)--PPP生产线和6GD生产线危险与可操作性（HAZOP）分析报告、安全仪表系统SIL定级分析报告》“第8章第8.1节表8.1-1 HAZOP分析建议措施汇总表”中“（四）碱熔节点：6.（N2-04.3）建议碱熔釜导热油进油管路上增加调节阀组，并与釜温联锁，根据釜温调节导热油流量。7.（N2-04.5）建议增设压力仪表。”采纳的表述。

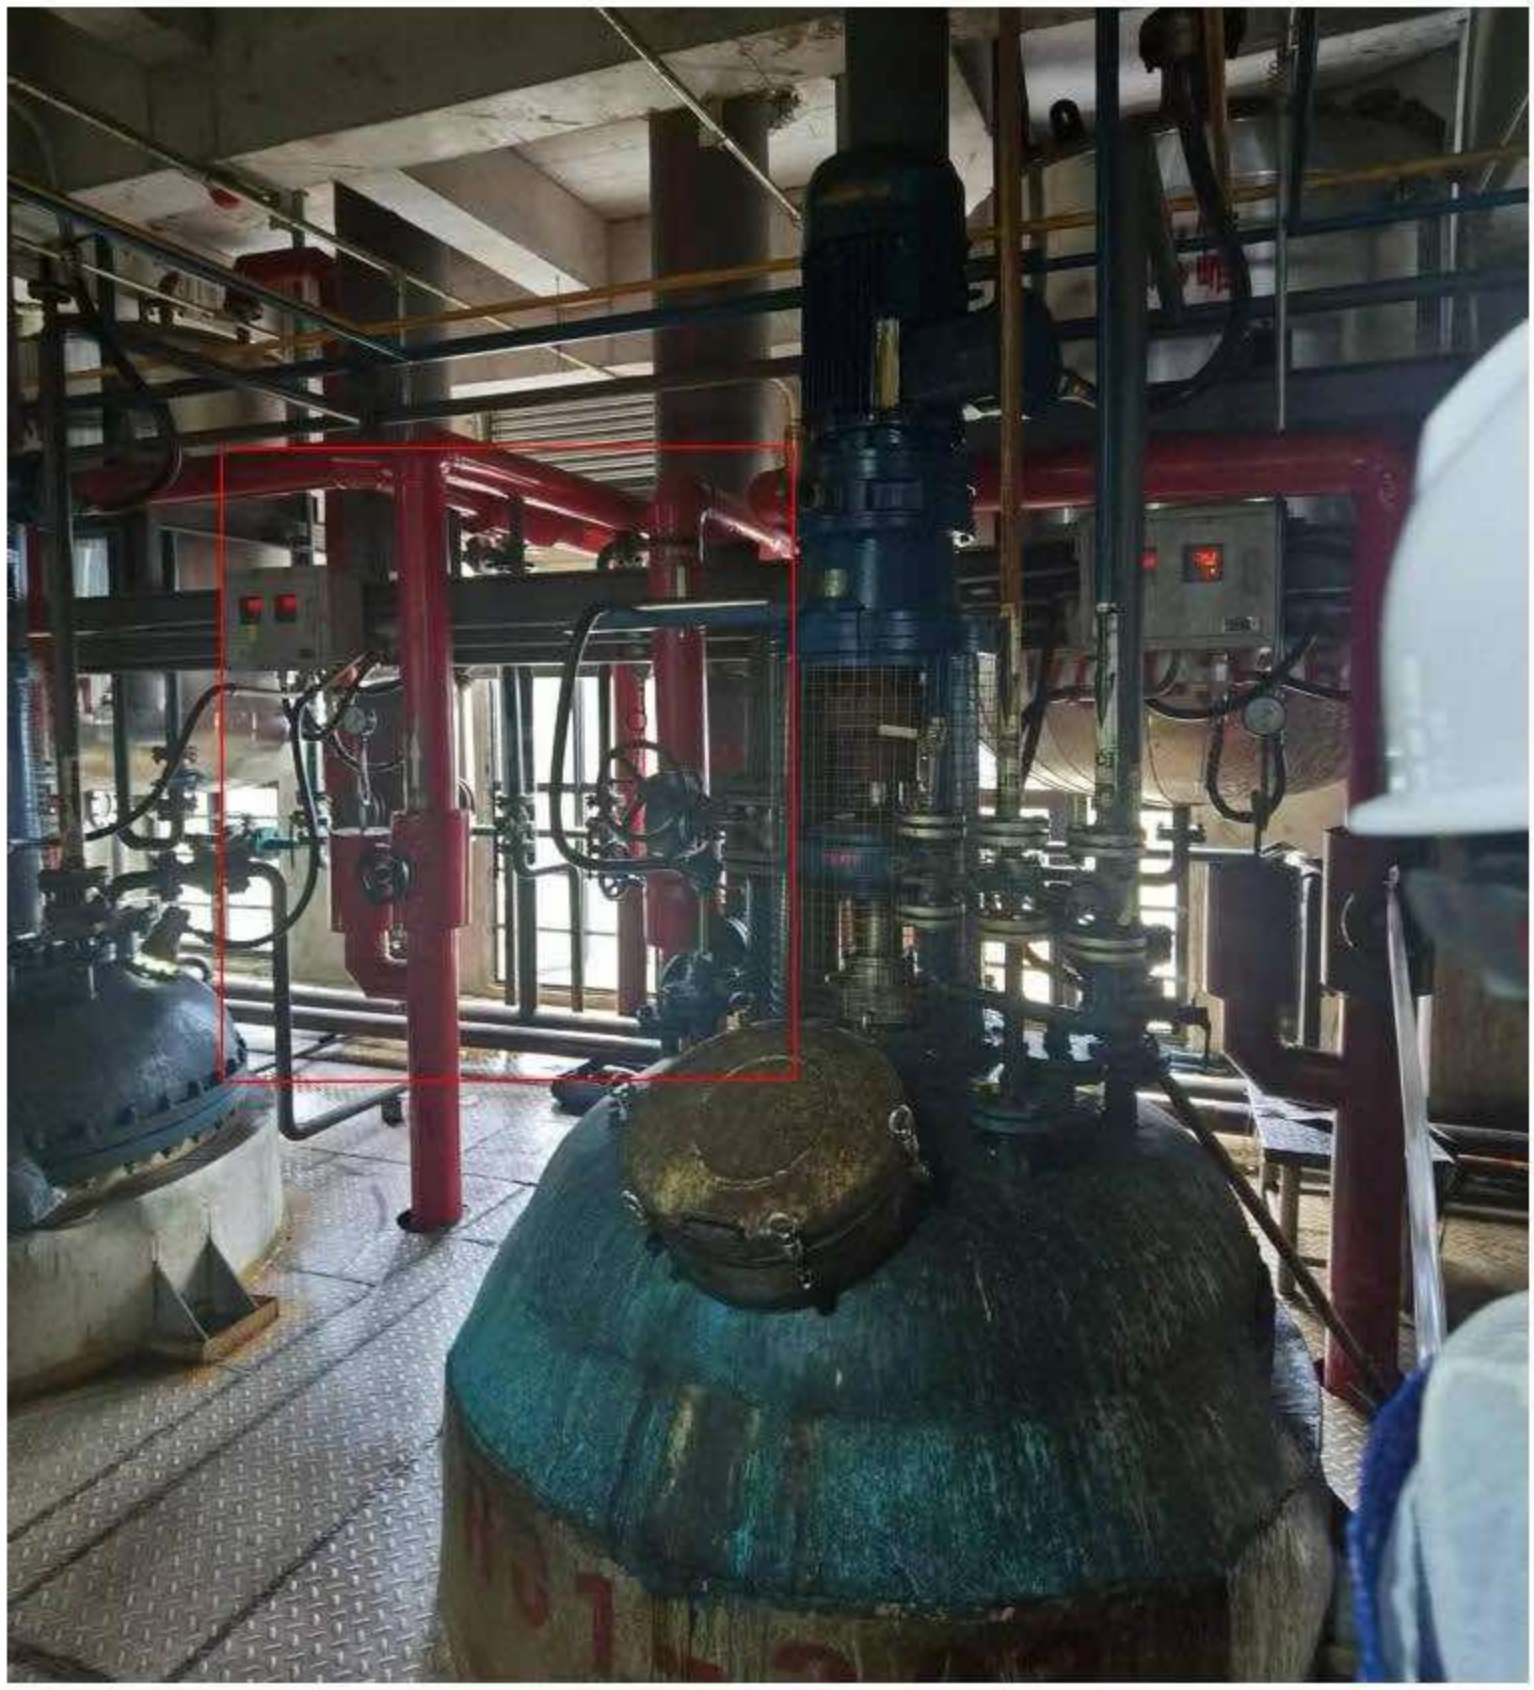

（注：事故发生现场另一个碱熔釜照片，也是发现碱熔釜未安装釜温调节阀组和压力表）

（三）医疗救治和善后情况

李怀星于2024年5月4日03时30分送到河池市第三人民医院重病医学科救治，于5月6日19时30分经抢救无效死亡。

事故发生后，禾新公司成立了事故善后处置工作组，5月4

日~6日救治期间，禾新公司垫付了医药费及专家会诊费144955.48元，家属的生活费、住宿费16000元。共计：160955.48元。5月10日，禾新公司与李怀星家属李徐磊、徐恒云、李晓丽、唐日风达成了赔偿协议，一次性赔偿医疗费、误工费、丧葬费、死亡补偿费、被抚养人生活费等所有费用，共计180万元人民币。赔偿款不包含公司先前垫付医药费、专家会诊费、生活费、住宿费等费用。180万元赔偿款已全部转入徐恒云（李怀星妻子）的账户。

（四）事故人员伤亡和经济损失

本次事故造成1人重伤，经抢救无效，于2024年5月6日19时30分左右死亡；根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－1986））计算，直接经济损失1957955.48元。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

通过现场分析判断，由于操作人员（李怀星）违规操作，R01-304碱熔釜（反应釜）釜盖卡扣子未按要求全部扣好拧紧，加水过快导致（DCS显示R01-304碱熔釜（反应釜）02：26~02：36，10分钟温度从262度下降到185度（其中02:26~02:32，6分钟温度从262度下降到228度），其中02：31之后温度急剧下降，平均每分钟下降近12度，由此判断可能导致R01-304碱熔釜（反应釜）在02：31~02：32发生喷料。按操作规程刚开始应缓慢均匀地喷入90℃~100℃热水进行降温，调查之前的正常操作的温度数据，正常的工艺操作要求操作温度从262度~185

度左右时间约在50分钟才能完成）。而此次发生事故的时间和温度数据表明，操作人员加热水过快，导致釜内产生大量蒸汽，气液固三相混合液在釜内迅速上升，堵塞上升管，气相没有释放空间，釜内急剧形成压力，导致釜盖因压力过大脱落飞出，大量高温物料从釜内喷出。

（二）间接原因。

1.禾新公司安全生产法制观念和安全意识淡漠，安全生产主体责任不落实，项目建设和试生产过程中，存在违法违规行为。

（1）违规投料试车。未严格按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）和《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》开展试生产前相关工作，虽然组织专家对试车方案进行审查，但没有按试生产方案专家审查意见进行整改。比如开机前“三查四定”未落实。

（2）安全防护措施不落实。安全设备设施未按照安全设施设计专篇、施工图进行安装，事故装置相关配套设施（碱熔釜压力表）未安装，安全设施不能满足化工生产的安全要求。

（3）安全管理混乱。安全管理制度不健全，安全生产责任制不完善，未严格进行工艺、技术知识培训及相关模拟训练。

（4）未能制止违章行为。公司和车间管理人员未能及时发现违章行为并进行纠正，未能及时督促员工按要求穿戴劳动防护用品。

（5）教育培训不到位。对新员工入厂三级教育培训和日常

安全教育培训没有到位，培训流于形式，培训时间不足，内容缺乏针对性，操作人员普遍缺乏化工安全生产基本常识和基本操作技能，不清楚本岗位生产过程中存在的安全风险，不能严格执行工艺指标，不能有效处置生产异常情况，不能满足化工生产基本需要。有职工反映，事故之前有好几次碱熔釜有异响的情况，但是因为发现是班长（死者李怀星）在操作，认为是正常现象，就没有上报。

四、相关单位问题

（一）禾新公司。一是试生产前未严格按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）和《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》对事故装置进行“三查四定”；**二是**未按照《禾新公司9000吨/年医药中间体及400吨/年高性能光刻胶系列产品项目(一期)--PPP生产线和6GD生产线危险与可操作性（HAZOP）分析报告、安全仪表系统SIL定级分析报告》“第8章第8.1节表8.1-1 HAZOP分析建议措施汇总表”中“（四）碱熔节点：6.（N2-04.3）建议碱熔釜导热油进油管路上增加调节阀组，并与釜温联锁，根据釜温调节导热油流量。7.（N2-04.5）建议增设压力仪表。”提出的整改意见进行整改，现场碱熔釜未安装有压力检测装置，导热油进油管路上也未增加调节阀组。

五、责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员和单位。

禾新公司6GD生产当班班长李怀星因重伤，经抢救无效死

亡，免于追究责任。

（二）行政处罚建议。

1.按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款]的规定，建议由河池市金城江区应急管理局给予行政处罚。

2.陈列明，作为禾新公司法定代表人、总经理，是公司的主要负责人，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款[生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款]的规定，建议由河池市金城江区应急管理局给予行政处罚。

3.顾秀敖，作为禾新公司副总经理，分管公司安全工作，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款]的规定，建议由河池市金城江区应急管理局给予行政处罚。

4.梁永柏，作为禾新公司专职安全员，未履行安全生产管理职责，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款]的规定，建议由河池市金城江区应急管理局给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）进一步强化安全生产红线意识。各有关部门和企业要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记同志关于安全生产工作的一系列重要指示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步落实地方属地管理责任和企业主体责任，切实防范化工和危险化学品事故发生。

（二）进一步加强危险化学品建设项目的安全管理。各级政府和负有安全监管职责的部门，要加强对辖区内化工和危险化学品建设项目的安全管理，严把立项审批、初步设计、施工建设、试生产（运行）和竣工验收等关口，及时纠正和查处各类违法违规建设行为；建立完善责任监督体系，对不按规定履行安全批准和项目审批、核准或备案手续擅自开工建设、违规生产的，发现一处，查处一起，并依法追究有关单位和人员的责任。强化建设项目试生产环节的安全管理。督促新建化工和危险化学品企业认真落实《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》各项措施要求。要将试生产环节作为化工企业安全监管重点，建立和落实跟踪督查制度。

（三）进一步加强化工企业安全生产基础工作。要按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）和有关标准规范，装备自动控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警，采用在线安全监控、自动检

测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。

（四）进一步落实企业安全生产主体责任。化工企业要建立完善“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，切实把安全生产责任落实到生产经营的每个环节、每个岗位和每名员工，真正做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。企业主要负责人要对落实本单位安全生产主体责任全面负责。要持续开展反“三违”（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）活动，严肃查处各类违章、违法行为。

（五）落实事故隐患整改工作。禾新公司要按照事故技术调查组建议，按照安全事故隐患排查治理“五落实”的原则，抓好隐患整改工作，杜绝此类事故的发生。

河池市禾新科技有限公司“5•4”灼烫
事故调查组
2024 年 7 月 9 日