重庆万一机械有限公司
“1·26”一般机械伤害事故调查报告

2026年1月26日13时16分许，重庆万一机械有限公司在生产作业过程中发生一起事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、区经济信息委、璧山高新区管委会等单位组成的重庆万一机械有限公司“1·26”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，重庆万一机械有限公司“1·26”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

重庆万一机械有限公司，统一社会信用代码：91500227MA6107****，注册地址：重庆市璧山区青杠街道中大街555号***。公司成立于2020年06月17日，公司类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黄*。经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零部件研发，摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，摩托车零部件研发，齿轮及齿轮减、变速箱制造，轴承、齿轮和传动部件制造，齿轮及齿轮减、变速箱销售，轴承、齿轮和传动部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司取得有营业执照等证照。

（二）事故发生经过

2026年1月26日13时16分许，重庆万一机械有限公司压机车间压机操作工何*元正在进行压机机械手操作工位墩坯工序摆件作业。在当次压机压坯循环中，机械手将工件放置于模具上方预定位置后，在液压机上模具进行下行墩坯压制时，由于墩坯工件未能正常放入下模具孔内，导致墩坯工件瞬间从下模具口崩飞出压机作业面，崩飞的工件以高速打击到位于压机机械手操作工位何*元的头部，造成其头部遭受严重钝性外力创伤，并倒在工位附近。现场人员立即拨打了120急救电话。经现场救治后，伤者已无生命体征，救护人员确认伤者已现场死亡。

（三）事故现场情况

发生事故的地点位于重庆万一机械有限公司压机车间旭源500吨液压机和浙江双师机械手设备附近（见图1）。

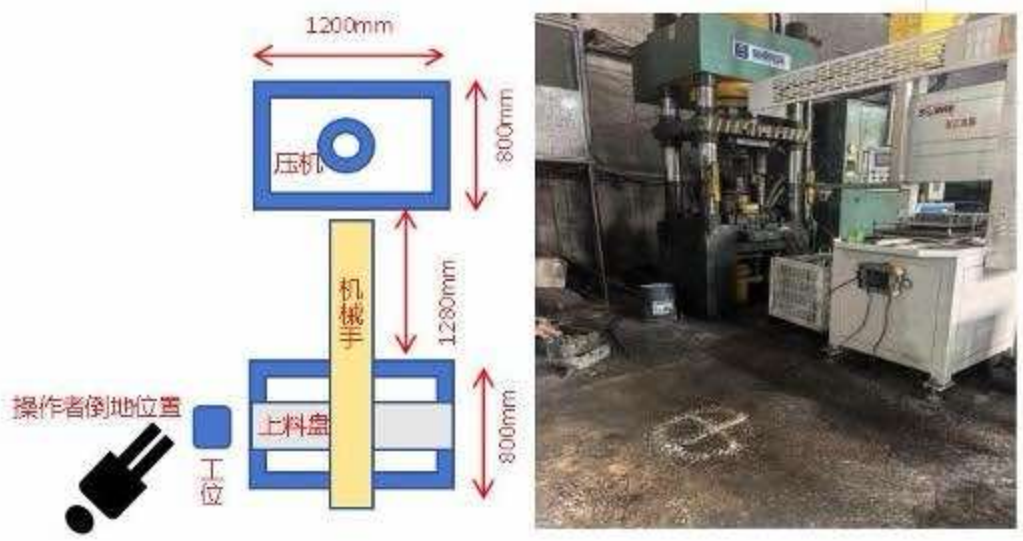


图1　事故现场位置情况

现场勘查时，压机设备操作正面具有光电保护、双手按钮、急停开关，设备压机操作面四周无防护罩，设备周边摆放有螺母等杂物，设备旁操作面板控制开关标识明显，无破损（见图2，图3）。



图2　压机现场情况



图3　压机操作面板

现场勘查时，浙江双狮机械手操作面，操作面摆放有工件，

设备下方放置有控制机械手自动运行的控制器（示教仪），控制器面板、急停按钮标识明显，无破损。测试机械手运行情况，机械手运行动作正常，测试零件摆放不到位的故障运行情况，设备能声光故障报警，但现场故障报警声音较弱，无法正常进行识别（见图4，图5）。



图4　机械手设备情况



图5　机械手工件位置故障报警情况

墩压作业工艺情况：机械手夹具在机械手摆件位置自动夹取工件大径端，夹取好工件后，机械手自动运行到压机下模具口处，将墩压工件（小端直径21.2mm）放置于压机下模具（孔径21.7mm）墩压位置，机械手释放工件，退出压机作业面后，压机自动下行对工件进行墩压作业。经现场手动测试，机械手、压机运行正常，现场对工件放置不正确进行故障测试，机械手送料机能自动声光报警，但机械手位置故障报警后，不能联动压机停止运行（见图6，图7）。



图 6 墩压工件正常放置到位情况



图 7 模拟墩压工件放置不到位情况

（四）人员伤亡情况及损失情况

该事故造成何*元 1 人死亡。何*元，男，汉族，身份证号：510232***12，户籍地址：重庆市璧山区青杠**。

二、事故应急处置及评估情况

2026 年 1 月 26 日 13 时 16 分许事故发生后，重庆万一机械有限公司现场械手调试工刘*涛等工人发现何*元受伤倒地后立即到现场进行救助，并拨打了 120 急救电话。现场主管陈*福、车间主任陶*建也立即到事故现场，并向公司副总经理周*、总经理艾*勤，法人代表黄*进行了事故报告。13 时 23 分许，重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心 120 急救车到达公司现场，何*元经现场抢救无效被宣告死亡。

重庆万一机械有限公司总经理艾*勤拨打了 110 报警电话，公司副总经理周*拨打了 12350 电话进行了事故上报。公司法人代表、总经理、副总经理以及管理人员等到现场维持秩序，安抚和

疏散周围人员，维持现场秩序。事故发生后，重庆万一机械有限公司积极进行善后处置工作，及时安顿好何*元家属，于2026年1月27日与家属达成赔偿协议并履行完毕，死者家（亲）属情绪以及社会秩序稳定，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

重庆万一机械有限公司员工何*元，在机械手上料作业时未佩戴安全帽，压机墩压工件时，由于机械手未将墩坯工件正常放入下模具孔内，墩坯工件瞬间从压机下模具口崩飞，崩飞工件高速打击到何*元的头部，造成其头部受重钝性外力创伤，是导致此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

重庆万一机械有限公司企业主体责任不落实。主要表现为：

1. 未对从业人员开展必要的安全生产教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识。重庆万一机械有限公司未对何*元等作业人员开展必要的岗前安全教育培训及相关能力测试，导致何*元等作业人员安全意识不足，对墩坯工件未正常放入下模具孔内可能遇到的危害风险认识预判不足。

2. 未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除公司压机工作区域缺乏防护挡板、存在工件飞溅的风险隐患，导致何*元被未正常放入模具孔内的墩坯工件打击头部受伤后死亡。

3. 未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。未向何*元等从业人员提供安全帽等劳动防护用品，导致何*元在进行机械手上料作业时未按照公司安全操作规程佩戴安全帽，被未正常放入模具孔内的墩坯工件打击头部。

四、有关责任单位存在的主要问题

重庆万一机械有限公司未对从业人员开展必要的安全生产教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究刑事责任的人员

何*元，重庆万一机械有限公司压机机械手上料工，在上料作业时，未识别零件飞溅风险，未穿戴安全帽进行作业，对事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于何*元在本次事故中死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关企业和人员处理建议

1. 黄*，重庆万一机械有限公司法定代表人，安全生产第一责任人，在生产经营活动中未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，履行职责不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项

之规定[1]，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定[2]，建议对其进行行政处罚。

2. 重庆万一机械有限公司。重庆万一机械有限公司作为生产经营单位未对从业人员开展必要的安全生产教育和培训，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除缺乏防护挡板，存在工件飞溅的风险隐患；未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]、第四十五条[5]之规定，对本次事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定[6]，建议对其进行行政处罚。

（三）璧山高新区管委会履职情况

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

1. 组织领导与风险研判情况。一是每月召开安全风险研判会，在办公会、党工委会专题研究部署安全工作；二是主要领导每月入企排查不少于 1 次，分管领导不定期每月多次带队督导，压实 “党政同责、一岗双责”。

2. 日常监管与巡查执法情况。一是执行年初制定的安全巡查、执法检查计划。截至 2026 年 1 月 16 日，累计巡查企业 160 家，排查隐患 742 条，已整改 336 条，其余限期整改、跟踪督办、闭环销号。2025 年 7 月 10 日，该委对万一机械开展安全检查，发现隐患 4 条，整改闭环 4 条。2026 年 2 月 10 日，该委委托专家对万一机械进行安全检查，发现隐患 6 条，整改闭环 6 条。并以该事故为警示开展机械伤害和危险作业专项整治，覆盖压铸、冲压、机加工等高危设备企业，严查防护装置、操作规程、持证上岗、隐患闭环、动火作业、有限空间、临时用电等，落实作业审批、现场监护、气体检测、现场清理全流程管控。

3. 组织培训教育与警示提醒情况。组织了机械制造行业重点企业“三类人员”线上工伤预防能力提升培训；召开了春节前后、复工复产等安全警示教育及部署会；春节前通过微信群发布《关于做好岁末年初企业安全生产工作的通知》，要求企业严格落实安全生产主体责任，强化危化品安全管理，抓实值班值守等；提前做好节后复工复产准备，开展员工安全教育培训和设备试运行、隐患排查。

事故调查组未发现璧山高新区管委会及其相关工作人员存在履职不到位的问题，建议不予责任追究。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育从业人员和管理者自身的目的，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）狠抓安全风险防范，切实提高政治站位

各部门、各单位要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，统筹好发展和安全，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。璧山高新区管委会要切实履行管理责任，对辖区内企业要做到心中有数，对在日常监督管理中发现的问题及时督促整改到位，对辖区内风险较大的企业要做到每月全覆盖。

（二）强化企业全员安全生产责任制落实

重庆万一机械有限公司要建立全员安全生产责任制、安全教育培训制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制等安全管理制度，定期召开安全工作会议、安全教育培训、风险分析及隐患排查并保留记录。

（三）全面开展安全隐患排查，严格落实主体责任

重庆万一机械有限公司应当进一步加强企业主体责任的落实，要贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化

生产全过程的安全管理，强化技术责任和管理责任落实，强化风险管控，对重点部位、重点环节、重点设备、重点作业场所组织开展全方位安全隐患排查。要增加设备设施安全防护装置，配置与岗位相适应的劳动防护用品，建立发放台账，督促员工正常使用。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

（四）牢固树立安全发展理念

重庆万一机械有限公司及其主要负责人要增强安全生产工作的紧迫感和责任感，精准防范化解各类安全风险；要加强学习，主要负责人及安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；要完善公司相关操作规程并要求员工严格按照操作规程开展生产作业；要开展全员安全生产教育培训工作，以本起事故为教训，举一反三认真解决员工麻痹大意、习惯性作业行为，从思想认识上、具体行动上，真正做到安全生产。

重庆万一机械有限公司“1·26”

一般机械伤害事故调查组

2026 年 8 月 14 日