广西物资集团贵港有限公司
“10.6”车辆伤害事故调查报告

2019年10月6日16时40分，广西物资集团贵港有限公司库区十道4号位区域发生一起车辆伤害事故，受伤 1人。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了广西物资集团贵港有限公司“10.6”车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、贵城街道办事处、市公安局城东派出所、区人力资源社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，以及事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位概况

广西物资集团贵港有限公司，2019年8月21日前名称为广西桂物储运集团贵港有限公司。法定代表人蒲某军，统一社会代码91450800200450XXXX，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）类型，注册资本壹仟零玖拾万贰仟捌佰圆整，成立日期1989年8月6日，营业期限长期，住所为贵港市南平

路中段，经营范围：道路普通货物运输；仓库租赁、铺面出租、物资储存、装卸、代管、代发、中转业务；金属材料、建筑材料、化工产品（除危险品）、玻璃制品、机电产品、五金交电、汽车（除小轿车）、饲料、装饰材料、纸制品销售；冲剪钢材加工；化肥批发、零售等。

（二）公司当日值班情况

广西物资集团贵港有限公司当日值班领导为业务部副经理杨某，交叉作业场所没有专职安全生产管理人员进行检查与协调。值班保管员廖某冰，负责与货车司机核对装载的货物数量，向货车司机发放行条。

（三）事故车辆概况

轻型自卸货车，牌号桂 RXV95X，车辆所有人梁某华（李某良的爱人）。车辆的基本信息：车架号 LVBV3PBB7BD11XXXX，发动机号 U00717XXXX，车辆使用性质营转非，车辆品牌型号福田牌 BJ3042V3PBXXXX，行驶证注册日期 2012 年 2 月 24 日，强制报废日期 2027 年 2 月 24 日，车辆总质量 4110KG，车辆装备质量 2490KG，核定载质量 1490KG，车辆外廓尺寸 5995×2270×2395mm，档案编号 45080003XXXX，检验有效期至 2029 年 02 月。

车辆加装挂车（2 轮小拖斗，以下简称“挂车”），未安装防护栏栅及灯光和显示标志。

（四）驾驶员信息

驾驶员李某良，男，国籍中国，住址广西贵港市港北区南平路东庆小区，驾驶证号 452522197211115XXXX，初次领证日期

2009年8月20日，准驾车型C1，有效期限2015年8月20日至2025年8月20日。档案编号45080012XXXX，记录自2015年8月10日至有效起始日期有效。

二、事故发生经过和事故救援情况

根据事故现场录像及相关人员陈述:

2019年10月6日13时40分许,李某良驾驶桂RXV95X货车到广西物资集团贵港有限公司库区十道4号位区域（火车车辆东面）运输钢筋。

16时25分，钢筋装载完成，值班保管员廖某冰给李某良发了放行条后就离开了。李某良上车捆绑固定钢筋后，从小拖斗右侧下来，经装载的钢筋尾部绕行进入桂RXV95X驾驶室，做起步前进的准备。司索工梁某强、李某山也正在十道4号位区域开火车厢门。因为火车厢门很难打开，梁某强用钢钎撬火车门，无法撬开。在旁边协助的李某山看见梁某强撬不开火车厢门，叫梁某强往后退一点，由他来撬。16时29分，李某良驾驶桂RXV95X向前行驶，碾压了梁某强的左小腿。梁某强疼得大喊“救命”。 桂RXV95X向前行驶了1米左右，李某良在驾驶室听到车后有人大喊“救命”，立刻停车并跑到车后面查看。看见有一个人在小拖斗的右边受伤，伤者头朝北，面朝西（火车皮方向），侧卧在地板上。左膝盖血肉模糊，一直在喊“救命”。李某良马上向公司领导报告事故，要求公司领导赶快拨打120急救电话救人。公司领导到达现场后立即呼叫120急救中心救援。16时55分左右，120的医护人员到达事故现场，把伤者拉到贵港市骨科医院抢救。

18 时 46 分，李某良向贵港市应急管理局报告事故。

19 时 0 分，贵港市港北区应急管理局接到市局事故通报，立即派遣工作人员赶赴现场进行应急处置。要求广西物资集团贵港有限公司配合医院抢救伤员，安抚家属，确保社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人左下肢挤压性毁损伤。伤者梁某强，男，汉族，广西贵港市航运新村人，系广西物资集团贵港有限公司从业人员，司索工。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）等标准和规定综合统计，核定事故直接经济损失约 39 万元。

四、勘查情况

事故发生地点位于广西物资集团贵港有限公司库区十道 4 号位区域钢材堆场西侧，事故发生现场北面远处安装监控录像。

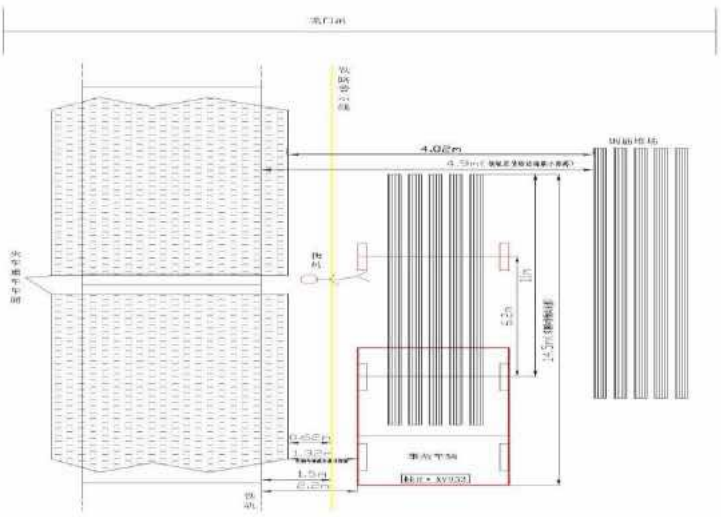


图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6



图 7



图8



图9

事故现场停泊牌号桂RXV95X轻型自卸货车，车头朝正南。车上装载螺纹钢共5捆，总共12978 Kg其中：2捆规格型号HRB400EΦ20×9m，2223Kg/捆，100支/捆。条形码分别为B29A0076012，B29A0076013；3捆规格型号HRB400EΦ16×12m，2844Kg/捆，150支/捆，条形码分别为B2992299025，B2992299011，B2992260001。

库区的铁轨上停放火车车辆，C70-1550380车厢停在十道4号位区域，车厢门在轻型自卸货车小拖斗西侧。

桂RXV953与铁轨距离2.20米、与火车厢距离1.32米，车头至装载在车上钢筋尾端距离14.5米，后轮中心轴至装载在车上钢筋尾端距离11米、至小拖斗轮中心轴距离6.2米。警戒线与铁轨距离1.50米，与火车厢距离0.62米。库区堆场钢筋与铁轨距离4.90米、与火车厢距离4.02米。

五、事故发生的原因和事故的性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

1.梁某强安全意识淡薄，作业中没有意识到桂RXV95X即将前进，盲目冒险作业，进入危险区域，被挂车右轮碾压左小腿受伤。

2.李某良安全意识淡薄，在没有人员现场指挥的情况下，行车前未观察周围情况，没有发现有人突然进入车辆行驶的危险区域内，行车过程中挂车碾压梁某强左小腿受伤。

3.桂RXV95X挂车未安装防护栏栅、灯光和显示标志[①]。

（二）间接原因

广西物资集团贵港有限公司对安全生产不重视，没有落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产法定职责和义务，库区管理混乱，在同一区域进行交叉作业未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，导致事故发生。

1.未按规定建立安全生产责任制和规章制度。违反了《安全生产法》第四条规定[②]。

2.未按规定进行安全生产教育和培训。从业人员缺乏本职工作所需的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位的安全操作技能，不具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。

①《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》 6.2.3 机动车牵引挂车， 应符合下列要求：b）机动车与挂车之间，挂车前后轮之间,应安装防护栏栅；e）挂车应安装自动刹车装置、灯光和显示标志；

②《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，