水利水电三门峡防腐工程有限公司
“12·27”一般起重伤害事故调查报告

三门峡市政府生产安全事故调查组

2026年3月

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）涉事项目（建筑、设备）情况.....3
（四）证照办理情况.....4
（五）事故发生经过.....5
（六）事故现场情况.....6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（八）其他情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....10
（三）其他可能因素排除.....11
（四）间接原因分析.....11
四、有关责任单位存在的主要问题.....12
（一）防腐公司.....12
（二）新华公司.....13
（三）市市场监督管理局湖滨分局.....13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）建议不予追究责任人员.....13
（二）对有关企业人员处理建议.....13
（三）对有关公职人员处理建议.....14
（四）对有关责任单位处理建议.....15
六、事故主要教训.....15
七、事故整改和防范措施建议.....16

水利水电三门峡防腐工程
有限公司“12·27”一般起重伤害事故调查报告

2025年12月27日17时16分，水利水电三门峡防腐工程有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失120余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）要求，经市政府同意成立由市应急管理局牵头，市公安局、总工会、住房和城乡建设局和湖滨区人民政府参加的三门峡水利水电防腐工程有限公司“12·27”事故调查组，三门峡市纪委监委同步成立了追责问责审查组，对事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规，实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、谈话询问、调查取证、检测检验等方式对事故进行认真细致调查、取证和分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故暴露的问题，提出了事故防范和整改的措施建议。

经调查认定，该事故是一起企业管理缺位、方案缺失、人员违章作业造成的一般起重伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.水利水电三门峡防腐工程有限公司（以下简称防腐公司）基本情况

防腐公司是一家专注于防腐保温工程的法人独资企业，成立于 1992 年，法定代表人为邓玉海，统一社会信用代码 91411200174790700B，注册资本 1152 万元人民币，由三门峡新华水工机械有限责任公司全额投资。

2.三门峡新华水工机械有限责任公司（以下简称新华公司）基本情况

新华公司（原水利部三门峡水工机械厂）成立于1957年，2004年改制为国有独资公司，是大中型水工钢结构、成套起重设备、火电厂钢结构及其他钢结构产品的专业化重点生产企业，国家大型二档企业。

3.事故相关单位的关系

防腐公司是法人独资企业，由新华公司全额投资。两个公司同为一个法人，法人代表：邓玉海。防腐公司主要是对新华公司的结构件进行防腐、除锈、刷漆及吊装作业工作。2025年初签订了《安全生产管理协议》。

4.事故场地情况

事故发生在新华公司铸造车间外部铸造厂院内。该院作为防腐公司的临时堆场，主要是把经过喷漆的设备存放在此院，进行补漆和临时存放使用。因该铸造厂长期停用，现场未安装视频监控设备。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置及安全生产制度建立情况

防腐公司没有设置安全部，但是成立有生产部，负责安全生产工作，生产部设置有专职安全员。公司成立安全管理小组，有组长、副组长及成员设置，未成立双重预防领导小组未制定风险分级管控和隐患排查治理制度，作业现场也无风险告知牌及风险管控清单、岗位风险应知应会卡和岗位应急处置卡等。

2.人员持证情况

防腐公司主要负责人、安全管理人员和特种作业人员均按照要求持证上岗。

3.安全生产教育培训情况

企业2025年制定的安全教育培训计划不完善，安全教育培训未按照年度安全教育培训计划执行，安全教育培训内容不符合企业的实际施工作业情况。

4.工伤保险缴纳情况

新华公司（含防腐公司）2025年为本公司员工缴纳工伤保险。

（三）涉事项目（建筑、设备）情况

发生事故时使用的设备为一台额定起重量15t的桥式起重机(双梁桥吊)，型号规格:QD15-19.5，产品编号:211-20，跨度:16.50m，南京起重机械厂五分厂1987年12月制造，该设备于1989年7月投入使用，同年7月25日移交铸造分厂露天使用(铸造露天跨)。新华公司2011年8月29日取得该设备《特种设备使用登记证》，2018年5月，经河南省特种设备安全检测研究院检验为不合格后，未再向检验机构申请检

验。2020年4月新华公司在三门峡市市场监督管理局进行了该台特种设备停用登记手续。

（四）证照办理情况

1.防腐公司证照办理情况

（1）2024年11月21日，三门峡市市场监督管理局颁发了防腐公司营业执照，类型：有限责任公司，法定代表人：邓玉海。经营范围为防腐保温工程专业承包；普通货物运输、普通货物仓储；金属结构制作与安装；房屋租赁；防腐材料销售防腐保温工程设计及技术咨询；电站设备检修及运行维护管理。

（2）2024年4月25日，河南省住房和城乡建设厅颁发了编号为（豫）JZ安许证字【2021】001562的《安全生产许可证》有效期至2027年4月25日。

（3）2025年1月21日，河南省住房和城乡建设厅颁发了防腐公司建筑业企业资质证书，证书编号“0241796698”资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包壹级，有效期至2030年1月21日。

2.新华公司证照办理情况

（1）2025年8月27日，三门峡市市场监督管理局颁发了新华公司营业执照，类型：有限责任公司，法定代表人：邓玉海。经营范围：水资源专用机械设备制造；金属结构制造；金属结构销售，特种设备销售；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造及销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造等。

（2）2024年4月25日，河南省住房和城乡建设厅颁发的编号为:(豫)JZ安许证字【2021】001759的《安全生产许可证》，有效期至2027年4月25日。

（五）事故发生经过

2025年12月27日上午10时许，防腐公司总经理刘志军安排峡区项目经理苏战伟转运滑轮组对外发货工作。13时30分，苏战伟安排郭付山、孙方秀、罗丽霞3人去铸造厂转运滑轮组（共4台），约15时30分，豫MG2653红色运输车辆装了2个滑轮组后开到厂区道路上进行捆绑。17时13分，豫N07A8M红色运输车辆进入铸造厂准备装货，现场工人郭付山和孙方秀做剩余两台滑轮组的吊装准备工作，罗丽霞遥控操作手柄准备操作桥式起重机。17时16分，罗丽霞呼喊“快点、快点、出事了”，苏战伟听到呼喊后，立即从大门口跑到现场看到郭付山被滑轮组挤压在南边铁架上。现场人员一起推滑轮组，没有推动，苏战伟下令用起重机吊起滑轮组救人。罗丽霞操作起重机将滑轮组吊起大约四十公分左右后，苏战伟托住郭付山肩膀，孙方秀托住腿部，将郭付山抬到滑轮组东边地上放平，苏战伟呼叫郭付山，没有反应，感觉情况严重，于17时18分给防腐公司总经理刘志军汇报情况，同时在现场的货车车主赵伟峰拨打120急救电话，17时19分苏战伟再次拨打120急救电话，17时24分120救护车进入现场开展现场急救并将郭付山搬运至救护车送往医院，经抢救无效，于17时32分33秒死亡。

（六）事故现场情况


“12·27”起重伤害事故现场位于新华公司的铸造厂院内，因该铸造厂长期停用，现场未安装视频监控设备。根据询问笔录显示，12月22日至24日，从喷漆车间喷完漆的滑轮组转运到铸造厂后，因放置在型钢上面的滑轮组位置不便补漆，中间用起重机调整了二、三次滑轮组之间的距离，27日进行了吊装作业活动。事故发生地点位于该院的西南角滑轮组存放处。事故现场设置有警戒线，滑轮组支撑物为两条长9m的H型钢，型钢与地面未进行固定。现场具体情况见（见附图）。



（图1：铸造厂院图片）



（图 2：事故现场图片）

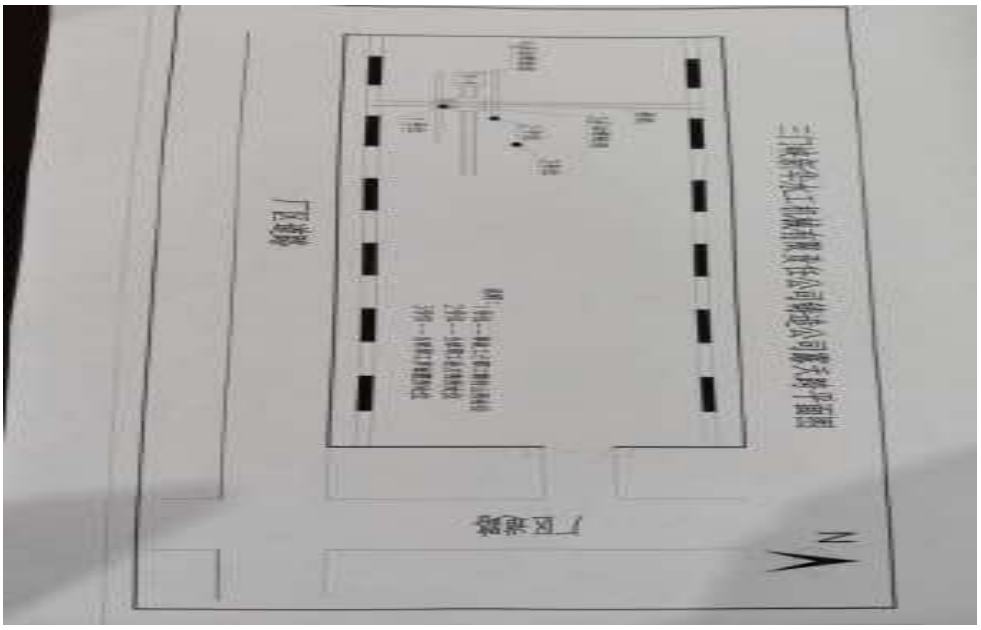

（图 3：事故现场当班员工位置平面图）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

郭付山，男，56 岁，水利水电三门峡防腐工程有限公司工人，死亡。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为120余万元。

（八）其他情况

事发当天是2025年12月27日，星期六。全天晴朗，温度（最高8--10℃，最低-2--4℃），全天无降水，白天西风或西南风1--3级（<3级）风速约1.6--3.3m/s；夜间东南风或西风1--3级，风速约1.6--3.3m/s。经查询《中国地震台网中心》，12月27日三门峡市湖滨区无地震记录。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业负责人苏战伟于17时18分给公司总经理刘志军打电话进行报告，刘志军17时51分给新华公司总经理邓玉海打电话报告，17时55分给新华公司质安部副经理袁博打电话报告，袁博于17时57分给新华公司总工程师罗业成打电话报告事故情况。18时30分左右，邓玉海、罗业成、袁博、王立忠四人到事故现场了解情况。企业在确定受伤职工因抢救无效死亡后，于19时06分电话向市应急管理局工贸科上报事故情况，20时55分向市应急局值班室上报了纸质事故报告，市应急局于21时21分和21时43分分别向省应急厅进行了电话和纸质上报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场项目负责人苏战伟和工友孙方秀将郭付山从滑轮组下拉出来，呼叫没有反应，随即拨打120急救

电话，120指挥中心指导苏战伟进行心肺复苏抢救，约十分钟120急救车赶到，将伤者送往医院。随后，总经理邓玉海赶到事发现场启动新华公司应急预案，一边向政府部门报告，一边封锁现场，同时成立企业内部事故调查组和善后处置组。

（三）医疗救治和善后情况

企业紧急拨打120急救电话将伤者送往医院救治，成立善后工作组积极做好家属安抚工作及善后事宜。

（四）事故应急处置评估

调查组认为，应急响应过程及主要措施应对合理，事故应急处置总体科学有序、及时到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因：未与地面固定的两条H型钢经多次吊装作业后压力增大向外扩张位移，导致圆形的滑轮组底部着地失稳，倾覆挤压致人死亡。

1.人的不安全行为

（1）现场检查缺失。吊装作业人员不仔细检查支撑物H型钢发生扭曲扩张变化是引发事故的最直接人为因素。

（2）设备检查缺失。吊装作业人员对吊装设备的安全性能放任不管。违规使用经检验不合格的起重设备。

（3）风险辨识缺失。忽视现场作业环境确认、作业半径内的障碍物和支撑物变化等危险因素。

（4）安全监管缺失。现场监管人员监管不到位，作业过程中未全程旁站监督管理，未及时发现并纠正作业人员的违规

操作，直接放任了违规操作和危险状态的持续。

2.物的不安全状态

（1）进行吊装作业的桥式起重机经检测检验单位检验为不合格，违规使用不合格起重设备，为发生事故埋下重大事故隐患。

（2）作业审批手续缺失导致安全管控环节失效。未履行作业审批手续，吊装作业的安全条件未经过审核确认，包括人员资质、设备状态、环境条件等，安全管控的“第一道防线”失效。

（3）吊装方案缺失导致作业无科学指导依据。未编制专项吊装方案，使得作业人员无法明确吊装工艺、设备选型、载荷计算、风险防控措施等关键内容，作业行为缺乏科学性和规范性，只能凭经验操作，极易引发操作失误。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

水利部水利机械质量检验测试中心（水利部产品质量标准研究所）于2026年1月16日出具了《动滑轮组倾覆失稳模态测试》技术报告（报告编号：SJC-BG-N011601-2026）。测试中心从滑轮组吊运放置倾角、垂直放置倾覆力、放置一定倾角倾覆力、无约束垂直放置在混凝土地面的倾倒时间等方法进行了稳定性测量，最终从测量数据得出结论：“涉事的滑轮组倾斜11度放置在支撑H型钢原倾倒位置，在滑轮组穿轴位置施加480kg垂直于滑轮组重心线的拉力，滑轮组没有发生倾倒，但在吊钩吊住滑轮组直接、自由放置在不平整的混凝土原始地面突然松开，滑轮组快速倒向有倾角的一侧，

时间仅为 2 秒。由此推断，发生事故时，由于前期对重达 5t 的滑轮组频繁吊起和落下，造成与地面固定的型钢间距扩大，导致涉事滑轮组处于失稳临界状态，因扰动失稳倾覆。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问当事人和事故周边区域的监控视频，以及三门峡市公安局前进派出所的调查结果，排除刑事案件的可能性。查询当日天气和地震信息情况，排除大风及地震发生。

（四）间接原因分析

1.未按照规程进行吊装作业。一是防腐公司未按照《安全技术规范》进行作业。滑轮组放置在两条未与地面固定的 H 型钢上，吊装作业过程和工序全凭工人经验。二是未编制吊装作业专项施工方案。制定的《危险作业审批制度》部分条款不符合相关规定要求，未履行吊装作业审批手续。三是现场安全监督管理不到位。作业过程中专职安全员安全监督缺位，未及时发现并纠正作业人员的违规操作，对吊装设备、吊具索具的安全检查流于形式，未排查出设备隐患和操作风险。

2.安全管理制度缺失。一是未建立健全安全生产责任制，未制定完善的安全生产规章制度和操作规程，未建立完善安全生产风险辨识和隐患排查治理双重预防机制，企业编制的生产安全事故应急预案、安全生产投入和安全教育培训等方面均存在不到位现象。二是风险辨识和隐患排查流于形式。企业编制的风险辨识清单不全面，未对铸造厂区域进行风险辨识。未将重大事故隐患纳入检查内容，吊装作业前未对作

业现场进行风险辨识和隐患排查。

3.违规使用不合格设备。防腐公司铸造车间用于吊装作业的桥式起重机，2018年经检测检验机构检验为不合格产品，2020年企业也将设备履行了报停手续，但在吊装作业过程中依然违规使用不合格的起重机进行作业活动。

4.隐患排查治理不力。未建立隐患排查整改制度和台账。新华公司每月对下属公司安全检查发现问题以及下发的事故隐患整改通知单基本雷同，存在发现问题不精准，验收标准不高。下属单位整改回执单千篇一律，敷衍了事。没有做到举一反三，导致风险隐患长期存在。

5.企业存在“以包代管”现象。三门峡新华水工机械有限责任公司和水利水电三门峡防腐工程有限公司签订的安全生产管理协议有免责条款。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）防腐公司

安全生产主体责任不落实。企业各项安全生产管理制度缺失，未建立双重预防机制，未制定吊装作业安全操作规程和吊装作业方案，无作业审批手续，违规使用经检验不合格的起重机；隐患排查不到位，未对吊装作业过程中存在风险进行辨识，作业现场安全管理缺失。2025年三月份防腐公司有记录的工伤接连发生，没有吸取教训，没有提高防范意识。对吊装作业活动随意安排、随意操作，没有上升到危险作业应防范的高度去重视，任由风险隐患长期存在。

（二）新华公司

对下属单位管理不严、不细，安全检查发现问题不精准，验收标准不高，要求不严，没有做到举一反三，跟踪问效。存在“以包代管”行为，和下属单位签订具有免责条款的安全协议内容，且未对防腐公司吊装作业现场进行监督管理。特种设备管理混乱，违反《特种设备安全法》第四十条规定，将经检验不合格的起重机用于作业活动。

（三）市市场监督管理局湖滨分局

特种设备日常监管质效不高，未对新华公司检验不合格的特种设备跟踪问效，对不合格的特种设备投入使用失管失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

郭付山，男，群众，防腐公司起重工。鉴于在事故中死亡，建议免于追责。

（二）对有关企业人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的4名企业人员履职方面的问题线索及相关材料，移交三门峡新华水工机械有限责任公司纪委。

（三）对有关公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的1名公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委。

（四）对有关责任单位处理建议

1.水利水电三门峡防腐工程有限公司。建议三门峡市应急管理局依法依规对其进行行政处罚；其安全生产许可证由

市住房和城乡建设局提请上级部门予以暂扣并限期整改。

2.三门峡新华水工机械有限责任公司。建议三门峡市应急管理局依法依规对其进行行政处罚；其违规使用不合格特种设备情形由三门峡市市场监督管理局依法依规对其进行行政处罚。

3.三门峡市市场监督管理局湖滨分局。建议向三门峡市市场监督管理局做出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）违规使用不合格起重设备。法律意识和安全意识淡薄，忽视安全生产甚至违法违规，盲目蛮干。管理人员对特种设备底数不清、去向不明，特种设备管理混乱。

（二）未按照规程进行吊装作业。未制定吊装作业专项事故方案和操作规程，未履行吊装作业审批手续。现场安全监督管理缺失，作业过程中专职安全员安全监督失职，未及时发现并纠正作业人员的违规操作，对吊装设备、吊具索具的安全检查流于形式，未排查出设备隐患和操作风险。

（三）安全管理制度缺失。未建立健全安全生产规章制度和全员安全生产责任制。没有建立吊装作业安全管理制度，包括:专项施工方案、作业审批制度、作业现场安全管理制度从业人员安全教育培训制度等。

（四）隐患排查治理不力。未建立隐患排查整改制度和台账。新华公司每月对下属公司安全检查发现问题以及下发的事故隐患整改通知单基本雷同，存在发现问题不精准，验收

标准不高。下属单位整改回执单千篇一律，敷衍了事。没有做到举一反三，导致风险隐患长期存在。

七、事故整改和防范措施建议

要牢固树立安全理念，压实压细各级安全监管责任和企业安全生产主体责任。贯彻落实“人民至上、生命至上”的安全理念，发展决不能以牺牲人的生命为代价。

（一）强化安全发展理念，落实安全监管责任。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“谁主管、谁负责”的原则，进一步落实落细“三管三必须”责任，厘清监管边界，消除监管盲区，健全联合执法、信息共享机制，形成监管合力。

（二）强化主体责任落实，守牢安全生产底线。坚决落实企业安全生产主体责任。企业要细化全员安全生产责任清单，明确从主要负责人到一线员工的岗位责任。要建立健全各类安全生产规章制度，安全风险管控和隐患排查治理双预防工作机制，特种设备检测检验制度。制定吊装作业安全操作规程和吊装作业方案，执行作业审批手续。

（三）深化隐患排查治理，及时消除事故隐患。企业要建立分级分类隐患排查体系，明确排查主体和频次，规范隐患排查内容，强化安全风险分级管控。对排查发现的隐患，按照“登记、评估、整改、验收、销号”流程进行闭环管理。一般隐患由车间或班组监督立即整改；重大隐患需制定专项整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限。

（四）坚持依法依规作业，加强特种设备监管。企业要坚决

执行《特种设备安全法》《起重机械安全技术规程》等法律法规要求，按照规定向有关部门申请对吊装作业的起重设备进行检测检验，未经检测检验或检测检验不合格的特种设备不得进行作业活动。

（五）深刻汲取事故教训，坚决筑牢安全防线。各级党委政府、相关部门及企业必须将本次事故作为反面教材，深入开展警示教育，剖析事故原因和管理漏洞，确保警示教育入脑入心。企业定期组织员工观看事故案例，强化风险辨识能力，重点针对特种设备作业等薄弱环节进行专项培训，对事故进行复盘总结，杜绝类似违规作业行为，筑牢安全生产坚实防线。