凌云县马栈市场建设项目“6•25”高处坠落 事故调查报告

2024-10-26 10:15　来源：凌云县应急管理局

凌云县马栈市场建设项目“6·25”高处坠落

事故调查报告

2024年6月25日13时32分许，凌云县马栈市场建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，送凌云县中医院、右江民族医学院附属医院抢6月28日13时55分死亡，直接经济损失约135.78万元。事故发生后，县委县政府高度重视，主要领导先后作出重要批示。县政府分管领导带领县应急局、人社局、住建局、市场监管局、总工会、泗城镇人民政府第一时间赶赴现场开展调查处置工作。

2024年6月25日18时许，凌云县马栈市场建设项目部电话报告给建设单位凌云县振凌投资集团有限责任公司，21时许电话报告给主管部门凌和城乡建设局，22时左右以书面形式报告给主管部门凌云县住房和城乡建设局。凌云县马栈市场建设项目有关单位未在规定时间内及时向有关部门情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关法律法规，经县人民政府批准，成栈市场建设项目“6·25”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急局局长任组长，县公安局、应急局、住建局、市场监管会、人社局、泗城镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，同时，邀请县纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴取证、查阅资料、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任任人员的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，凌云县马栈市场建设项目“6·25”高处坠落事故是一起因员工安全意识淡薄、违规操作，公司现场管理不善导致人员死亡的安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

凌云县马栈市场建设项目于2022年12月开工建设，预计竣工日期2024年10月，占地面积1937.15平方米，总建筑面积为32912.50平方米，其层，建筑高度79.2m2#楼22层，建筑高度76.2m。结构类型为高层采用剪力墙，基础形式采用桩筏板基础，地下室底板标高约为-7.7-8.2m。工程建设云县马站路与迎晖路交叉口。

项目建设单位（发包人）：凌云县振凌投资集团有限责任公司；项目施工单位（总承包人）：百色市第一建筑公司；项目施工监理单位：广程咨询有限公司；塔吊拆卸单位：广西慈茂机械设备有限公司。

项目施工进度：1、2号楼完成标5层外脚手架拆除；2号楼已完成22-5层公共走廊地板砖铺装和楼梯砂浆找平施工；2号楼完成住宅 22-5层施补、抹灰；完成1、2号楼住宅4部电梯主机、门套安装。完成2号楼物业用房地砖铺贴、卫生间、入户门安装，已完成塔吊 23-5 层塔身拆除，项目度已完成95％。

（二）事故相关单位基本情况

1. 建设单位：凌云县振凌投资集团有限责任公司，统一社会信用代码：91451027756514562W；**注册资本：**80000万元人民币；**成立日期：**2027日；**类型：**有限责任公司（国有独资）；**法定代表人：**徐值均；**注册地址：**凌云县财政局；**经营范围**包括一般项目:自有资金投资的资产管理服有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源营；物业管理；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市绿化管理；城市公园管理；环境应急管理服务；污水处理及用；树木种植经营；林业产品销售；面料纺织加工；含油果种植；中草药种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农工；农村集体经济组织管理；水资源管理；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工房地产开发经营；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；水产养殖；动物饲养；蚕种经营，矿产资源（非煤矿山）开采；自来水生产与供应（依法的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 施工单位：百色市第一建筑公司，统一社会信用代码：91450002006201 59U；**类型：**集体所有制；**注册资本：**8500万元整；**成立日期：**19日；**法定代表人：**黄华湖；**注册地址：**百色市城乡路81号；**经营范围：**建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、电工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包:钢结构工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、建饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、地基基础工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、防水防腐保温工包、古建筑工程专业承包、环保工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包林绿化工程专业承包:住宿服务；冷饮、糕点、水果、日用杂品、油、建筑材料、五金材料、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部可开展经营活动。）建筑企业资质证书编号：D345018818，有效期至2024年12月31日；资质类别及等级：公路工程施工总承包三级、钢结构工程专级、市政公用工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级；安全生产许可证编号：（桂）JZ安许证字〔2005〕000205。

3. 监理单位：广西实强工程咨询有限公司，统一社会信用代码：91451000MA5N2QXA06；**类型：**有限责任公司（自然人独资）；**法定代表**淇；**注册资本：**3000万元整；**成立日期：**2018年03月15日；**注册地址：**广西百色市右江区龙腾路13号龙晟国际3层305号；**经营范围包括许可项目：**监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服代理服务；旅游开发项目策划咨询；科技中介服务；信息技术咨询服务；房地产咨询；市政设施管理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外执照依法自主开展经营活动）。工程监理资质证书编号：E245017659，有效期至2025年03月11日；资质类别及等级：房屋建筑工程乙级、电力工程政公用工程乙级、机电安装工程乙级。


4. 塔式起重机拆卸单位：广西慈茂机械设备有限公司，统一社会信用代码：91450107MA5NL8HB1U；**类型：**有限责任公司（自然人独资）**表人：**朱天林；**注册资本：**肆佰贰拾捌万元整；**成立日期：**2019年01月18日；**注册地址：**崇左市城南八路金鸡安置点17B-11号楼；**范围包括一般项**工程机械与设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；装卸搬运；机械设备销售；建筑材料销售；模具制造；模具销售；新型膜材料制造；新型售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；特种设备设计；特种设备制工程设计；电气安装服务；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许准）。建筑企业资质证书编号：D245342874，有效期至2028年5月25日；资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包二级；安全生产许可证编号JZ安许证字〔2019〕001194，有效期至2025年08月01日。

（三）事故设备基本情况

事故设备为普通塔式起重机，设备型号为QTZ100（TCT6012），制造许可证编号为TS2410639-2016，产品编号为DP14-32-485，制造日期为225日，生产厂家为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司。该设备2023年5月9日移交给百色市第一建筑公司使用，于2023年4月20日经广西壮族种设备检验研究院检测合格。

（四）现场勘查情况

事故发生地点位于凌云县马栈市场建设项目塔式起重机机身内五层楼面高度的塔吊钢梯横杆处，现场勘查发现塔吊钢梯横杆有一头**棵**栓脱落下方斜挂，安全带置放于塔吊附着框上，作业面水平面下方未采取挂设防坠兜网等防坠落措施（如图一所示）。

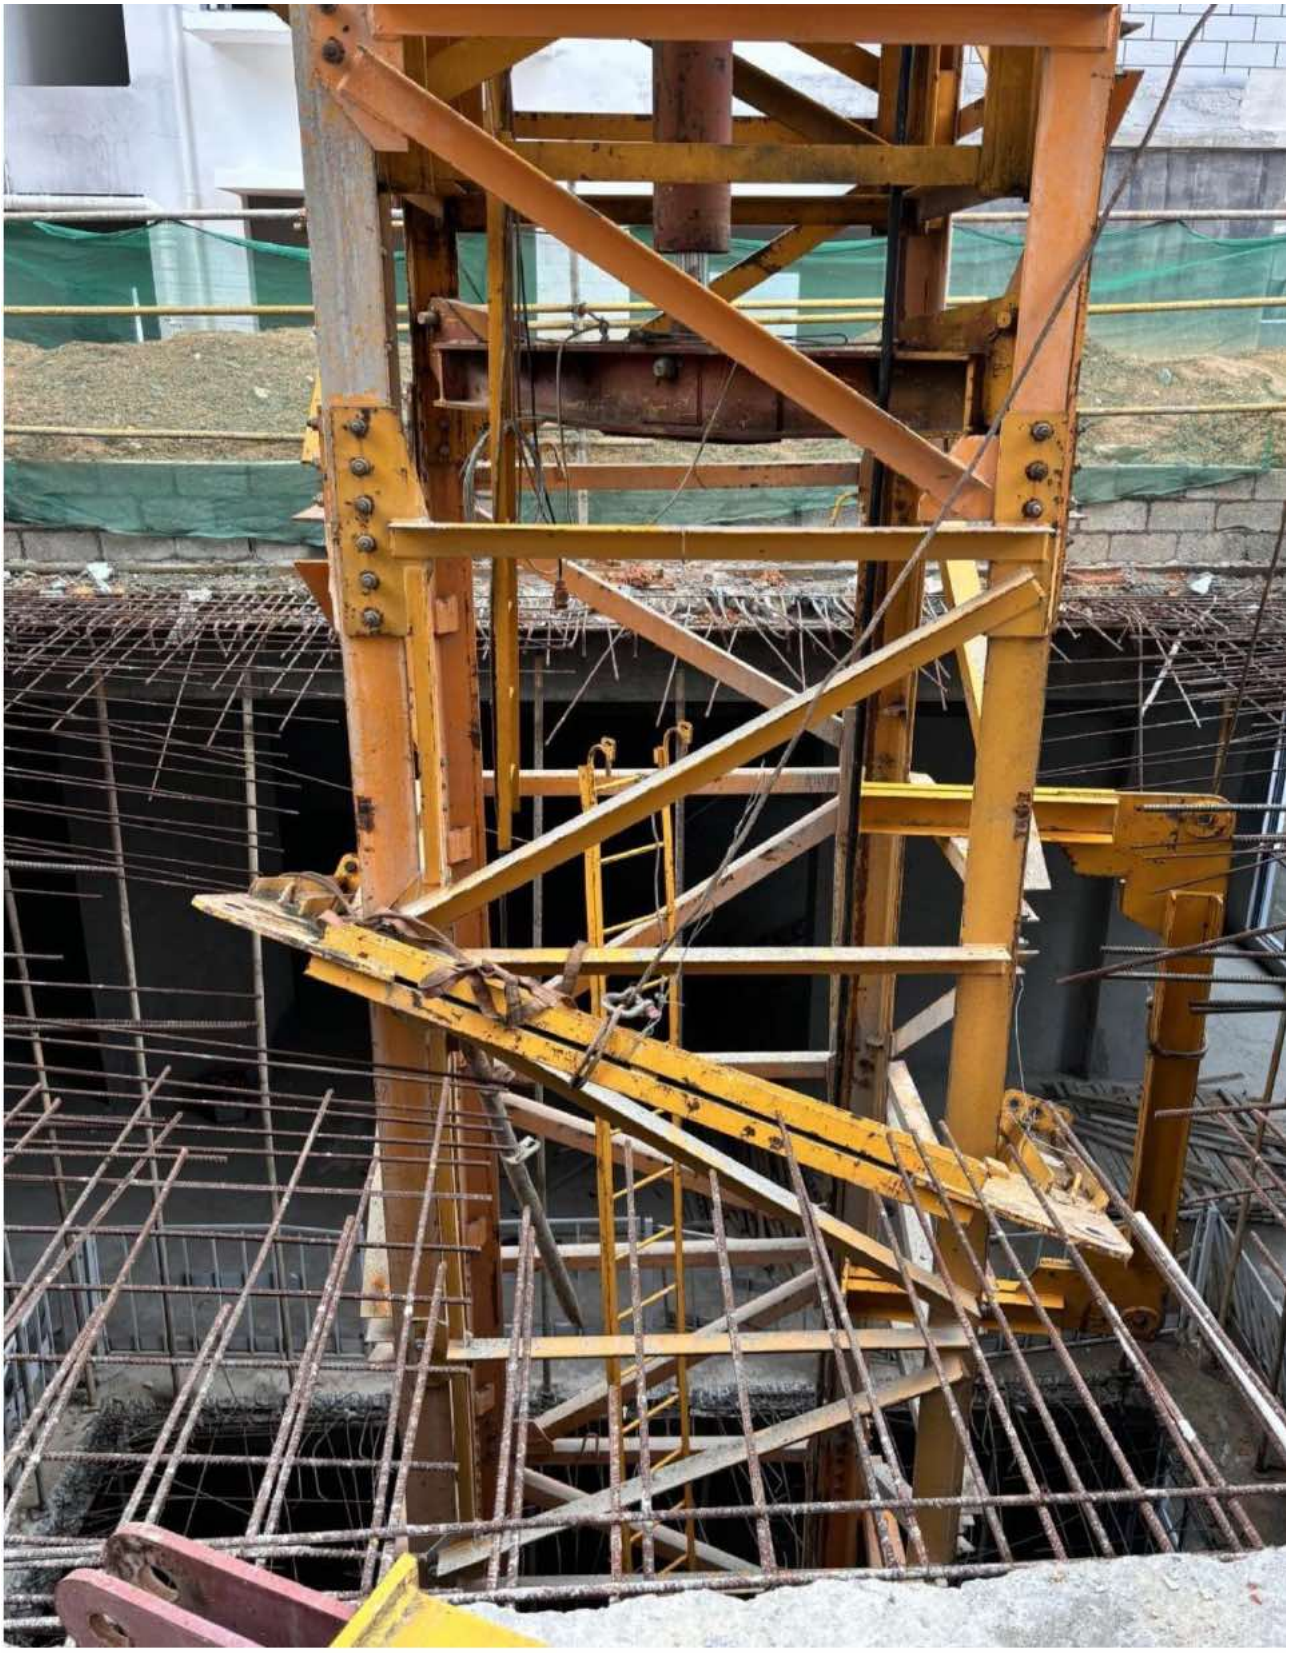

图一　安全带置放于塔吊附着框，横杆向下方斜挂

（五）事故发生地点

事故发生地点位于凌云县马栈市场建设项目塔式起重机机身内五层楼面高度的塔吊钢梯横杆处（如图二所示）。



图二 5层楼面塔吊钢梯横杆处

（六）监管部门履职情况

凌云县住房和城乡建设局：自项目开工建设以来，凌云县住房和城乡建设局多次组织人员到现场开展安全和质量检查，要求企业落实主体责隐患排查治理，并深入开展了安全生产集中整治和安全风险排查、检查，对发现的隐患和问题及时下发责令停工整改通知书。就查出的安全隐患要位整改到位，同时督促施工单位、监理单位要整改闭环管理。

监理单位：广西实强工程咨询有限公司：按相关法律法规要求，及时督促项目部制定完善安全生产制度和岗位操作规程，对员工的安全教育全技术交底。对施工现场发现的隐患和问题及时下发监理通知单。

（七）事故发生经过

2024年6月25日8时许，凌云县马栈市场建设项目塔吊拆卸班组工人韦举昌、陆建业、廖家育从10层楼高度左右开始往下拆卸塔吊，中午12时层楼时回去吃中午饭，午饭后稍为休息了一会。13时10分许，3人觉得天气比较凉快就自行上去继续拆卸塔吊。廖家育负责在驾驶室开塔吊，韦举业负责拆除附着框，拆卸时韦举昌和陆建业同时踩在钢梯横杆上形成背对背作业。约13时32分许，陆建业感觉到横杆一头滑落，于是急忙一手抓住标准节，稳住身体后回头看见韦举昌已往下掉落5米左右，由于韦举昌当时没有佩戴安全防护设施，塔吊机身下方也没有设置水平防坠兜网等防坠致韦举昌从5楼直接坠落至-2楼塔吊基坑底部造成重伤（坠落高度约27米）。据现场目击者称，坠地时韦举昌身上没有佩戴任何防坠落安全防护用三所示）。



图三 事故发生时安全带存放位置

（八）人员伤亡和财产损失情况

1. 人员伤亡情况。事故造成1人死亡

韦举昌，男，高中文化，家庭地址：广西东兰县长江镇兰阳村丘班屯事故中抢救无效死亡。

2. 直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（1986）等标准和统计规定，核定事故直接经济损失约为人民币135.78万元，次性丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金、精神赔偿费、交通护理费、误工费等130万元；住院医疗费4.15万元；食宿费1.63万元。

二、事故应急处置情况

（一）应急救援及事故报告情况

陆建业看到韦举昌坠落后，立即打电话给塔吊机主劳玉弟，劳玉弟马故现场，同时通知项目部经理农乐缘，农乐缘也马上赶到事故现场并安排公料员杨廷良拨打120急救电话，公司安全员保护现场和维护秩序。在120救护车赶来期间，现场工人已把韦举昌从塔吊基坑内抬出来，13时49分许，车到达现场，经过简单的抢救后立即送往凌云县中医院进行抢救，在中医院进行各项检查后，没有发现明显的外伤，但内伤严重，医生建议送往上进行治疗。14时51分许，凌云县中医院救护车将伤者（当时重伤）韦举昌送往右江民族医学院附属医院抢救，17点09分，进入右江民族医学院附属监护室接受治疗，2024年6月28日13时55分韦举昌经抢救无效死亡。

（二）事故上报情况

2024年6月25日18时许，凌云县马栈市场建设项目部电话报告给建设单位凌云县振凌投资集团有限责任公司，21时许，电话报告给主管部门房和城乡建设局，22时左右，才以书面形式报告给主管部门凌云县住房和城乡建设局。

（三）事后相关处理情况

2024年6月30日死者家属与百色市第一建筑公司进行协商，双方达成一致意见，签订一次性补偿协议书，并于当日将死者尸体送往百色火葬场

（四）事故抢险救援评估

事故发生后，现场人员及时组织施救，拨打120求救，并及时向事故单位项目经理报告，项目经理及时赶赴现场处置，但未将事故情况及时务主管单位。事故发生单位百色第一建筑公司未在规定时间及时向当地有关部门报告事故情况。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

韦举昌安全意识淡薄，违规作业，事发时高处作业未按照规定正确佩戴安全防护用品（安全带），踩空坠落受伤导致死亡。

（二）间接原因

作业面水平面下方未采取挂设防坠兜网等防坠落措施。

（三）有关生产经营单位存在的主要问题

1. 百色市第一建筑公司（施工总承包单位）：一是事故发生后未按规定启动应急救援预案，未按规定及时向有关部门上报事故情况；**二是**止高空坠落措施，高处作业现场水平方向下部未采取挂设兜网等防坠落措施。**三是**“三级”安全教育培训流于形式，安全知识考试试卷胡乱打分；**四**履职不到位，未认真开展隐患排查，对特殊工种作业人员施工时间没有严格规定；**五是**未严格执行塔式起重机拆卸专项施工方案，实际施工人员与不符；**六是**高空作业等特殊工种未获得主管部门审批的情况下擅自施工；**七是**对劳务派遣人员没有纳入本公司进行管理。

2. 广西实强工程咨询有限公司（监理单位）：一是未采取有效的措施督促施工单位落实安全生产教育培训；**二是**对建设项目施工现场安全及施工单位履行安全生产职责情况督促检查不到位，未督促施工单位及时设置安全生产防护设施；**三是**高空作业等特殊工种未获得主管部门审批的认施工。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 韦举昌，广西慈茂机械设备有限公司员工，事发前系凌云县马栈市场建设项目塔吊拆卸员，安全意识淡薄，高处作业时未正确佩戴安品，处于无安全防护状态，导致高处坠落而受伤，经抢救无效死亡，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对该起事故的发接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. 农乐缘，百色市第一建筑公司员工，时任凌云县马栈市场建设项目项目部经理，系该项目主要负责人、安全生产第一责任人，负责该项工作。根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号）规定，对本项目安全生产管理全面负责。未严格履行项目第一责任人安全生产管理责任，未认真督促、检查本单位的安全生产、安全教育培训、隐理、安全技术交底等工作，未及时消除安全生产事故隐患，对事故的发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规云县应急管理局依法处罚。事故发生后，未按规定时间及时向有关部门报告事故情况，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定县应急管理局依法处罚。

3. 苏拜宁，百色市第一建筑公司员工，时任凌云县马栈市场建设项目专职安全员。未能正确履行安全员职责，对劳务派遣人员安全教育位，对施工时间未严格规定，建议由企业按其内部规章进行处理。

4. 袁靖琨，百色市第一建筑公司员工，时任凌云县马栈市场建设项目专职安全员。未能正确履行安全员职责，对劳务派遣人员安全教育位，对施工时间未严格执行，建议由企业按其内部规章进行处理。

5. 陈秋光，广西实强工程咨询有限公司员工，时任凌云县马栈市场建设项目总监理工程师，没有严格审核《塔式起重机拆卸专项施工方案单位未将《塔式起重机拆卸专项施工方案》报到广西建筑起重机械安全监督管理系统备案并未告知建设主管部门就允许起重机械拆卸施工，建议由进行处理。

6. 陈俊宇，广西实强工程咨询有限公司员工，时任凌云县马栈市场建设项目专职监理员，对塔式起重机防止高空坠落措施监管不到位，未安全防护措施就允许拆卸单位施工，建议由企业按其内部规章进行处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

1. 百色市第一建筑公司，安全生产主体责任落实不到位，事故发生后未按规定启动应急救援预案，未按规定时间向有关部门上报事故，未式起重机拆卸专项施工方案》设置现场安全防护措施，作业现场水平方向下部未采取挂设兜网等防坠落措施，配备安全员履职不到位，未认真开查，对特殊工种作业人员施工时间没有严格规定，“三级”安全教育培训流于形式，对事故发生负有直接责任。建议由凌云县应急管理局根据《中华国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定，中华人民共和国应急管理部令第14号《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定，依政处罚。

2. 广西实强工程咨询有限公司，作为监理单位未严格履行《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第二十二条第三、四、定，建议由凌云县住房和城乡建设局按照行业有关规定进行处理。

五、事故主要教训

通过调查，该起事故主要暴露出以下三个方面的问题：**一是**没有认真履行企业主体责任，重生产轻安全，作业现场的安全防护措施不到位，设置防止高处坠落措施。**二是**监管不到位，高空作业等特殊工种在未获得主管部门审批的情况下默认许可施工。**三是**从业人员安全生产意识淡薄干、安全教育流于形式，作业人员安全意识和素质普遍较差，存在违规操作、不佩戴安全带。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的企业安全主体责任严重不落实，监管不到位等突出问题，提出以下防范和整改措施:

（一）切实落实企业主体责任。总承包单位（施工单位）百色市第一建筑公司承接建筑施工工程，必须遵守国家有关安全生产法律、法规和技定，同时切实落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产教育和培训，落实安全生产责任制，健全作业现场安全防护措施，加强施工管理，堵塞管理漏洞和盲区。

（二）增强安全红线意识。建设单位凌云县振凌投资集团有限公司要严格贯彻执行《建筑工程施工许可管理办法》等有关法律法规规定，按照履行建设单位主体责任，加强对承包单位安全隐患检查。监理单位广西实强工程咨询有限公司要按照建设工程监理规范的相关要求，健全安全生构，加强施工现场监理，加强对危大工程施工、关键部位、关键工序，实施全过程旁站管理，切实履行监理职责。百色市第一建筑公司要督促安全人员履职，认真开展隐患排查治理，督促有关人员遵守操作规程和正确佩戴劳动防护用品，认真督促安全生产管理员落实职责，提高从业人员安全和水平。

（三）强化建筑施工领域专项整治。凌云县住房和城乡建设局要将建筑施工安全监管摆在更加突出的位置，严格履行项目开工、质量安全监督案等手续。加强现场监督检查，严厉打击非法、违法行为，对发现的突出问题和事故隐患及时督促企业彻底整改，重大隐患排除前或排除过程中无全的，一律责令停工。对未履行项目审批、许可、备案等手续的，依法依规严肃处理。

（四）深入开展重大事故隐患排查整治工作。凌云县住房和城乡建设局要根据安全生产治本攻坚三年行动工作部署要求，认真按照《房屋市政安全重大事故隐患判定标准》和专项实施方案要求对全县建筑行业开展一轮地毯式排查，扎实推进重大事故隐患动态清零。坚决扛起防范遏制安全责任，靠前监管，主动作为，坚持从严监管和指导服务并重，把问题隐患解决在现场一线，持续推进监管责任到边到底。

凌云县马栈市场建设项目“6·25”

高处坠落事故调查组（代）

2024年10月10日

政府网站找错

主办单位：凌云县人民政府　承办单位：凌云县人民政府办公室

桂公网安备 45102702000008　桂ICP备12007659号-1　网站标识码：4510270001

网站地图　联系电话：7612036　邮箱：LYZF036@163.com