仙桃市干河街道办事处
恒迪建材市场 A3 栋天驿售后汽修店“9·24”
一般物体打击事故调查报告

2025 年 9 月 24 日 14 时左右，位于干河街道办事处恒迪建材市场 A3 栋天驿售后汽修店发生一起一般物体打击事故，致现场作业人员杜伟（男，1986 年 11 月出生，湖北仙桃人）死亡，直接经济损失约 102 万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 354 号）等有关规定，经市人民政府批准，于 2025 年 11 月 11 日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市市场监督管理局、市交通运输局、市总工会等部门有关同志组成仙桃市干河街道办事处恒迪建材市场 A3 栋天驿售后汽修店“9·24”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的责任，查明了相关部门和有关地方党委、政府在监管方面存在的问题，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，该事故是一起因许恒（个体工商户）未保证安全投入、未取得相关许可、车辆维修人员不具备相关资格的情况下，擅自违规开展车辆维修作业从而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

许恒（个体工商户），成立于2021年5月20日，类型为个体工商户，经营者为许恒，注册地位于仙桃市干河街道恒迪建材市场四期A3-1-01、A3-1-02号，统一社会信用代码：92429004MA4EN6GD7G。经营范围包括机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故有关人员情况

1.杜伟，男，汉族，1986年11月出生，身份证号码：[redacted]住址：湖北省仙桃市沙嘴办事处[redacted]。许恒（个体工商户）汽车维修业务负责人。

2.许恒（个体工商户），男，汉族，1983年9月出生，身份证号码：[redacted]住址：湖北省仙桃市沙嘴办事处[redacted]。

3.周会清，男，汉族，1962年4月出生，身份证号码：[redacted]，住址：湖北省仙桃市工业园[redacted]。2022年6月向许恒购买二手东风牌俊风E17汽车（涉事车辆），车辆识别代号：LDP51B969HC111804，生产日期：2018

年5月，车牌号：鄂MD02318。

（三）事故发生经过

2022年6月，周会清向许恒购买一辆二手东风牌俊风E17汽车，双方签订购车合同。

2025年7月，周会清发现其车辆电池出现故障，遂联系许恒沟通售后事宜。许恒联系东风厂家售后授权门店，对方以该车首次保养未在厂家授权门店进行为由拒绝提供售后。

2025年9月20日，周会清将车开至许恒（个体工商户）位于干河街道恒迪建材市场四期的门店，要求许恒按照购车合同条款履行售后义务，并将车钥匙交予门店。当时该车行驶里程为87739km。

2025年9月24日早上，杜伟安排员工王齐勇进入涉事车辆驾驶位操作电池包升降按钮，发现电池包只能上升，不能下降，杜伟遂独自开始查找故障原因。12时30分许，杜伟使用店内举升机（名称：双缸内滑道无底架液压双柱举升机，产品型号：FS4000，电源电压：380V/220V，举升质量：4000kg，电机功率：2.2KW，举升高度：1800mm，柱间宽度2700mm，产地：合肥）将涉事车辆举升至离地面约1.5米处，继续排查故障。14时许，在店外作业的杜亮、王齐勇二人听到一声巨响，立即跑入店内查看，发现车辆电池包脱落，砸压在杜伟身上，二人随即用工具移开电池包，发现杜伟头部前额被砸出伤口，经抢救无效当场死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（杜伟），直接经济损失约102万元，主要包括调解赔偿金、丧葬费等。

（五）事故发生地基本情况

事故发生地位于仙桃市干河街道恒迪建材市场四期A3-1-01、A3-1-02门店内。


（六）事故现场照片



图片为涉事门店及车辆



图片为涉事车辆动力电池掉落情况

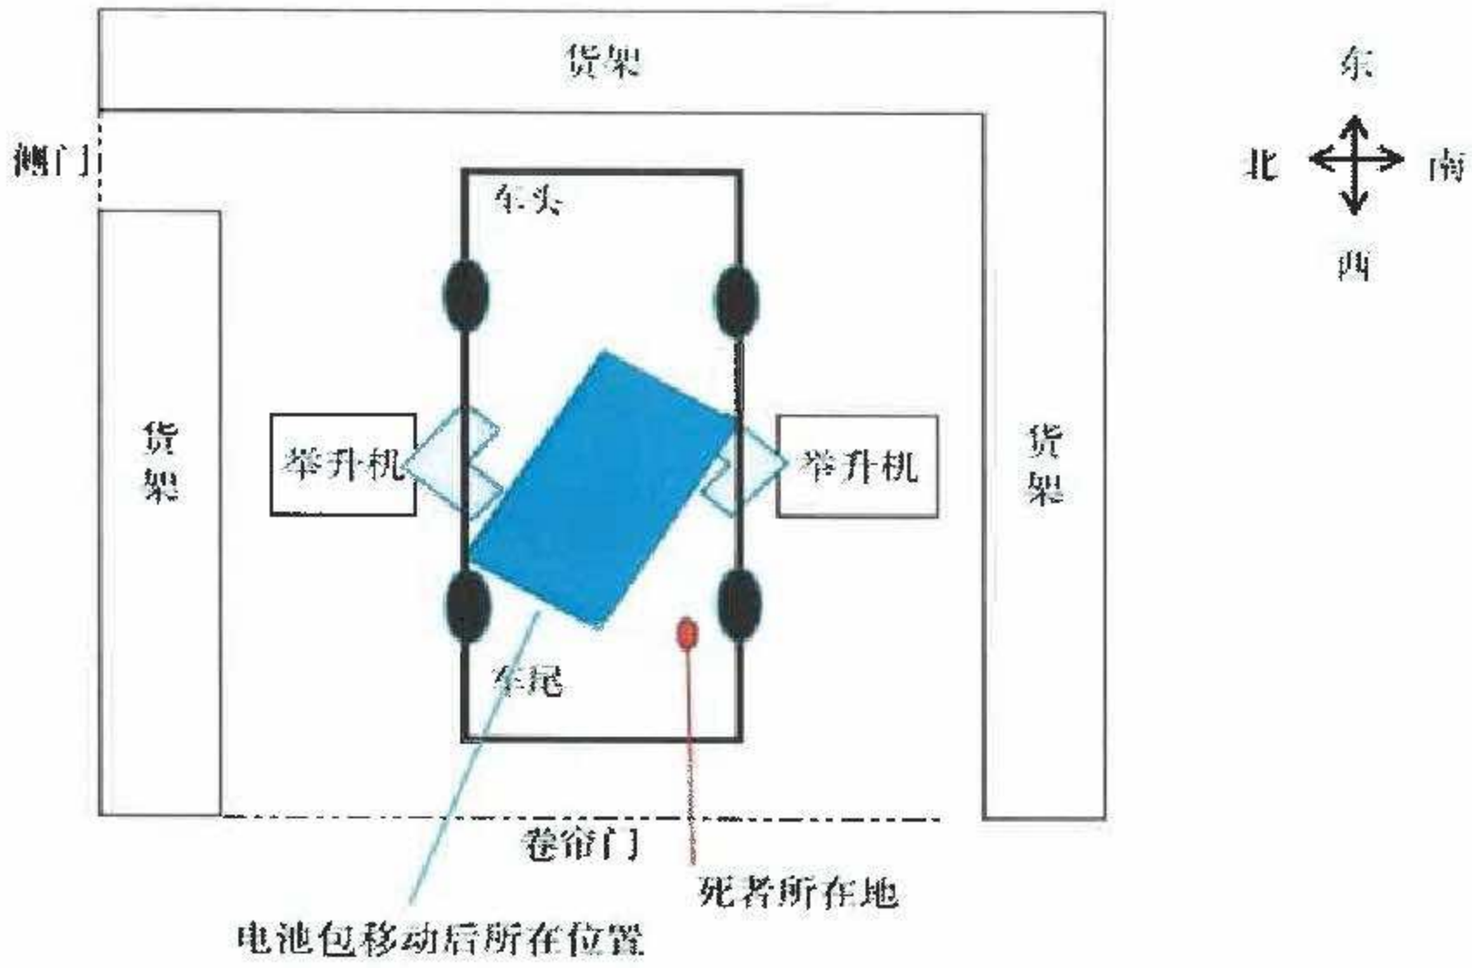

图片为涉事门店平面图

（七）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2025 年 9 月 24 日，仙桃市干河街道为阴转小雨，气温 20℃至 22℃，北风 1-3 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急救援处置情况

2025 年 9 月 24 日 14 时 30 分许，杜亮拨打 120 急救电话，王齐勇将现场事故情况电话汇报给在武汉出差的许恒，许恒要求杜亮全力抢救并通知死者家属。约 5 分钟后，急救人员到达现场，经抢救无效确认杜伟当场死亡。14 时 50 分许，许恒妹妹赶到门店并拨打 110 报警电话，14 时 55 分许，仙桃市公安局干河水陆派出所民警到达现场进行勘查。

事故发生后，属地政府积极安抚家属，协调善后事宜。经多轮协商，2025 年 10 月 16 日，许恒与死者家属达成一致并签署

调解协议书，2025年10月19日，死者遗体火化。

（二）事故信息接报及响应情况

2025年9月24日14时50分左右，恒迪社区辅警王腾达接到报警电话后，与恒迪社区书记许高峰、社区综治主任程诗瑜第一时间赶赴现场维护现场秩序、安抚家属情绪。15时许，许高峰向干河街道办事处报告事故情况。15时30分左右，干河街道办事处向应急管理局报告事故情况。

（三）应急处置评估

事故善后处置平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故发生原因及性质分析

（一）直接原因

经事故调查组调查，结合省交通运输厅安全生产专家出具的《事故原因分析意见书》认定：作业人员杜伟在未采取电池举升车等有效防坠落措施的情况下，拆卸动力电池固定螺栓，导致电池在失去螺栓固定后因重力作用坠落，砸中头部致死。

（二）间接原因

1.许恒（个体工商户）未取得电动汽车维修资质，不具备维修电动汽车的条件和能力[①]，对其所售的电动汽车维修责任主体不明确，擅自承接其他品牌电动汽车维修服务[②]，未依法向交通

①《机动车维修管理规定》第十二条第（二）项 从事汽车维修经营业务或者其他机动车维修经营业务的，应当符合下列条件：有与其经营业务相适应的设备、设施。

②《机动车维修管理规定》第二十条 机动车维修经营者应当按照备案的经营范围开展维修服务。

运输主管部门备案[③]，未配备符合国家标准要求的维修人员，未保证安全生产所必需的资金投入[④]，使用不具备电动汽车维修资格的人员进行维修作业，导致事故发生。

2. 仙桃市交通运输局未严格落实对个体维修经营者的监管职责，对维修经营者是否依法备案及备案事项是否属实监督检查不到位[⑤]。

3. 仙桃市干河街道办事处对辖区内汽车维修店安全生产条件的检查不深入，属地监督检查职责履行不到位[⑥]。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

杜伟，未经专业培训，不具备维修电动汽车的资格[⑦]，对作业风险认知不足，未做好安全防护措施，违反安全操作规定[⑧]，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

---

③《机动车维修管理规定》第七条第一款　从事机动车维修经营业务的，应当在依法向市场监督管理机构办理有关登记手续后，向所在地县级交通运输主管部门进行备案。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

⑤《机动车维修管理规定》第四十五条第二款　交通运输主管部门应当依法履行对维修经营者的监管职责，对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查。

⑥《湖北省安全生产条例》第六条　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确安全生产监督管理工作机构，强化安全生产职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理、生产安全事故应急工作职责。

⑦《汽车维修业经营业务条件》（GB/T 16739.1-2023）第5.12条　从事电动汽车维修的企业，应配备不少于2名熟悉电动汽车高压系统专业的维修技术人员，并经培训合格后方可上岗；高压系统维修人员还应取得低压电工特种作业操作证。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）建议追究刑事责任人员

许恒，天驿售后维修店投资人、经营者，未取得电动汽车维修资质，未保障安全投入，使用未取得相应资格的人员从事新能源汽车维修作业，导致事故发生，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关进行处理。

（三）建议给予行政处罚的责任主体

许恒（个体工商户）作为该维修店投资人，未对从业人员进行安全生产教育和培训⑨，未按照法律法规规定保证安全生产所必需的资金投入，致使该维修店不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故，建议由仙桃市应急管理局依法予以行政处罚⑩。

（四）对有关单位的问责建议

责成仙桃市交通运输局、仙桃市干河街道办事处向市政府作出书面检查；对相关工作人员履职不到位的问题，建议由本单位纪检部门予以追责问责。上述处理结果报市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室备案。

五、事故防范和整改措施建议

⑨《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）许恒（个体工商户）

深刻吸取事故教训，认真剖析事故根源，切实履行安全生产主体责任：**一是**严格按照《机动车维修管理规定》第七条的要求，及时向交通运输主管部门进行备案。**二是**严格审核维修人员，特别是新能源汽车汽修人员相关作业资格，未取得相应资格证书的，不得上岗作业。**三是**要严格落实安全生产职责，建立健全并落实各项安全生产管理制度、操作规程，保证安全投入，加强安全教育和培训，提高从业人员安全意识和操作技能，杜绝类似事故再次发生。

（二）交通运输部门

按照《机动车维修管理规定》第八条、第四十五条规定，分级分类建立经营户台账，强化对全市机动车维修行业的监管，对违法行为依法查处，对不符合条件的经营户依法予以取缔。消除监管盲区，从源头上防范生产安全事故。

（三）属地管理部门

深刻吸取事故教训，按照“属地管理”原则，强化对辖区内个体工商户巡查检查，及时发现并消除事故隐患。根据行业分类建立市场主体台账，督促各市场主体取得备案或行政许可手续，不断提高安全生产水平，确保安全生产。

各地各部门要深刻汲取事故教训，举一反三，结合自身工作实际开展专项排查整治，要突出针对性和时效性，狠抓薄弱环节，坚决遏制各类事故风险，坚决杜绝类似事故再次发生。

（此页无正文）

仙桃市干河街道办事处恒迪建材市场A3栋天驿售后汽修店“9·24”一般物体打击事故调查组

2026年2月2日

仙桃市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室　　2026年3月11日印发